

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 11/09/2026 · 07:30
Obra: 222
Vistoria por: Maria Santos
código leg-222-20260911

UNIDADE DE ENSINO 222 — ETEC Doutor Celso Giglio		MUNICÍPIO Osasco / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00495/26-001-001	PI 2026/00561	ORDEM DE SERVIÇO 70/00495/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Viktor	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Maria Santos	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luís Júnior	FISCAL FDE GUILHERME	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO Rua Pedro Rissatto, 30
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 13/05/2026 · término previsto 13/01/2027 · decorridos 121 de 245 dias (49%) · restam 124 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 02 e 11/09/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior (vistorias de 02 e 11/09/2026). Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

RUIM

média ponderada 3,000 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

25%

Índice de conformidade

2

Itens avaliados (de 38)

6

Total de pontos (peso × nota)

3,000

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria


5

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ruim 2

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
21 · Sinalização de segurança	1	0	1	—
23 · Gerais	4	0	2	—

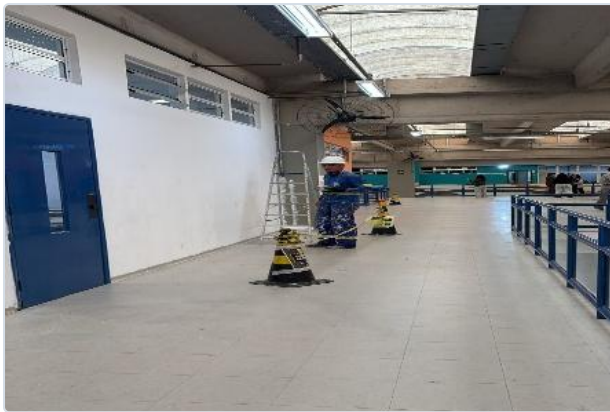

NC 1 · Isolamento e sinalização insuficientes na área em execução. A delimitação com cones e fita zebra não impede de forma eficaz o acesso de alunos, funcionários e demais pessoas à frente de serviço.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Circulação interna / área de pintura
Risco	Acesso de terceiros à frente de pintura; contato com superfície recém-pintada e com os equipamentos.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reforçar imediatamente o isolamento por tapume móvel. O tapume deverá ser reposicionado conforme o avanço do serviço, mantendo somente a área efetivamente em execução isolada.
Prazo	17/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 2 · Delimitação parcial da área de trabalho, com uso pontual de cones e fita zebra. O tapume móvel não acompanha integralmente o avanço da atividade, mantendo trechos da intervenção expostos à circulação.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Área de intervenção / andaime
Risco	Trechos da intervenção expostos à circulação, inclusive sob andaime.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar fechamento contínuo da frente de serviço com tapume móvel. Conforme a pintura avançar, mover o tapume para a nova frente, liberando apenas o trecho concluído e seguro.
Prazo	17/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta




NC 3 · Área de pintura sem isolamento físico contínuo durante a execução, possibilitando aproximação indevida de terceiros, contato com superfície recém-pintada e interferência na atividade.

Item da vistoria	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)
Local	Parede / área em processo de pintura
Risco	Aproximação indevida de terceiros e interferência na atividade.
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Executar a pintura por etapas, uma área por vez. Isolar integralmente o trecho em execução com tapume móvel, mantendo o isolamento até que não exista risco de contato ou interferência de terceiros.
Prazo	17/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 4 · Cones utilizados de forma isolada, sem fechamento contínuo com fita zebra e/ou tapume móvel, tornando a sinalização pouco efetiva para segregação entre a circulação e a frente de serviço.

Item da vistoria	21.1 — Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento (NR-18.13)
Local	Circulação próxima à área de serviço
Risco	Segregação ineficaz entre a circulação escolar e a frente de serviço.
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Utilizar tapume móvel nos pontos de maior circulação. Manter passagem segura e claramente definida, sem permitir que o isolamento seja removido durante a atividade.
Prazo	17/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta

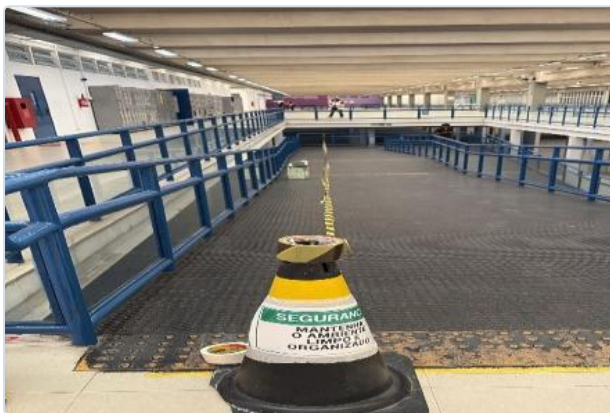

NC 5 · Sinalização insuficiente em ponto de circulação. A presença de cone, sem complementação adequada por fita zebra e tapume móvel, não garante o bloqueio e direcionamento seguro do fluxo de pessoas.

Item da vistoria	21.1 — Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento (NR-18.13)
Local	Acesso / circulação de alunos e funcionários
Risco	Fluxo de alunos e funcionários sem direcionamento seguro junto à obra.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reforçar a sinalização e o isolamento físico, utilizando tapume móvel. O tapume deve acompanhar a frente de pintura, trabalhando-se uma área por vez para reduzir a exposição de alunos e funcionários.
Prazo	17/09/2026 vencido
Responsável	Rafael
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
33	Sinalização de Segurança (ajustada)	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	3 · Ruim	3
Total · 2 itens · soma dos pesos 2				6

36 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento Cones utilizados de forma isolada, sem fechamento contínuo, tornando a sinalização pouco efetiva (NC 04 e 05). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026	NR-18.13	Insatisfatório
23 · Gerais			
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Delimitação por cones e fita zebra não acompanha o avanço da pintura (NC 01, 02 e 03). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Frente de pintura exposta à circulação de alunos e funcionários (NC 03 e 05). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Maria Santos Responsável pela vistoria (SST)	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---	---------------------------------------	-----------------------

Gerado em 03/10/2026 02:09 a partir do formulário do painel (preenchido por Maria Santos, enviado em). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES.
Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.