

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST
FDE rev01 · pontuação conforme
Relatório de Performance de Obra
da FDE

Data: 31/08/2026

Obra: 282

Vistoria por: Maria Raimunda Bispo dos Santos — Eng. Seg. do Trabalho, CREA 5071569450/SP
código leg-282-20260831

UNIDADE DE ENSINO 282 — EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		MUNICÍPIO Osasco / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001	PI 2026/01256	ORDEM DE SERVIÇO 05/00186/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Luis Junior	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Maria Raimunda Bispo dos Santos — Eng. Seg. do Trabalho, CREA 5071569450/SP	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO	PRAZO CONTRATUAL 120 dias	ENDEREÇO Rua Palestina, 137 - Munhoz Júnior - CEP 06.240-170
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/11/2026 · decorridos 59 de 123 dias (48%) · restam 64 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 31/08/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. Inspeção anterior da mesma obra; as condições voltaram a ser apontadas em 11/09/2026. As classificações CRÍTICO/ALTO do relatório original foram lançadas como CRÍTICO e MÉDIO/ALTO como ALTO. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior. Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

RUIM

média ponderada 3,000 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

25%

Índice de conformidade

5

Itens avaliados (de 38)

24

Total de pontos (peso × nota)

4,800

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

8

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ruim 5


RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
8 · Instalações elétricas	4	0	1	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	0	1	—
23 · Gerais	4	0	4	—




NC 1 · Foi identificada barreira improvisada com estrado plástico apoiado sobre mobiliário em frente à porta da área em reforma. Apesar da existência de placas, o bloqueio não oferece isolamento físico seguro.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Acesso à área em reforma
Risco	Acesso indevido, queda/deslocamento da barreira, impacto e exposição aos riscos da obra.
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Substituir por tapume ou barreira rígida, estável e contínua, com controle efetivo de acesso.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

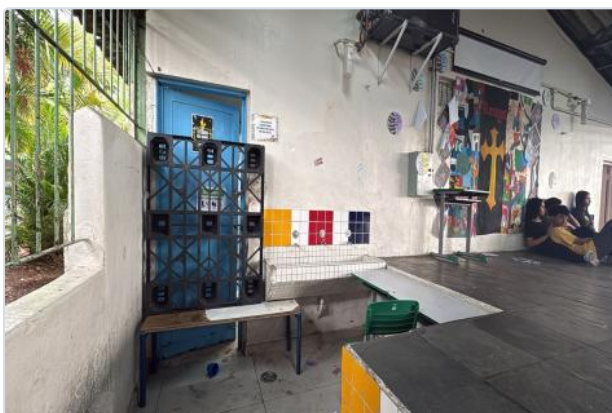

NC 2 · A área em intervenção encontra-se diretamente conectada a ambiente utilizado pela comunidade escolar.

Item da vistoria	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)
Local	Interface entre a frente de obra e a área ocupada da escola
Risco	Exposição de alunos, funcionários e terceiros a poeira, resíduos, ferramentas e demais riscos.
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Segregar integralmente a frente de obra da área ocupada, com sinalização visível, e impedir o ingresso de alunos, funcionários e terceiros.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

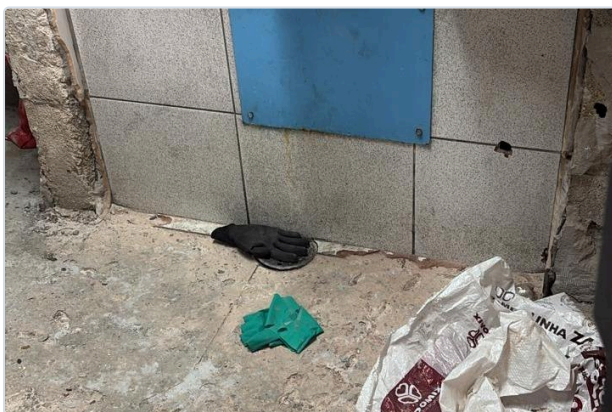

NC 3 · Observam-se sacos, embalagens, luvas e outros materiais espalhados no piso. A condição aumenta o risco de tropeços, quedas, cortes e contato indevido.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Frente de serviço — piso
Risco	Tropeços, quedas no mesmo nível, cortes e contato acidental.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar rotina de limpeza e acondicionamento adequado dos resíduos, com recipientes apropriados.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 4 · Sacos, embalagens e objetos encontram-se junto ao acesso e à área de passagem.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Acesso e área de passagem
Risco	Obstrução da passagem, tropeços e queda de materiais.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar materiais das circulações e definir local específico para armazenamento temporário.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta




NC 5 · A frente de serviço apresenta resíduos e objetos soltos no piso, sem segregação adequada.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Frente de serviço — organização e limpeza
Risco	Tropeços, cortes e contato acidental com resíduos.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Realizar limpeza contínua e ao final da jornada, mantendo somente os materiais necessários à execução.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 6 · Ferramentas, luvas, recipientes e embalagens encontram-se apoiados de forma improvisada, sem local definido de guarda.

Item da vistoria	23.1 — Armazenagem de materiais (NR-18.19)
Local	Guarda de ferramentas e EPIs
Risco	Cortes, danos, contaminação e perda de controle dos materiais e dos EPIs.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Definir local identificado para guarda de ferramentas e EPIs e separar materiais úteis dos resíduos.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

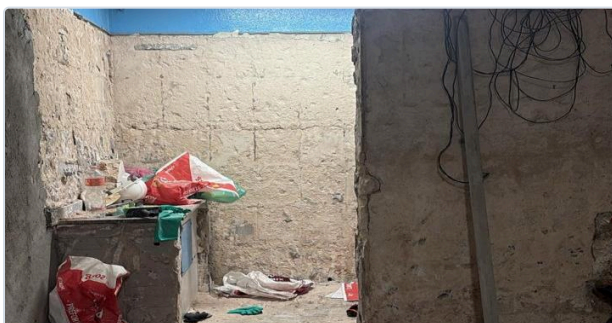

NC 7 · Foram observados cabos/fiações acumulados e pendentes na parte superior da parede.

Item da vistoria	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas (NR-18.21)
Local	Parede — cabos e fiações
Risco	Contato acidental, danos mecânicos e possível risco elétrico.
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	Organizar, fixar e proteger as instalações, verificando a condição elétrica e desenergizando quando aplicável.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 8 · Ambiente em reforma com ferramentas, carrinho de mão e materiais remanescentes.

Item da vistoria	23.1 — Armazenagem de materiais (NR-18.19)
Local	Ambiente em processo de reforma
Risco	Exposição de usuários a resíduos, poeira, ferramentas e materiais remanescentes na liberação do ambiente.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Manter circulação livre, organização contínua e acesso restrito até a conclusão e liberação formal do local, com inspeção e limpeza final.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
13	Instalações elétricas (ajustada)	3	3 · Ruim	9
35	EPI (ajustada)	2	3 · Ruim	6
36	Armazenagem de Materiais (ajustada)	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza (ajustada)	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	3 · Ruim	3
Total · 5 itens · soma dos pesos 8				24

33 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
8 · Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Cabos/fiações acumulados e pendentes na parte superior da parede (EV 07). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.21	Insatisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Luvas e EPIs espalhados no piso, sem local de guarda definido (EV 03 e 06). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais Ferramentas, EPIs e materiais sem local identificado de guarda (EV 06 e 08). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Resíduos, embalagens e objetos soltos no piso e junto às circulações (EV 03, 04 e 05). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Barreira improvisada com estrado plástico apoiado sobre mobiliário (EV 01). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Área em intervenção diretamente conectada a ambiente usado pela comunidade escolar (EV 02). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Maria Raimunda Bispo dos Santos — Eng. Seg. do Trabalho, CREA 5071569450/SP Responsável pela vistoria (SST)	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---	---------------------------------------	-----------------------

Gerado em 03/10/2026 02:09 a partir do formulário do painel (preenchido por Maria Raimunda Bispo dos Santos — Eng. Seg. do Trabalho, CREA 5071569450/SP, enviado em). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.