



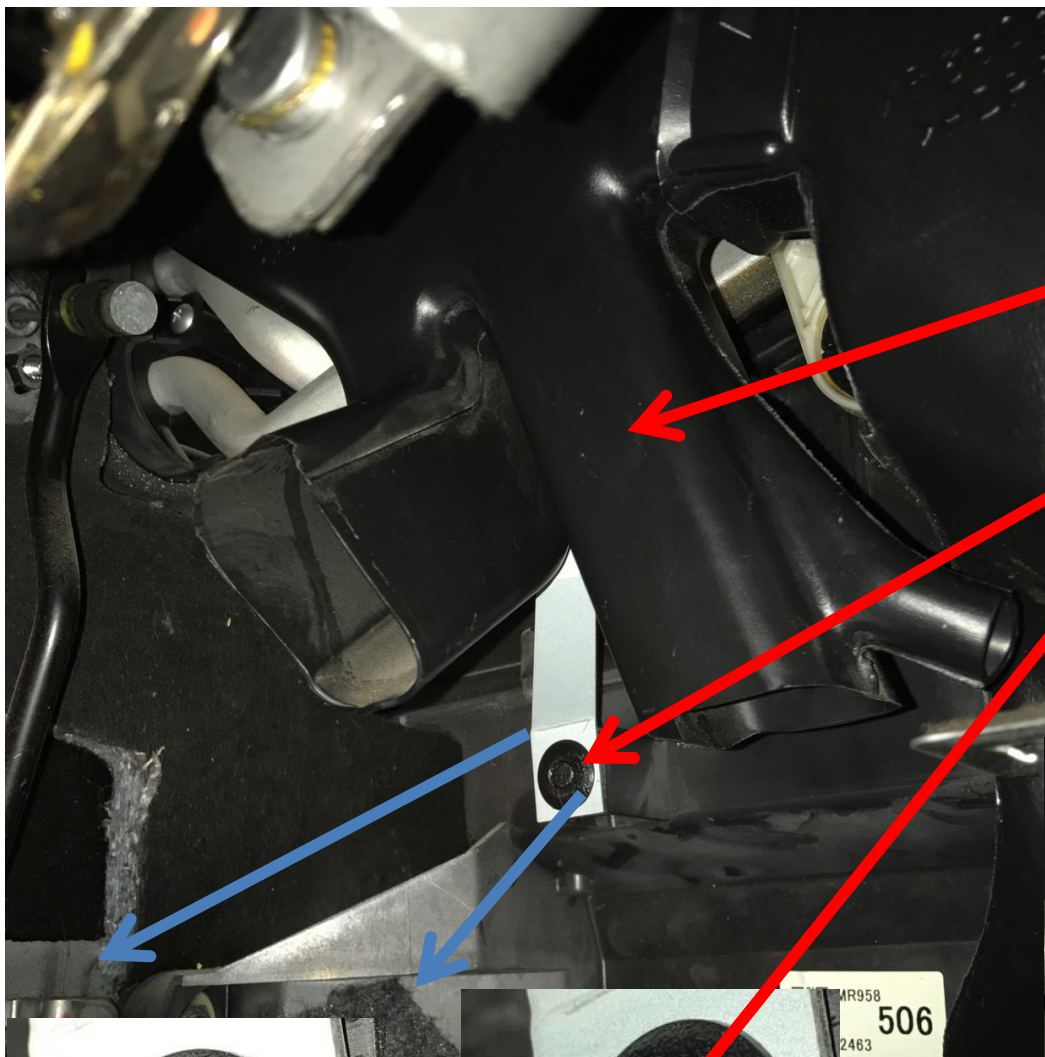

1) Na parte de baixo do painel logo acima do acelerador, deverá ser removido o defletor plástico soltando o grampo plástico na parte inferior.

2) Puxar o meio do grampo para soltar a Trava.

3) Por ultimo remover o defletor plástico.


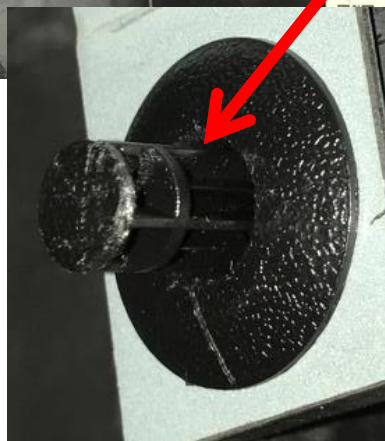


Após remover o defletor plástico conseguimos acesso ao sistema da mistura do Ar quente:

- A** - Radiador de água quente;
- B** - Válvula de desvio de Ar do radiador;
- C** - Alavanca de ligação entre cabo do botão de seleção de temperatura e válvula desvio;
- D** - Cabo de conexão do botão de temperatura;

Falhas que podem ocorrer:

- Cabo rompido ou solto (item D);
- Válvula de desvio (B) desconectada da Alavanca (C);
- Alguma das peças quebradas;
- Radiador furado ou sem aquecimento.

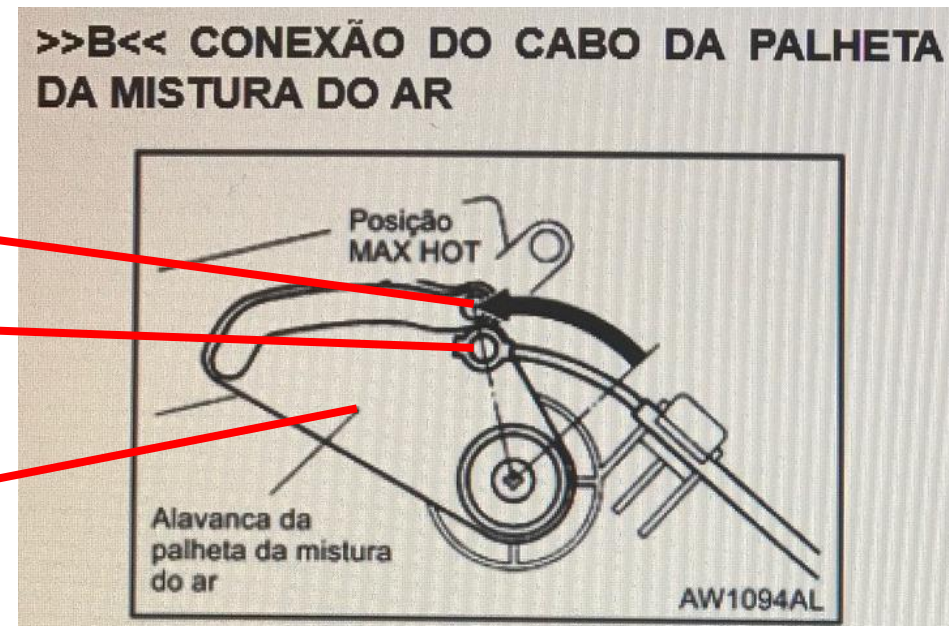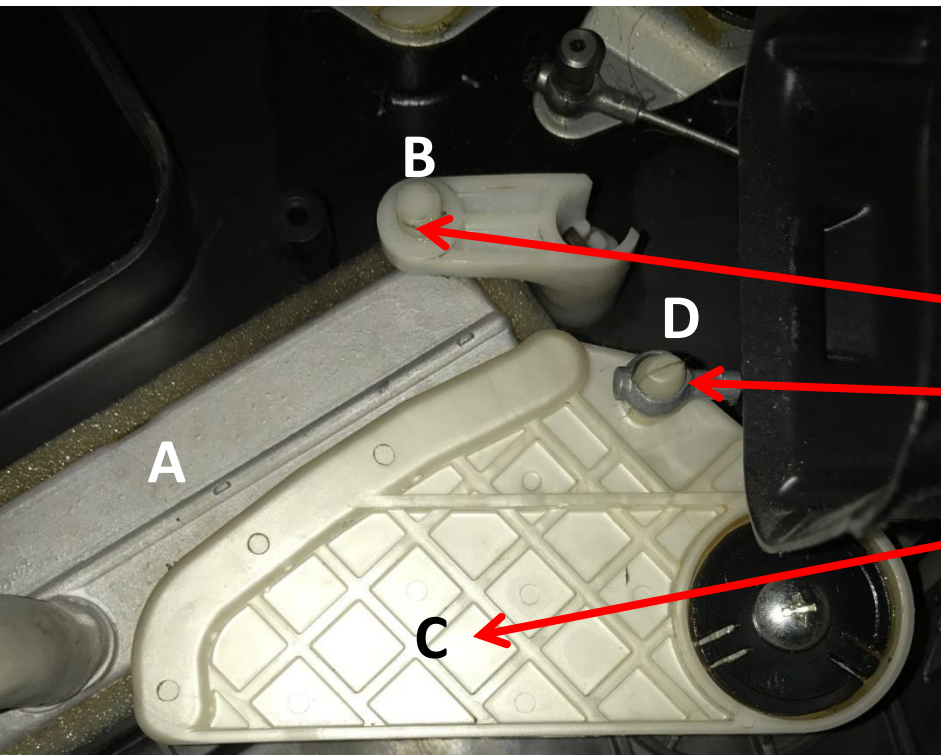

Para o caso apresentado, o problema era: Válvula de desvio (B) desconectada da Alavanca (C);

Para resolver o problema, colocar a alavanca de conexão (C) na posição totalmente quente e posteriormente baixar por trás o pino de encaixe da válvula de desvio (B) até guia de da Alavanca (C).

Fazer o teste girando o botão de controle do Ar quente para ver a movimentação do conjunto.

Concluído proceder a montagem do defletor de plástico no processo inverso da remoção.

