Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E0

RESUMEN

SITUACIÓN	Código de Falla **E0**
MÉTODO	Revisión de componente
TIEMPO	10 minutos
MODELO (S)	MBF10AF / MBF10AD
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo con Falla

HERRAMIENTA REQUERIDA






AREA DE TRABAJO




Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E0

Procedimiento

1. Ubicación del conector del arnés y del sensor de temperatura (NTC) del agua de salida.

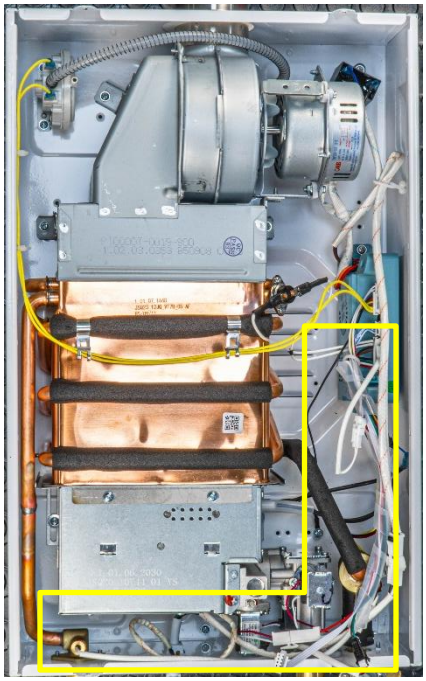

2. Verificar el estado de la conexión eléctrica del sensor, asegurando la integridad física del componente, ausencia de daños mecánicos, falsos contactos y signos de sulfatación u oxidación en los conectores.

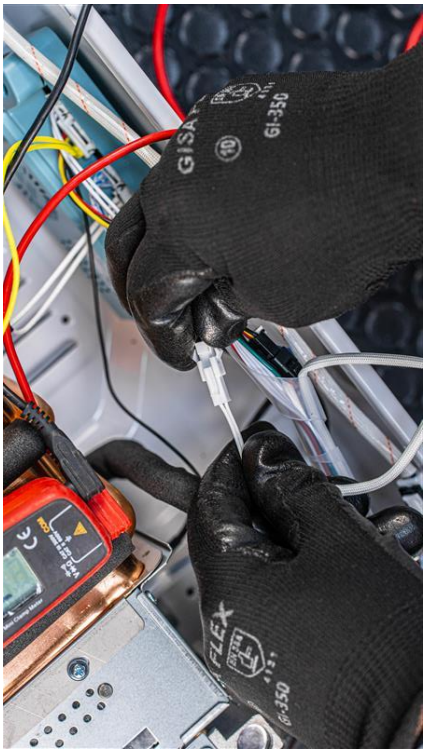

Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E0

3

“Ubicar el sensor de temperatura, extraerlo cuidadosamente y revisar su estado físico y eléctrico. Verificar la calibración del sensor NTC de 10 kΩ a 25 °C. Confirmar que el sensor no presente incrustaciones de sarro, residuos minerales o daños físicos que puedan afectar la lectura.”

Para diagnóstico completo se recomienda:

- Inspeccionar el encapsulado del sensor (sin fisuras, golpes o deformaciones).
- Verificar limpieza de la superficie de contacto térmico.
- Medir resistencia con multímetro en escala de kΩ y comparar contra tabla.
- Asegurar que el sensor esté seco y a temperatura ambiente estable.

TABLA DE REFERENCIA – SENSOR NTC 10 kΩ A 25 °C (VALORES TÍPICOS)	
TEMPERATURA (°C)	RESISTENCIA APROXIMADA (kΩ)
0 °C	32.6 kΩ
5 °C	25.2 kΩ
10 °C	19.9 kΩ
15 °C	15.8 kΩ
20 °C	12.6 kΩ
25 °C	10.0 kΩ

