Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E1

RESUMEN

SITUACIÓN	Código de Falla **E1**
MÉTODO	Revisión de componente
TIEMPO	10 minutos
MODELO (S)	MBF10AF / MBF10AD
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo con Falla

HERRAMIENTA REQUERIDA




AREA DE TRABAJO




Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E1

Procedimiento

1. Ubicar válvula de gas, sensor de chispa y sensor de flama; verificar posición, limpieza y conexiones correctas.

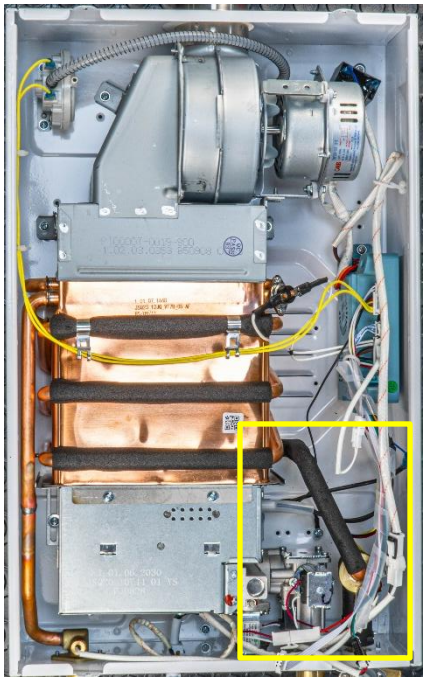

2. Verificar el estado de la conexión eléctrica del sensor, asegurando la integridad física del componente, ausencia de daños mecánicos, falsos contactos y signos de sulfatación u oxidación en los conectores.

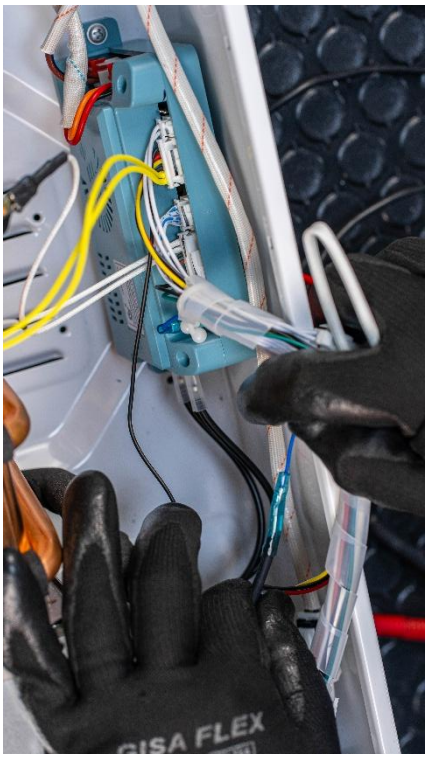

Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E1

3

La revisión de las bobinas de válvula es clave. Cada una ópera a 24 VCD de forma independiente regulando la flama; si una falla, el gas no se controla y se genera error E1 por falta de flama.

Válvula N° 1 = 84 Ω

Válvula N° 2 = 113.5 Ω

Válvula N° 3= 124.4 Ω

