Boiler Turbo Flux 1.5 Servicios – E2

RESUMEN

SITUACIÓN	Código de Falla **E2**
MÉTODO	Revisión de componente
TIEMPO	10 minutos
MODELO (S)	MBF10AF / MBF10AD
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo con Falla

HERRAMIENTA REQUERIDA




AREA DE TRABAJO



Boiler Turbo Flux 1.5 Servicios – E2

Procedimiento

1. Ubicar módulo de ignición, hacer previa revisión o observación de las posibles fallas del equipo con error E2

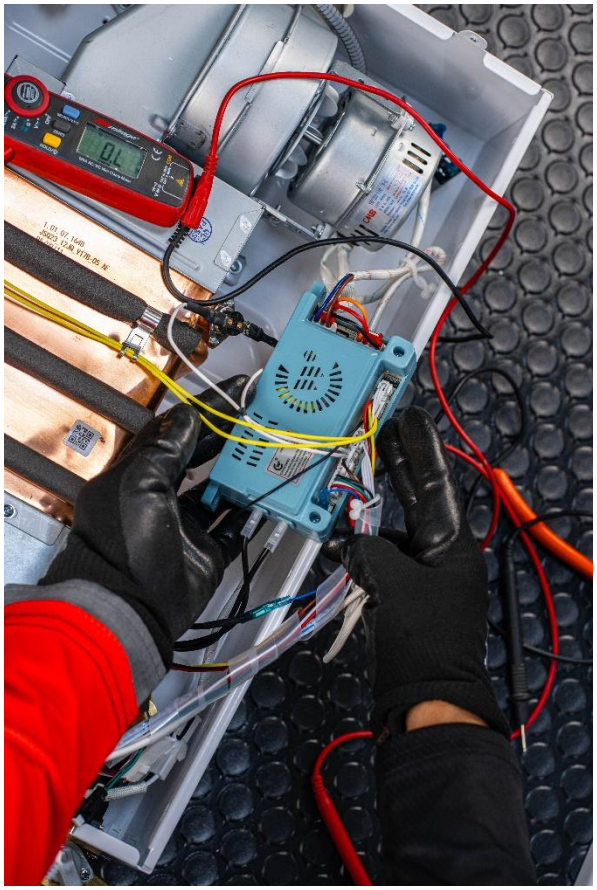

Bajo voltaje
Un voltaje menor a 110 VCA provoca operación inestable del módulo de ignición, generando ausencia o intermitencia de chispa, fallas de encendido y bloqueos de seguridad.

Falla en conectores
Conectores flojos o sulfatados ocasionan caída de voltaje hacia el módulo, provocando encendidos erráticos o falta total de ignición.

Falsos contactos
Vibraciones, humedad o arneses mal sujetos generan interrupciones eléctricas momentáneas, causando reinicios del módulo y fallas intermitentes de encendido.

Módulo dañado
Daños internos por bajo voltaje prolongado o malas conexiones impiden la generación de chispa, requiriendo la sustitución del módulo en equipos Mirage.