Boiler Turbo Flux 1.5 Servicios – E5

RESUMEN

SITUACIÓN	Código de Falla **E5**
MÉTODO	Revisión de componente
TIEMPO	10 minutos
MODELO (S)	MBF10AF / MBF10AD
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo con Falla

HERRAMIENTA REQUERIDA




AREA DE TRABAJO



Boiler Turbo Flux 1.5 Servicios – E5

Procedimiento

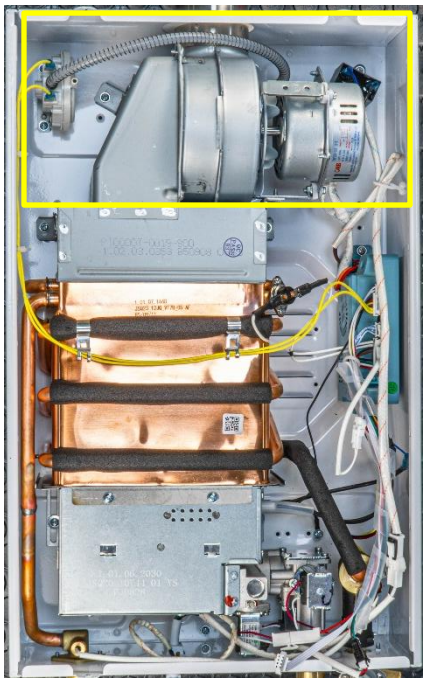


1 Activación del código E5

El código E5 se activa cuando el sensor de vacío no cambia de estado durante la operación del motor extractor de gases. Esta condición indica que no se genera o no se detecta el vacío necesario para validar la correcta evacuación de gases. Los componentes involucrados en esta falla pueden ser el sensor de vacío, la manguera de succión, el motor extractor y el capacitor, ya sea por falla eléctrica, mecánica o pérdida de eficiencia.



2 Inspección física de componentes

Realizar una inspección física del motor extractor, verificando que no se encuentre arrastrado, bloqueado o con fricción excesiva. Revisar la manguera de vacío asegurando que no esté rasgada, perforada, endurecida u obstruida. Comprobar el capacitor, confirmando que su valor en microfaradios corresponda al especificado y que no presente abombamiento, fuga o daño visible.

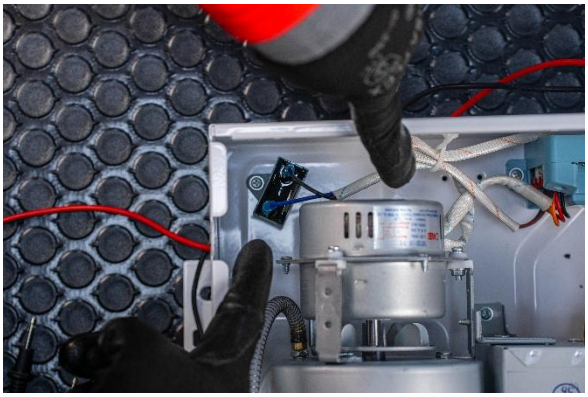

Boiler Turbo Flux 1.5 Servicios – E5

3

Verificación eléctrica del sensor de vacío

Con un multímetro en función de continuidad, revisar el estado del sensor de vacío. Al aplicar vacío, el sensor debe cambiar de estado eléctrico (de abierto a cerrado o viceversa, según diseño). Si no existe cambio de continuidad al generarse el vacío, el sensor se considera defectuoso y debe reemplazarse.



