Boiler Flux Eléctrico- Código Falla E1

RESUMEN

SITUACIÓN	Equipo no calienta.
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	5 minuto
MODELO(S)	MBE081G - MBE040B
OBSERVACIONES ADICIONALES	Revisión de componentes, Triac , Resistecia.

HERRAMIENTA REQUERIDA



AREA DE TRABAJO



Boiler Flux Eléctrico- Código Falla E1

Procedimiento




1. Ubicar triac y resistencias en el interior del equipo. Revisar conexiones y terminales del equipo

2. Se puede revisar de dos formas el Triac, este deberá de desconectarse de todas sus terminales y conectores de la tarjeta.

   Deberá de medirse la resistencia entre pin 1 y pin 3 = 105.9 Ω

   Como se ven en la imagen



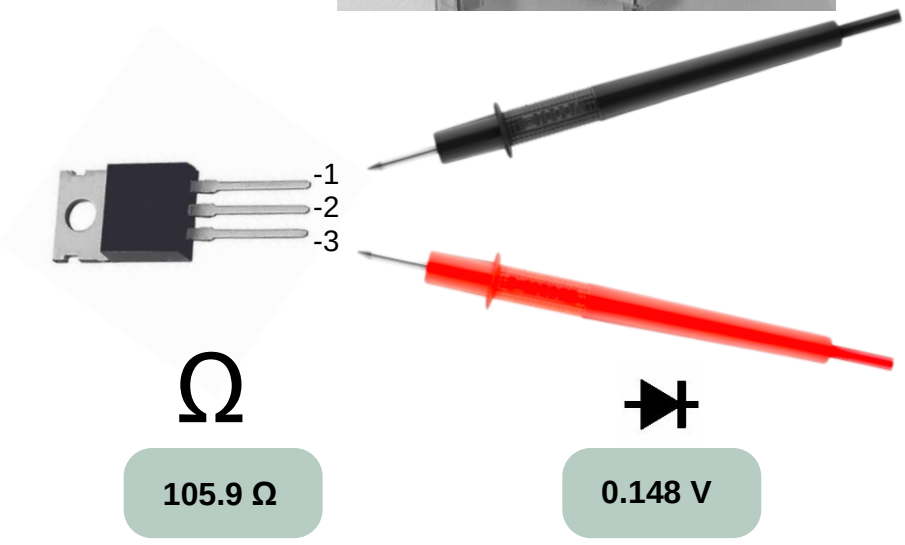

Ω

105.9 Ω

0.148 V

Boiler Flux Eléctrico- Código Falla E1

3

Para revisar el estado de la resistencia deberá de considerarse medir la impedancia de esta, esta se colocan las dos terminales en cada uno de los extremos de la resistencia.

Este deberá medir entre 4 y 7 Ω
Dependiendo de los modelos.

