Boiler Flux – No calienta

RESUMEN

SITUACIÓN	No calienta
METODO	Revisión de componente
TIEMPO	15 minuto
MODELO(S)	MBE051G
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo no enciende.

HERRAMIENTA REQUERIDA



AREA DE TRABAJO



Boiler Flux – No calienta

Procedimiento

1. Ubicar resistencia y conexión que se encuentra en el interior del depósito de agua.



2. Realizar la medición de resistencia en las terminales del depósito para verificar si su carga resistiva es la indicada para dar el funcionamiento ideal del equipo.

   Medición de la resistencia es de 9.0 Ω




Boiler Flux – No calienta

3

El funcionamiento del **triac** es conmutar la corriente, un daño en el componente interrumpe la corriente en uno de los bornes provocando que el equipo no caliente

El estado del **triac** lo revisamos con dos funciones, Resistencia y Prueba de Diodos

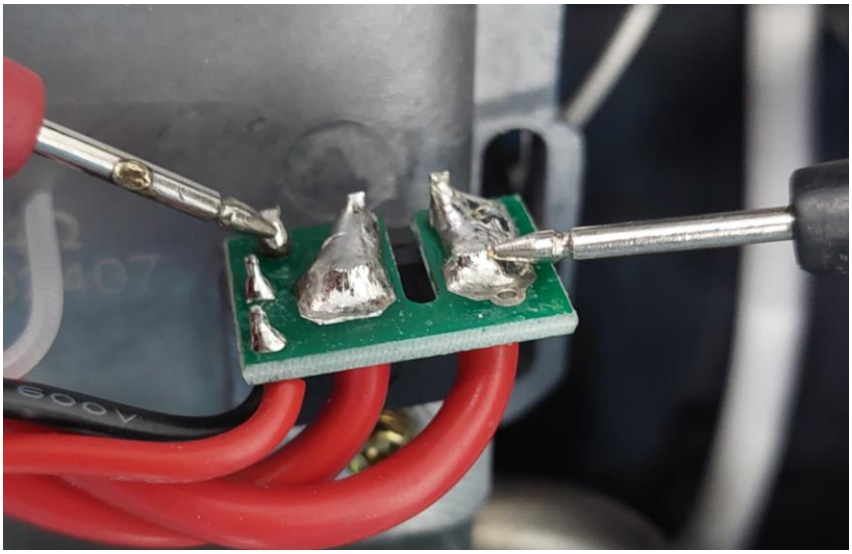

Las pruebas que se realizan en una revisión en terminales indicadas 1 y 3, con prueba de resistencia y una prueba de Diodos

Estos valores son los ideales para que el componente trabaja de forma eficiente

Ω

53.5 Ω

0.073 V