



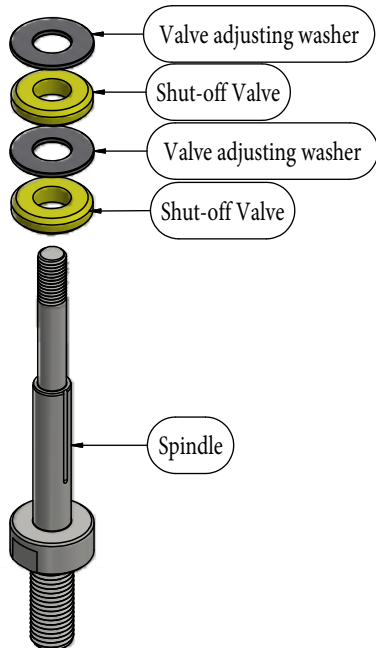


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO)

Lista de Cyligos:
- 12042030004101
- 12042030004105M
- 12042030004110M

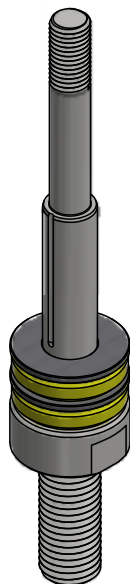


1

INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

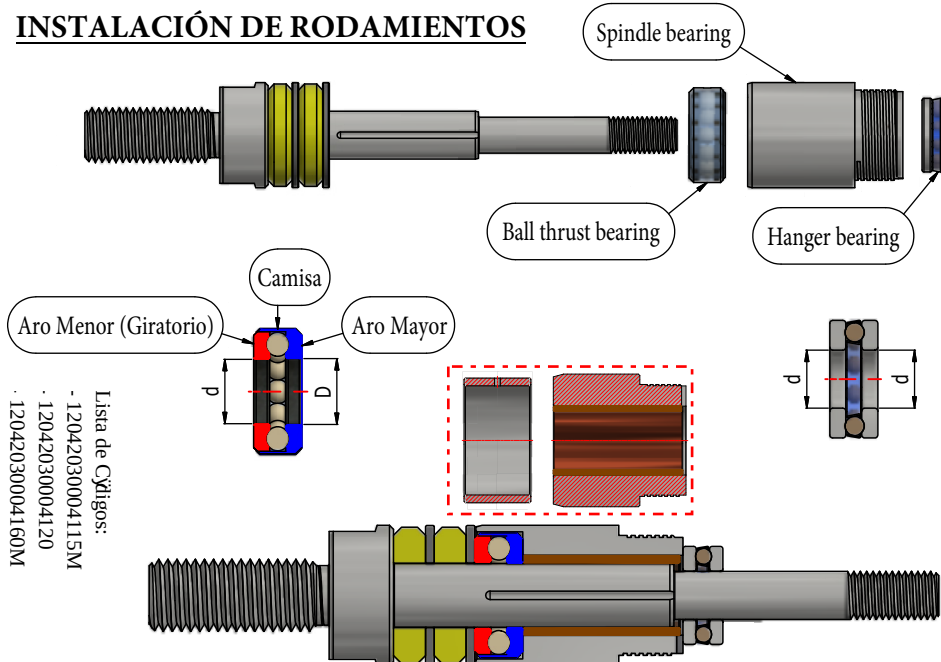

Lista de Cyligos:
- 12042030004115M
- 12042030004120
- 12042030004160M

2

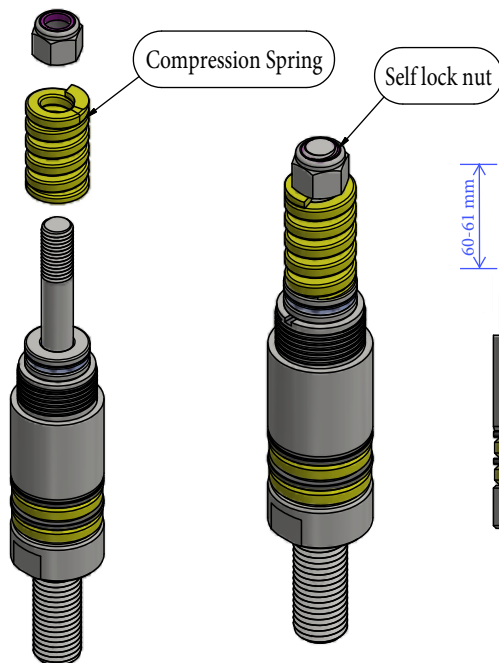


PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "COMPRESSION SPRING".
- ENROSCAR "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE". EL LADO DEL "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL RESORTE.

* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 60-61 mm; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA AL RODAMIENTO.

Lista de Cyligos:
- 12042030004130M
- 12042030004135M

mm 19-09

3

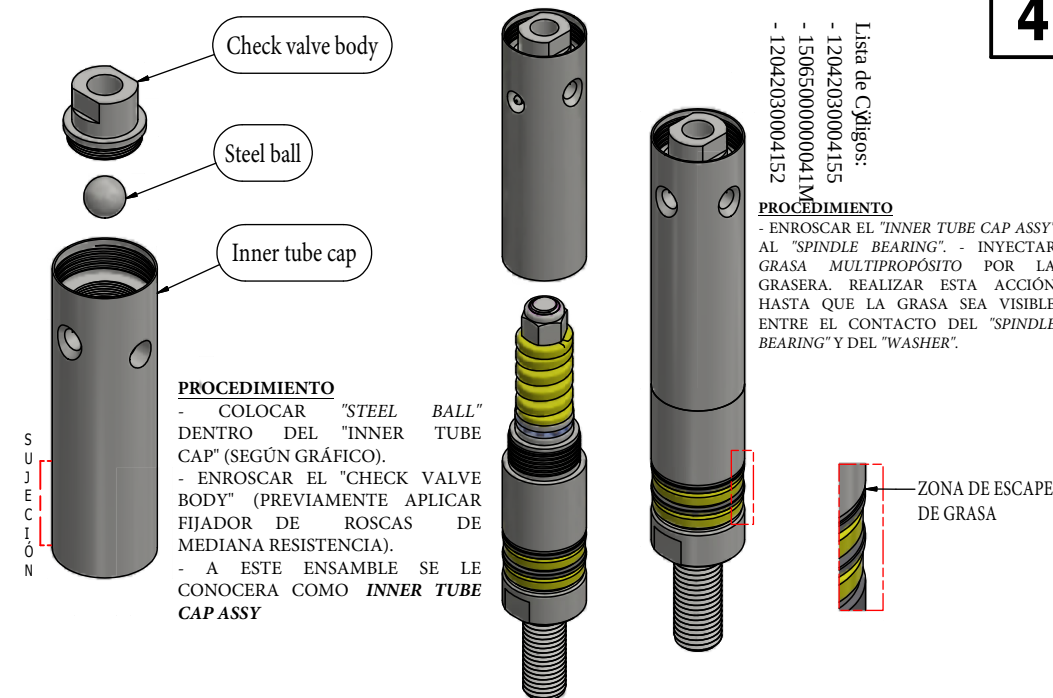

PROCEDIMIENTO
- COLOCAR "STEEL BALL" DENTRO DEL "INNER TUBE CAP" (SEGÚN GRÁFICO).
- ENROSCAR EL "CHECK VALVE BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).
- A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCERA COMO **INNER TUBE CAP ASSY**



Lista de Cyligos:
- 1204203000415
- 1506500000041M
- 12042030004152

PROCEDIMIENTO
- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING". - INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "WASHER".

4

5

Lista de Cyligos:
- 12042038504080
- 12042036004055M
- 12042030004060M

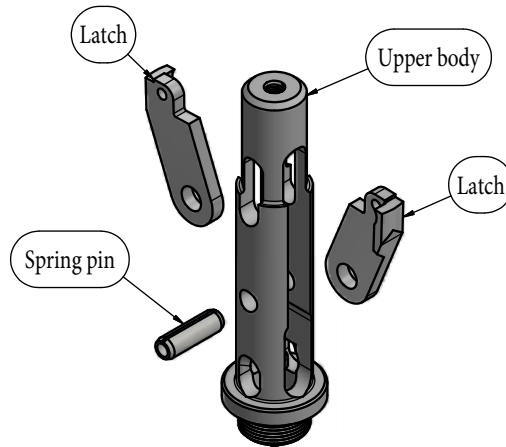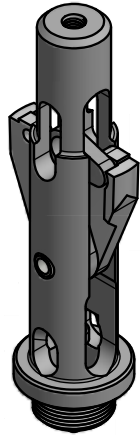

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2 und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJE DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

6




Lista de Cyligos:
- 12042038504169
- 12042028504088M


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

7

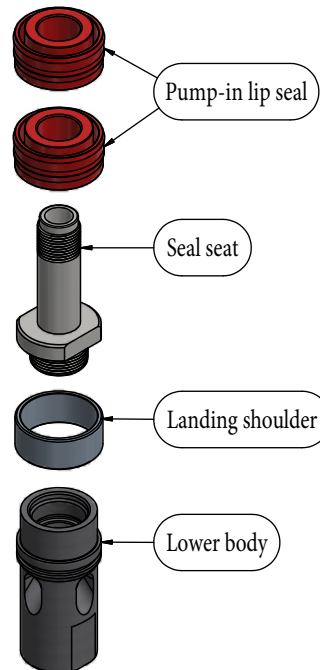


Lista de Cyligos:
- 12042032004036M
- 12042038504167
- 12042036004085
- 12042036004090

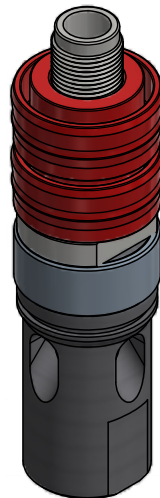

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY"
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.


8

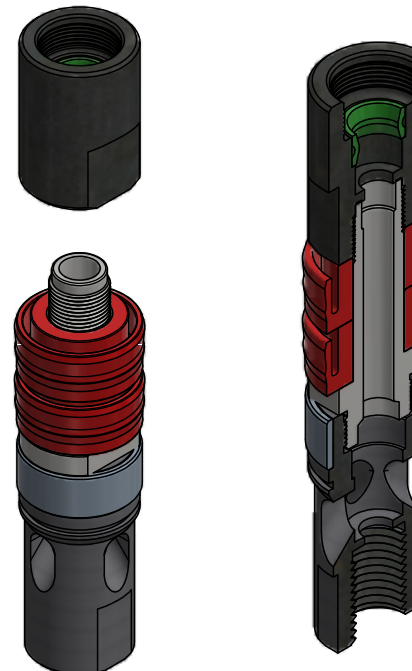

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT"
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES; ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

9

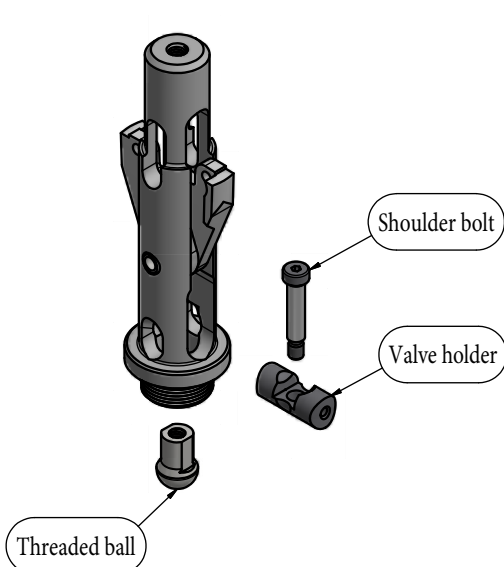


Lista de Cyligos:
 - 12042038504089
 - 12042038504086
 - 12042038504087

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR EL "VALVE HOLDER" POR LA RANURA CENTRAL DEL "UPPER BODY".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "SHOULDER BOLT" EN EL AGUJERO CENTRAL DEL "VALVE HOLDER".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "THREAD BALL" CON "SHOULDER BOLT".

10

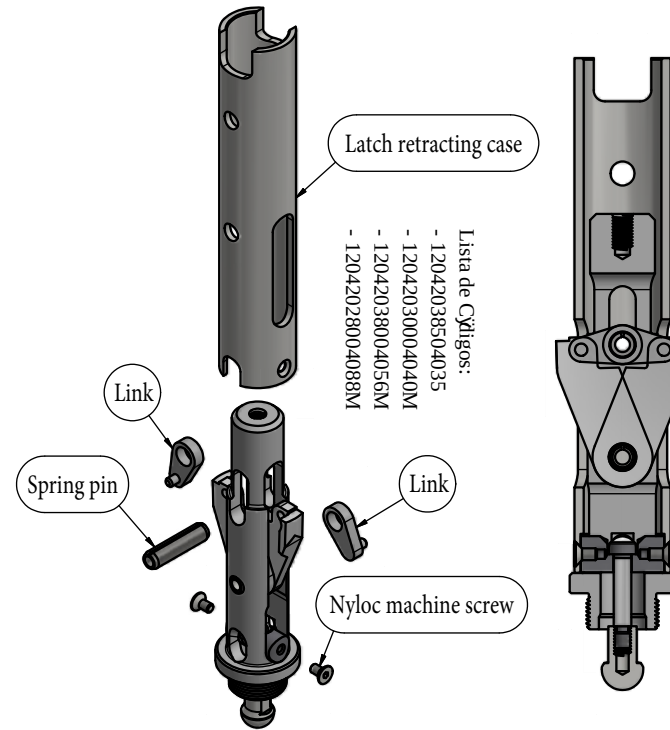


Latch retracting case

Lista de Cyligos:
 - 12042038504035
 - 12042030004040M
 - 12042038004056M
 - 12042028004088M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN". - TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- ALINEAR LOS "NYLOC MACHINE SCREW" CON LOS AGUJEROS ROSCADOS DEL "VALVE HOLDER". UTILIZAR LOCKTITE EN LAS ROSCAS DEL "NYLOC MACHINE SCREW" Y AJUSTAR CON AYUDA DE UNA LLAVE ALLEN.

11

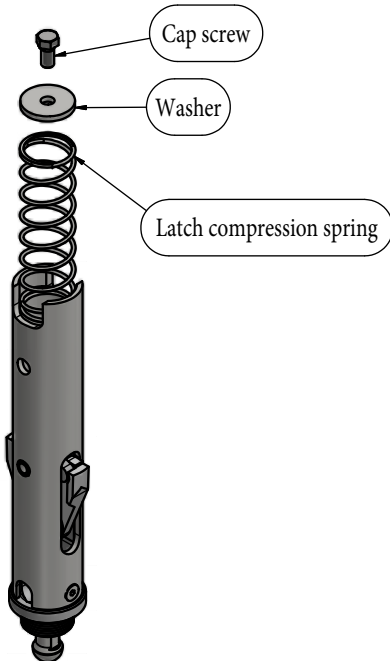


Lista de Cyligos:
 - 12042026004046M
 - 12042036004047
 - 12042038004050M

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "LATCH COMPRESSION SPRING" EN EL "LATCH RETRACTING CASE"
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL "LATCH COMPRESSION SPRING".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

12

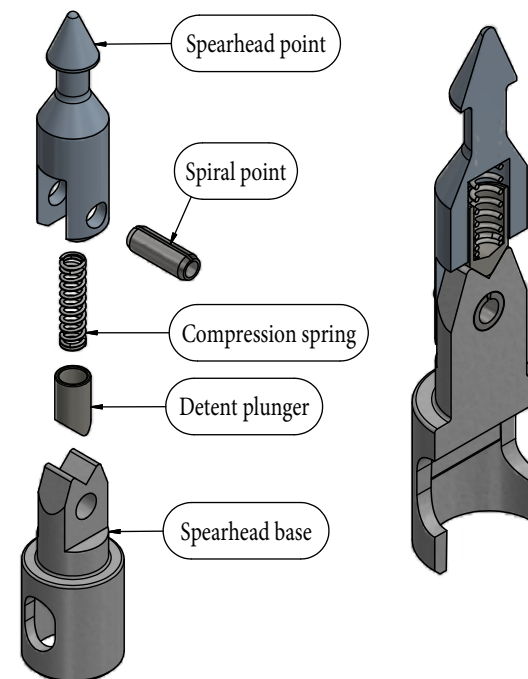


PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.

Lista de Cyligos:
 - 12042020004005
 - 12042020004010M
 - 12042020004020M
 - 12042020004015M
 - 12042038504045M




13

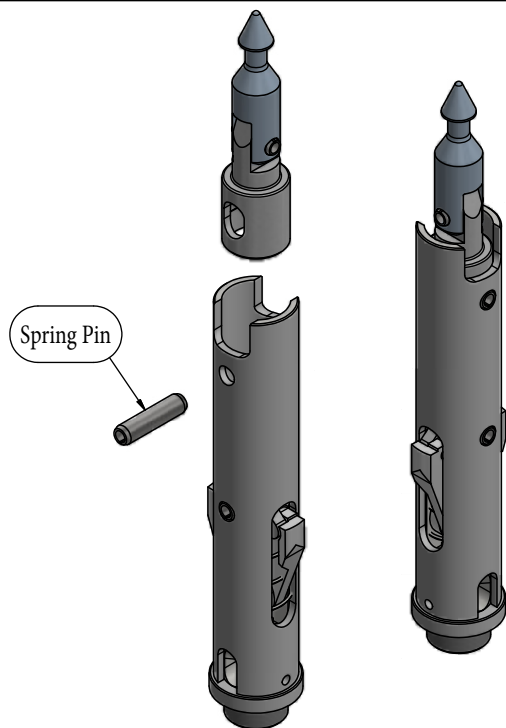


- Lista de Cyligos:
- 12042030004095M
- PROCEDIMIENTO**
- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
 - ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
 - INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH REATRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".

14

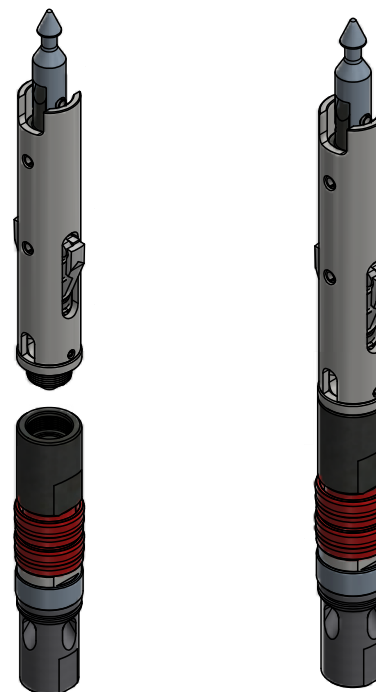

- PROCEDIMIENTO**
- SUJETAR "ADAPTER".
 - ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".


15

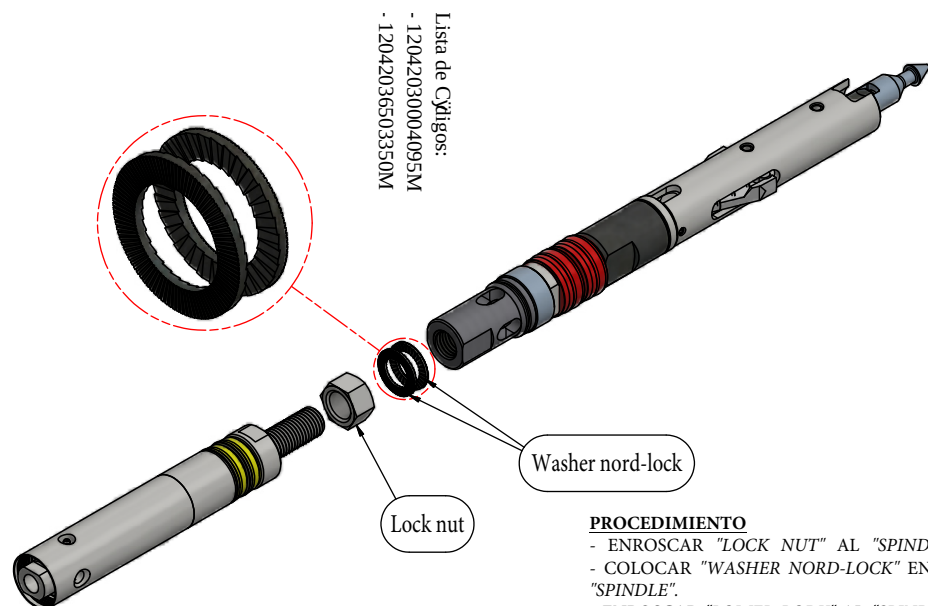

- Lista de Cyligos:
- 12042030004095M
- 12042036503350M

- PROCEDIMIENTO**
- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
 - COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
 - ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
 - * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA

16

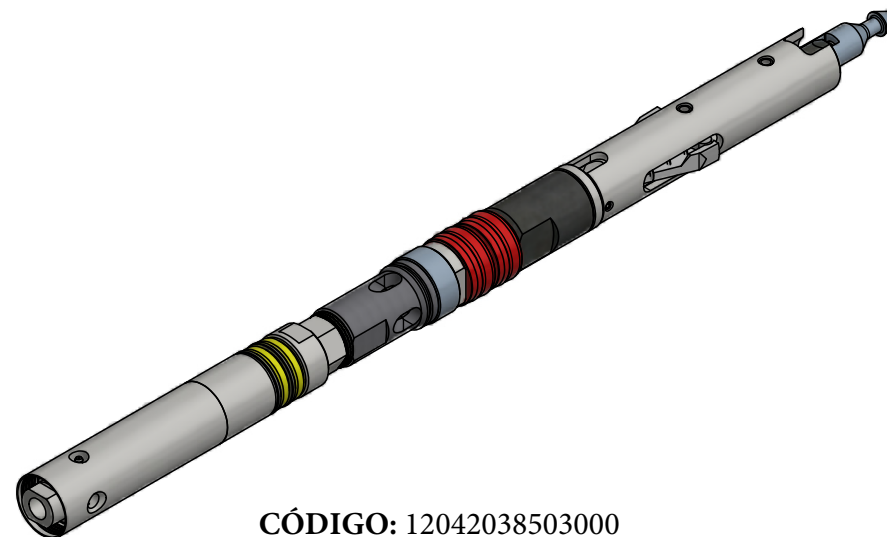

CÓDIGO: 12042038503000
DESCRIPCIÓN: NO-U NG HEAD ASSY