
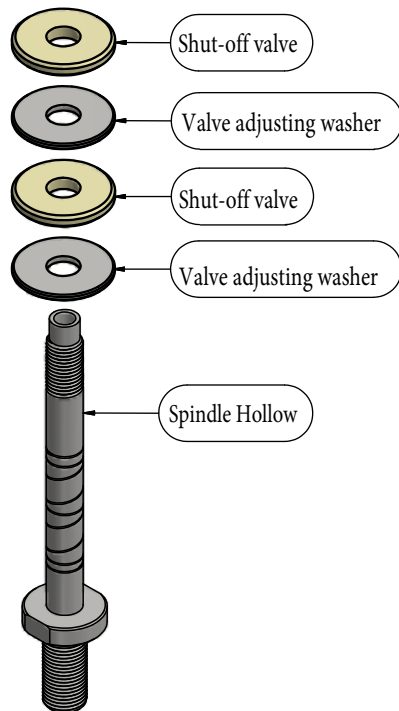


1


**PROCEDIMIENTO**

- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

Lista de Cyligos:
 - 1204205604100
 - 12042056004103M
 - 12042056004110M

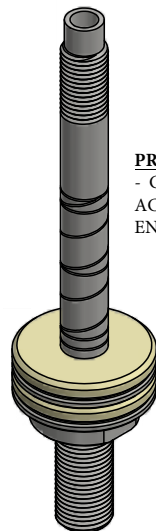


2

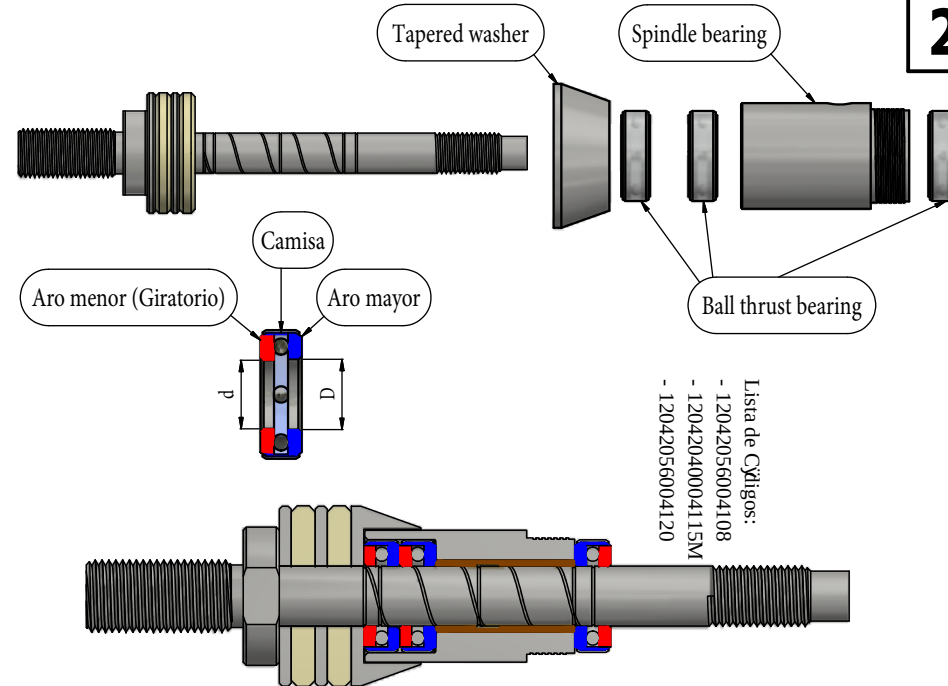


Lista de Cyligos:
 - 12042056004108
 - 12042040004115M
 - 12042056004120

3

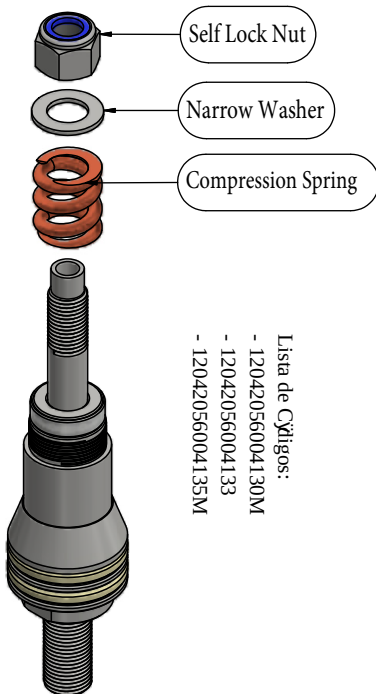


Lista de Cyligos:
 - 12042056004130M
 - 12042056004133
 - 12042056004135M

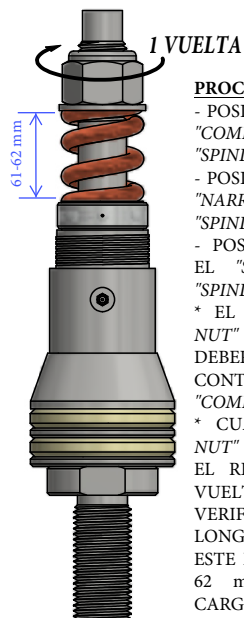**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR E INSERTAR EL "COMPRESSION SPRING" EN EL "SPINDLE".
 - POSICIONAR E INSERTAR EL "NARROW WASHER" EN EL "SPINDLE".
 - POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
 * EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL "COMPRESSION SPRING".
 * CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 61 A 62 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

4

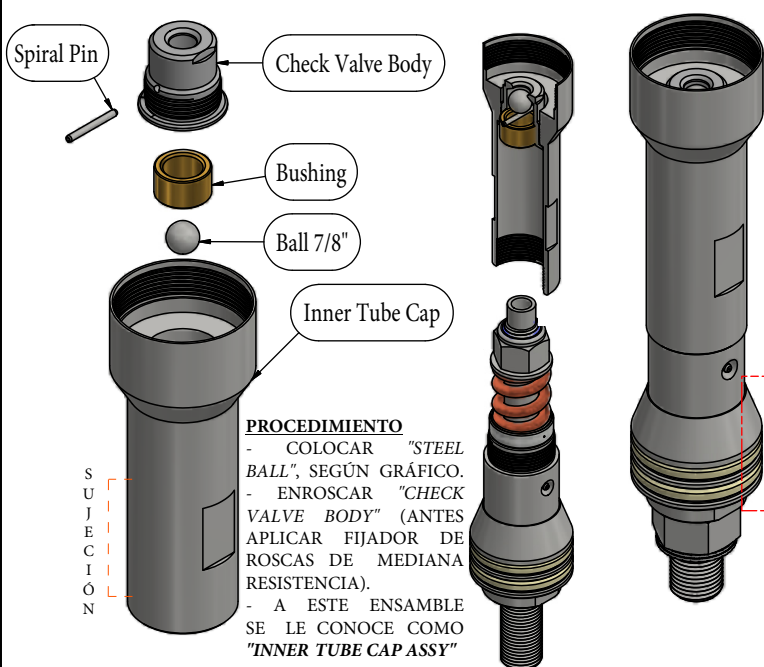**PROCEDIMIENTO**

- COLOCAR "STEEL BALL", SEGÚN GRÁFICO.
 - ENROSCAR "CHECK VALVE BODY" (ANTES APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).
 - A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCE COMO "INNER TUBE CAP ASSY"

PROCEDIMIENTO


- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".
 - INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEAVISBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "TAPERED WASHER".



ZONA DE ESCAPE DE GRASA

Lista de Cyligos:
 - 12042056004152
 - 15065000000041M
 - 12042056004151
 - 12042056004155
 - 12042046104025M

6

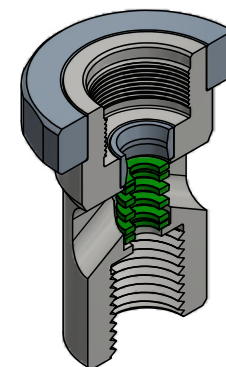


Lista de Cyligos:
 - 12042056504090
 - 12042036004083M
 - 12042026004082
 - 12042056004085

PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR "LANDING SHOULDER" EN EL "LOWER BODY".
- DESLIZAR "RETENTION LIGHT SPRING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "LOWER BODY".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "FLUID RETENTION BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "LOWER BODY".
- * EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.


8

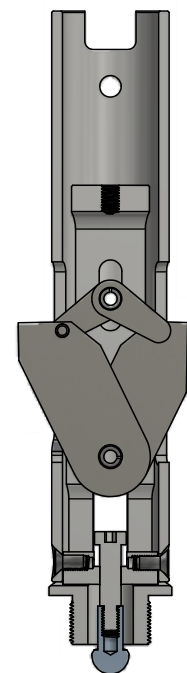


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN". - TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- ALINEAR LOS "NYLOC MACHINE SCREW" CON LOS AGUJEROS ROSCADOS DEL "VALVE HOLDER". UTILIZAR LOCKTITE EN LAS ROSCAS DEL "NYLOC MACHINE SCREW" Y AJUSTAR CON AYUDA DE UNA LLAVE ALLEN.

Lista de Cyligos:
 - 12042046004035
 - 12042046004056M
 - 12042040004040M
 - 12042046004088M

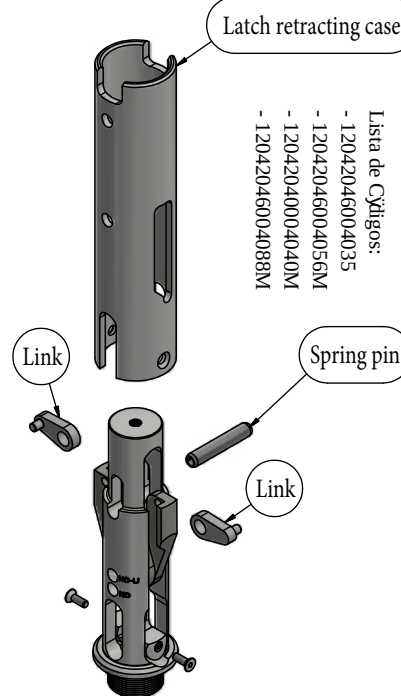


5

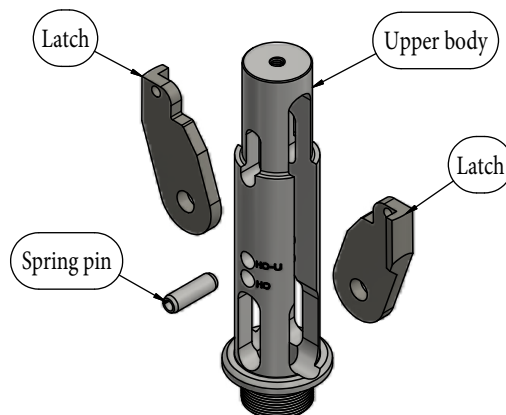

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS HO DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR "LATCH" (2und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

Lista de Cyligos:
 - 12042046004080
 - 12042056004055M
 - 12042030004040M

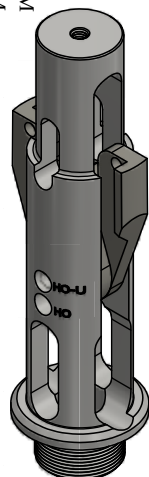




7

Lista de Cyligos:
 - 12042046004089
 - 12042046004089
 - 12042046004086

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR EL "VALVE HOLDER" POR LA RANURA CENTRAL DEL "UPPER BODY".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "SHOULDER BOLT" EN EL AGUJERO CENTRAL DEL "VALVE HOLDER".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "THREAD BALL" CON "SHOULDER BOLT".

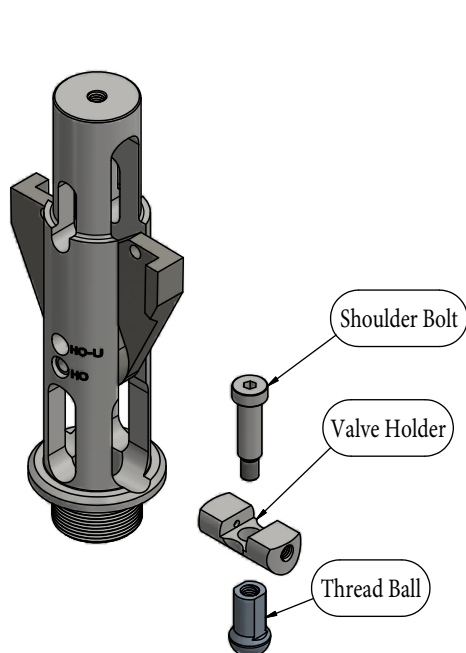

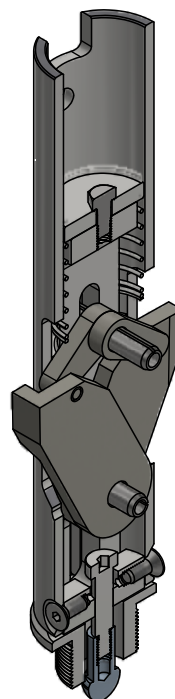
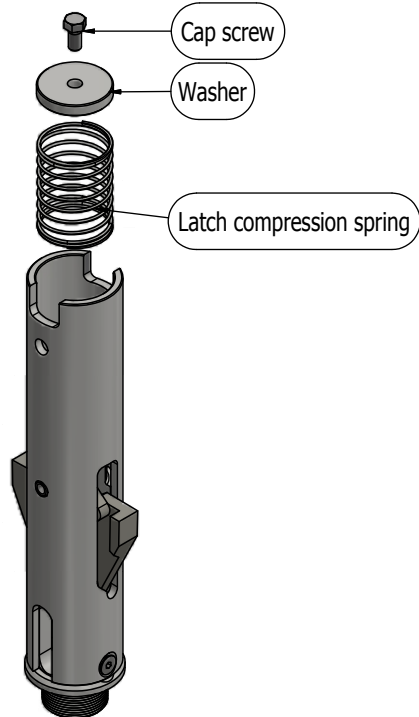


PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "LATCH COMPRESSION SPRING" EN EL "LATCH RETRACTING CASE"
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL "LATCH COMPRESSION SPRING".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

Lista de Cyligos:
 - 12042026004046M
 - 12042046004047
 - 12042046004050M

9

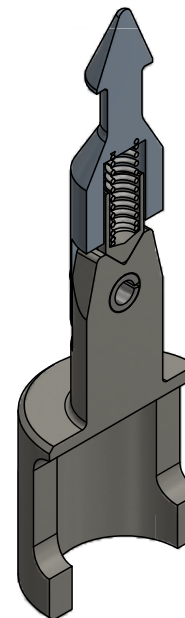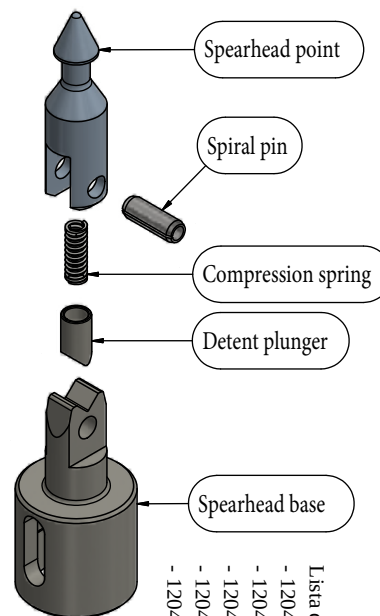



PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.



Lista de Cyligos:
 - 12042020004005
 - 12042020004020
 - 12042020004010
 - 12042020004015
 - 12042040004045M

10

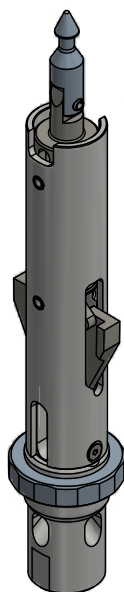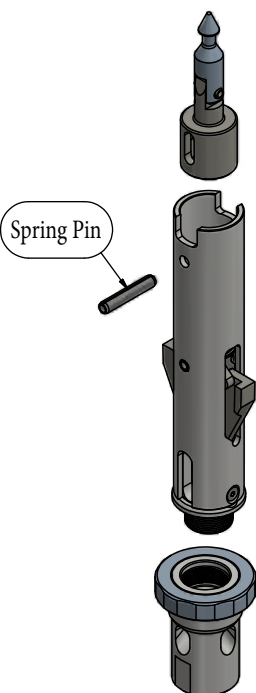


PROCEDIMIENTO

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE LA ARANDELA.
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ÉSTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE"
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "LOWER BODY" EN EL "UPPER BODY"

Lista de Cyligos:
 - 12042040004040M

11

CÓDIGO: 12042056004000
 DESCRIPCIÓN: PO NG HEAD ASSY

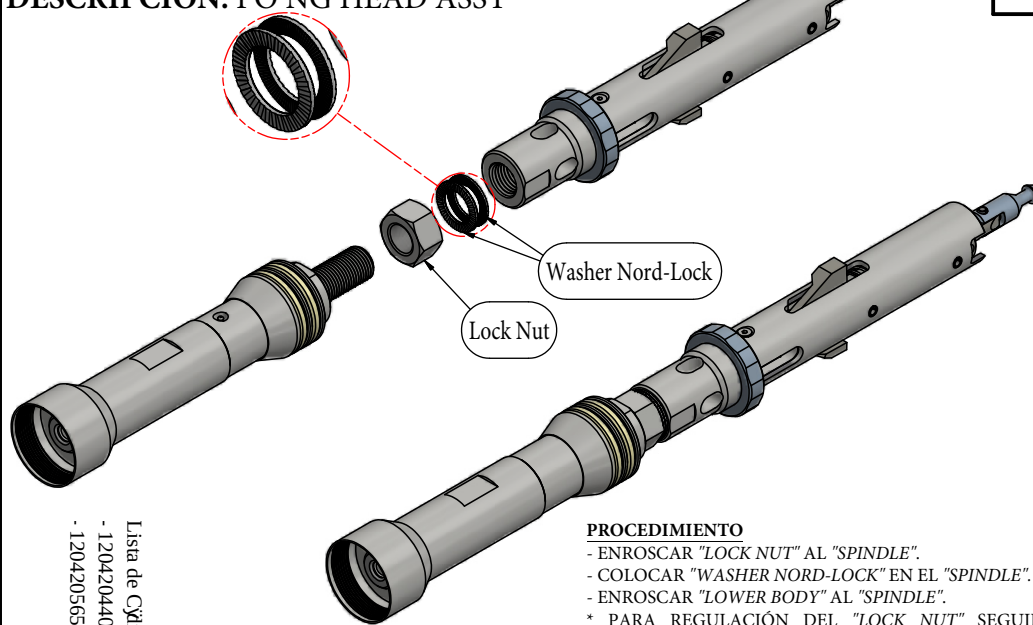

Lista de Cyligos:
 - 12042040032000M
 - 12042056503350M

12

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.