


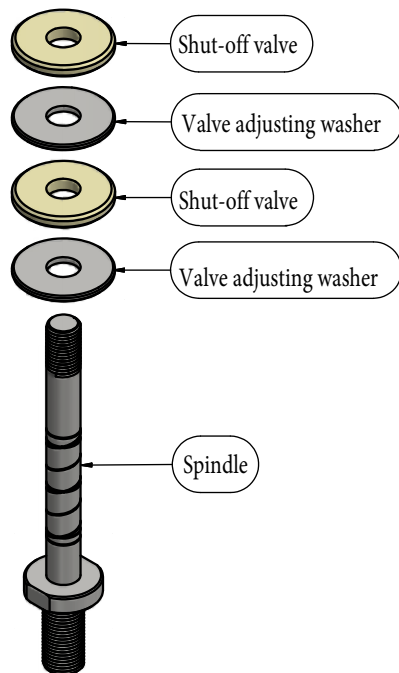


PROCEDIMIENTO

- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

Lista de Códigos:

* 12042056504105
* 12042056004103M
* 12042056004110M


1

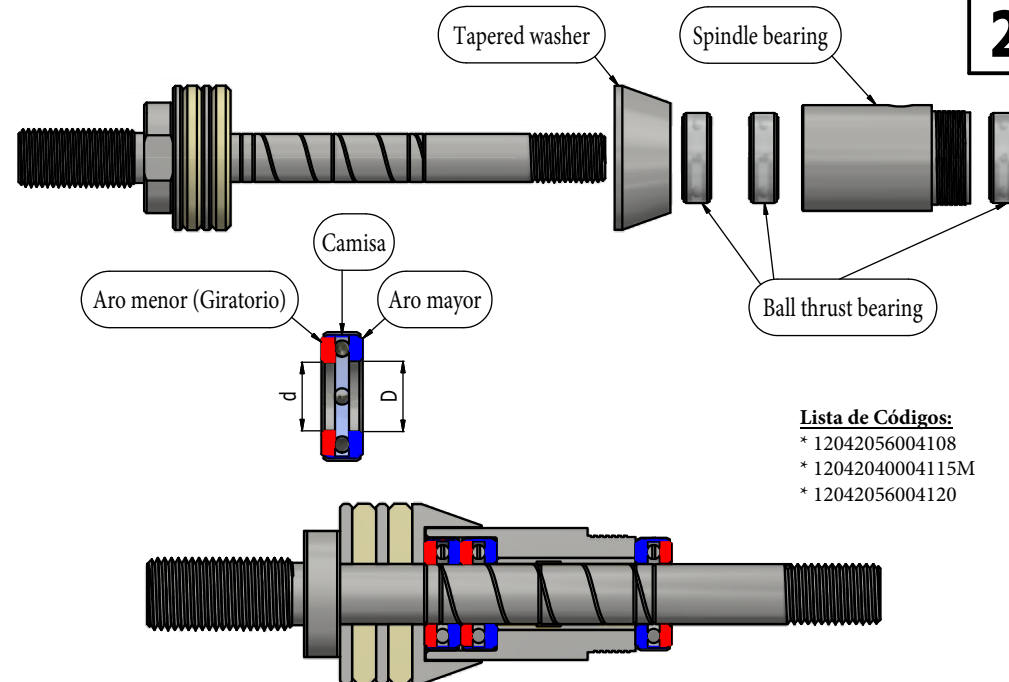

Lista de Códigos:


* 12042056004108
* 12042040004115M
* 12042056004120

2

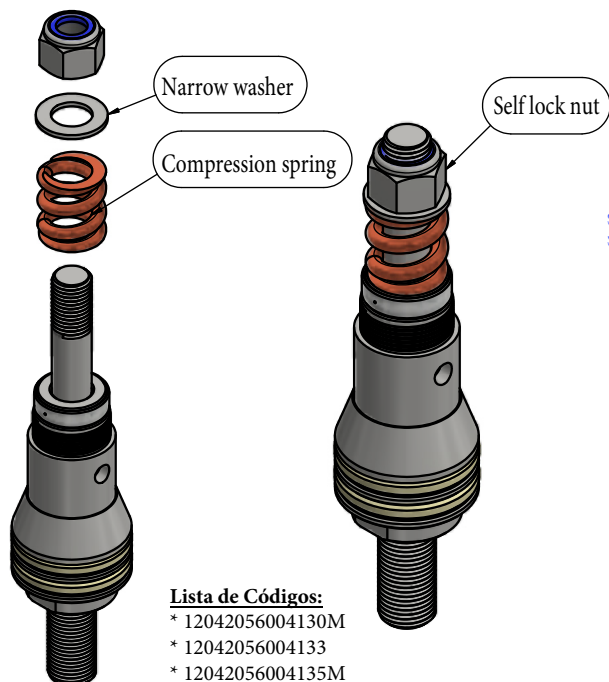

Lista de Códigos:


* 12042056004130M
* 12042056004133
* 12042056004135M

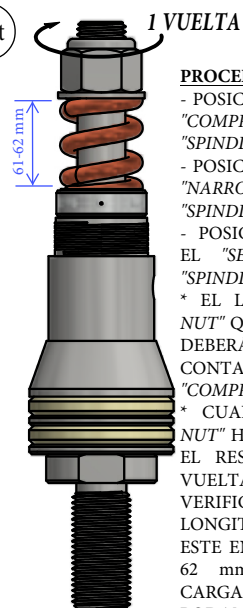

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "COMPRESSION SPRING" EN EL "SPINDLE".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "NARROW WASHER" EN EL "SPINDLE".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".
* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL "COMPRESSION SPRING".
* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 61 A 62 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

3

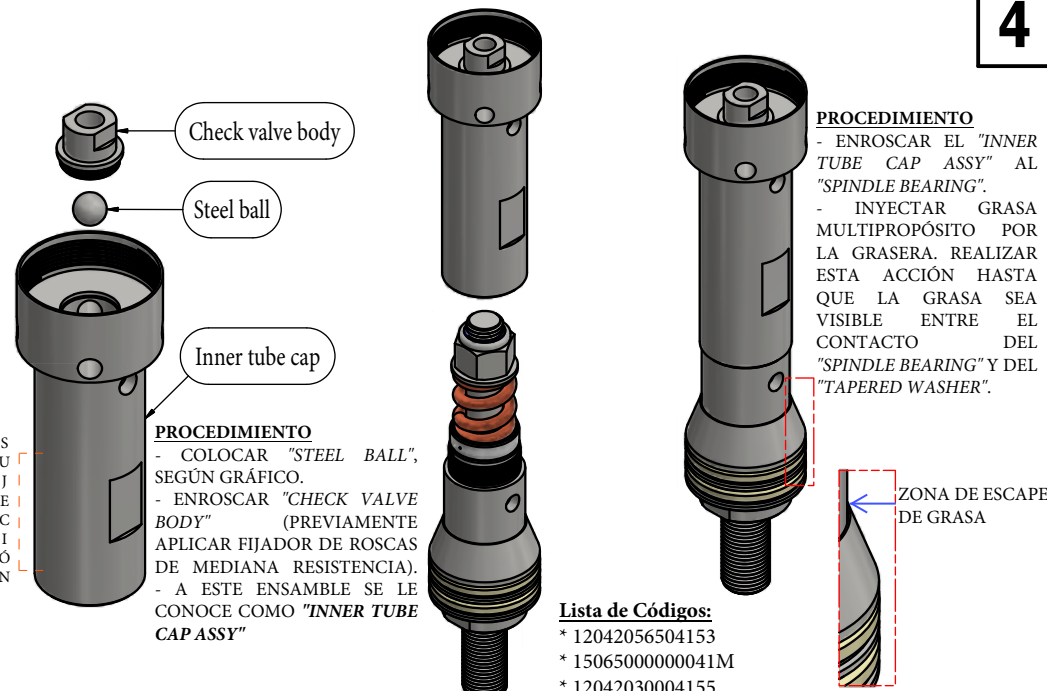

PROCEDIMIENTO

- COLOCAR "STEEL BALL", SEGÚN GRÁFICO.
- ENROSCAR "CHECK VALVE BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).
- A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCE COMO "INNER TUBE CAP ASSY"


Lista de Códigos:

* 12042056504153
* 1506500000041M
* 12042030004155

PROCEDIMIENTO
- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".
- INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "TAPERED WASHER".

ZONA DE ESCAPE DE GRASA

4

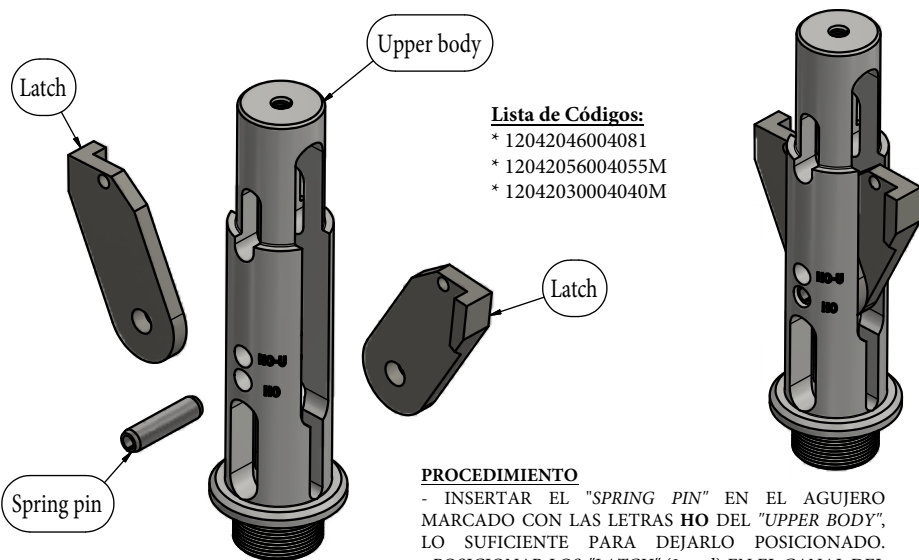


Lista de Códigos:

- * 12042046004081
- * 12042056004055M
- * 12042030004040M

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS **HO** DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR LOS "LATCH" (2 und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJE DE LA SUPERFICIE DE ESTE.

5

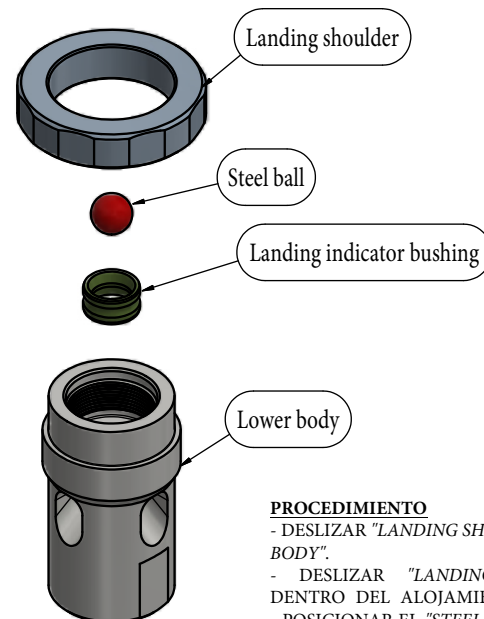


PROCEDIMIENTO


- DESLIZAR "LANDING SHOULDER" EN EL "LOWER BODY".
- DESLIZAR "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "LOWER BODY".
- POSICIONAR EL "STEEL BALL" SOBRE EL "LANDING INDICATOR BUSHING".

Lista de Códigos:

- * 12042056004085
- * 12042026004081M
- * 12042026004088M
- * 12042056504090

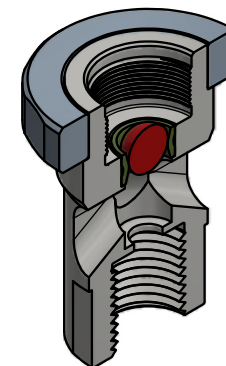

6

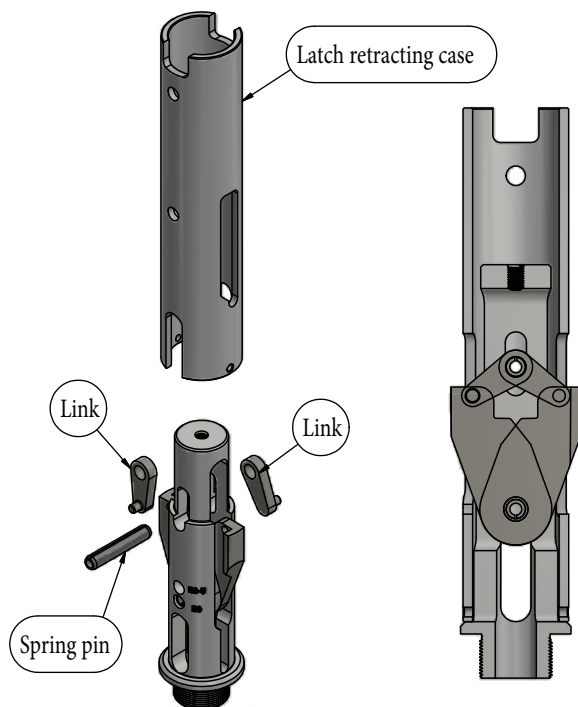


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY"
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2 und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2 und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- * DESPUÉS DEL ENSAMBLE LOS "LATCH" DEBERÁN PODER ACCIONARSE AL DESLIZAR DE ARRIBA HACIA ABAJO EL "LATCH RETRACTING CASE".

Lista de Códigos:

- * 12042046004036
- * 12042046004056M
- * 12042040004040M

7

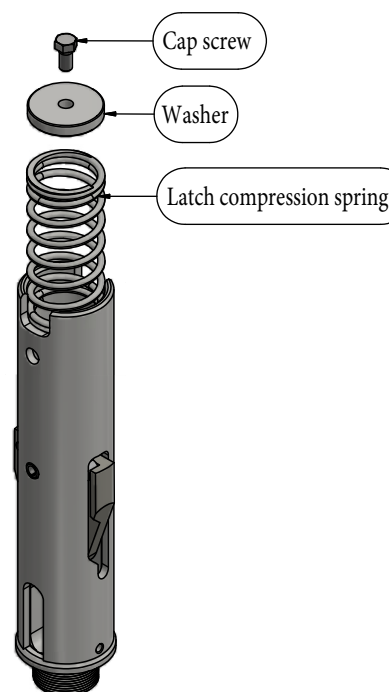

PROCEDIMIENTO



- INSERTAR "LATCH COMPRESSION SPRING" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL RESORTE.
- ENROSCAR "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSIÓN.

Lista de Códigos:

- * 12042026004046M
- * 12042046004047
- * 12042046004050M

8

9

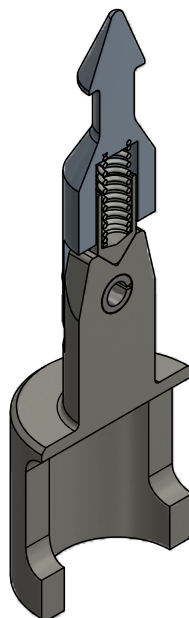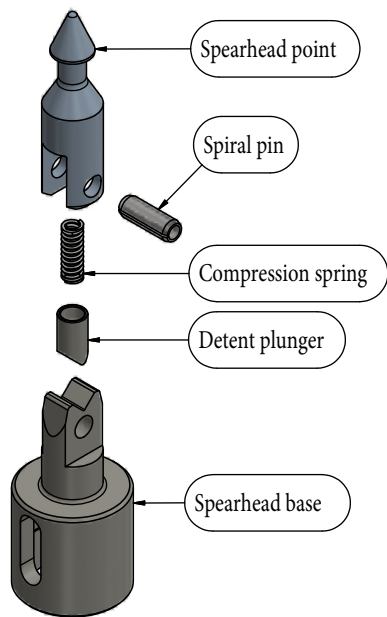**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.


**Lista de Códigos:**

- * 12042020004005
- * 12042020004010M
- * 12042020004015M
- * 12042020004020M
- * 12042040004045M

10

Lista de Códigos:


- * 12042040004040M

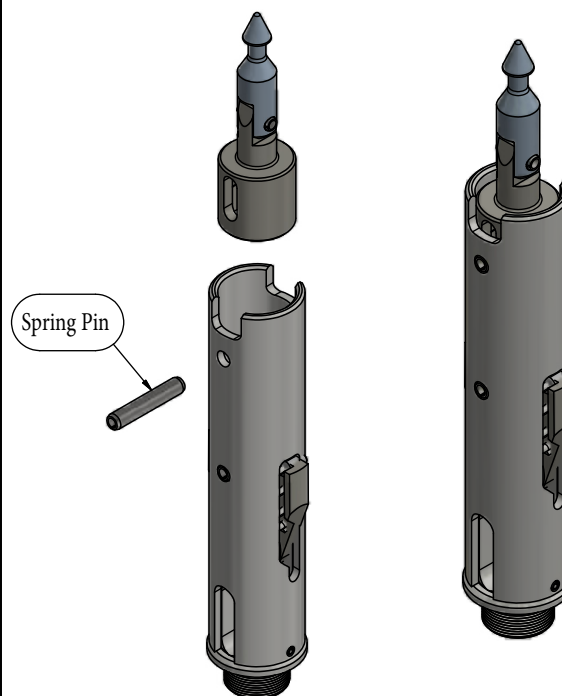**PROCEDIMIENTO**

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE EL "WASHER".
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ESTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH REATRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".


11

CÓDIGO: 12042056003005
DESCRIPCIÓN: PO NGII HEAD ASSY

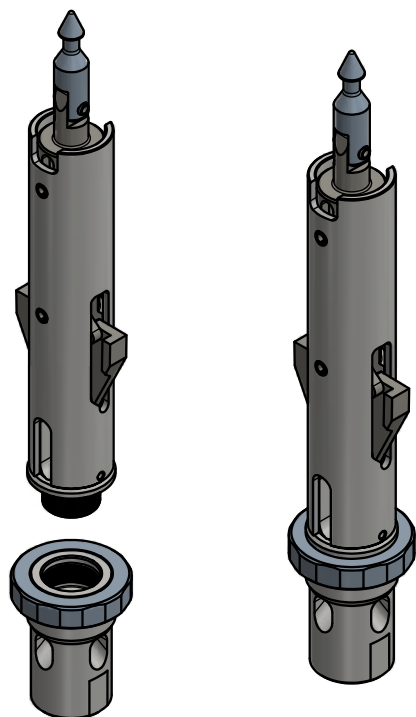**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "LOWER BODY".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "LOWER BODY", AJUSTA CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

12

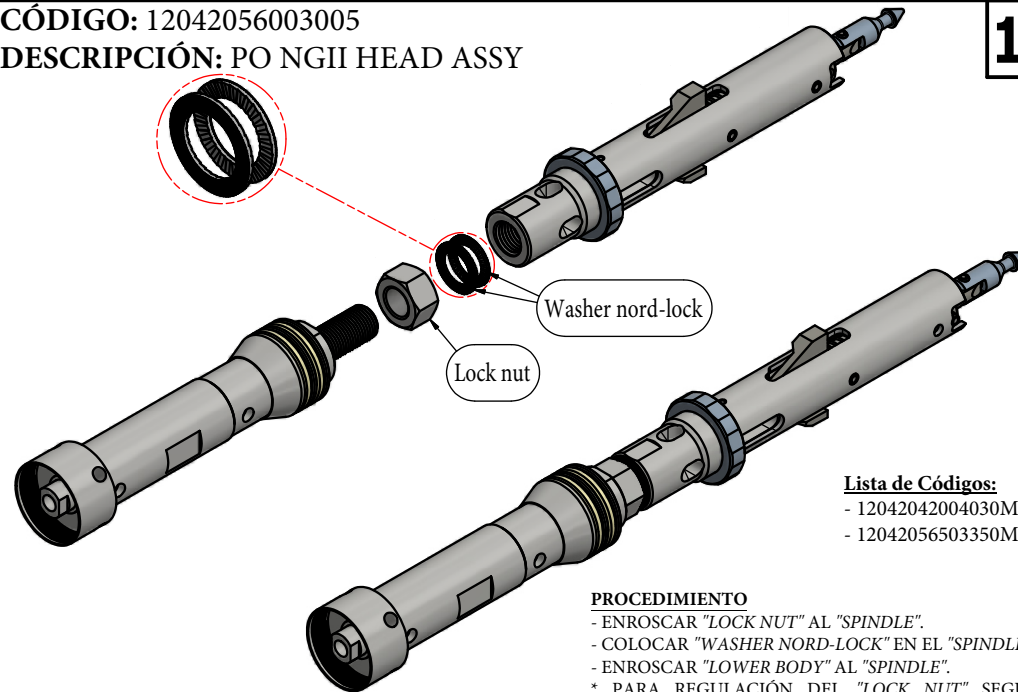**Lista de Códigos:**

- 12042042004030M
- 12042056003350M

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE".
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE".
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DEL "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.