

Shut-off valve

Valve adjusting washer

Shut-off valve

Valve adjusting washer

Spindle Hollow

PROCEDIMIENTO

- COLOCAR ARANDELAS DE GOMA Y ACERO (SEGÚN EL ORDEN INDICADO EN EL GRÁFICO).

Lista de Cyligos:

- 12042056004100

- 12042056004103M

- 12042056004110M

1

Tapered washer

Spindle bearing

Camisa

Aro menor (Giratorio)

Aro mayor

Ball thrust bearing

Lista de Cyligos:

- 12042056004108

- 12042040004115M

- 12042056004120

2

Self Lock Nut

Narrow Washer

Compression Spring

Spindle Hollow

1 VUELTA

mm 29-19

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "COMPRESSION SPRING" EN EL "SPINDLE".

- POSICIONAR E INSERTAR EL "NARROW WASHER" EN EL "SPINDLE".

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SELF LOCK NUT" AL "SPINDLE".

* EL LADO DE "SELF LOCK NUT" QUE NO TENGA NYLON DEBERÁ SER EL QUE HAGA CONTACTO CON EL "COMPRESSION SPRING".

* CUANDO EL "SELF LOCK NUT" HAGA CONTACTO CON EL RESORTE APLICAR UNA VUELTA ADICIONAL O VERIFICAR QUE LA LONGITUD DEL RESORTE ESTE EN UN RANGO DE 61 A 62 mm.; ESTO DARÁ LA CARGA NECESARIA A LOS RODAMIENTOS

Lista de Cyligos:

- 12042056004130M

- 120420560004133

- 120420560004135M

3

Spiral Pin

Check Valve Body

Bushing

Ball 7/8"

Inner Tube Cap

PROCEDIMIENTO

- COLOCAR "STEEL BALL", SEGÚN GRÁFICO.

- ENROSCAR "CHECK VALVE BODY" (ANTES APLICAR FIJADOR DE ROSCAS DE MEDIANA RESISTENCIA).

- A ESTE ENSAMBLE SE LE CONOCE COMO "INNER TUBE CAP ASSY"

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR EL "INNER TUBE CAP ASSY" AL "SPINDLE BEARING".

- INYECTAR GRASA MULTIPROPÓSITO POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEAVISBLE ENTRE EL CONTACTO DEL "SPINDLE BEARING" Y DEL "TAPERED WASHER".

ZONA DE ESCAPE DE GRASA

Lista de Cyligos:

- 12042056004152

- 12042026004081M


- 12042056004151

- 12042056004155

- 12042046104025M

4

6

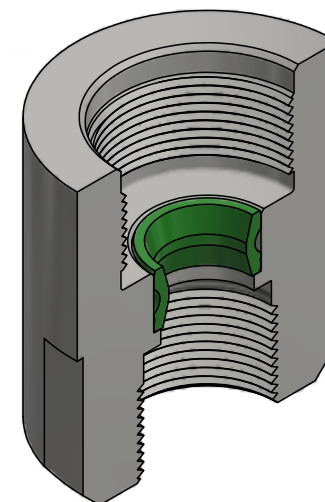

Landing indicator bushing


Adapter

Lista de Cyligos:
 - 12042048504169
 - 12042028504088M


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "LANDING INDICATOR BUSHING" DENTRO DEL ALOJAMIENTO DEL "ADAPTER" CON LA AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE.
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

5

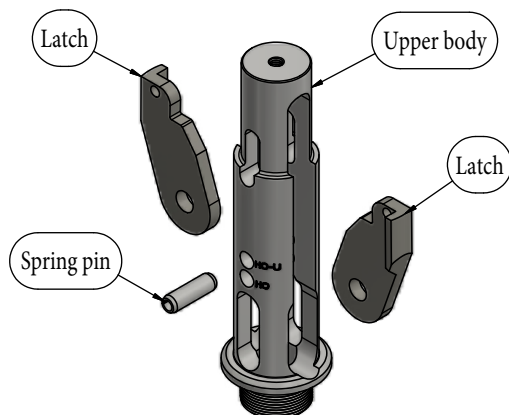


Lista de Cyligos:
 - 12042046004080
 - 12042056004055M
 - 12042030004040M

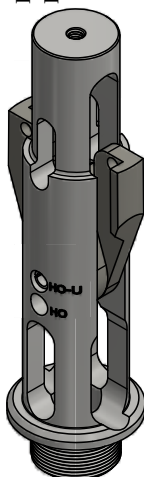**PROCEDIMIENTO**


- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO MARCADO CON LAS LETRAS **HO-U** DEL "UPPER BODY", LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR "LATCH" (2und) EN EL CANAL DEL "UPPER BODY", HASTA QUE LOS AGUJEROS DE ESTE SE ENCUENTREN ALINEADOS CON EL "SPRING PIN"
- TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "UPPER BODY" HASTA QUE SE POSICIONE POR DEBAJO DE LA SUPERFICE DE ESTE.

8

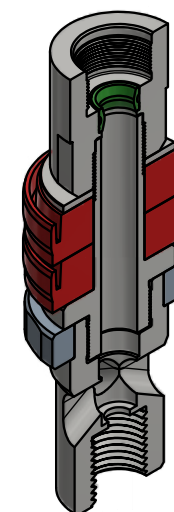**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "ADAPTER" CON EL "SEAL SEAT"
- LOS "PUMP-IN LIP SEAL" DEBEN ESTAR LIBRES; ES DECIR DEBEN PODER GIRAR SOBRE SU PROPIO EJE.
- * EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.


7

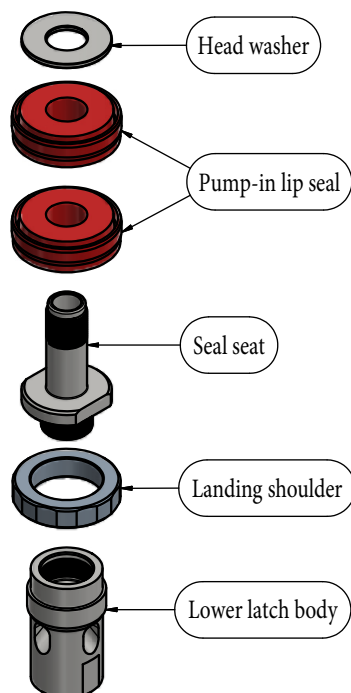


Lista de Cyligos:
 - 12042058504170
 - 12042052004036M
 - 12042058504167
 - 12042056004085
 - 12042056504090

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LANDING SHOULDER" SOBRE EL "LOWER BODY".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SEAL SEAT" CON EL "LOWER BODY"
- POSICIONAR Y DESLIZAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" POR EL "SEAL SEAT".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "HEAD WASHER" EN EL "SEAL SEAT".
- * EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN EL GRÁFICO.

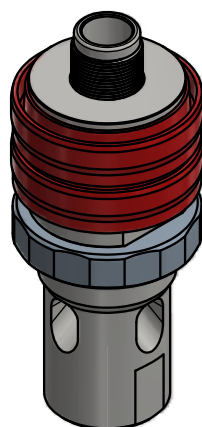

9

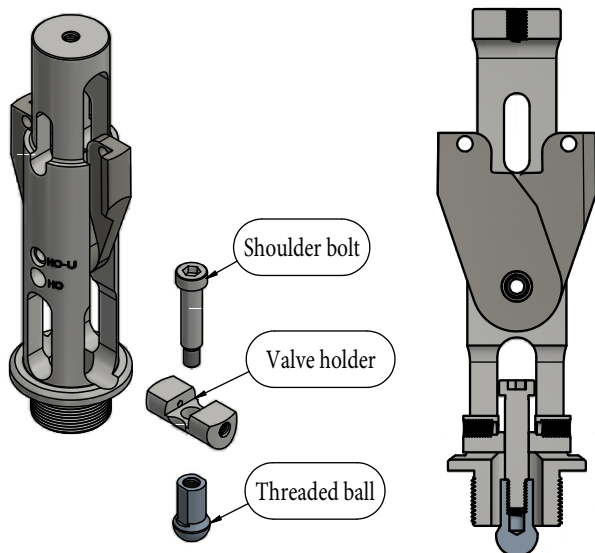


Lista de Cyligos:
 - 12042048504086M
 - 12042046004087
 - 12042046004089

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR EL "VALVE HOLDER" POR LA RANURA CENTRAL DEL "UPPER BODY".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "SHOULDER BOLT" EN EL AGUJERO CENTRAL DEL "VALVE HOLDER".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "THREAD BALL" CON "SHOULDER BOLT".

10

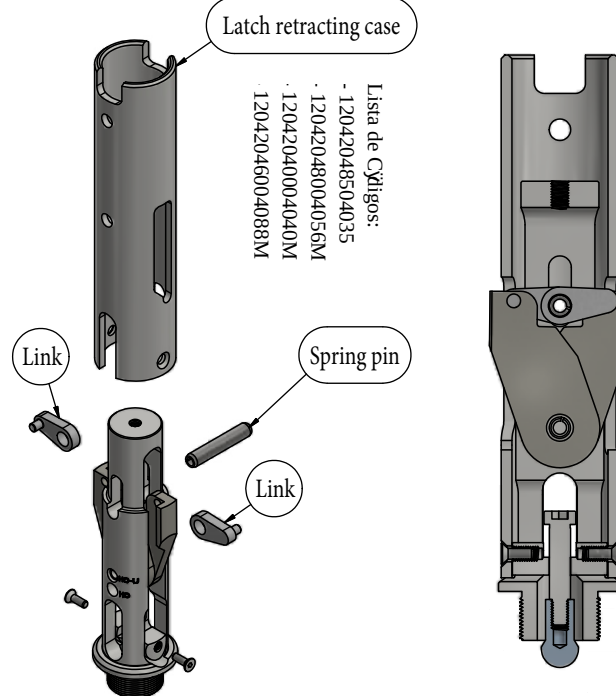


Lista de Cyligos:
 - 12042048504035
 - 12042048004056M
 - 12042040004040M
 - 12042046004088M

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y DESLIZAR EL "LATCH RETRACTING CASE" POR LA PARTE SUPERIOR DEL "UPPER BODY".
- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- COLOCAR LOS "LINK" (2und) EN LOS "LATCH".
- POSICIONAR "LINK" (2und) PARA QUE EL AGUJERO DE ESTAS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN". - TERMINE DE INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE QUEDE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE ESTA.
- ALINEAR LOS "NYLOC MACHINE SCREW" CON LOS AGUJEROS ROSCADOS DEL "VALVE HOLDER". UTILIZAR LOCKTITE EN LAS ROSCAS DEL "NYLOC MACHINE SCREW" Y AJUSTAR CON AYUDA DE UNA LLAVE ALLEN.

11

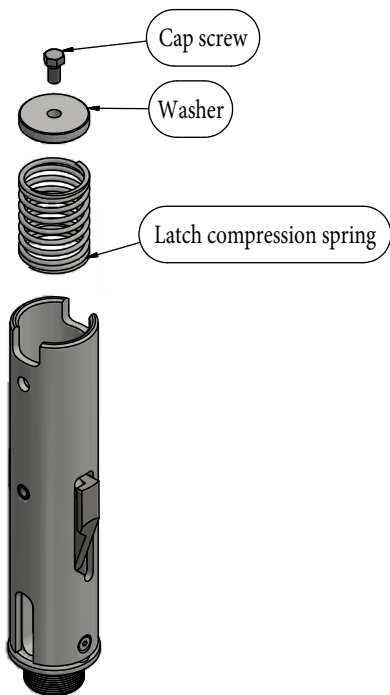


Lista de Cyligos:
 - 12042026004046M
 - 12042046004047
 - 12042048504050M


PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "LATCH COMPRESSION SPRING" EN EL "LATCH RETRACTING CASE".
- DESLIZAR EL "WASHER" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE", HASTA QUE EL "WASHER" SE ENCUENTRE SOBRE EL "LATCH COMPRESSION SPRING".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CAP SCREW" AL "UPPER BODY" (PREVIAMENTE APLICAR FIJADOR DE ROSCAS), AJUSTAR EL "CAP SCREW" CON AYUDA DE UN DADO + EXTENSION.

12

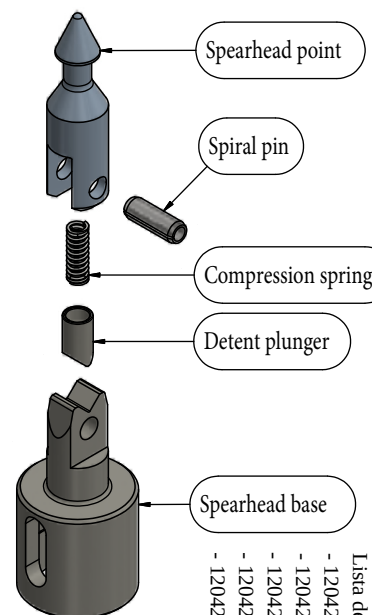

Lista de Cyligos:
 - 12042020004005
 - 12042020004010M
 - 12042020004020M
 - 12042020004015M
 - 12042040004045M

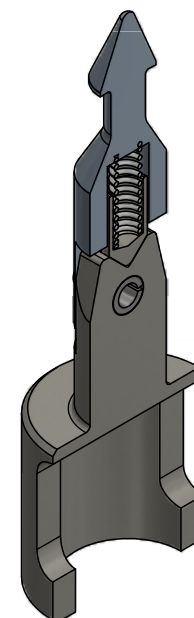


PROCEDIMIENTO

- SUJETAR "SPEARHEAD BASE".
- ENGRASAR "DETENT PLUNGER" CON GRASA MULTIPROPOSITO.
- INSERTAR RESORTE EN EL "DETENT PLUNGER" Y POSICIONAR ÉSTE SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- POSICIONAR "SPEARHEAD POINT" SOBRE EL "SPEARHEAD BASE".
- INSERTAR "SPIRAL PIN" EN EL AGUJERO DEL "SPEARHEAD POINT" HASTA QUE EL "SPIRAL PIN" SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL "SPEARHEAD POINT".
- * LUEGO DEL ENSAMBLE EL "SPEARHEAD POINT" PODRA PIVOTEAR DE UN LADO A OTRO.




13

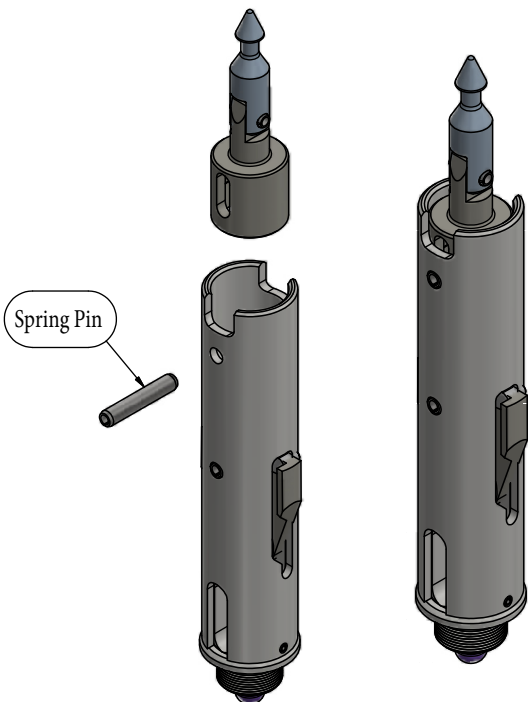**PROCEDIMIENTO**

- DESLIZAR "SPEARHEAD BASE" DENTRO DEL "LATCH RETRACTING CASE" HASTA QUE SE ENCUENTRE SOBRE LA ARANDELA.
- ALINEAR "SPEARHEAD BASE" PARA QUE EL CANAL DE ÉSTA SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE".
- INSERTAR EN EL AGUJERO DEL "LATCH RETRACTING CASE" EL "SPRING PIN", ESTE DEBE PASAR POR DENTRO DEL CANAL DEL "SPEARHEAD BASE".


Lista de Cyligos:
- 12042040004040M

14

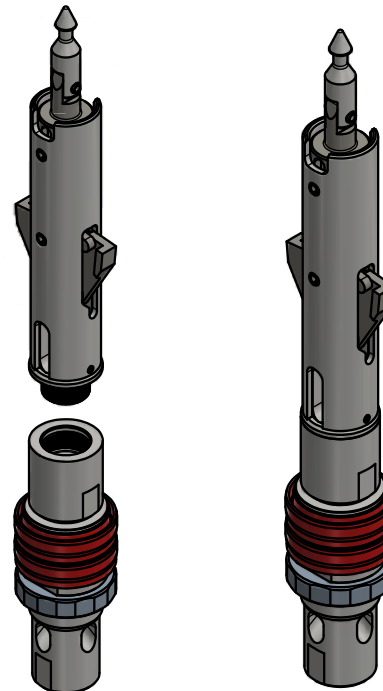**PROCEDIMIENTO**

- SUJETAR "ADAPTER".
- ENROSCAR "UPPER BODY" CON EL "ADAPTER", AJUSTAR CON LLAVE STILLSON SUJETANDO DEL "LATCH RETRACTING CASE".

15

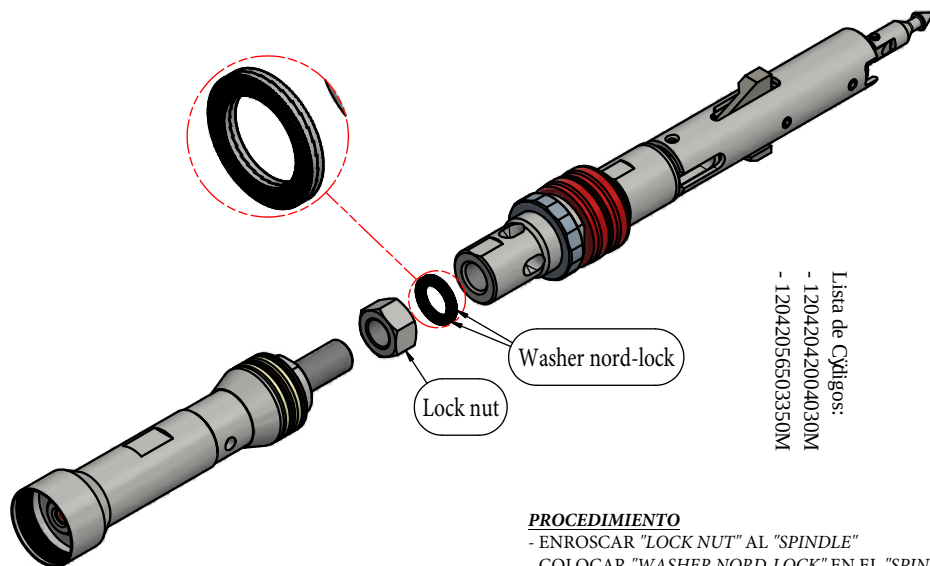


Lista de Cyligos:
- 12042042004030M
- 12042056503350M

PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR "LOCK NUT" AL "SPINDLE"
- COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "SPINDLE"
- ENROSCAR "LOWER BODY" AL "SPINDLE".
- * PARA REGULACIÓN DE "LOCK NUT" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE LUZ ENTRE ZAPATA Y BROCA.

16

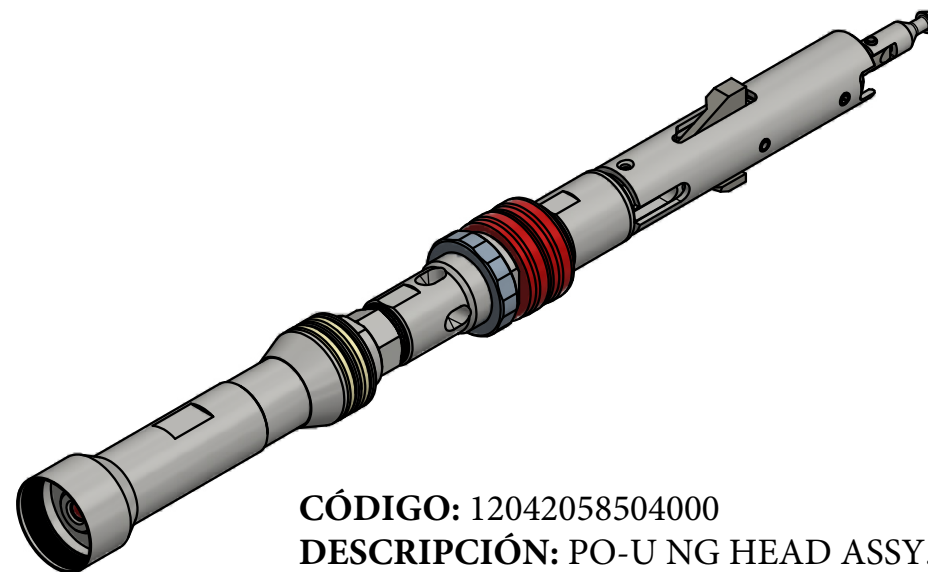

CÓDIGO: 12042058504000
DESCRIPCIÓN: PO-UNG HEAD ASSY.