



1

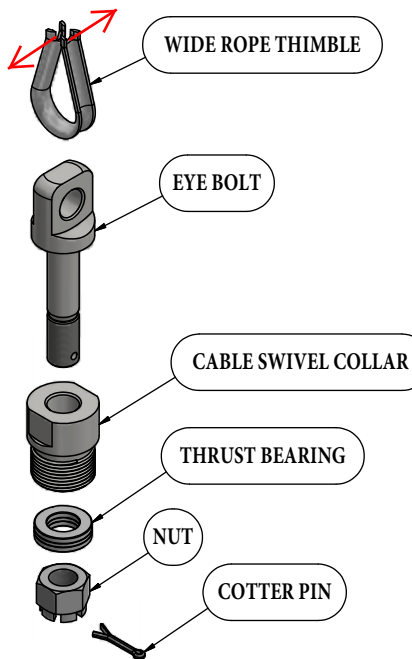


PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "EYE BOLT" EN EL INTERIOR DEL "CABLE SWIVEL COLLAR".
- ENSAMBLAR EL "THRUST BEARING"; ESTE CONSISTE DE DOS PISTAS IGUALES (SUPERIOR E INFERIOR) Y UN CONJUNTO DE RODILLOS (PARTE CENTRAL). POSICIONAR POR LA PARTE INFERIOR DEL "CABLE SWIVEL COLLAR" E INSERTAR EN EL EJE DEL "EYE BOLT".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "NUT" HASTA QUE EL AGUJERO INFERIOR DEL "EYE BOLT" COINCIDA CON UNA DE LAS RANURAS INFERIORES DEL "NUT".
- NOTA: VERIFICAR QUE EL "THRUST BEARING" GIRE LIBREMENTE.**
- POSICIONAR E INSERTAR EL "COTTER PIN" POR EL AGUJERO DEL "EYE BOLT" HASTA EL LÍMITE, CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR ABRIR LAS ALETAS INFERIORES DEL "COTTER PIN", ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE EL "NUT" PIERDA SU POSICIÓN.
- INSERTAR EL "WIPE ROPE THIMBLE" EN EL "EYE BOLT", PARA FACILITAR EL MONTAJE SE DEBE UTILIZAR UN ALICATE Y APLICAR FUERZA EN SENTIDOS OPUESTOS COMO INDICA LAS FLECHAS ROJAS EN LA IMAGEN. LUEGO DE ESTAR DEFORMADO Y POSICIONADO DENTRO DEL "EYE BOLT" SE PROCEDE A REALIZAR LA MISMA ACCIÓN ANTERIOR PARA REGRESAR A LA POSICIÓN INICIAL EL "WIPE ROPE THIMBLE".

* ESTE ENSAMBLE SE LLAMARÁ "CABLE SWIVEL ASSY".



2

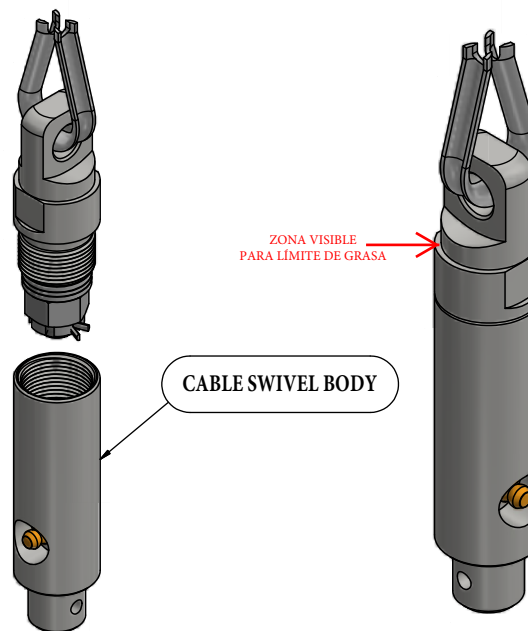

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CABLE SWIVEL ASSY" EN EL LADO DE ROSCA BOX DEL "CABLE SWIVEL BODY"; REALIZAR UN AJUSTE MANUAL.
- INYECTAR GRASA POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE POR LA ZONA DE CONTACTO ENTRE EL "CABLE SWIVEL COLLAR" Y EL "EYE BOLT".


3

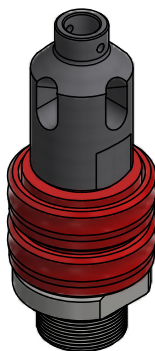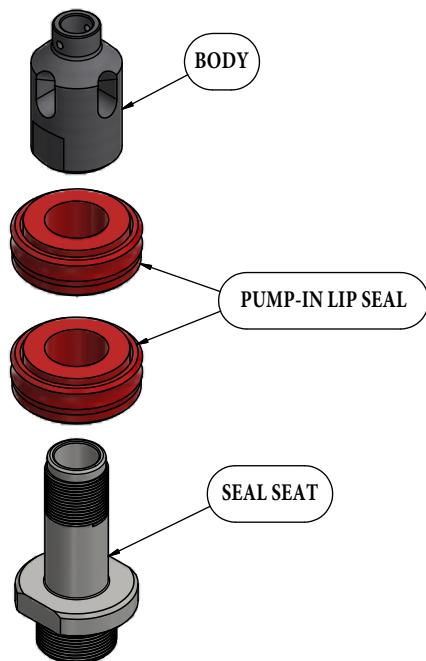

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" EN LA POSICIÓN MOSTRADA EN LA IMAGEN.
- INSERTAR LOS "PUMP-IN LIP SEAL" EN EL "SEAL SEAT".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "BODY" EN EL "SEAL SEAT".
- EL ENSAMBLE DEBE QUEDAR TAL CUAL SE MUESTRA EN LA FIGURA.

4

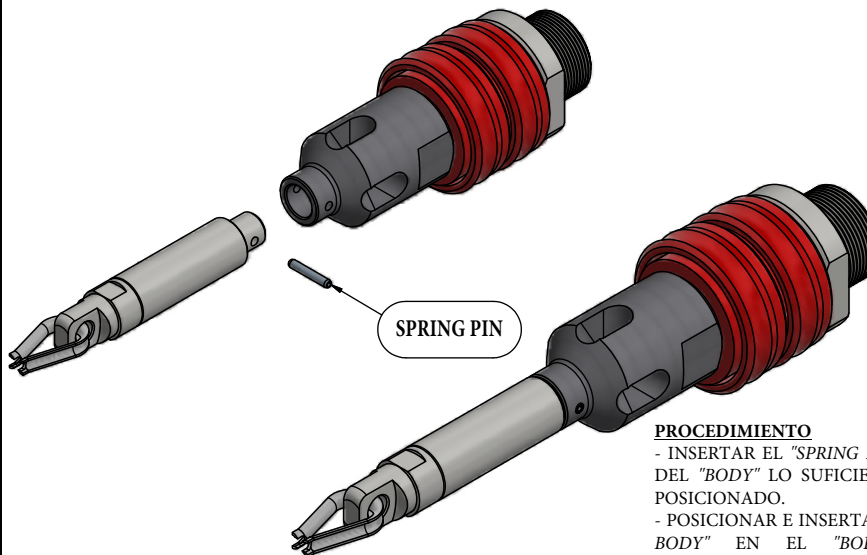

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "SPRING PIN" EN EL AGUJERO DEL "BODY" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- POSICIONAR E INSERTAR EL "CABLE SWIVEL BODY" EN EL "BODY"; Y LUEGO POSICIONARLO PARA QUE SU AGUJERO SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "SPRING PIN".
- TERMINAR DE INSERTAR EL "SPRING PIN".
- **REMACHAR** EL "SPRING PIN"; ES DECIR CON AYUDA DE UN PUNZÓN REALIZAR 4 GOLPES EN CRUZ ENTRE EL DIÁMETRO EXTERIOR Y EL AGUJERO.

5

STEEL BALL

LANDING INDICATOR BUSHING

OVERSHOT HEAD

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR UN "STEEL BALL" EN EL INTERIOR DEL "OVERSHOT HEAD" COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- POSICIONAR E INSERTAR CON AYUDA DE UNA MACETA DE BRONCE EL "LANDING INDICATOR BUSHING" EN EL ALOJAMIENTO DEL "OVERSHOT HEAD".
- POSICIONAR E INSERTAR EN EL INTERIOR DEL "OVERSHOT HEAD" OTRO "STEEL BALL", ESTE DEBE UBICARSE SOBRE EL "LANDING INDICATOR BUSHING", TAL COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

6

LIFTING DOG SPRING

LIFTING DOG

LIFTING DOG PIVOT PIN

SPRING PIN

LIFTING DOG

PROCEDIMIENTO

- INSERTAR EL "LIFTING DOG PIVOT PIN" EN EL AGUJERO DEL "OVERSHOT HEAD" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- UNIR EL "LIFTING DOG SPRING" CON LOS "LIFTING DOG" (2 und), Y LUEGO POSICIONARLOS PARA QUE EL AGUJERO DE ESTOS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "LIFTING DOG PIVOT PIN"
- TERMINAR DE INSERTAR EL "LIFTING DOG PIVOT PIN"
- REMACHAR EL "LIFTING DOG PIVOT PIN"; ES DECIR CON AYUDA DE UN PUNZÓN REALIZAR 4 GOLPES EN CRUZ ENTRE EL DIÁMETRO EXTERIOR Y EL AGUJERO.
- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPRING PIN" CON LA AYUDA DE UN MARTILLO EN EL "OVERSHOT HEAD" HASTA QUE SE UBIQUE COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

7

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "SEAL SEAT" EN EL "OVERSHOT HEAD", EL ENSAMBLE FINAL DEBE QUEDAR COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

CÓDIGO: 12042047503700

DESCRIPCIÓN: HO-U OVERSHOT FAST PUMP-IN ASSY