

1

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR E INSERTAR EL "EYE BOLT" EN EL INTERIOR DEL "CABLE SWIVEL COLLAR".
- ENSAMBLAR EL "THRUST BEARING"; ESTE CONSISTE DE DOS PISTAS IGUALES (SUPERIOR E INFERIOR) Y UN CONJUNTO DE RODILLOS (PARTE CENTRAL). POSICIONAR POR LA PARTE INFERIOR DEL "CABLE SWIVEL COLLAR" E INSERTAR EN EL EJE DEL "EYE BOLT".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "NUT" HASTA QUE EL AGUJERO INFERIOR DEL "EYE BOLT" COINCIDA CON UNA DE LAS RANURAS INFERIORES DEL "NUT".
- NOTA: VERIFICAR QUE EL "THRUST BEARING" GIRE LIBREMENTE.**
- POSICIONAR E INSERTAR EL "COTTER PIN" POR EL AGUJERO DEL "EYE BOLT" HASTA EL LÍMITE, CON AYUDA DE UN DESTORNILLADOR ABRIR LAS ALETAS INFERIORES DEL "COTTER PIN", ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE EL "NUT" PIERDA SU POSICIÓN.
- INSERTAR EL "WIPE ROPE THIMBLE" EN EL "EYE BOLT", PARA FACILITAR EL MONTAJE SE DEBE UTILIZAR UN ALICATE Y APLICAR FUERZA EN SENTIDOS OPUESTOS COMO INDICA LAS FLECHAS ROJAS EN LA IMAGEN. LUEGO DE ESTAR DEFORMADO Y POSICIONADO DENTRO DEL "EYE BOLT" SE PROCEDE A REALIZAR LA MISMA ACCIÓN ANTERIOR PARA REGRESAR A LA POSICIÓN INICIAL EL "WIPE ROPE THIMBLE".

* ESTE ENSAMBLE SE LLAMARÁ "CABLE SWIVEL ASSY".

2

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CABLE SWIVEL ASSY" EN EL LADO DE ROSCA BOX DEL "CABLE SWIVEL BODY"; REALIZAR UN AJUSTE MANUAL.
- INYECTAR GRASA POR LA GRASERA. REALIZAR ESTA ACCIÓN HASTA QUE LA GRASA SEA VISIBLE POR LA ZONA DE CONTACTO ENTRE EL "CABLE SWIVEL COLLAR" Y EL "EYE BOLT"

3

PROCEDIMIENTO

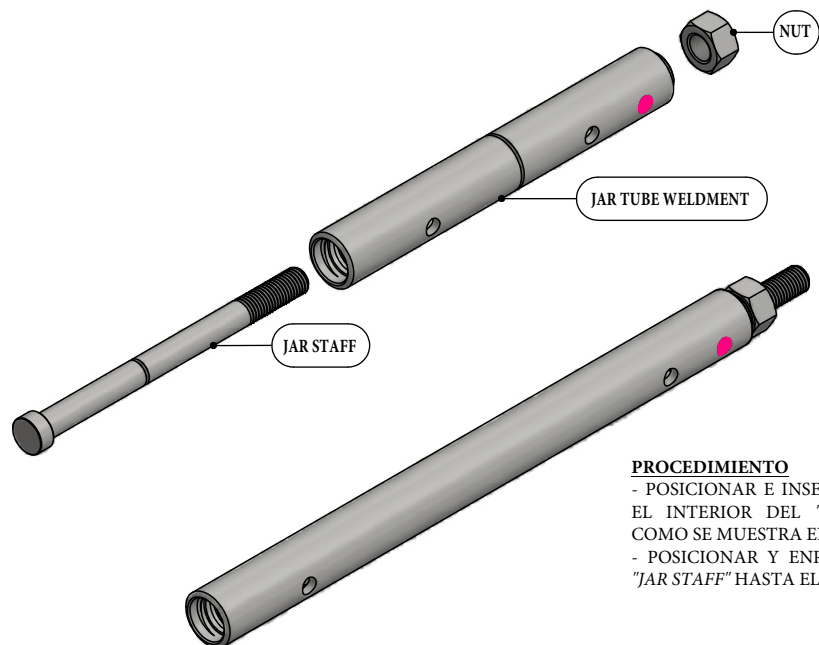
- INSERTAR EL "LIFTING DOG PIVOT PIN" EN EL AGUJERO DEL "OVERSHOT HEAD" LO SUFICIENTE PARA DEJARLO POSICIONADO.
- UNIR EL "LIFTING DOG SPRING" CON LOS "LIFTING DOG" (2 und), Y LUEGO POSICIONARLOS PARA QUE EL AGUJERO DE ESTOS SE ENCUENTRE ALINEADO CON EL "LIFTING DOG PIVOT PIN"
- TERMINAR DE INSERTAR EL "LIFTING DOG PIVOT PIN"
- REMACHAR EL "LIFTING DOG PIVOT PIN"; ES DECIR CON AYUDA DE UN PUNZÓN REALIZAR 4 GOLPES EN CRUZ ENTRE EL DIÁMETRO EXTERIOR Y EL AGUJERO.
- POSICIONAR E INSERTAR EL "SPRING PIN" CON LA AYUDA DE UN MARTILLO EN EL "OVERSHOT HEAD" HASTA QUE SE UBIQUE COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

4

PROCEDIMIENTO

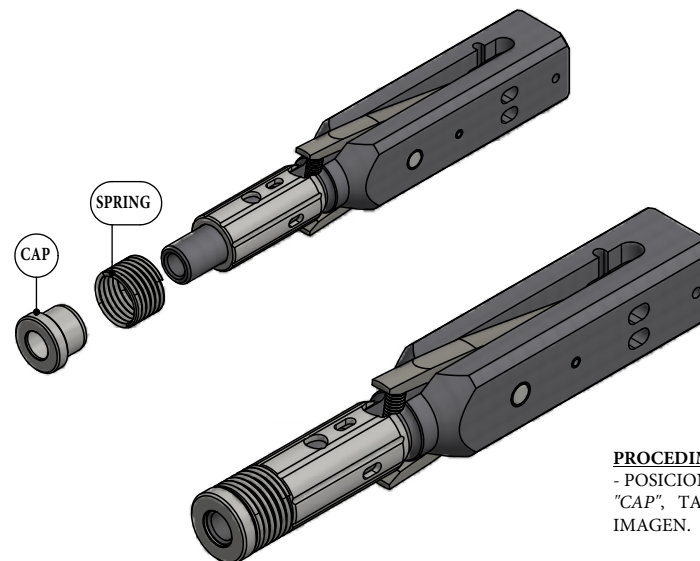
- POSICIONAR E INSERTAR LOS "STEEL BALL" Y EL "SPRING" EN EL "OVERSHOT HEAD", TAL COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- * TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
- PARA TAMAÑO **BO** DEBE ALOJARSE EN EL AGUJERO 1 DEL "OVERSHOT HEAD" Y DEBE COINCIDIR CON EL AGUJERO 1 DEL "SLEEVE"
- PARA TAMAÑOS DE **NO** HASTA **PO** DEBE ALOJARSE EN EL AGUJERO 2 DEL "OVERSHOT HEAD" Y DEBE COINCIDIR CON EL AGUJERO 2 DEL "SLEEVE".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "SLEEVE" EN EL "OVERSHOT HEAD" HASTA QUE LOS AGUJEROS COINCIDAN SEGÚN LAS CONSIDERACIONES DESCRITA LINEAS ARRIBA, PARA ELLO SE DEBE COMPRIMIR MANUALMENTE EL RESORTE REALIZANDO PRESIÓN EN LOS "STEEL BALL".

5

**PROCEDIMIENTO**

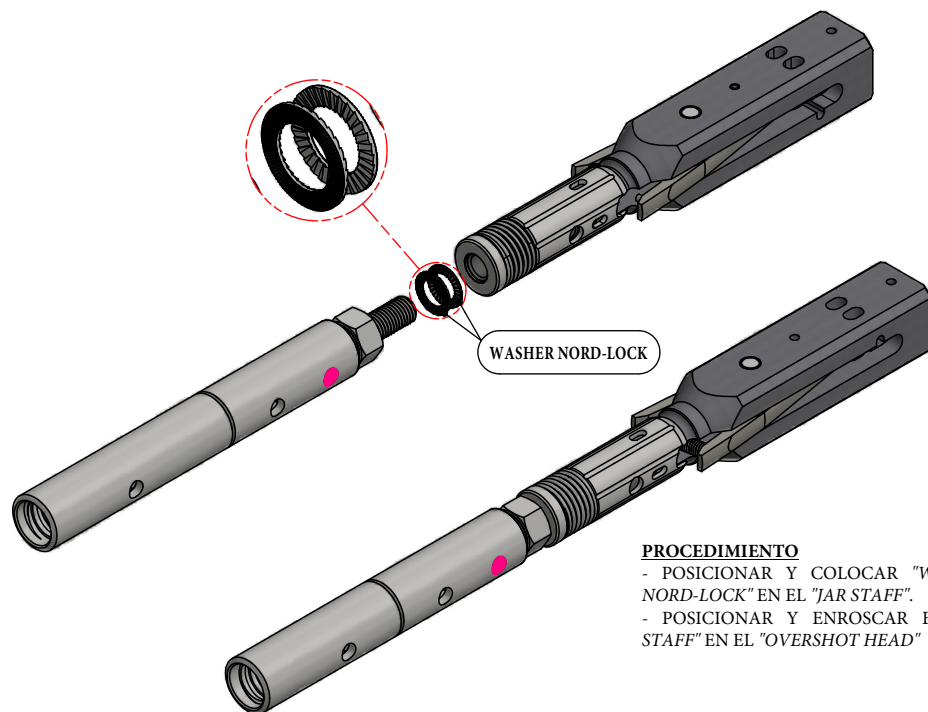
- POSICIONAR E INSERTAR EL "JAR STAFF" EN EL INTERIOR DEL "JAR TUBE WELDMENT", COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "NUT" EN EL "JAR STAFF" HASTA EL LÍMITE DE SU ROSCA.

6

**PROCEDIMIENTO**

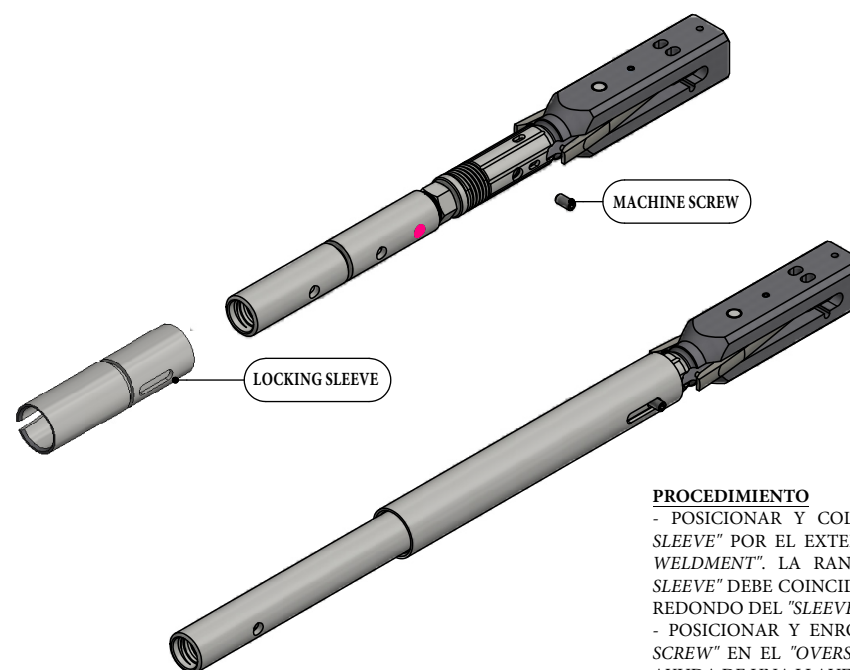
- POSICIONAR Y ALINEAR EL "SPRING" Y EL "CAP", TAL CUAL SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

7

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y COLOCAR "WASHER NORD-LOCK" EN EL "JAR STAFF".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "JAR STAFF" EN EL "OVERSHOT HEAD"

8

**PROCEDIMIENTO**

- POSICIONAR Y COLOCAR EL "LOCKING SLEEVE" POR EL EXTERIOR DEL "JAR TUBE WELDMENT". LA RANURA DEL "LOCKING SLEEVE" DEBE COINCIDIR CON EL AGUJERO REDONDO DEL "SLEEVE".
- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "MACHINE SCREW" EN EL "OVERSHOT HEAD" CON LA AYUDA DE UNA LLAVE ALLEN.

PROCEDIMIENTO

- POSICIONAR Y ENROSCAR EL "CABLE SWIVEL BODY" EN EL "JAR TUBE WELDMENT".
- POSICIONAR E INSERTAR EL "LOCKING PIN", EN LA RANURA DEL "OVERSHOT HEAD" COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

