


寶嘉誠工業股份有限公司

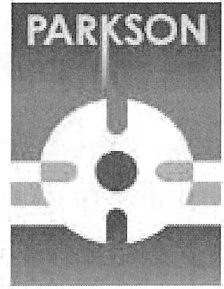

TEL : +886-4-2335-9935 FAX : +886-4-2335-9929


E-mail : qc@wenson.com.tw Http : //www.wenson.com.tw

41467 台中市烏日區溪南路一段506巷103號

工作台噴補原則(適用各機型工作台)

1. 工作台盤面如遇 OKK(400 型 5002000553 或 500 型 5003020521 工作台) 不可熱補。


其他機型盤面砂孔只可用溶補或冷補色差會較少(如遇砂孔過大可先回傳我司採購或品管判定是否有必要噴補)

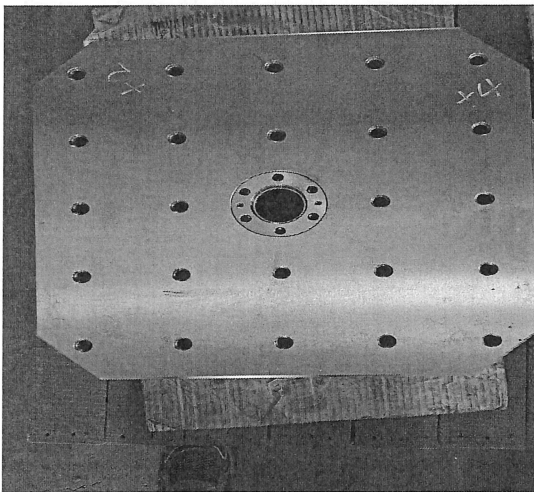


2. 工作台側邊含 45 度角如遇 OKK(400 或 500 工作台) 不可熱補。其他工作台側邊含

45 度角只可使用熔補方式(不可使用熱補或'鉚補')。(如遇砂孔過大可先回傳我司採購

或品管判定是否有必要噴補)

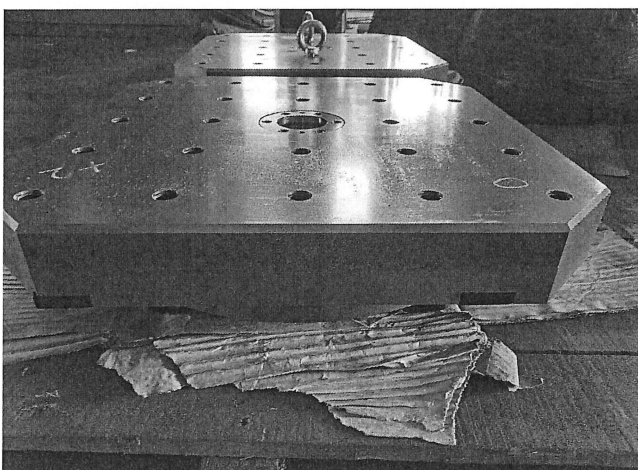

寶嘉誠工業股份有限公司

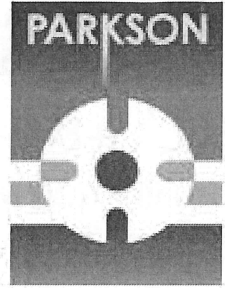

TEL : +886-4-2335-9935 FAX : +886-4-2335-9929

E-mail : qc@wenson.com.tw Http : //www.wenson.com.tw

41467 台中市烏日區溪南路一段506巷103號

發文者:寶嘉誠-品管課

發文日期: 2023.07.08

主旨:交貨及異況發生時之相關注意配合事項

貴公司你好:

目前為了提升產線順暢度及確保物料品質穩定。請協力廠商配合以下事項:

1. 請供應商交貨時務必確實交自主檢查表。
2. 鑄件類供應商加工時如遇有異況時例如:砂孔或鑄件缺料等須回饋我司品管或採購。附件為工作台噴補原則
4. 如所交物料發生不良(異況)時,該不良問題點供應商需將該項目列入下次物料之自檢項目。以確保該問題點不再發生。
5. 如廠商遇到首次加工之物件需用顏色不一樣(藍色底色)並有註明(首次)字樣的零件標籤單做區隔。
6. 如遇砂孔及鑄件缺料等如未通知我司因而造成交期延誤將比照廠商扣款機制1小時500計算。

以上請各協力廠商務必配合並回簽。謝謝


供應商寶號:

供應商簽名:

核准:

品管:楊閔源

寶嘉誠工業股份有限公司

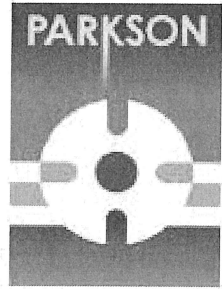


TEL : +886-4-2335-9935 FAX : +886-4-2335-9929

E-mail : qc@wenson.com.tw Http : //www.wenson.com.tw

41467 台中市烏日區溪南路一段506巷103號

3.工作台頸部位置如遇 OKK(400 或 500 工作台)頸部位置需冷補不可熱補、其他機型可熱補。(如遇砂孔過大可先回傳我司採購或品管判定是否有必要噴補)

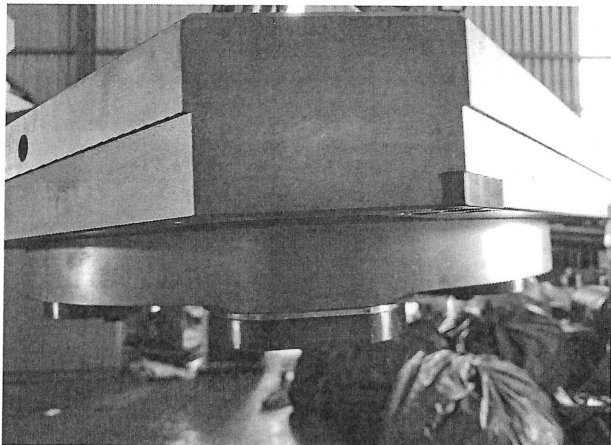

4.工作台 T 溝位置砂孔工作台 T 溝內可用補塑鋼土補



以上如果砂孔過大或無法判定時需回饋我司品管或採購認定

核准:

製表:楊閔源

供應商回簽:

