


全檢-齒形/齒筋/節距 操作


★CTRL+T 切換成中文；CTRL+E 切換成英文

步驟 1：資料匣查詢(F5)→輸入料號→確認(如資料匣沒有就換下一個匣查詢)


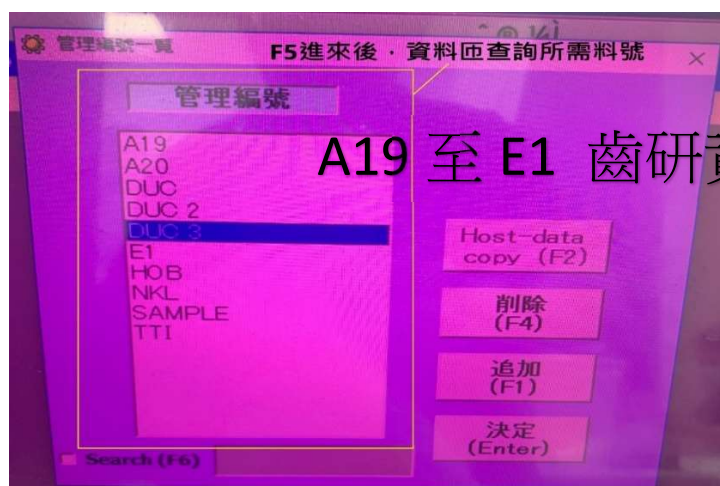


A19 至 E1 齒研資料庫

進入資料匣可按 F6 快速查詢料號(不用全數打出來，可直接按部份字)→OK

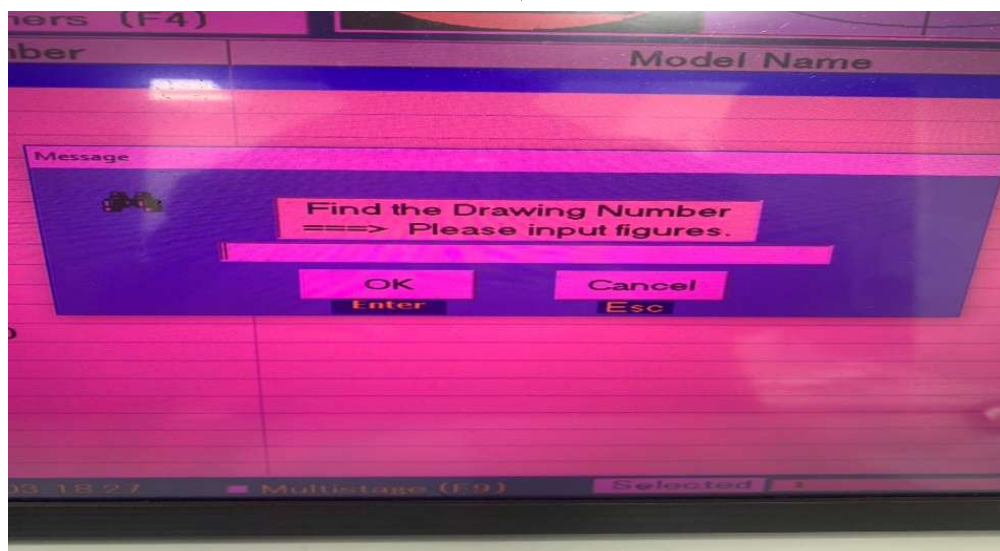

步驟 2：F1 測定→齒形、齒筋、節距→確認(開) 註：反黑是沒有要量測。

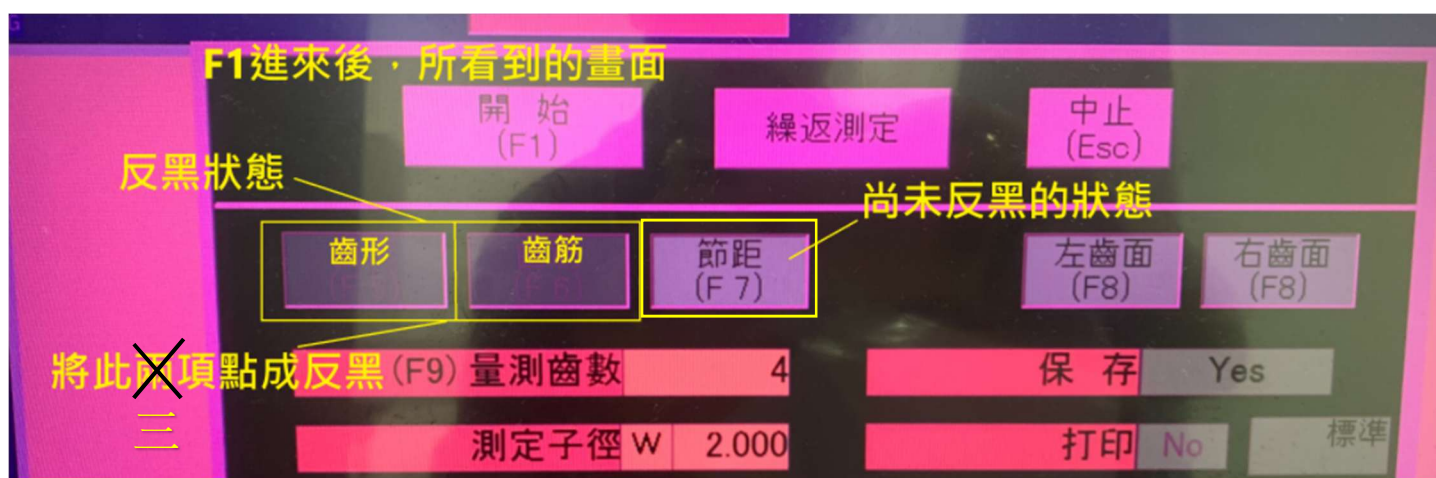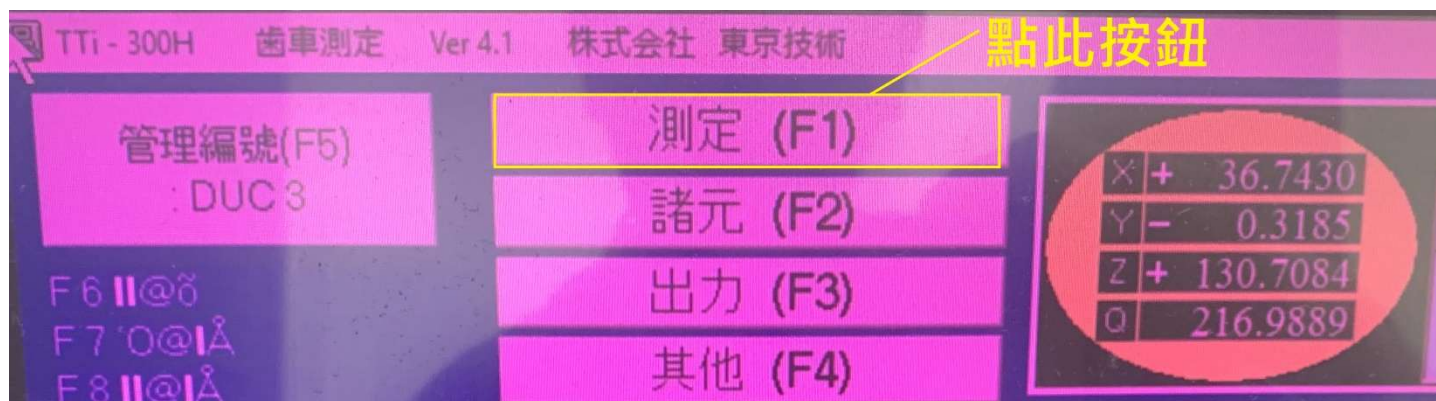

(F5)齒形 (F6)齒筋 (F7)節距 設定成反黑狀態




(F9) Div. Number 確認量 4 齒


Feeler's Diameter 確認探針尺寸

Feeler's Length 確認厚度



(F2)unmber 調整序號

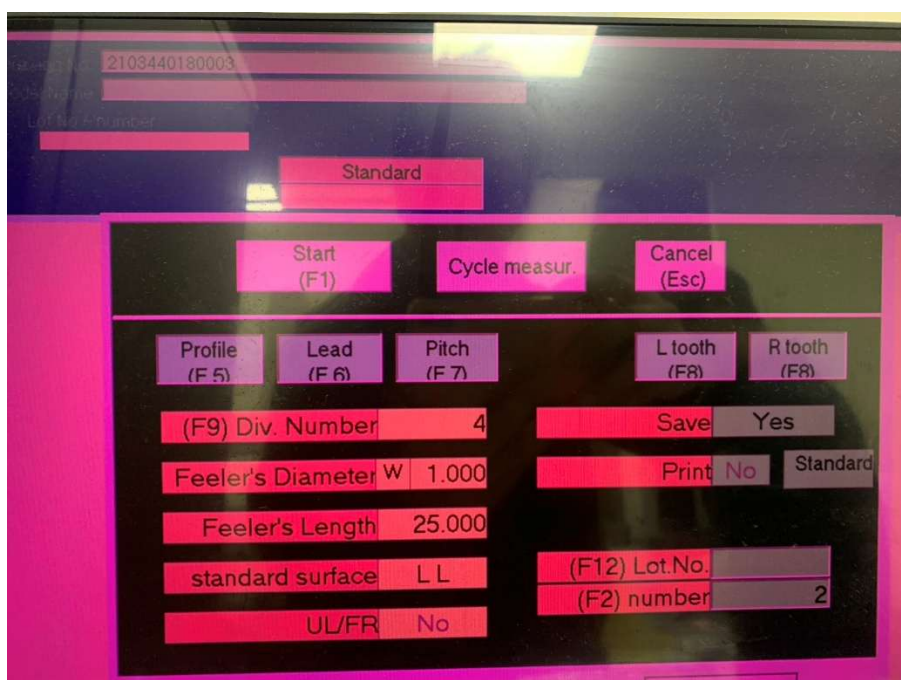

按 ESC 跳出→主畫面→F2(諸元- Specification)

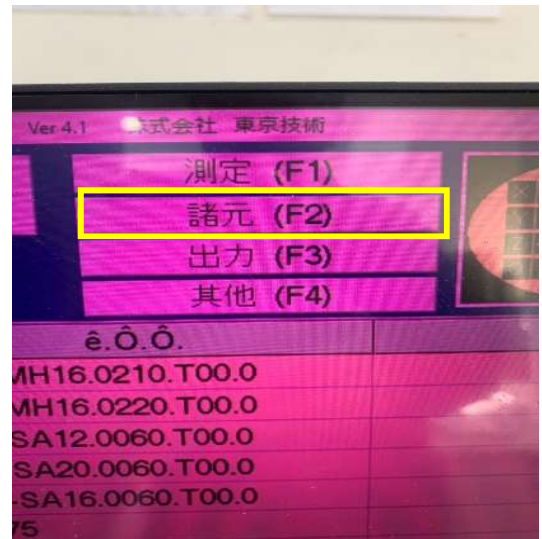

F2 進入後按 F3(變更-Modify)

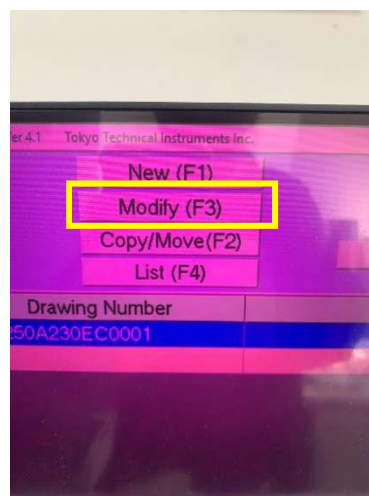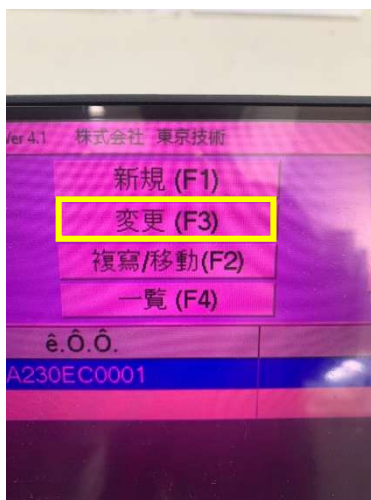


★齒形縱倍率/齒筋縱倍率/節距縱倍率 設定都是 3 速度係數 551/551





於報告上將 Stand 秀出數值

底下的畫面按 F3(測定條件)→判定輸出 空白格 點一下→依圖面上的等級去做設定

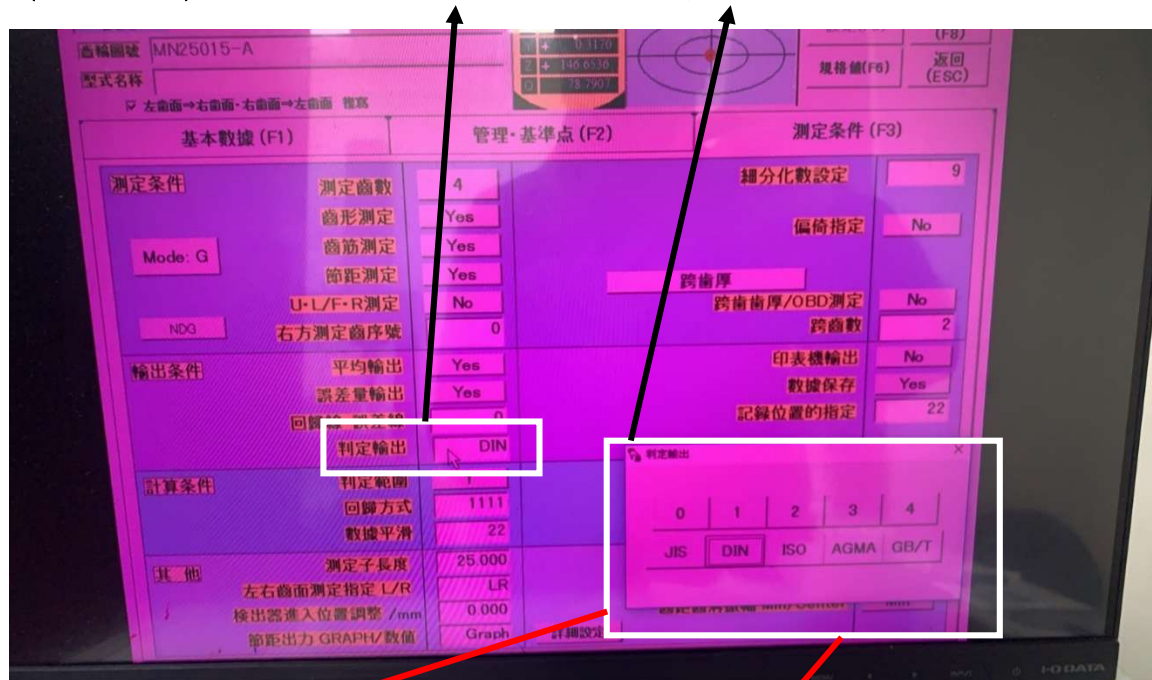


英文選 1-四項

中文選 1-四項

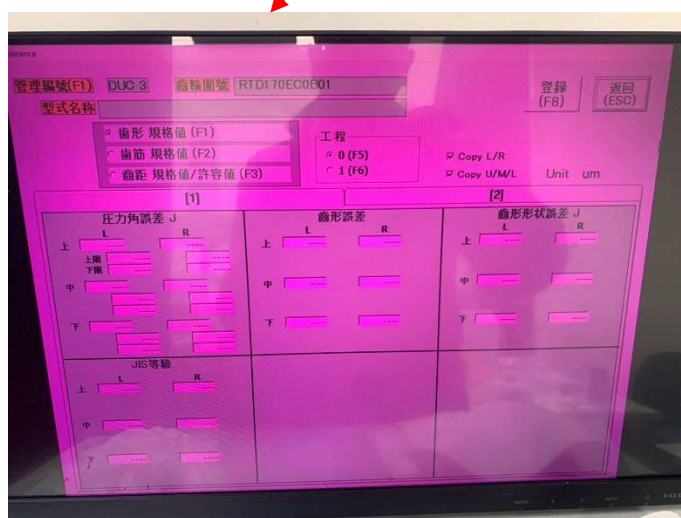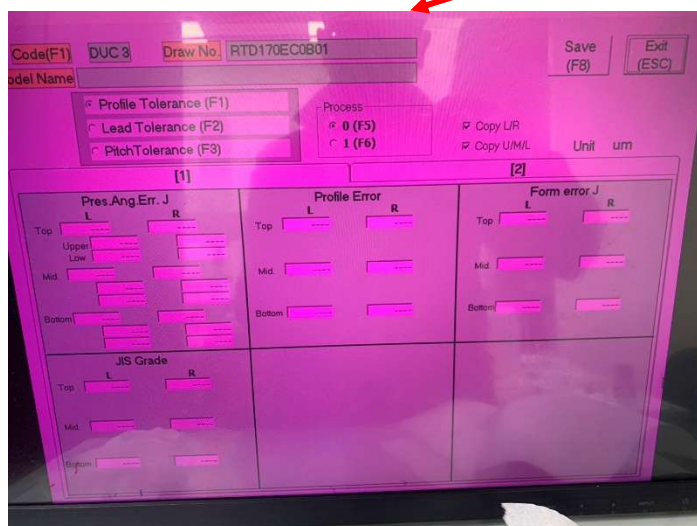


英文選 2-六項

中文選 2-六項

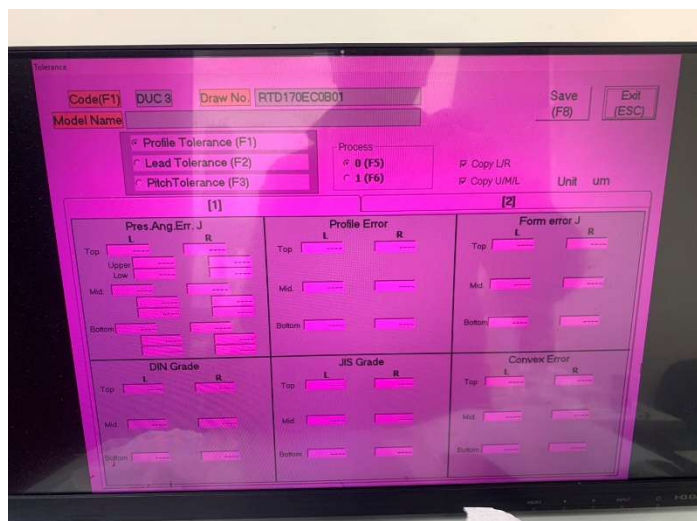

點完等級後於齒形等級設定數值，例如圖上寫 JIS5 級，選好等級後要按下 set←更新。

★註：顯示出來的數值是新製，圖面上出現的是新製標準，但我們選擇的是舊製

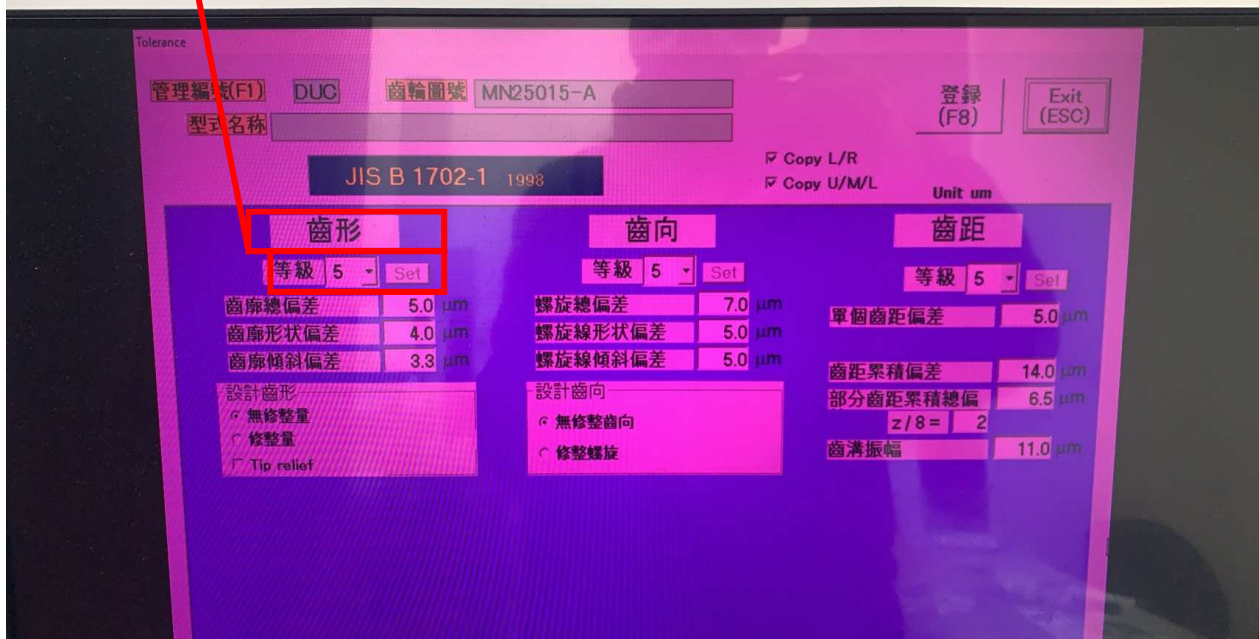


計算多少模數使用多大探針：模數*0.7 例：模數 $1.25 \times 0.7 = 0.875$ (使用數值以下的探針)

步驟 3：RS 設定-★要設定在比齒更大的外徑，要將探針移到齒與齒的中間(避免撞

車)→START(スタート)

範例：

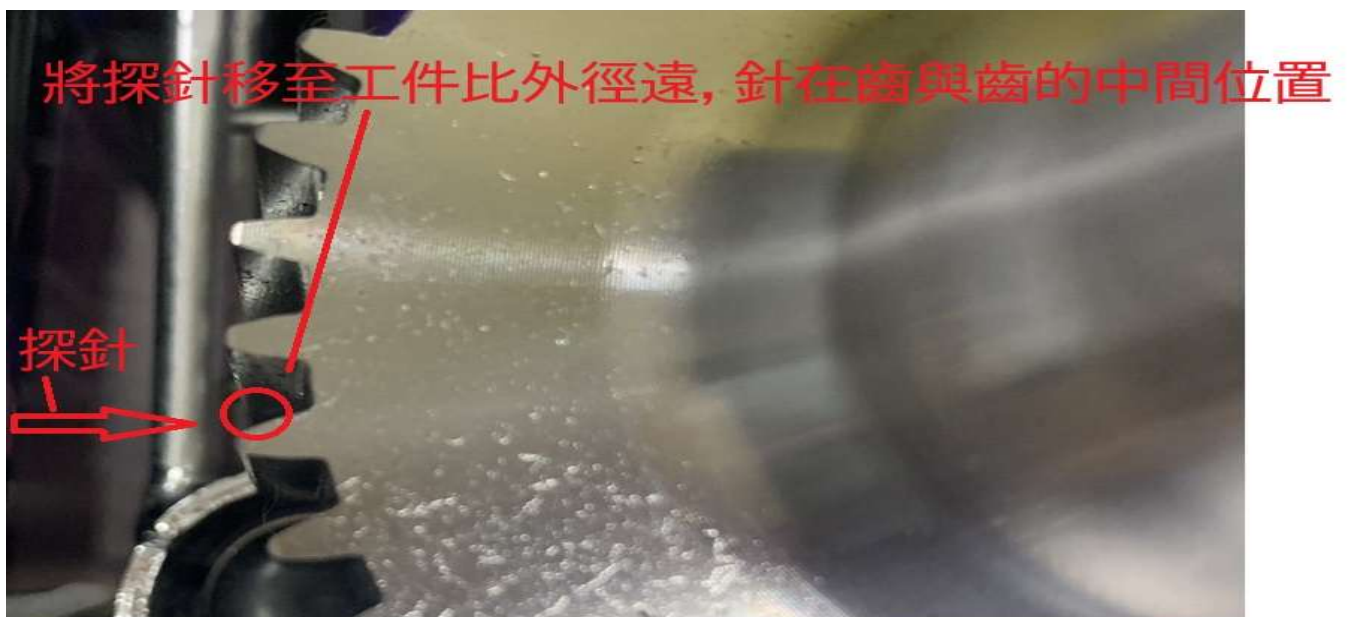


RS 設定 (確認)

START(スタート) 執行




按鍵操作及使用

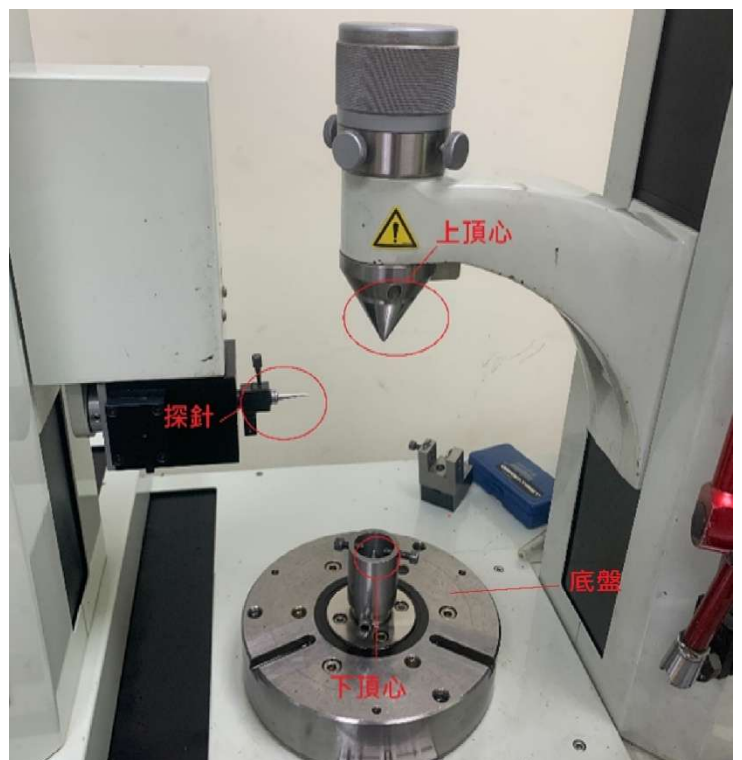

★要將心軸確實鎖緊，避免轉動時滑動或甩出去。

首頁

出力：可印報告及看先前所量測

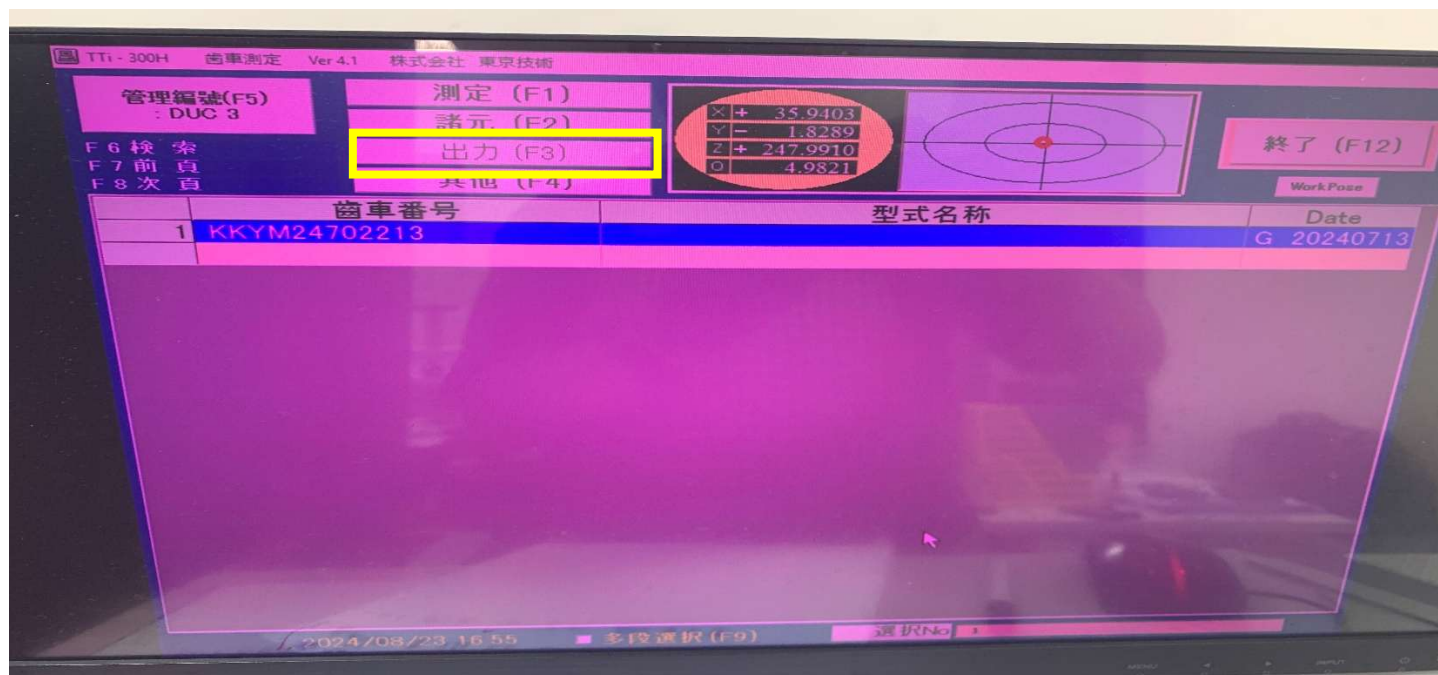

指令說明

主畫面 F5 開啟資料匣

資料庫 F6 查詢料號

RS 設定 (確認)

START(スタート) 執行

BK / 檢前：探針後退

FW / 檢前：探針前進

列印時要切換成英文版(BOSS 特別交代過)

★註：切換中英文只能在首頁時做切換

CTRL+E 英文版

CTRL+T 中文版