

TTi-300H校正量測操作


取出工具箱裡頭的校正圓棒，並把校正圓棒的上下中心孔與外觀用擦拭紙擦拭乾淨。

步驟一



換上 $\phi 2.0$ 的針頭，並把校正圓棒放上機台上，機台上下

步驟二

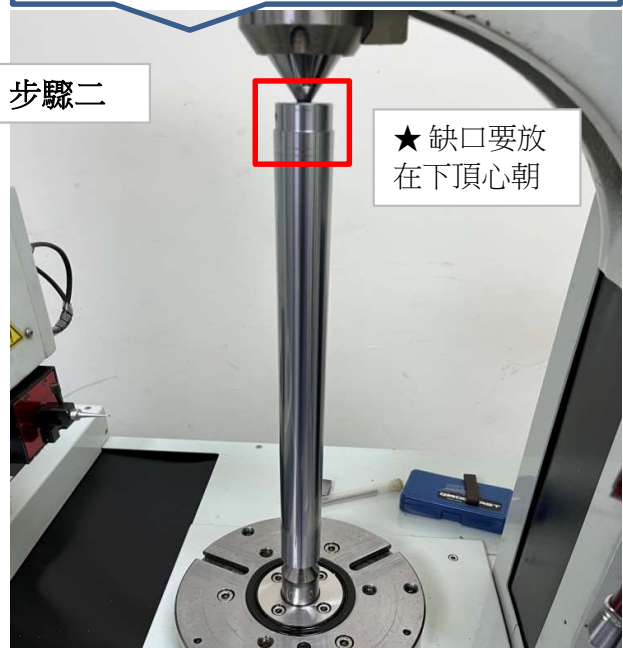


★ 缺口要放在下頂心朝

CTRL+T(切換成中文畫面)

點選其他 (F4)

步驟三

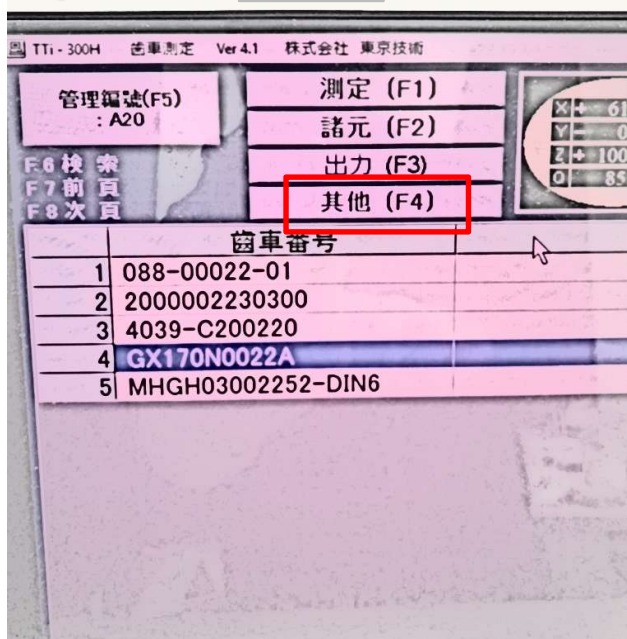

點選校正(F1)


步驟四



TTi-300H校正量測操作

並把針頭移置到圖面中，位置肉眼目測大約再校正圓棒的中心位置即可。

步驟九

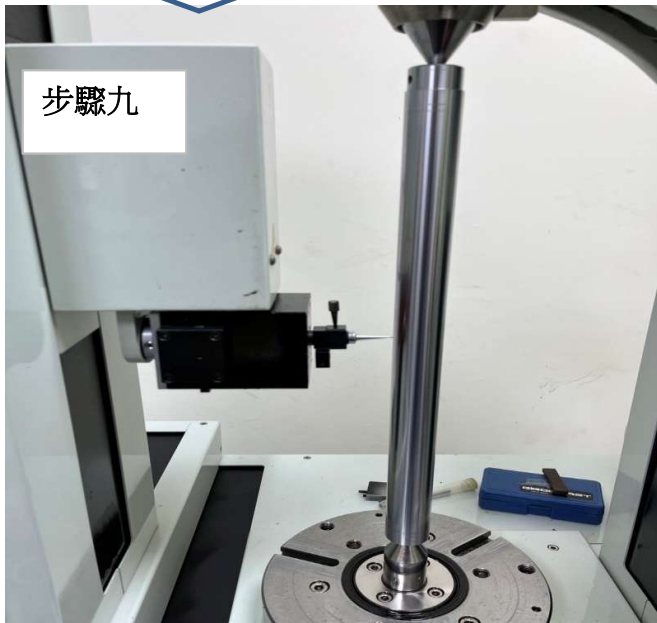


點選START

步驟十




量測完畢後，注意X與Y的部分是否有再0至0.001左右的公差範圍即可點選ESC返回→右張圖面所位置。
(若誤差超過標準就再重新校正一

步驟十一

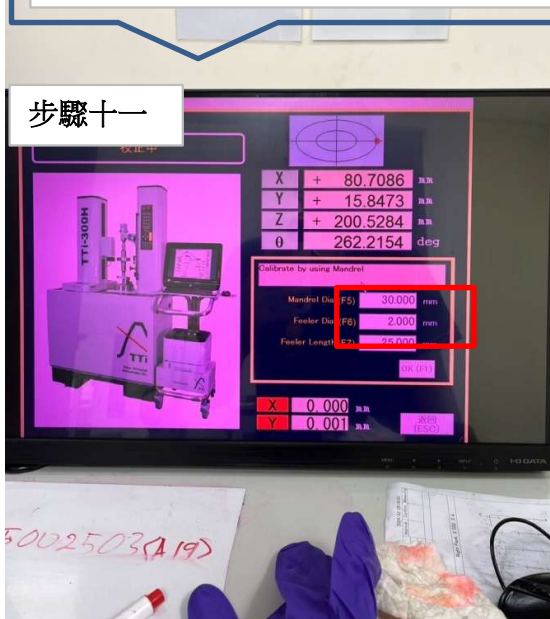

點選其他(F4)


步驟十二

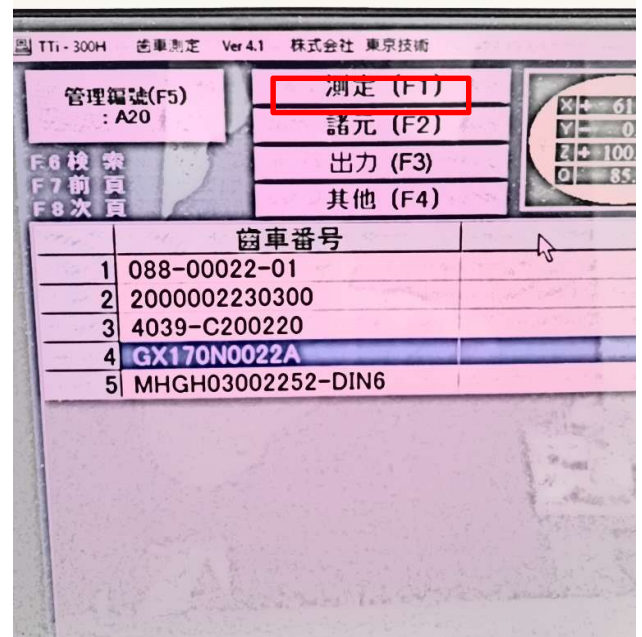

TTi-300H校正量測操作

點選自我診斷(F6)

步驟十三

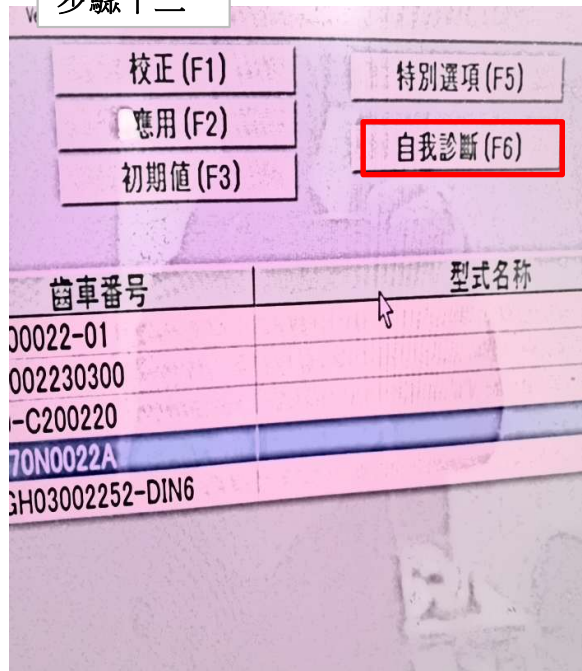


確認量測範圍與校正圓棒尺寸是否為正確。

從左至右，上到下，分別設定為:

Ø2.0X/25.0L

Ø30.0X/400.0L

步驟十四

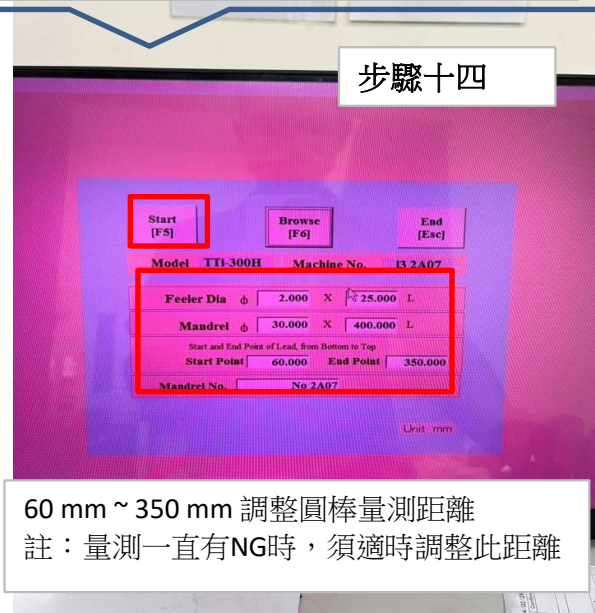

60 mm ~ 350 mm 調整圓棒量測距離

註：量測一直有NG時，須適時調整此距離


點選RS設定

步驟十五



並把針頭移置到圖面中，
位置肉眼目測大約再校正
圓棒的中心位置即可。


步驟十六

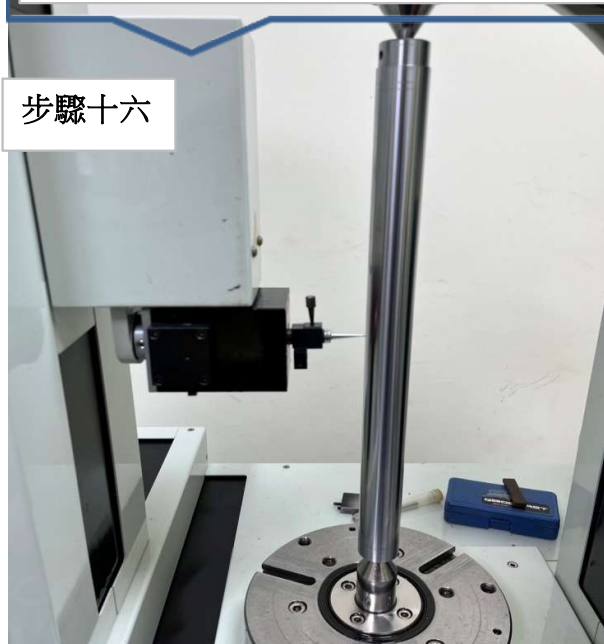

TTi-300H校正量測操作

點選External

步驟五

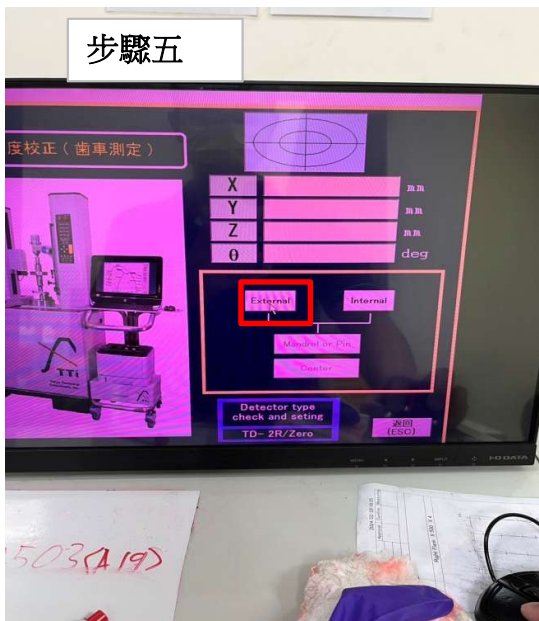


點選Mandrel or

步驟六



注意量測設定尺寸是否跟圖面相符，點選OK(F1)

步驟七

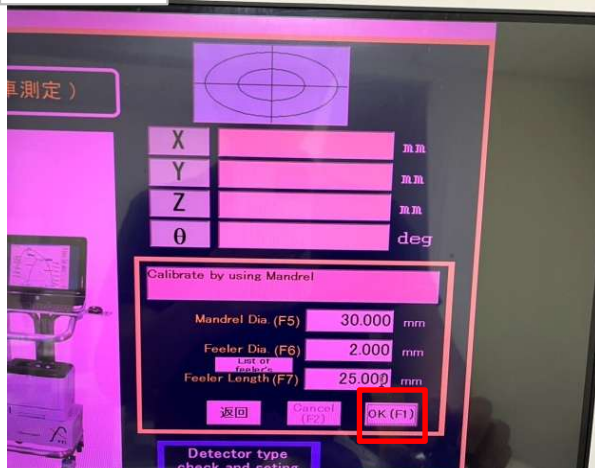

★注意探針是否為 $\varnothing 2$ 表中數據要照圖上
30 mm
2 mm

點選RS(設定)

步驟八



TTi-300H校正量測操作


點選START

步驟十七



量測完成後，點選Browse(F6)

步驟十八

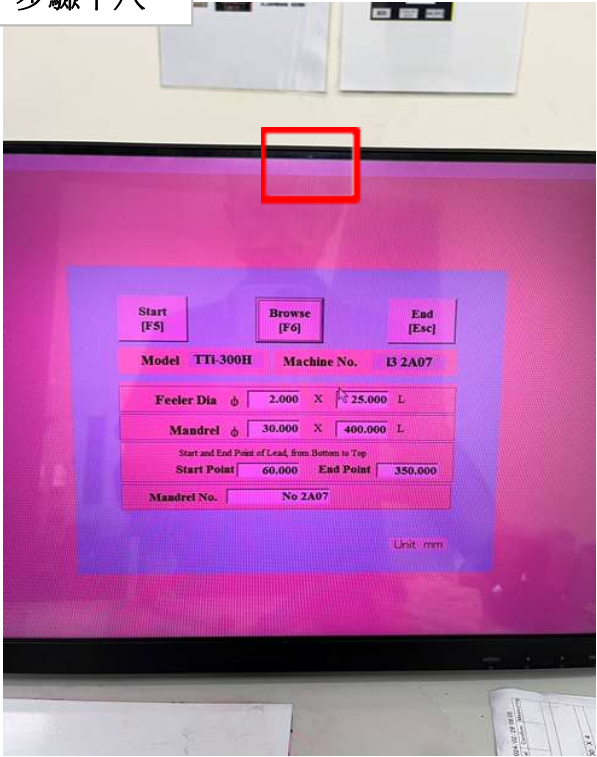

選擇要查看的報告，點選Show(Enter)即可查看量測結果。

步驟十九

