


力浮技師教學操作：


下圖為量測的圖面，分別要同心度、垂直度、平行度

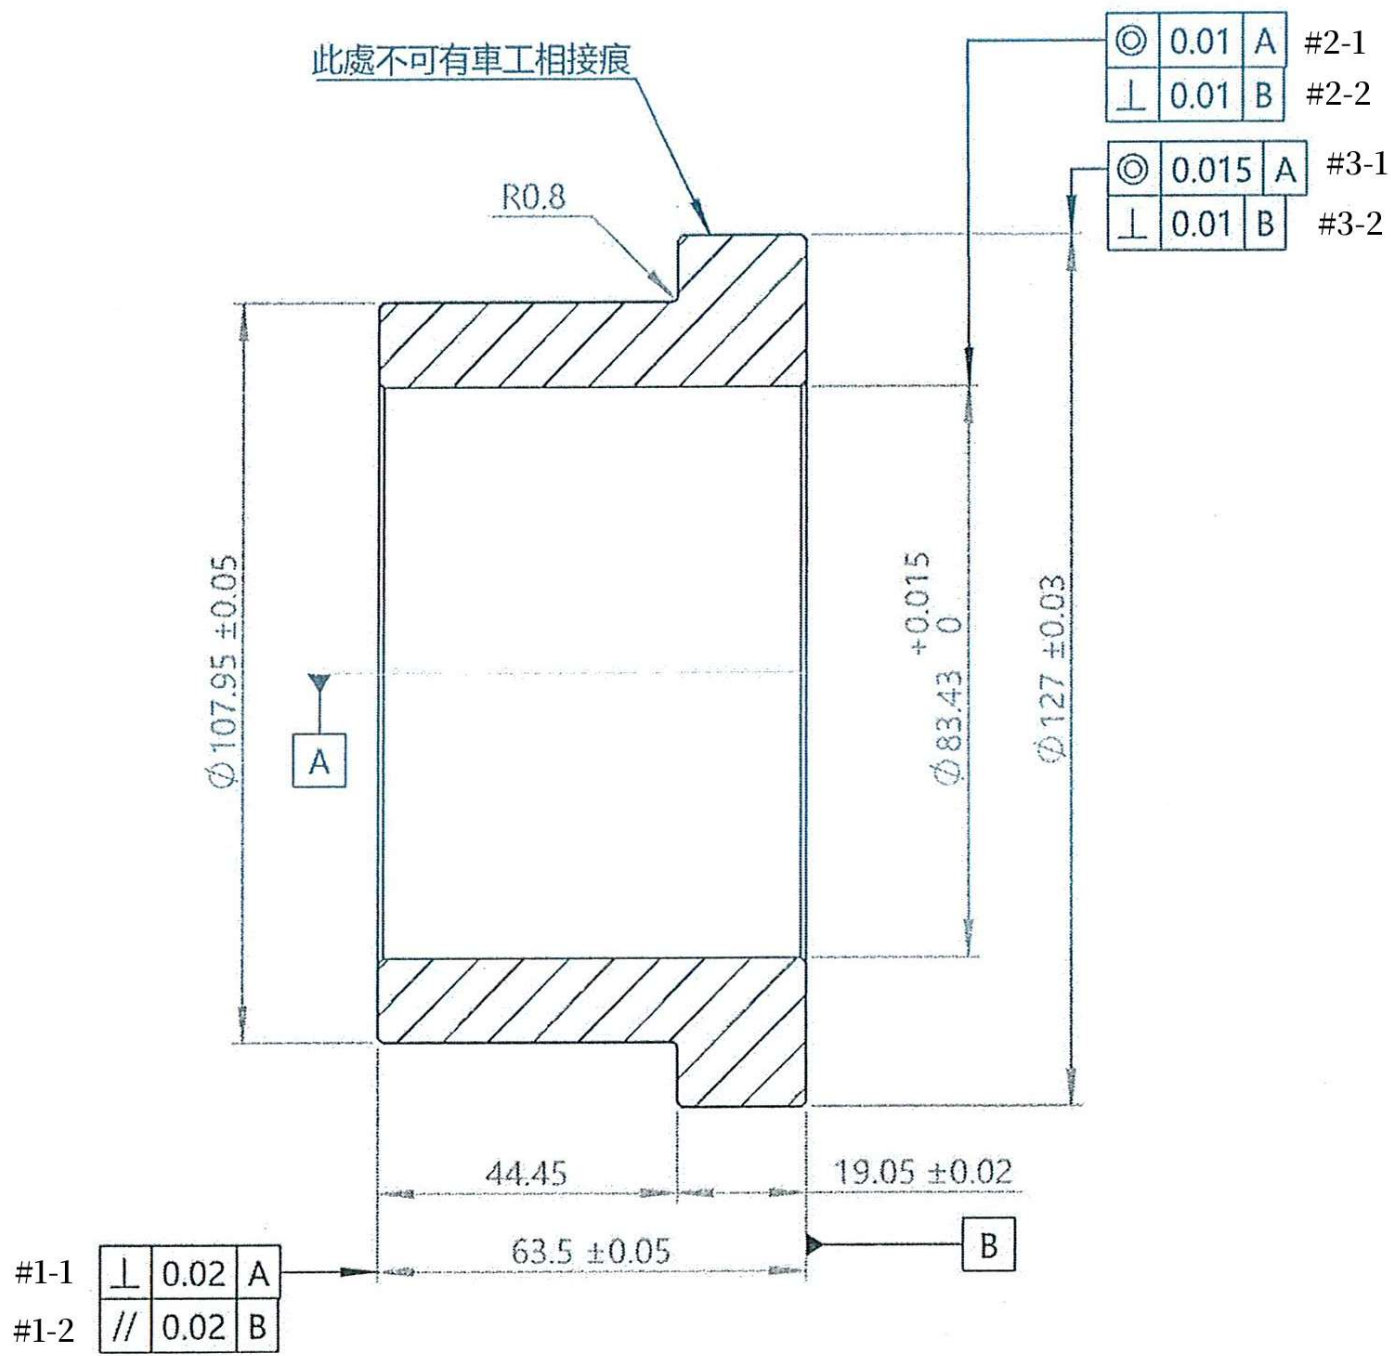


在 A 平面做一個面、在 B 平面做一個面
在內孔做二個圓、圓柱(調用兩個元素圓才成圓柱)
在外徑做二個圓、圓柱(調用兩個元素圓才成圓柱)

註：元素是指要量的位置，第一基準則是圖中所寫的為主。
例：#1-1 元素"平面 A"，第一基準"圓柱內孔 83.43"
註：上述做的圓都要用自動執行完成(公差在二條內(小數值)都需要用到自動量測))


1. ↓量測垂直度#1-1，元素選“平面 A”→第一基準選“圓柱內孔 83.43”，將公差值填入表中即可算出“誤差值”。

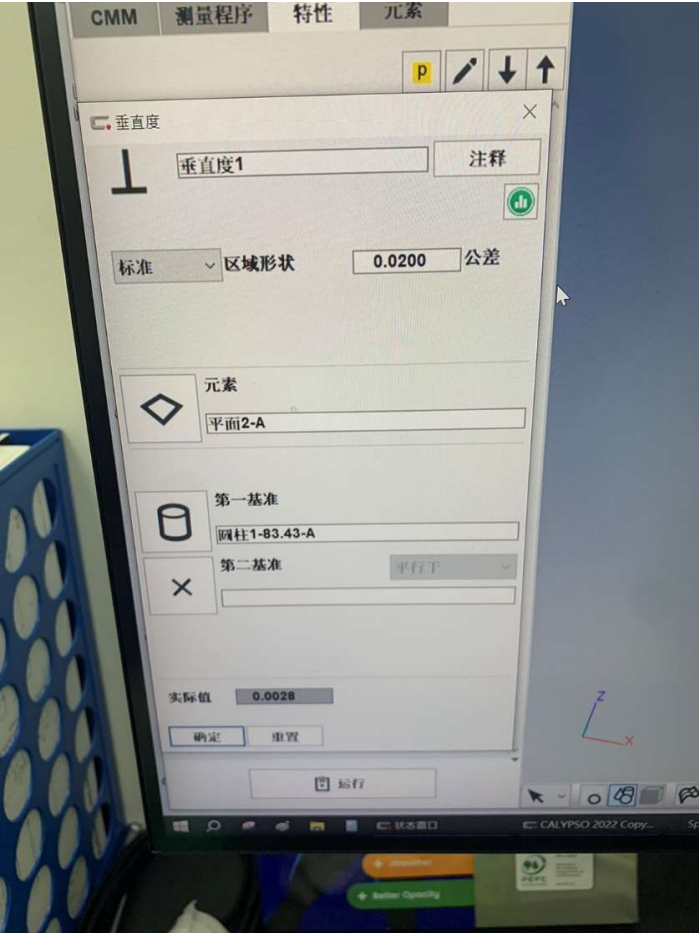


2. ↓量測平行度#1-2，元素選“平面 A”→第一基準選“平面 B”，將公差值填入表中即可算出“誤差值”。

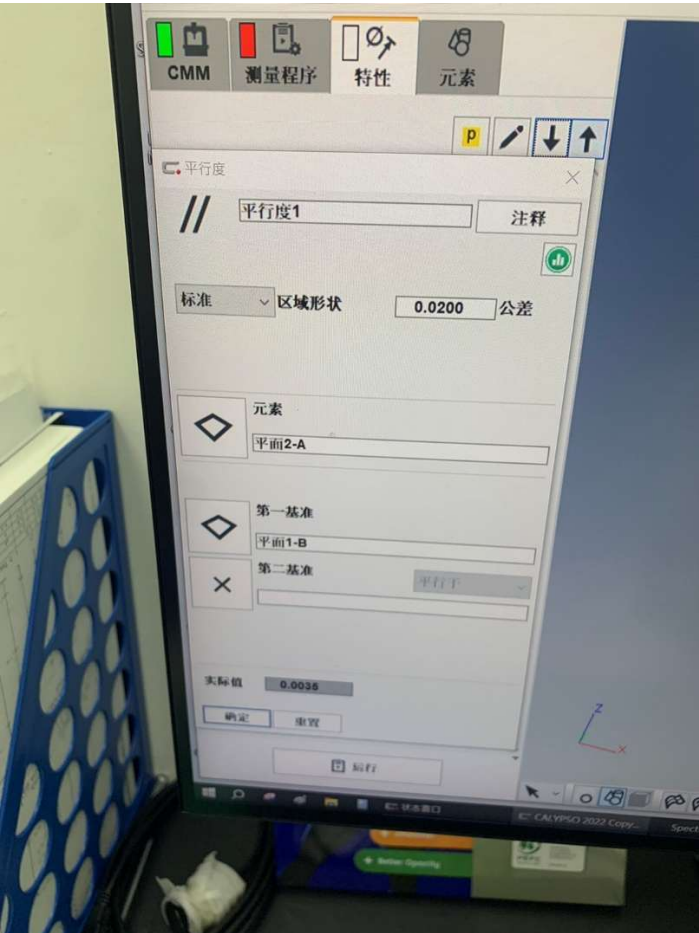


3. ↓量測同心度#2-1，元素選“圓 1-83.43”→第一基準選“圓 2-83.43”，將公差值填入表中即可算出“誤差值”。

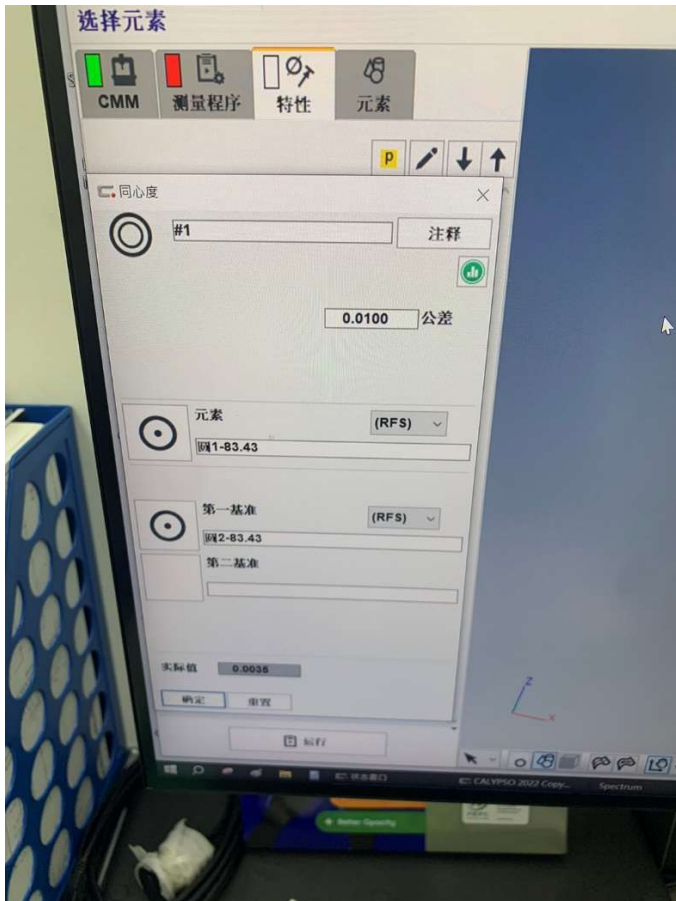


4. ↓量測垂直度#2-2，元素選“圓柱內孔 83.43”→第一基準選“平面 B”，將公差值填入表中即可算出“誤差值”。點選 RFS 可輸入工件長度，可更準確算出數據。

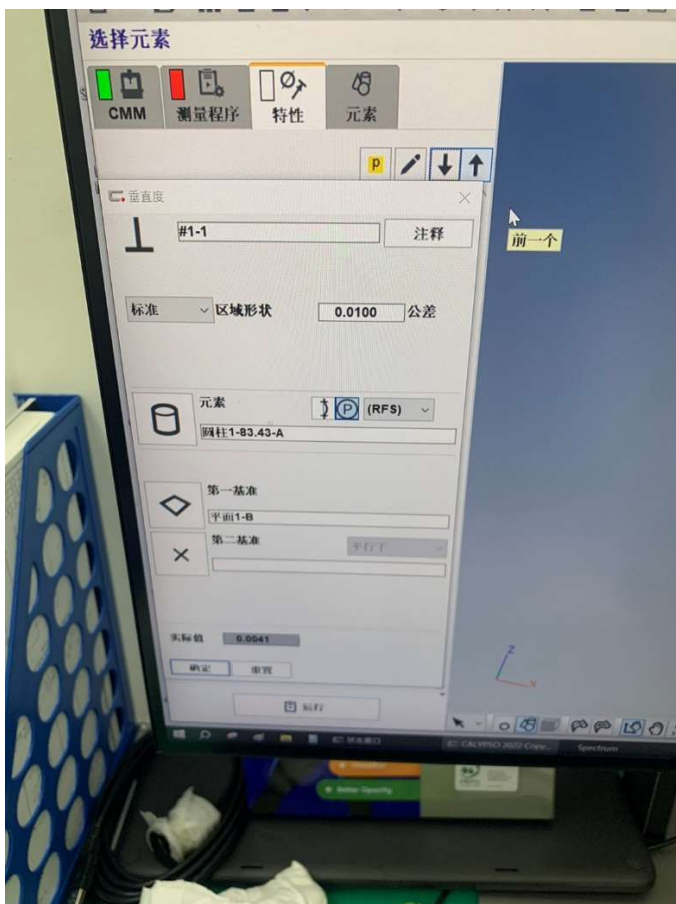

5. ↓量測同心度#3-1，元素選“外徑圓-127”→第一基準選“圓柱內孔 83.43”，將公差值填入表中即可算出“誤差值”。

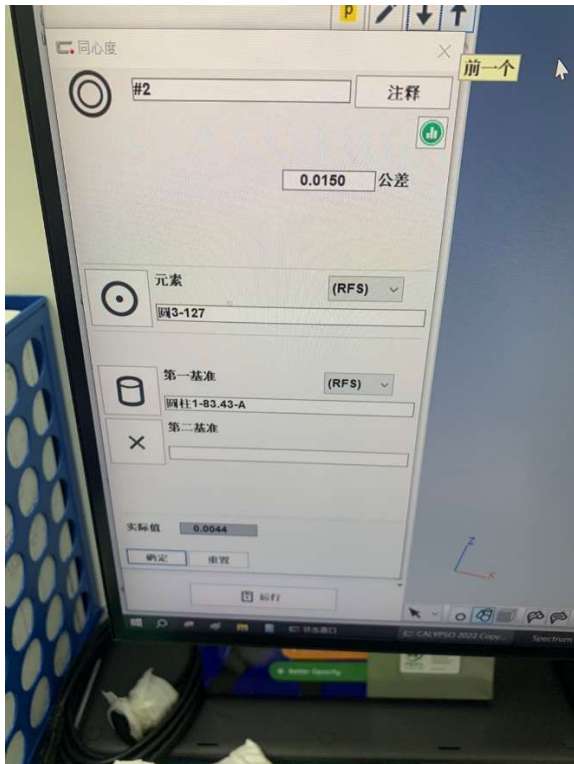

6. ↓量測垂直度#3-2，元素選“外徑圓柱-127”→第一基準選“平面 B”，將公差值填入表中即可算出“誤差值”。

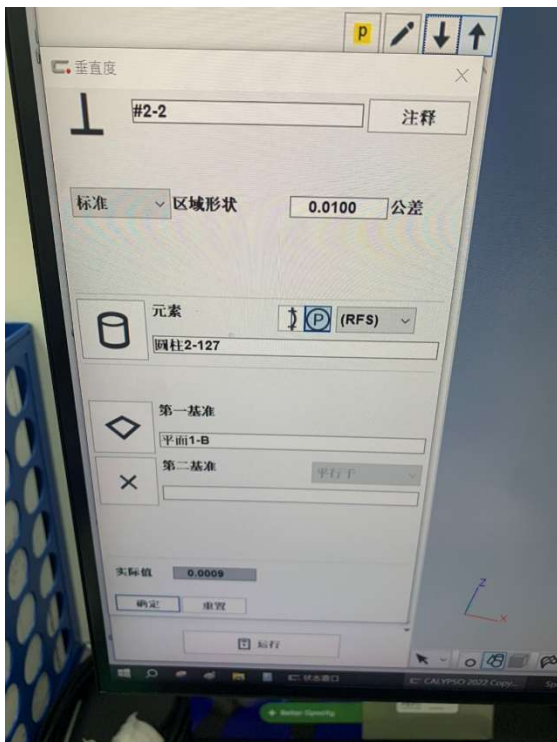

註：外徑的圓及圓柱點選出來的會不準確，因為已滾齒選的外徑，無法正確點出最大值。