

Laudo Técnico de Inspeção Dinâmica 00243


Elaboração:	Aprovado:	Cliente:
Preditiva	Iago Rodrigues	Tenaris Confab
Área / Rota	Status Anterior	Status Atual
F4 – Fresa de Bordas	Em alarme	Em Perigo
Ativo:	Equipamento:	Prioridade:
6800125	Ventilador do motor do cabeçote direito	Imediato

FALHA: Incremento dos níveis de velocidade centrados na frequência de giro sobre o lado livre, com espectros característicos de desbalanceamento.

RECOMENDAÇÕES: **Conjunto:** Efetuar balanceamento e inspecionar elementos de fixação.

Tendência do Ponto

Espectro do ponto

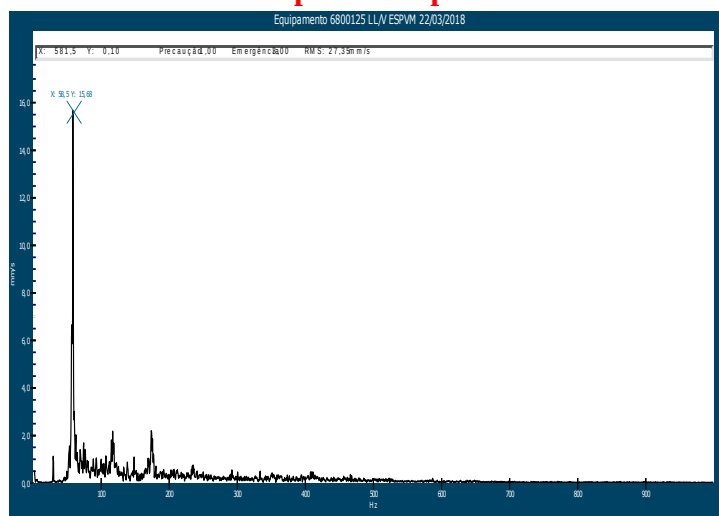

Informações sobre Lubrificação	
Inspeção Sensitiva	

Informações Gerais

RPM: 3510
RMS: 22,21 mm/s