Incidente Santander – Site Antártica e Mackenzie

Chamado Contax: CTXSPOBF-123798

Horário Inicio:	14/08 – 02h21min
Horário Fim:	14/08 – 10h55min
Causa Raiz:	**Falha de comunicação entre Switch Server Farm Principal (10.42.100.3) e Switch Core B (10.42.6.3)**
Responsável:	**Contax**

Diagnostico/Ações de Contorno:

- Identificado alarme na Monitoração NOC de queda do Core B 10.42.0.6 localizado no site Antártica. Após reset do equipamento o mesmo voltou a sua normalidade ás 03h44min.

```
SWTCOR003SPOBFCPD uptime is 10 hours, 28 minutes
Uptime for this control processor is 10 hours, 28 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 03:44:46 GMT-3 Fri Aug 14 2015
```

- Identificado pela Monitoração NOC queda do Switch Server Farm responsável pelas VLAN's de servidores do Santander que também detém todos os recursos da área de Telecom como IPSI, PROWLERS, CLANS e URAS.


14-08-2015 03:48:32	SWTSER003SPOBFCPD | 10.42.100.3 | Está sem comunicação.	PROBLEMA	[Critical]

- Inicio da Operação 100% das Chamadas destinadas ao atendimento do cliente Santander não estavam sendo atendidas nas Centrais Sites Antártica (SP) e Mackenzie (RJ).

- Realizada alterações das Rotas para Switch Par 10.42.100.2, após esta ação o ambiente de Produção foi normalizado.

Solução Permanente / Próximos passos:

1. **Configurar Rotas de Contingência no Switch Core A e Switch Core B.**

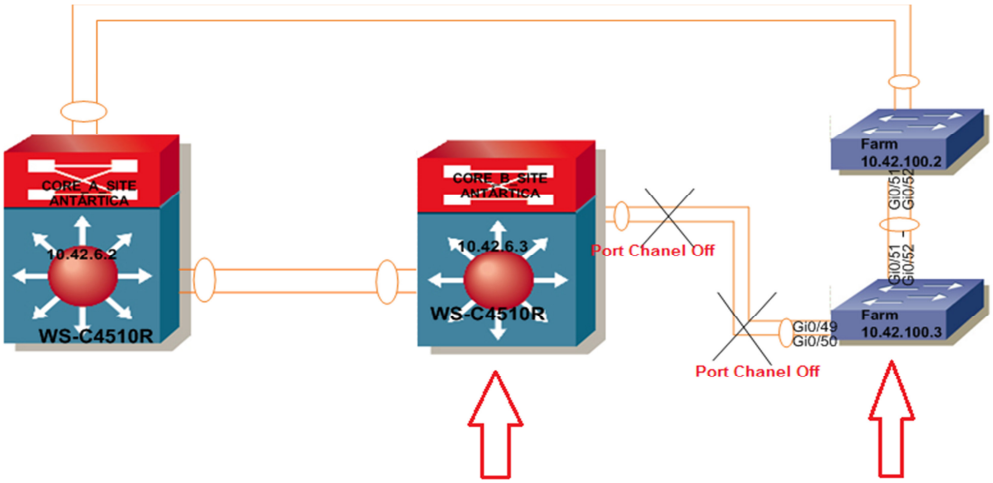

Status:
Em andamento
Prazo: 24/08

2. **Restabelecer Port-Chanel do Switch Principal Server Farm 10.42.100.3.**

Status:
Em andamento
Prazo: 24/08