	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

NPT de equipamiento POLYAR por caída de lodo debajo de trampa de arena.		
Fecha del incidente: 04/07/2021	**Lugar: UG NQN**	**Alerta Nº 10/21**

A. Descripción del evento

El día 01/07/21 el oficial soldador y el supervisor operativo efectuaron la tarea de ampliación de las cañerías de ingreso de fluidos recuperados por Mud Cube a trampa de lodos propia del perforador, llevándolas de 8″ a 10″.

Se desplazó la cañería descentrándola hacia abajo tal cual fue solicitado. Se realizó la soldadura exterior la cual quedó en perfectas condiciones, y luego se procedió a ingresar por la trampa donde se soldó en la medida de lo posible en los puntos que permitía la posición y el lugar (desde la oscuridad de la trampa no se advirtieron claros hacia el exterior).

Se desconocía la posibilidad de ingreso por la tapa de la falsa pileta alojada debajo de la trampa, para verificar el trabajo realizado. Adicionalmente a la omisión de los aspectos de calidad realizada por nuestro personal, cuando se terminó la tarea a las 00 hs no se pudo efectuar la prueba de hermeticidad ya que no había volumen de fluidos en estas piletas.

El día 04-07-21 al llenarse con lodo la trampa de arena, se produjo la comunicación de compartimientos superior e inferior de la pileta N°1, en donde el lodo escurrió por algún punto sin soldar entre el plano inclinado y el carretel de la brida de 10” (Pasaje de lodo desde el interior de la trampa de arena hacia el compartimiento inferior de la misma, a través de una abertura ubicada en el plano inclinado de ésta trampa).

B. Causas

Falta de Supervisión de tareas: No se advierte la presencia de un acceso adicional para ingresar por falsa pileta (bajo trampa)

Omisión de aspectos de seguridad/calidad en el planeamiento/ejecución de tareas: Exceso de confianza del personal que intervino en la tarea.

Exceso de confianza/falta de atención.

Falta de iluminación: Trabajo en horario nocturno.

C. Consecuencias

Rotura de plano inclinado interno de la trampa de arena, y posterior caída de lodo debajo de la misma. (2,75 hs NPT)

D. Acciones Correctivas

- Confección y difusión de Alerta de Seguridad informando el evento de calidad.
- Reparación de instalación defectuosa. Soldadura en el vértice de unión de plano inclinado de trampa de arena y cañería de 10“.
- Planificar tareas de modificación de equipamiento mediante la confección de Check List Evaluación Control de Cambios.

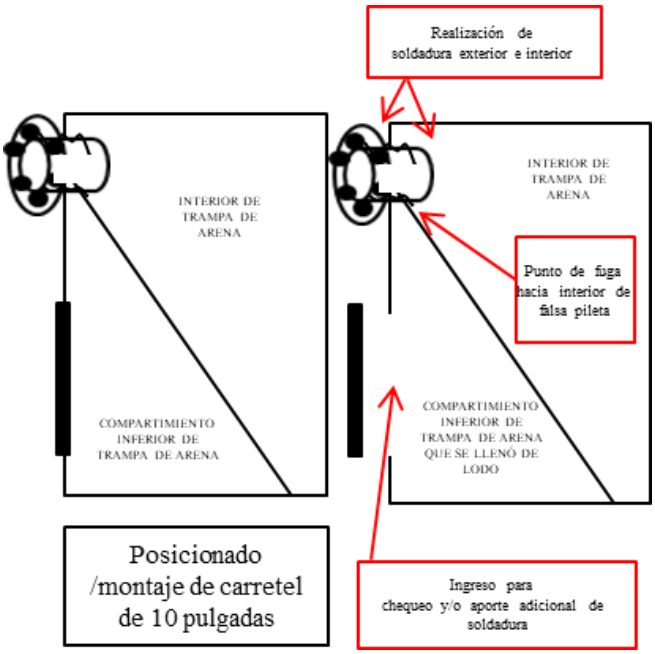

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea “ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las “Empresas” aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.