附表四之一

永續提升人行安全計畫補助案件

事故分析報告

計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

設計單位名稱：

設計單位技師(建築師)簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中華民國 115 年 10 月

【一、基本資料】

(1)　計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

(2)　工程主辦機關：新北市淡水區公所

(3)　設計單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 設計階段：基本設計

(5)　事故統計分析地點：新北市淡水區新市三路 2 段周邊 2 處路段、5 處路口

1. 肇事資料統計路段

路段名稱	起點	迄點
路段 1：新市三路 2 段	沙崙路二段	義山路二段
路段 2：崁頂二路	新市二路 3 段	新市五路 3 段

註：路段 1、路段 2 之道路寬度均為 29.6 公尺。

2.事故分析路口

路口	路一	路二	路三(依個案)	路四(依個案)
路口 A	新市二路 3 段	崁頂二路	–	–
路口 B	新市三路 2 段	沙崙路二段	–	–
路口 C	新市三路 2 段	崁頂二路	–	–
路口 D	新市三路 2	義山路二段	–	–

	段			
路口 E	新市五路 3 段	崁頂二路	-	-

註：路口 C 同時位於路段 1 及路段 2，事故件數統計於路段 1，避免重複計算。

【二、肇事資料統計】

事故件數(設計成果送審前 3 年)-依事故類別				
	事故類別	112 年	113 年	114 年
新市三路 2 段(沙崙路二段-義山路二段)	A1	0	0	0
	A2	5	3	1
	A3	1	4	5
崁頂二路(新市二路 3 段-新市五路 3 段)	A1	0	0	0
	A2	1	0	1
	A3	1	1	5
合計	全部	8	8	12

事故件數(設計成果送審前 3 年)-依事故型態				
	事故型態	112 年	113 年	114 年
新市三路 2 段(沙崙路二段-義山路二段)	側撞	1	0	0
	擦撞	1	0	0
	交叉撞	0	0	0
	行人涉入	1	0	0
	其他	3	0	1
	型態待確認	0	7	5
崁頂二路(新市二路 3 段-新市五路 3 段)	側撞	0	0	0
	擦撞	0	0	0

	交叉撞	0	0	0
	行人涉入	0	0	0
	其他	0	0	0
	型態待確認	2	1	6

備註：

1. 資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局交通事故資料(附表三路口改善統計表)。

2.統計期間為 112 年至 114 年(設計成果送審前 3 年)。事故型態係依已取得之事故現場圖判定，未取得現場圖之案件列為「型態待確認」，俟調閱事故資料後更新。「其他」含倒車撞、自摔、追撞及撞停放車輛；路口 D 迴轉擦撞案現場圖未載明日期，依附表三 112 年 A2 件數推定為 112 年。

3.事故類別：A1 類為造成人員當場或 24 小時內死亡；A2 類為造成人員受傷或超過 24 小時死亡；A3 類為僅有財物損失。

【三、路口事故分析】


(一)路口 A(新市二路 3 段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 8 件(A1 類 0 件、A2 類 2 件、A3 類 6 件；112 年 2 件、113 年 0 件、114 年 6 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 A-0　路口 A 事故碰撞構圖(112–114 年)

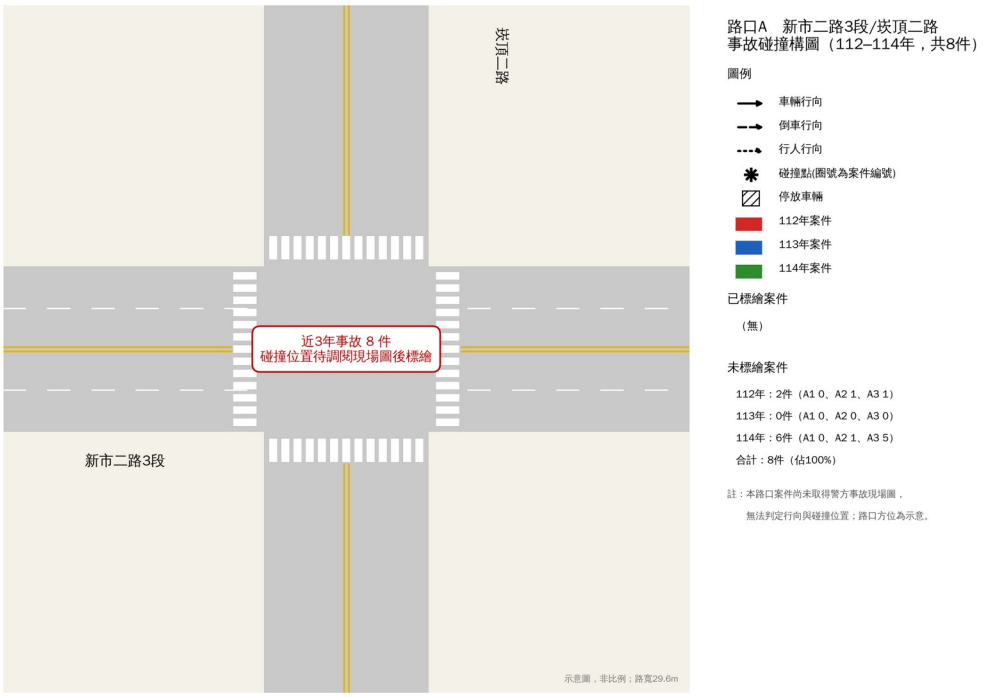

本路口近 3 年事故計 8 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：8 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(A2 2件、A3 6件，114年增至6件)	待調閱事故資料確認；路口寬度29.6公尺，轉向車與直行車、行人衝突點多	增設左轉車道分離轉向車流；增設行人專用號誌；行穿線遠離路口	是	——	附件1
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、路口人行道擴大、設置安全停等空間(含無障礙空間、護欄)	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(二)路口B(新市三路2段/沙崙路二段路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 1 件(A1 類 0 件、A2 類 0 件、A3 類 1 件；112 年 0 件、113 年 1 件、114 年 0 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 B-0　路口 B 事故碰撞構圖(112–114 年)

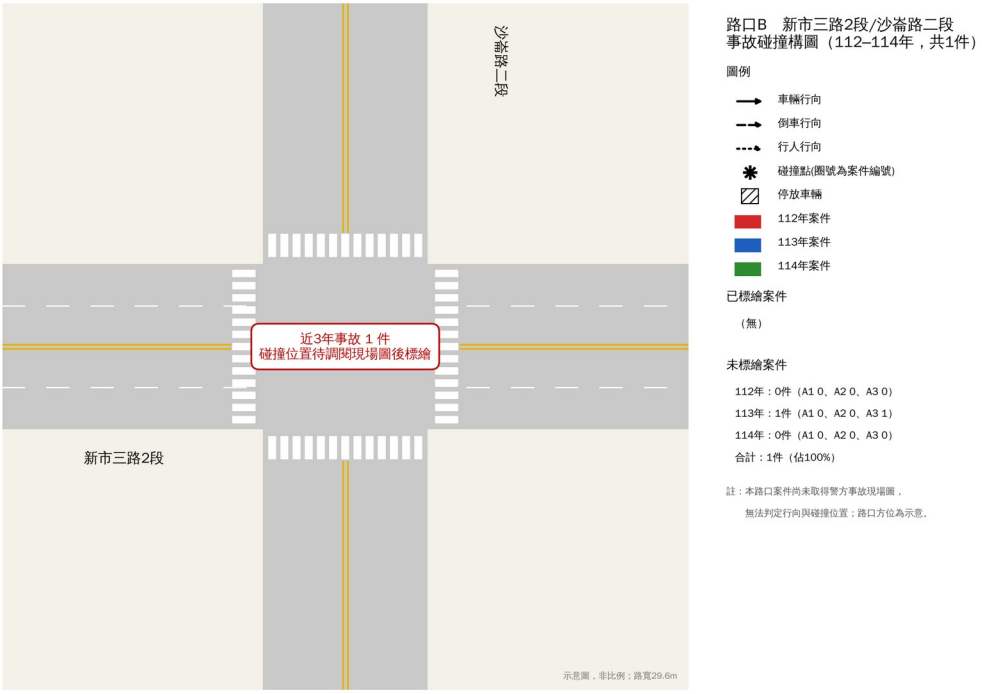

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(113 年 A3	待調閱事故資料確認	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎	是	__	附件 1

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
1件)		半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道			
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等空間、增設行人專用號誌	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(三)路口C(新市三路2段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前3年事故件數：共1件(A1類0件、A2類1件、A3類0件；112年0件、113年0件、114年1件)

3. 設計成果送審前3年事故碰撞構圖：

圖C-0　路口C事故碰撞構圖(112–114年)

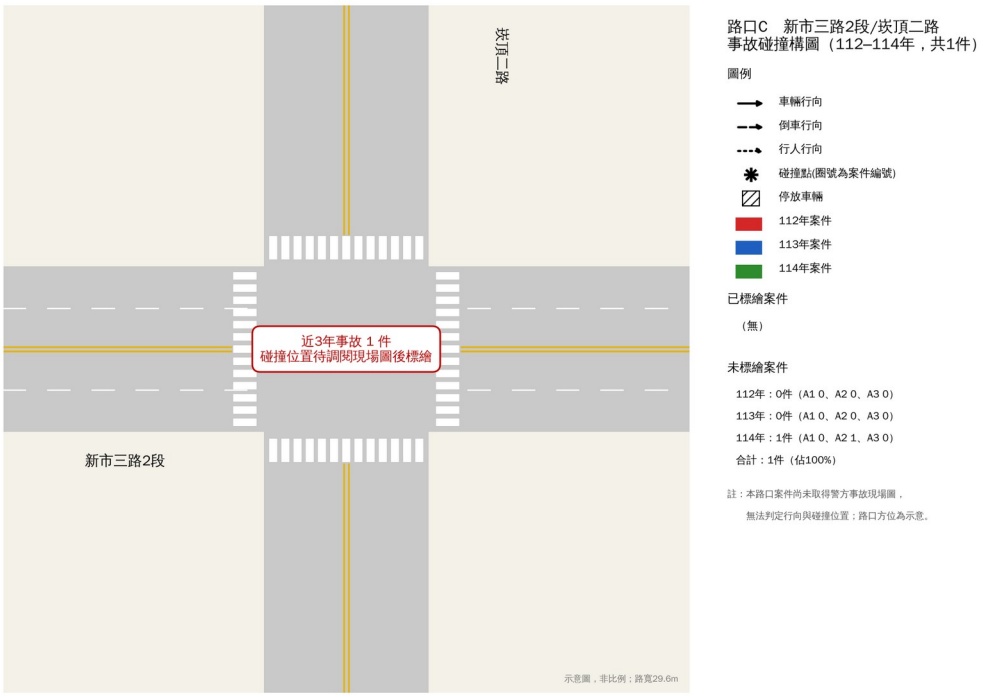

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(114 年 A2 1 件)	待調閱事故資料確認；為路段 1、路段 2 交會路口	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道	是	__	附件 1
行人穿越風險(預防	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等	是	__	附件 2

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
性)		空間、增設行人專用號誌			
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件 3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(四)路口 D(新市三路 2 段/義山路二段路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 17 件(A1 類 0 件、A2 類 8 件、A3 類 9 件；112 年 6 件、113 年 6 件、114 年 5 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 D-0　路口 D 事故碰撞構圖(112–114 年)

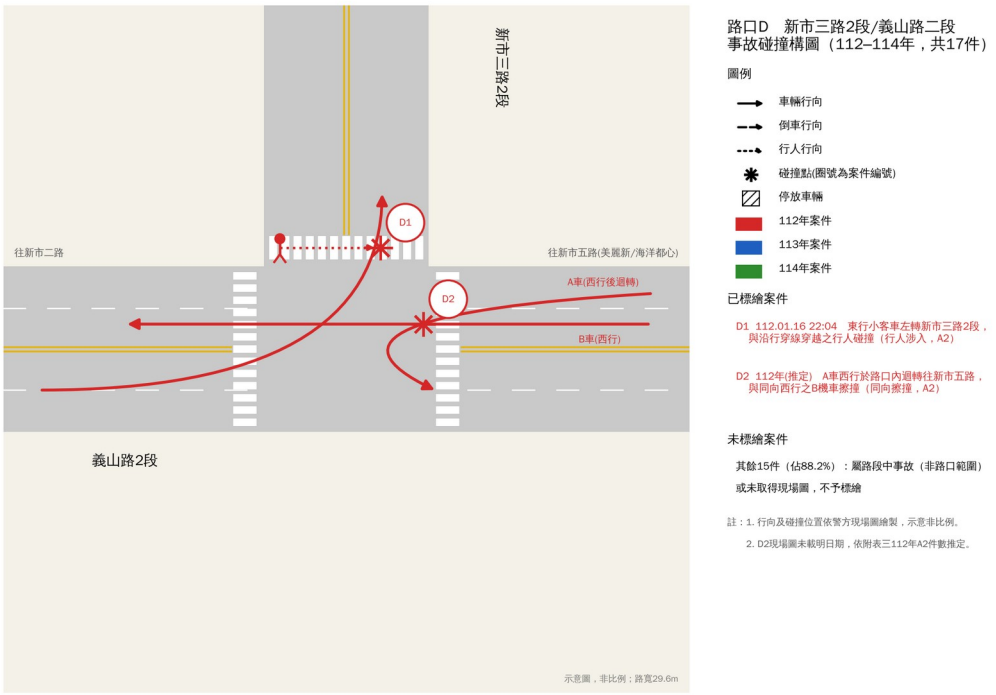

路口範圍內已取得警方現場圖之案件為 D1、D2；其餘 15 件屬新市三路 2 段路段中事故(非路口範圍)或未取得現場圖，不納入路口碰撞構圖分析。

以下為碰撞構圖所依據之警方事故現場圖：

圖 D-1　D1：112 年 1 月 16 日 22 時 04 分，A 車(小客車)由義山路 2 段東行左轉新市三路 2 段，與沿行穿線穿越之 B 行人碰撞(行人涉入)。


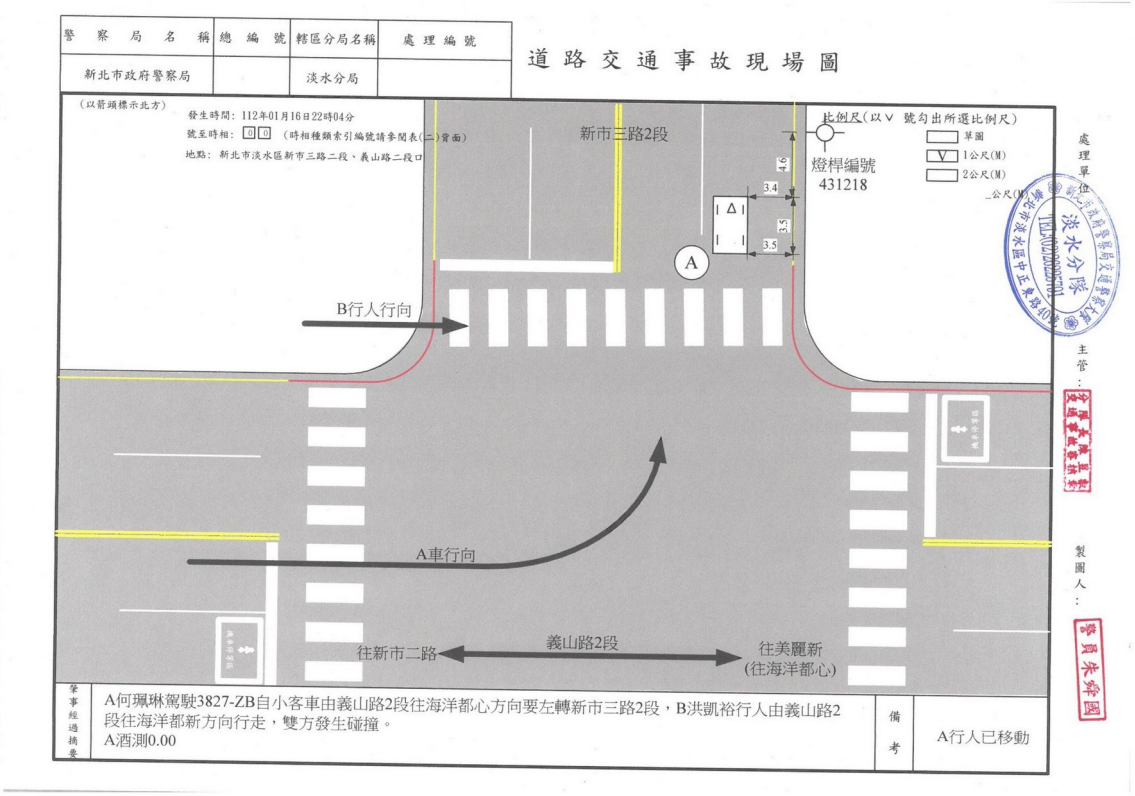


圖 D-2　D2：A 車沿義山路二段往新市二路方向行駛，迴轉往新市五路，與同向行駛之 B 車擦撞(現場圖未載日期，推定 112 年)。

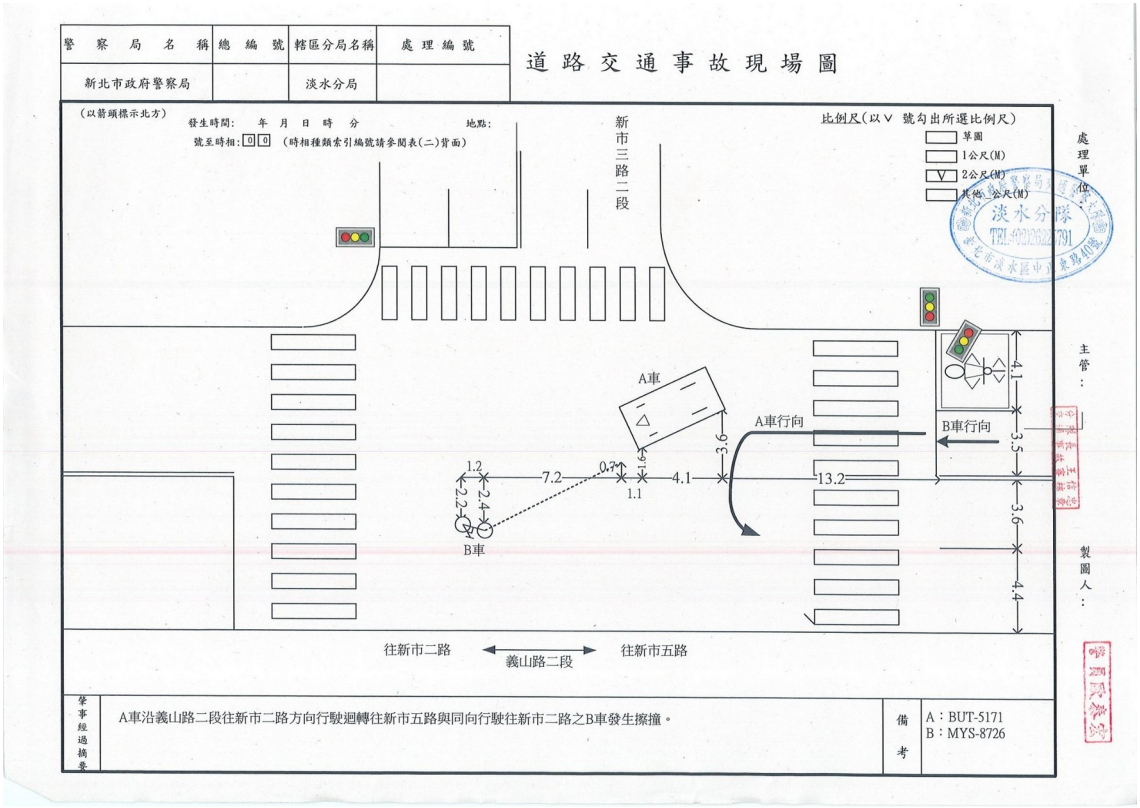

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

直行追撞：0 件(佔 0.0%)

左轉穿越側撞：0 件(佔 0.0%)

右轉匯入側撞：0 件(佔 0.0%)

同向擦撞(路口內迴轉，D2)：1 件(佔 5.9%)

左轉車與穿越行人碰撞(D1)：1 件(佔 5.9%)

非路口範圍或未取得現場圖：15 件(佔 88.2%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
行人涉入(左轉車與	左轉車未暫停讓行人先行；行穿線緊	行穿線遠離路口；路口人行道擴大(縮小轉彎	是	__	附件 1

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
穿越行人碰撞)	鄰路口，左轉車完成轉向時才發現行人；路寬 29.6 公尺，行人穿越時間長	半徑、降低左轉車速)；增加庇護島縮短行穿線距離；增設行人專用號誌(行人早開)及左轉保護時相			
同向擦撞(路口內迴轉，D2)	車輛於路口內由外側車道迴轉，未注意同向直行車輛	增設左轉車道(兼供迴轉)使轉向車輛離開直行車道；以標線導引迴轉位置；檢討迴轉管制或配合號誌設置左轉/迴轉保護時相	是	——	附件 2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件 3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：是(配合增設行人專用號誌，使左轉車流與穿越行人時相分離)


(五)路口 E(新市五路 3 段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 1 件(A1 類 0 件、A2 類 0 件、A3 類 1 件；112 年 0 件、113 年 1 件、114 年 0 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 E-0　路口 E 事故碰撞構圖(112–114 年)

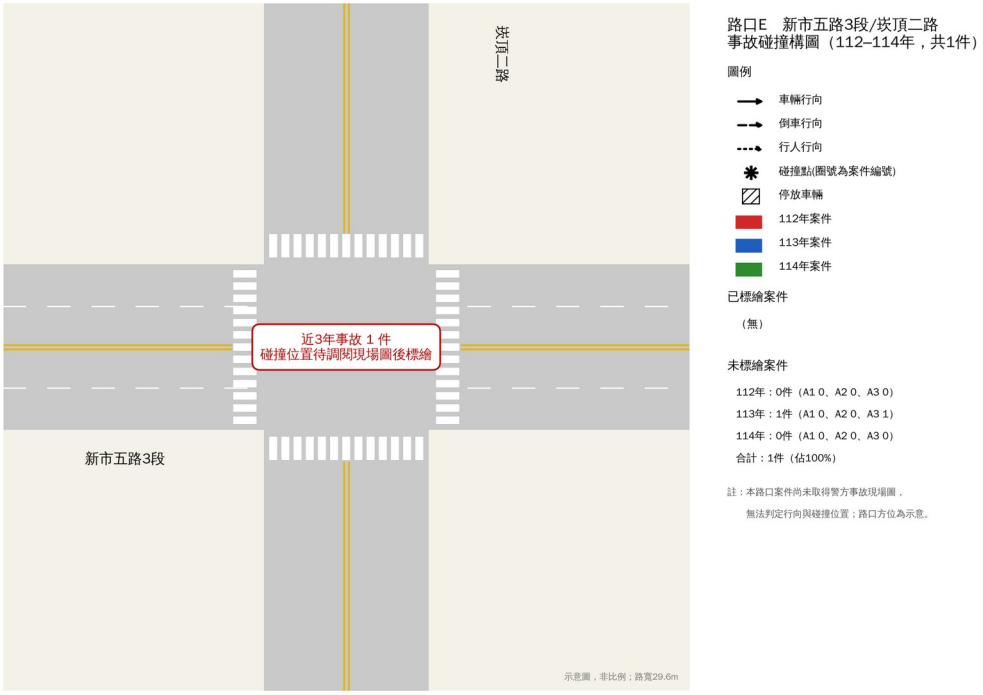

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(113年A3 1件)	待調閱事故資料確認	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道	是	——	附件1
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等空間、增設行人專用號誌	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置

【四、綜合分析與建議】

1. 本案5處路口112至114年共發生事故28件，其中A1類0件、A2類11件(39.3%)、A3類17件(60.7%)。

2. 路口D(新市三路2段/義山路二段)事故17件(佔60.7%)為最高，且A2類8件佔全部A2類事故72.7%，已知案例為左轉車與穿越行人碰撞，應列為優先改善路口。

3. 路口 A(新市二路 3 段/崁頂二路)事故 8 件(佔 28.6%)次之，114 年事故 6 件較 112、113 年明顯增加，應於改善後持續追蹤。

4. 路口 B、C、E 近 3 年各 1 件，事故風險較低，改善以預防性之行人安全設施為主。

5. 路口 D 範圍內已取得現場圖之 2 件，為夜間左轉車與穿越行人碰撞(D1，22 時 04 分)及路口內迴轉擦撞(D2)，均屬轉向車流衝突，改善以增設左轉車道、行人專用號誌及左轉保護時相、優化路口照明為重點。

6. 本案各路口均納入增加庇護島、行穿線遠離路口、縮短行穿線距離、路口人行道擴大、安全停等空間、增設行人專用號誌、公共通行路障排除改善、共桿及纜線下地、增設左轉車道及優化路口照明等 10 項改善，車道寬縮減長度合計 1,076.6 車道-公尺。

7. 其餘未取得現場圖之事故(路口 A、B、C、E 全部及路口 D 其餘案件)，建議向新北市政府警察局淡水分局調閱事故現場圖及肇事分析資料，補繪碰撞構圖並更新事故型態統計。


【附錄】其他事故現場圖


處理編號 11411DT9130196(A3 類，製圖日期 114 年 11 月 2 日)，現場圖(2-2)未載明發生地點，請確認所屬路口後納入該路口碰撞構圖統計。

警察局名稱	分局名稱	處理編號
新北市政府警察局	淡水分局	11411DT9130196

A3類道路交通事故現場圖 (2-2)

取景方向
□前 □左 □後 □右 □其他_____

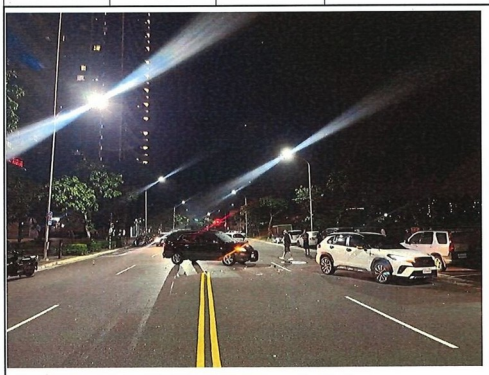

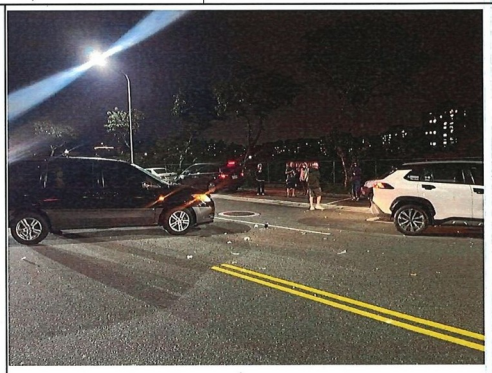

製圖人：官長毅　　主管：　　處理單位：　　製圖日期：114年11月2日