附表四之一

永續提升人行安全計畫補助案件

事故分析報告

計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

設計單位名稱：

設計單位技師(建築師)簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中華民國 115 年 10 月

【一、基本資料】

(1)　計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

(2)　工程主辦機關：新北市淡水區公所

(3)　設計單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 設計階段：基本設計

(5)　事故統計分析地點：新北市淡水區新市三路 2 段周邊 2 處路段、5 處路口

1. 肇事資料統計路段

路段名稱	起點	迄點
路段 1：新市三路 2 段	沙崙路二段	義山路二段
路段 2：崁頂二路	新市二路 3 段	新市五路 3 段

註：路段 1、路段 2 之道路寬度均為 29.6 公尺。

2.事故分析路口

路口	路一	路二	路三(依個案)	路四(依個案)
路口 A	新市二路 3 段	崁頂二路	–	–
路口 B	新市三路 2 段	沙崙路二段	–	–
路口 C	新市三路 2 段	崁頂二路	–	–
路口 D	新市三路 2	義山路二段	–	–

	段			
路口 E	新市五路 3 段	崁頂二路	-	-

註：路口 C 同時位於路段 1 及路段 2，事故件數統計於路段 1，避免重複計算。

【二、肇事資料統計】

事故件數(設計成果送審前 3 年)-依事故類別				
	事故類別	112 年	113 年	114 年
新市三路 2 段(沙崙路二段-義山路二段)	A1	0	0	0
	A2	5	3	1
	A3	1	4	5
崁頂二路(新市二路 3 段-新市五路 3 段)	A1	0	0	0
	A2	1	0	1
	A3	1	1	5
合計	全部	8	8	12

事故件數(設計成果送審前 3 年)-依事故型態				
	事故型態	112 年	113 年	114 年
新市三路 2 段(沙崙路二段-義山路二段)	側撞	0	0	0
	擦撞	0	0	0
	交叉撞	0	0	0
	行人涉入	1	0	0
	其他	1	0	1
	型態待確認	4	7	5
崁頂二路(新市二路 3 段-新市五路 3 段)	側撞	0	0	0
	擦撞	0	0	0

	交叉撞	0	0	0
	行人涉入	0	0	0
	其他	0	0	0
	型態待確認	2	1	6

備註：

1. 資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局交通事故資料(附表三路口改善統計表)。

2.統計期間為 112 年至 114 年(設計成果送審前 3 年)。事故型態係依已取得之事故現場圖判定，未取得現場圖之案件列為「型態待確認」，俟調閱事故資料後更新。

3.事故類別：A1 類為造成人員當場或 24 小時內死亡；A2 類為造成人員受傷或超過 24 小時死亡；A3 類為僅有財物損失。

【三、路口事故分析】


(一)路口 A(新市二路 3 段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 8 件(A1 類 0 件、A2 類 2 件、A3 類 6 件；112 年 2 件、113 年 0 件、114 年 6 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 A-0　路口 A 事故碰撞構圖(112–114 年)

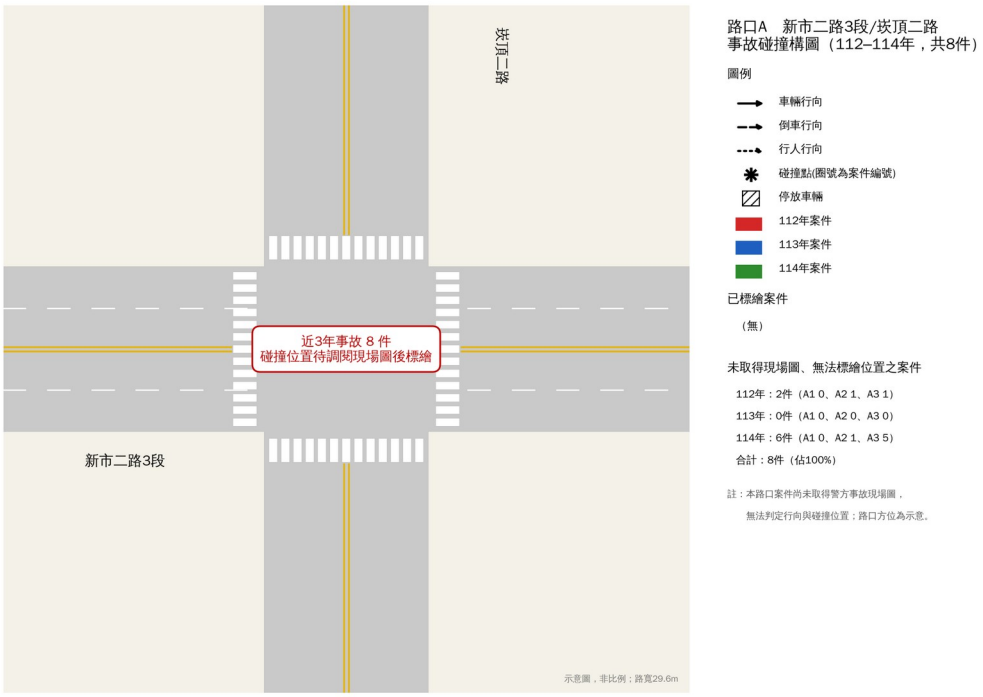

本路口近 3 年事故計 8 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：8 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(A2 2件、A3 6件，114年增至6件)	待調閱事故資料確認；路口寬度29.6公尺，轉向車與直行車、行人衝突點多	增設左轉車道分離轉向車流；增設行人專用號誌；行穿線遠離路口	是	——	附件1
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、路口人行道擴大、設置安全停等空間(含無障礙空間、護欄)	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(二)路口B(新市三路2段/沙崙路二段路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 1 件(A1 類 0 件、A2 類 0 件、A3 類 1 件；112 年 0 件、113 年 1 件、114 年 0 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 B-0　路口 B 事故碰撞構圖(112–114 年)

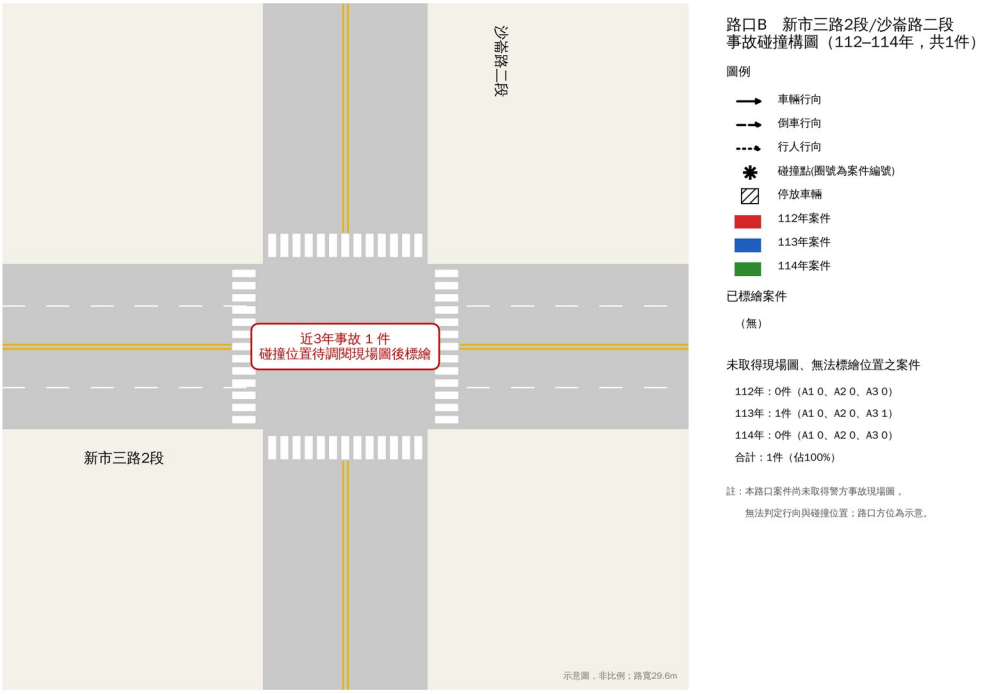

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(113 年 A3	待調閱事故資料確認	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎	是	__	附件 1

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
1件)		半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道			
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等空間、增設行人專用號誌	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(三)路口C(新市三路2段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前3年事故件數：共1件(A1類0件、A2類1件、A3類0件；112年0件、113年0件、114年1件)

3. 設計成果送審前3年事故碰撞構圖：

圖C-0　路口C事故碰撞構圖(112–114年)

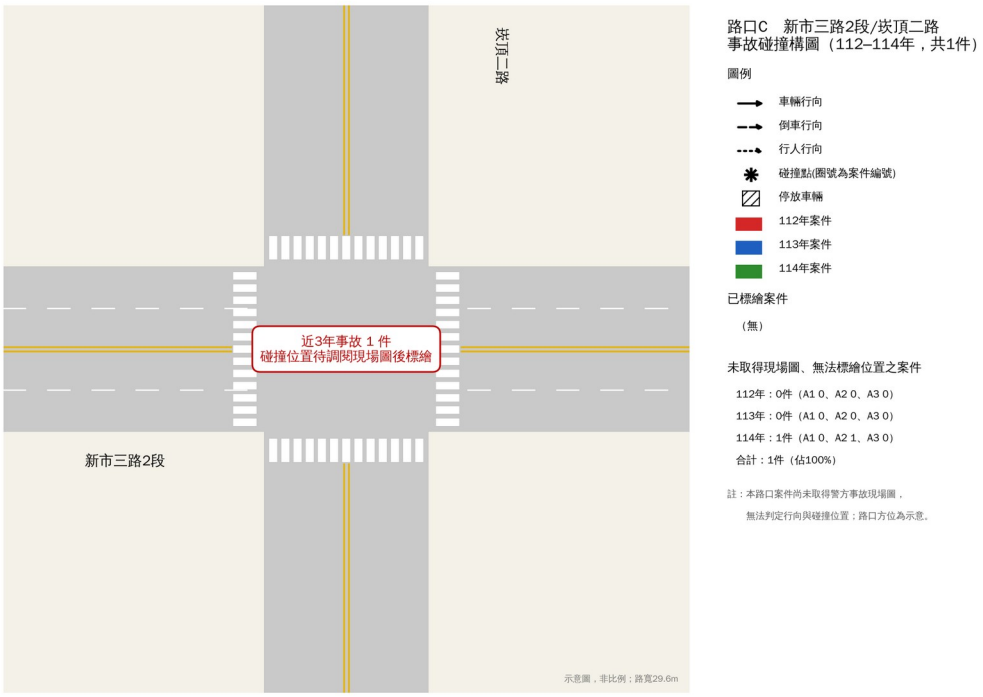

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(114 年 A2 1 件)	待調閱事故資料確認；為路段 1、路段 2 交會路口	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道	是	__	附件 1
行人穿越風險(預防	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等	是	__	附件 2

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
性)		空間、增設行人專用號誌			
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件 3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(四)路口 D(新市三路 2 段/義山路二段路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 17 件(A1 類 0 件、A2 類 8 件、A3 類 9 件；112 年 6 件、113 年 6 件、114 年 5 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 D-0　路口 D 事故碰撞構圖(112–114 年)

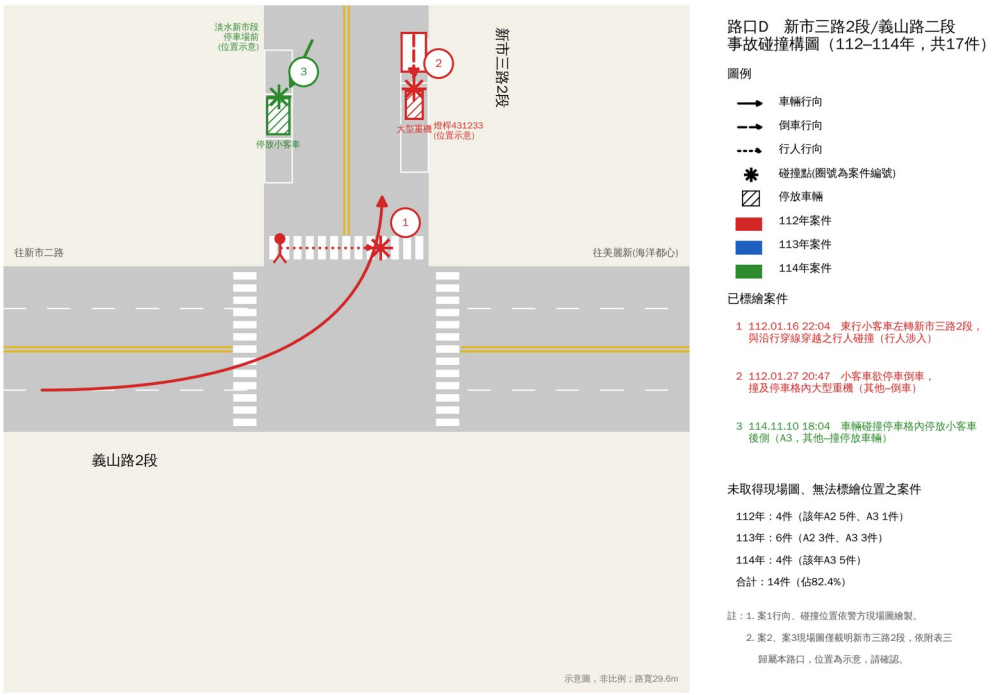

以下為碰撞構圖所依據之警方事故現場圖：

圖 D-1　112 年 1 月 16 日 22 時 04 分，A 車(小客車)由義山路 2 段往海洋都心方向左轉新市三路 2 段，與由義山路 2 段往海洋都新方向沿行穿線穿越之 B 行人發生碰撞(行人涉入)。

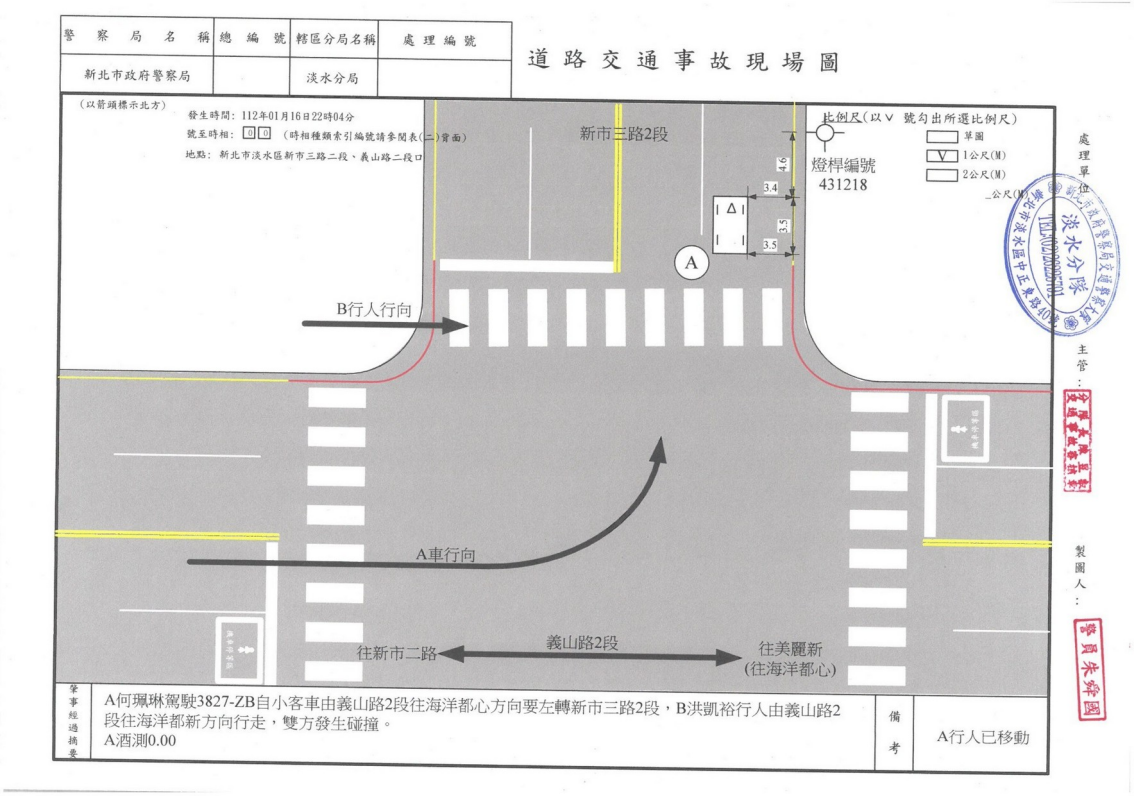


圖 D-2　112 年 1 月 27 日 20 時 47 分，新市三路 2 段(燈桿 431233)，A 車(租賃小客車)欲停車，不慎倒車撞及後方停車格內大型重機車(其他-倒車)。

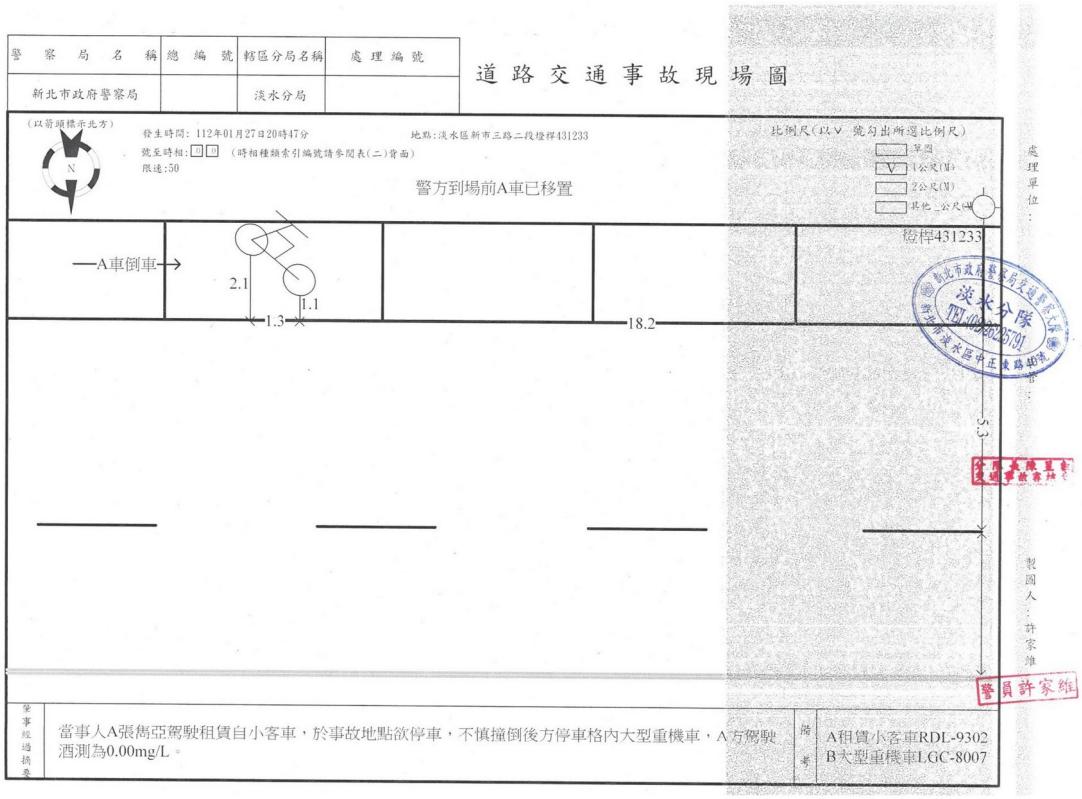


圖 D-3　114 年 11 月 10 日 18 時 04 分，新市三路 2 段淡水新市段停車場前 A3 類事故，車輛碰撞停車格內停放之小客車後側(其他-撞停放車輛)。

發生時間：114 年 11 月 10 日 18 時 04 分	A3 類道路交通事故現場圖 (2-1)	取景方向
發生地點：淡水區新市三路 2 段淡水新市段停車場前		□前 □左 □後 □右 □其他_____






現場處理摘要	於上述時地發生事故。現場已移動

警察局名稱	分局名稱	處理編號	A3 類道路交通事故現場圖 (2-2)	取景方向
新北市政府警察局	淡水分局	11411DTZ132064		□前 □左 □後 □右 □其他_____



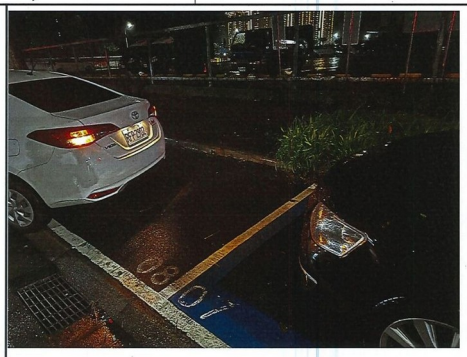

製圖人：藍仕傑 警員藍仕傑 主管： 處理單位： 製圖日期：114 年 11 月 22 日

註：圖 D-2、D-3 現場圖記載地點為新市三路 2 段，依附表三 112 年、114 年 A3 類件數歸屬本路口，請再確認。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

直行追撞：0 件(佔 0.0%)

左轉穿越側撞：0 件(佔 0.0%)

右轉匯入側撞：0 件(佔 0.0%)

同向直行擦撞：0 件(佔 0.0%)

左轉車與穿越行人碰撞：1 件(佔 5.9%)

倒車/撞擊停放車輛：2 件(佔 11.8%)

碰撞型態待確認：14 件(佔 82.4%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
行人涉入(左轉車與穿越行人碰撞)	左轉車未暫停讓行人先行；行穿線緊鄰路口，左轉車完成轉向時才發現行人；路寬 29.6 公尺，行人穿越時間長	行穿線遠離路口；路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低左轉車速)；增加庇護島縮短行穿線距離；增設行人專用號誌(行人早開)及左轉保護時相	是	__	附件 1
其他(倒車、撞擊停放車輛)	路側停車格進出時倒車不慎、未注意後方停放車輛	路口停車格退縮淨空、設置安全停等空間(含護欄)、公共通行路障	是	__	附件 2

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
		排除改善；增設左轉車道使轉向車流與停車進出動線分離			
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：是(配合增設行人專用號誌，使左轉車流與穿越行人時相分離)


(五)路口E(新市五路3段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前3年事故件數：共1件(A1類0件、A2類0件、A3類1件；112年0件、113年1件、114年0件)

3. 設計成果送審前3年事故碰撞構圖：

圖E-0　路口E事故碰撞構圖(112–114年)

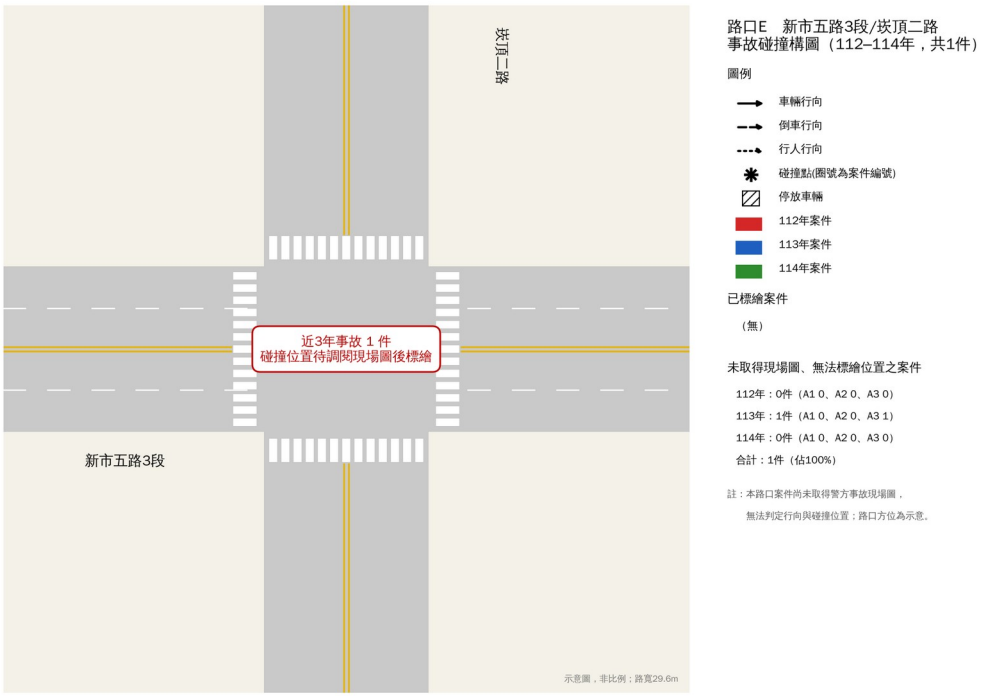

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(113 年 A3 1 件)	待調閱事故資料確認	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道	是	_ _	附件 1
行人穿越風險(預防	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等	是	_ _	附件 2

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
性)		空間、增設行人專用號誌			
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置

【四、綜合分析與建議】

1. 本案5處路口112至114年共發生事故28件，其中A1類0件、A2類11件(39.3%)、A3類17件(60.7%)。

2. 路口D(新市三路2段/義山路二段)事故17件(佔60.7%)為最高，且A2類8件佔全部A2類事故72.7%，已知案例為左轉車與穿越行人碰撞，應列為優先改善路口。

3. 路口A(新市二路3段/崁頂二路)事故8件(佔28.6%)次之，114年事故6件較112、113年明顯增加，應於改善後持續追蹤。

4. 路口B、C、E近3年各1件，事故風險較低，改善以預防性之行人安全設施為主。


5. 已取得現場圖之案件多發生於夜間(18 時至 22 時)且含雨天，路口照明及視認性改善有其必要；另有 2 件為路側停車進出時之倒車/撞擊停放車輛，路口周邊停車格宜退縮淨空。

6. 本案各路口均納入增加庇護島、行穿線遠離路口、縮短行穿線距離、路口人行道擴大、安全停等空間、增設行人專用號誌、公共通行路障排除改善、共桿及纜線下地、增設左轉車道及優化路口照明等 10 項改善，車道寬縮減長度合計 1,076.6 車道-公尺。

7. 未取得現場圖之 25 件事故，建議向新北市政府警察局淡水分局調閱事故現場圖及肇事分析資料，補繪碰撞構圖並更新事故型態統計。

【附錄】其他事故現場圖

處理編號 11411DT9130196(A3 類，製圖日期 114 年 11 月 2 日)，現場圖(2-2)未載明發生地點，請確認所屬路口後納入該路口碰撞構圖統計。

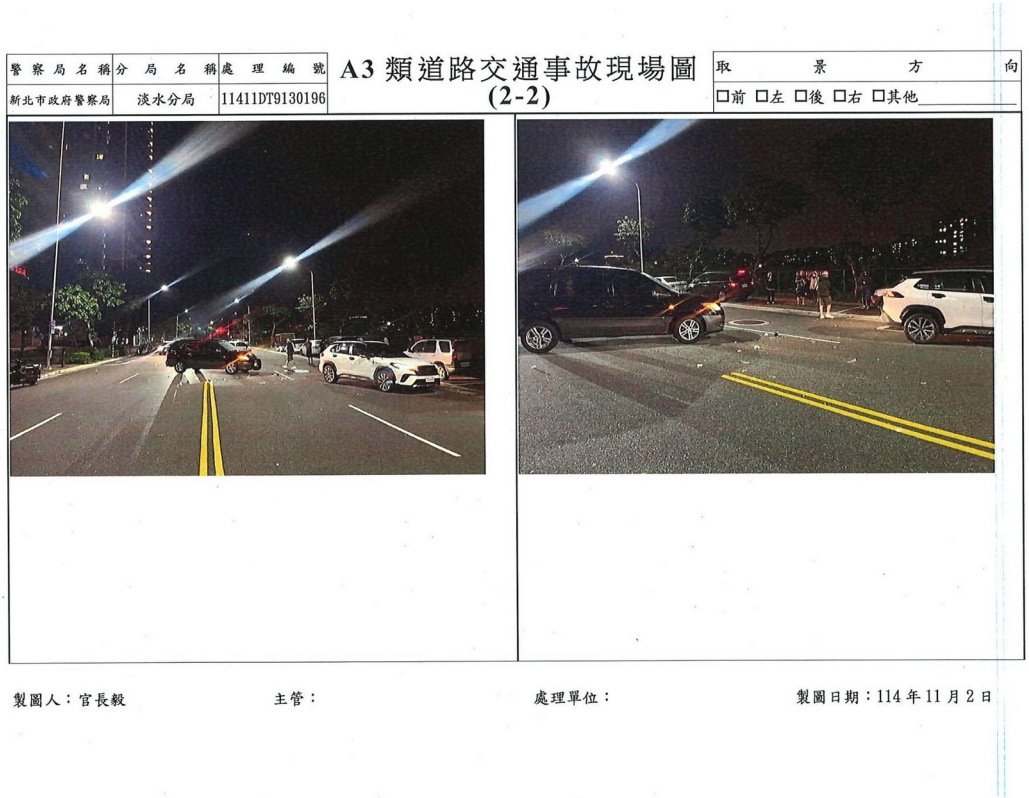

警察局名稱	分局名稱	處理編號	A3 類道路交通事故現場圖 (2-2)	取景方向
新北市政府警察局	淡水分局	11411DT9130196		□前 □左 □後 □右 □其他

製圖人：官長毅　　主管：　　處理單位：　　製圖日期：114 年 11 月 2 日