附表四之一

永續提升人行安全計畫補助案件

事故分析報告

計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

設計單位名稱：

設計單位技師(建築師)簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中華民國 115 年 10 月

【一、基本資料】

(1)　計畫名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

(2)　工程主辦機關：新北市淡水區公所

(3)　設計單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) 設計階段：基本設計

(5)　事故統計分析地點：新北市淡水區新市三路 2 段周邊 2 處路段、5 處路口

1. 肇事資料統計路段

路段名稱	起點	迄點
路段 1：新市三路 2 段	沙崙路二段	義山路二段
路段 2：崁頂二路	新市二路 3 段	新市五路 3 段

註：路段 1、路段 2 之道路寬度均為 29.6 公尺。

2.事故分析路口

路口	路一	路二	路三(依個案)	路四(依個案)
路口 A	新市二路 3 段	崁頂二路	–	–
路口 B	新市三路 2 段	沙崙路二段	–	–
路口 C	新市三路 2 段	崁頂二路	–	–
路口 D	新市三路 2	義山路二段	–	–

	段			
路口 E	新市五路 3 段	崁頂二路	-	-

註：路口 C 同時位於路段 1 及路段 2，事故件數統計於路段 1，避免重複計算。

【二、肇事資料統計】

事故件數(設計成果送審前 3 年)-依事故類別				
	事故類別	112 年	113 年	114 年
新市三路 2 段(沙崙路二段-義山路二段)	A1	0	0	0
	A2	5	3	1
	A3	1	4	5
崁頂二路(新市二路 3 段-新市五路 3 段)	A1	0	0	0
	A2	1	0	1
	A3	1	1	5
合計	全部	8	8	12

事故件數(設計成果送審前 3 年)-依事故型態				
	事故型態	112 年	113 年	114 年
新市三路 2 段(沙崙路二段-義山路二段)	側撞	1	0	0
	擦撞	1	0	0
	交叉撞	0	0	0
	行人涉入	1	0	0
	其他	3	0	1
	型態待確認	0	7	5
崁頂二路(新市二路 3 段-新市五路 3 段)	側撞	0	0	0
	擦撞	0	0	0

	交叉撞	0	0	0
	行人涉入	0	0	0
	其他	0	0	0
	型態待確認	2	1	6

備註：

1. 資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局交通事故資料(附表三路口改善統計表)。

2.統計期間為 112 年至 114 年(設計成果送審前 3 年)。事故型態係依已取得之事故現場圖判定，未取得現場圖之案件列為「型態待確認」，俟調閱事故資料後更新。「其他」含倒車撞、自摔、追撞及撞停放車輛；路口 D 迴轉擦撞案現場圖未載明日期，依附表三 112 年 A2 件數推定為 112 年。

3.事故類別：A1 類為造成人員當場或 24 小時內死亡；A2 類為造成人員受傷或超過 24 小時死亡；A3 類為僅有財物損失。

【三、路口事故分析】


(一)路口 A(新市二路 3 段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 8 件(A1 類 0 件、A2 類 2 件、A3 類 6 件；112 年 2 件、113 年 0 件、114 年 6 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 A-0　路口 A 事故碰撞構圖(112–114 年)

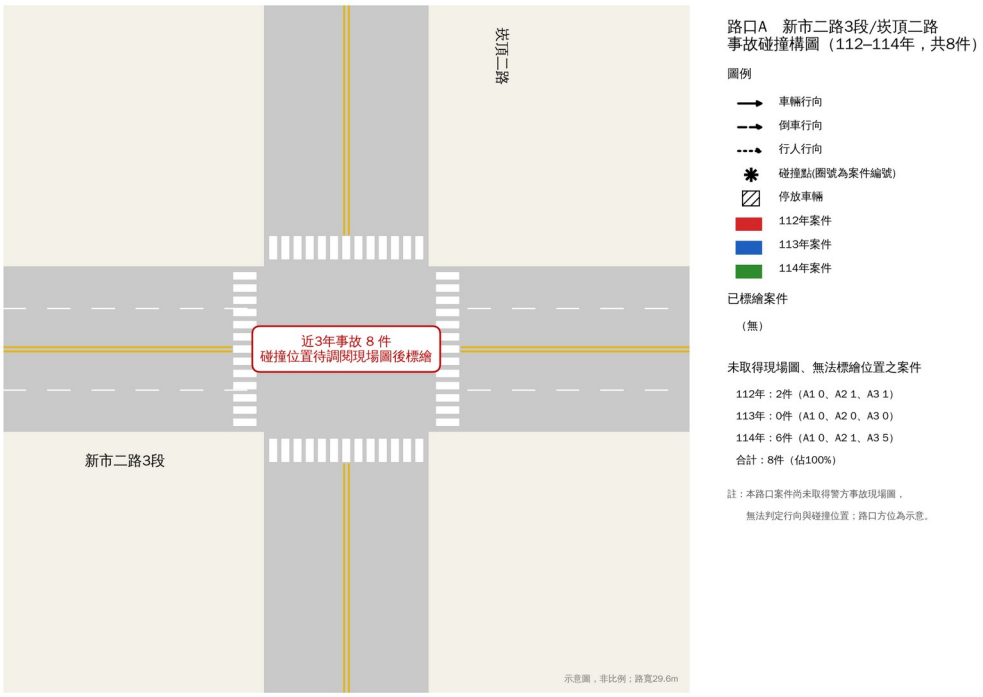

本路口近 3 年事故計 8 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：8 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(A2 2件、A3 6件，114年增至6件)	待調閱事故資料確認；路口寬度29.6公尺，轉向車與直行車、行人衝突點多	增設左轉車道分離轉向車流；增設行人專用號誌；行穿線遠離路口	是	——	附件1
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、路口人行道擴大、設置安全停等空間(含無障礙空間、護欄)	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(二)路口B(新市三路2段/沙崙路二段路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 1 件(A1 類 0 件、A2 類 0 件、A3 類 1 件；112 年 0 件、113 年 1 件、114 年 0 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 B-0　路口 B 事故碰撞構圖(112–114 年)

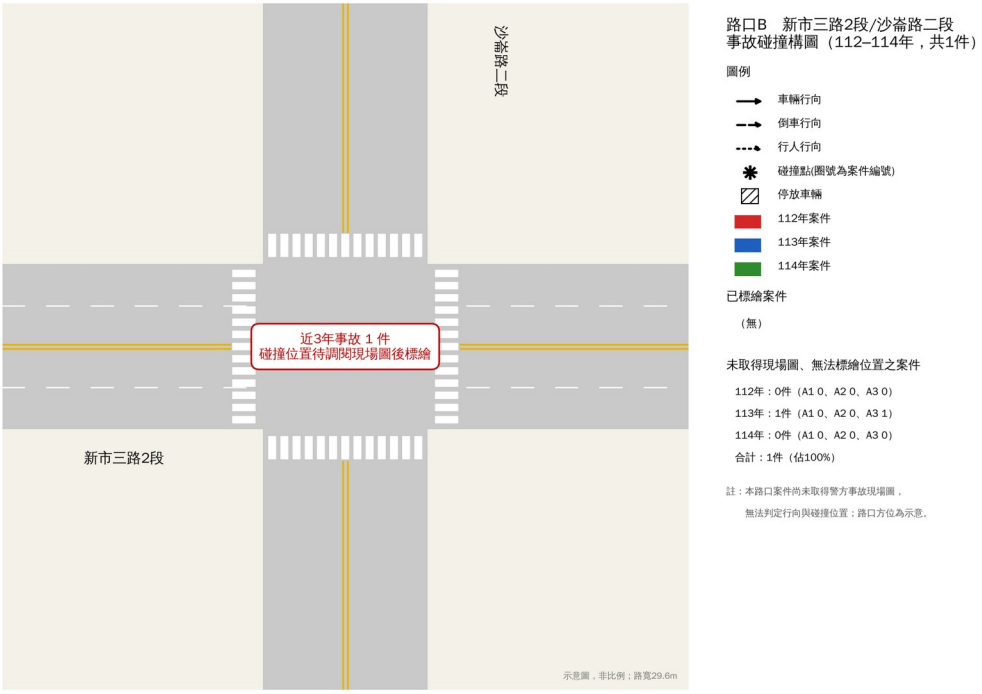

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(113 年 A3	待調閱事故資料確認	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎	是	__	附件 1

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
1件)		半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道			
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等空間、增設行人專用號誌	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置


(三)路口C(新市三路2段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前3年事故件數：共1件(A1類0件、A2類1件、A3類0件；112年0件、113年0件、114年1件)

3. 設計成果送審前3年事故碰撞構圖：

圖C-0　路口C事故碰撞構圖(112–114年)

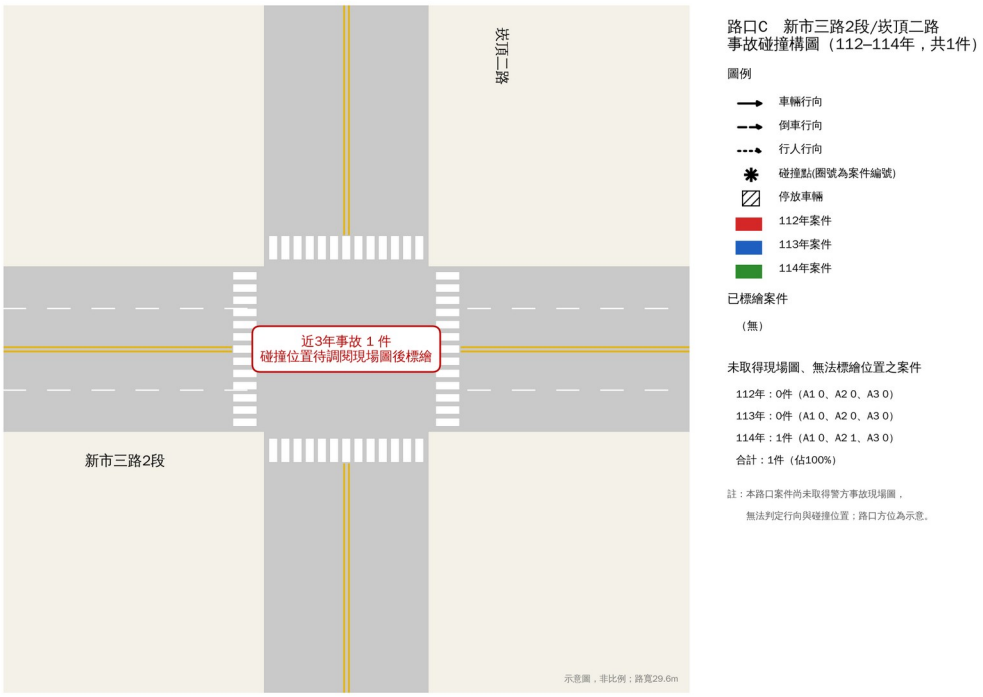

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(114 年 A2 1 件)	待調閱事故資料確認；為路段 1、路段 2 交會路口	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道	是	__	附件 1
行人穿越風險(預防	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等	是	__	附件 2

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
性)		空間、增設行人專用號誌			
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件 3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置

(四)路口 D(新市三路 2 段/義山路二段路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 17 件(A1 類 0 件、A2 類 8 件、A3 類 9 件；112 年 6 件、113 年 6 件、114 年 5 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 D-0a　路口 D 事故碰撞構圖(一)　路口範圍(D1、D2)


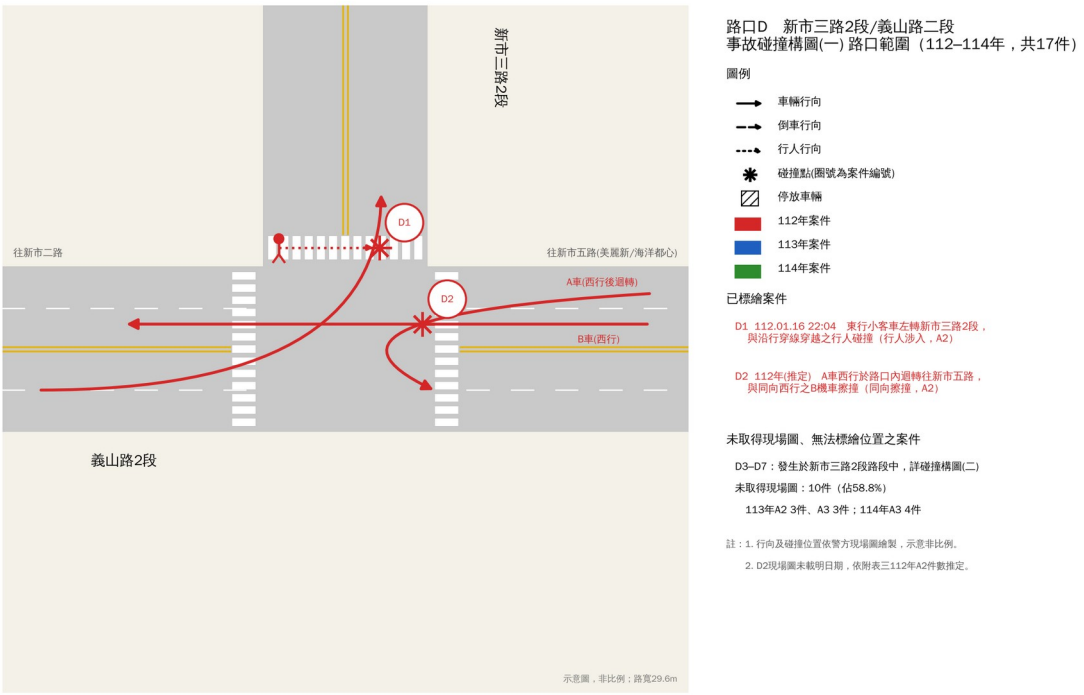


圖 D-0b　路口 D 事故碰撞構圖(二)　新市三路 2 段路段範圍(D3–D7)

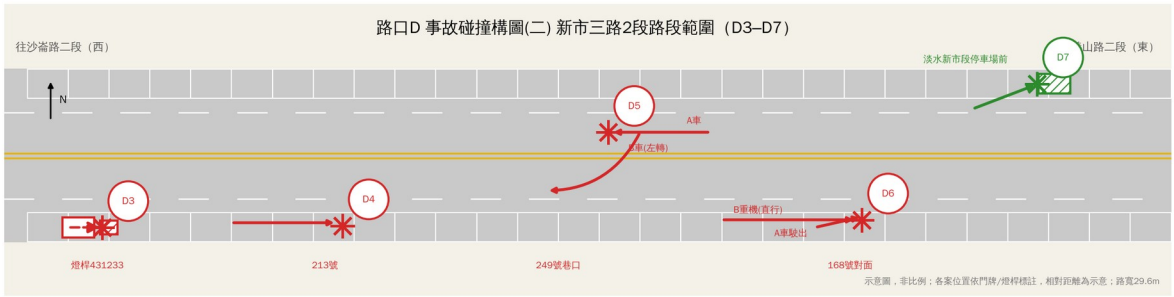

編號	發生時間	地點	事故經過	型態
D3	112.01.27 20:47	燈桿431233	小客車欲停車倒車，撞及後方停車格內大型重機（A2）	倒車撞
D4	112.08.12 22:04	213號	大型重機東行靠右停車時，因雨打滑自摔（A2）	自摔
D5	112.11.18 10:59	巷弄249號口	B車左轉，A車由後方追撞（A3）	追撞
D6	112.12.26 12:47	168號對面	A車由路邊停車格駛出，與東行之B普重機碰撞（A2）	側撞
D7	114.11.10 18:04	淡水新市段停車場前	車輛碰撞停車格內停放之小客車後側（A3）	撞停放車輛

案件編號說明：D1–D7 為本報告就路口 D 已取得警方現場圖之案件依序編號，與上圖圈號相同。依附表三，112 年新市三路 2 段上僅路口 D 有事故(A2 5 件、A3 1 件)，114 年 A3 亦僅路口 D 有 5 件，故現場圖地點為新市三路 2 段之案件均歸屬路口 D；112 年已取得之 6 件(A2 5 件、A3 1 件)與附表三完全相符。

以下為碰撞構圖所依據之警方事故現場圖：

圖 D-1　D1：112 年 1 月 16 日 22 時 04 分，A 車(小客車)由義山路 2 段東行左轉新市三路 2 段，與沿行穿線穿越之 B 行人碰撞(行人涉入)。

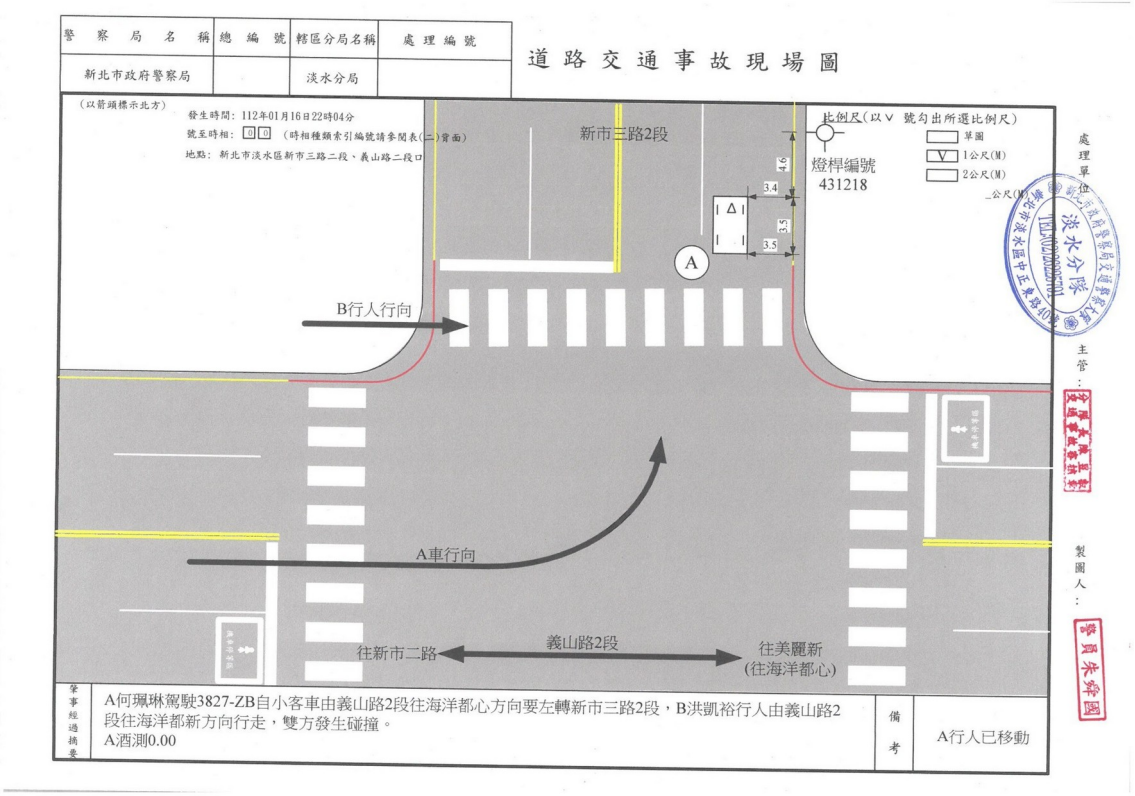


圖 D-2　D2：A 車沿義山路二段往新市二路方向行駛，迴轉往新市五路，與同向行駛之 B 車擦撞(現場圖未載日期，推定 112 年)。

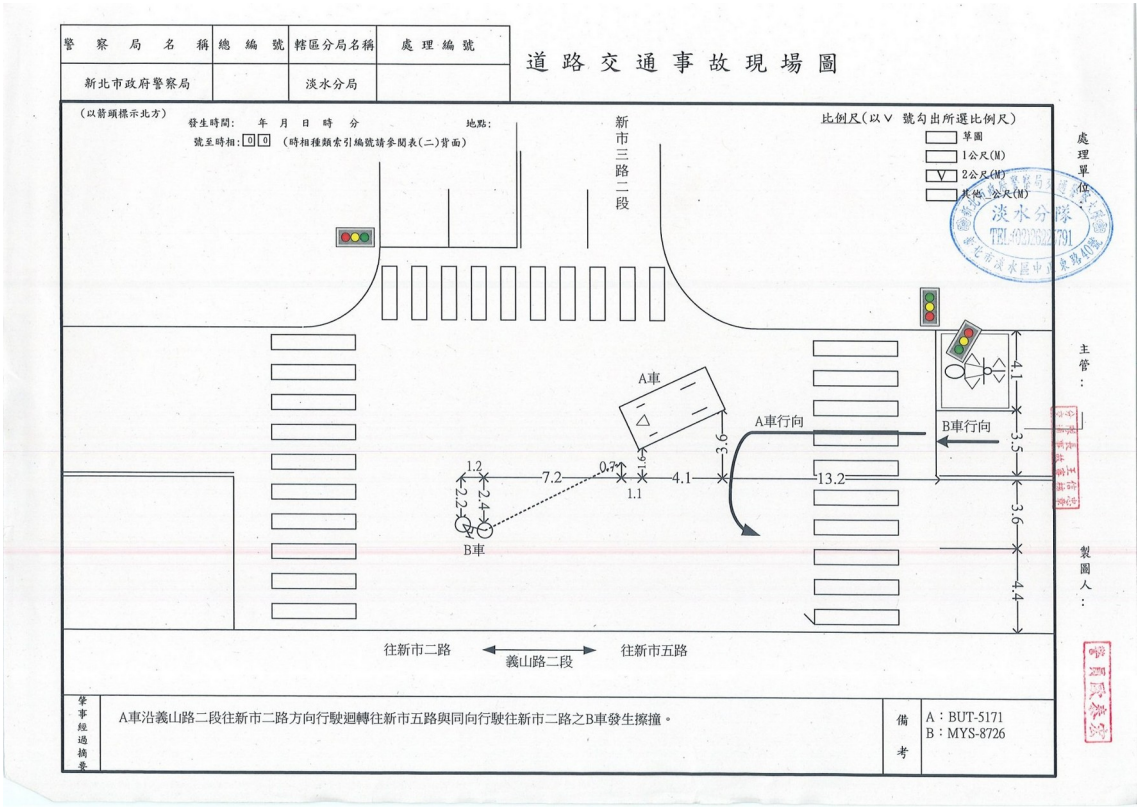


圖 D-3　D3：112 年 1 月 27 日 20 時 47 分，新市三路二段燈桿 431233，A 車欲停車，不慎倒車撞及後方停車格內大型重機。


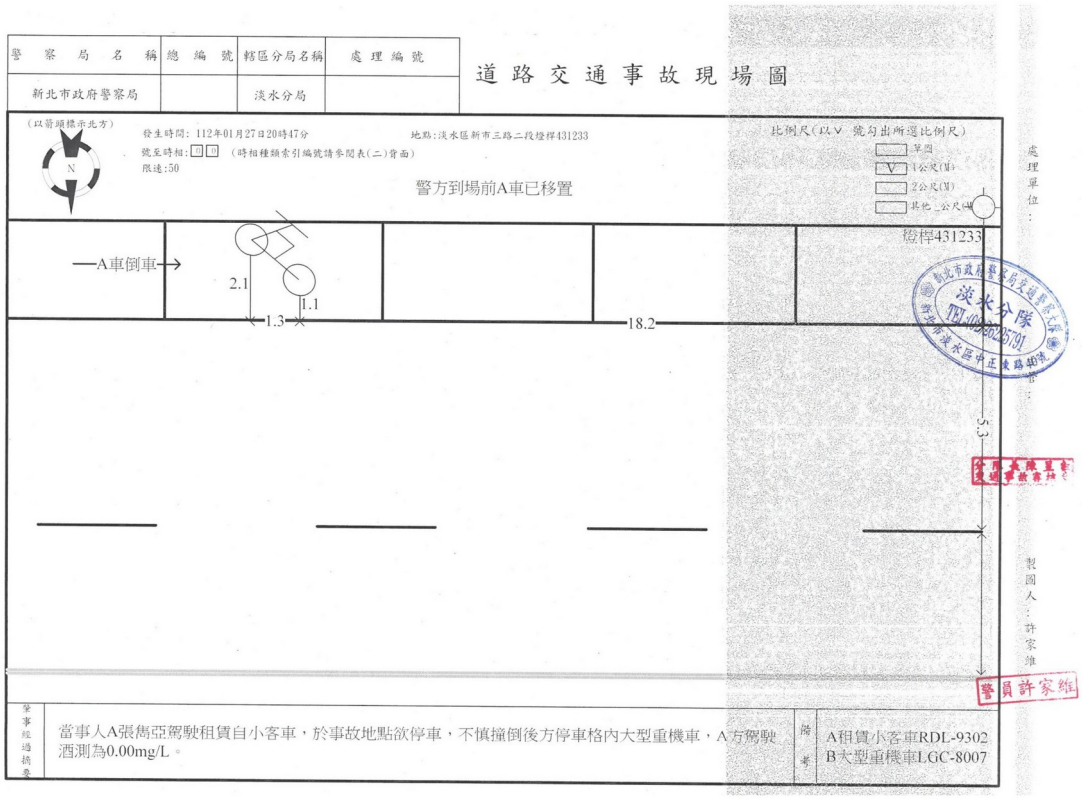


圖 D-4　D4：112 年 8 月 12 日 22 時 04 分，新市三路二段 213 號，大型重機直行靠右停車時因雨打滑自摔。

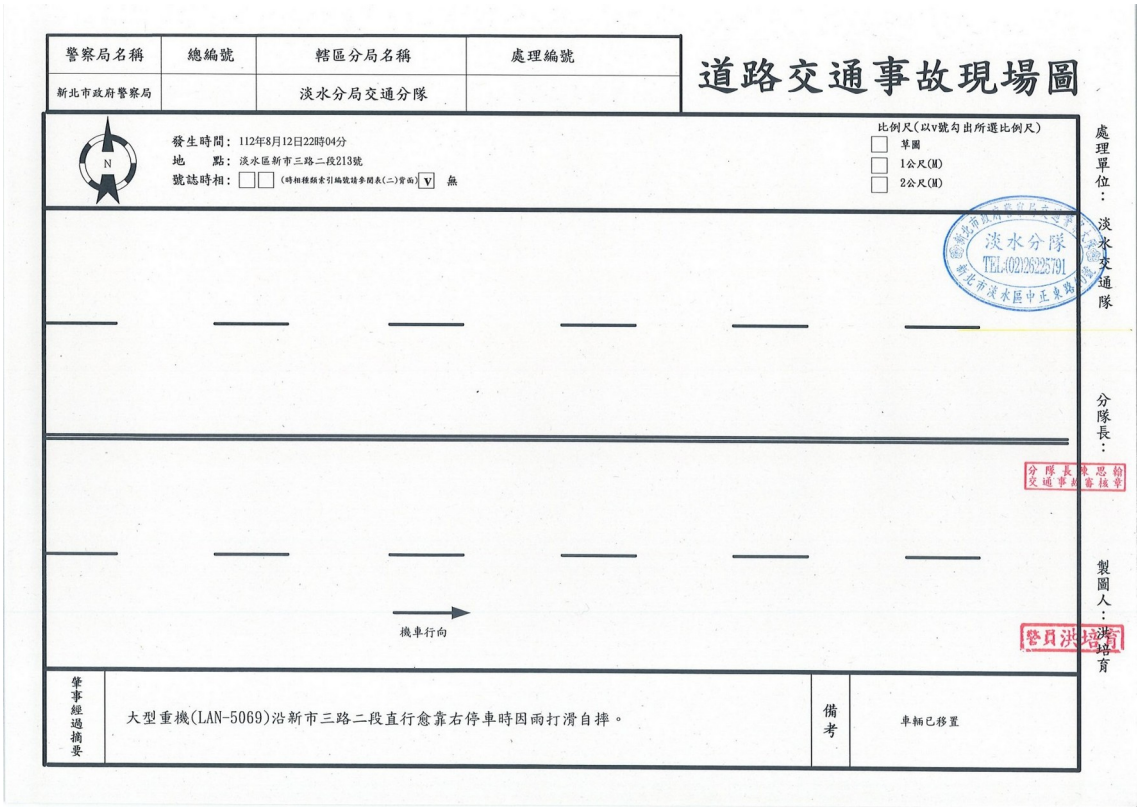

道路交通事故現場圖

警察局名稱	總編號	轄區分局名稱	處理編號
新北市政府警察局		淡水分局交通分隊	

發生時間：112年8月12日22時04分
地　　點：淡水區新市三路二段213號
號誌時相：□□（時相種類索引編號請參閱表(二)背面）[V] 無

比例尺(以v號勾出所選比例尺)
□ 草圖
□ 1公尺(M)
□ 2公尺(M)

處理單位：淡水交通隊
分隊長：
製圖人：洪培育

機車行向

肇事經過摘要	大型重機(LAN-5069)沿新市三路二段直行愈靠右停車時因雨打滑自摔。	備考	車輛已移置

圖 D-5　D5：112 年 11 月 18 日 10 時 59 分，新市三路 2 段巷弄 249 號口附近，B 車左轉，A 車由後方追撞(A3 類)。

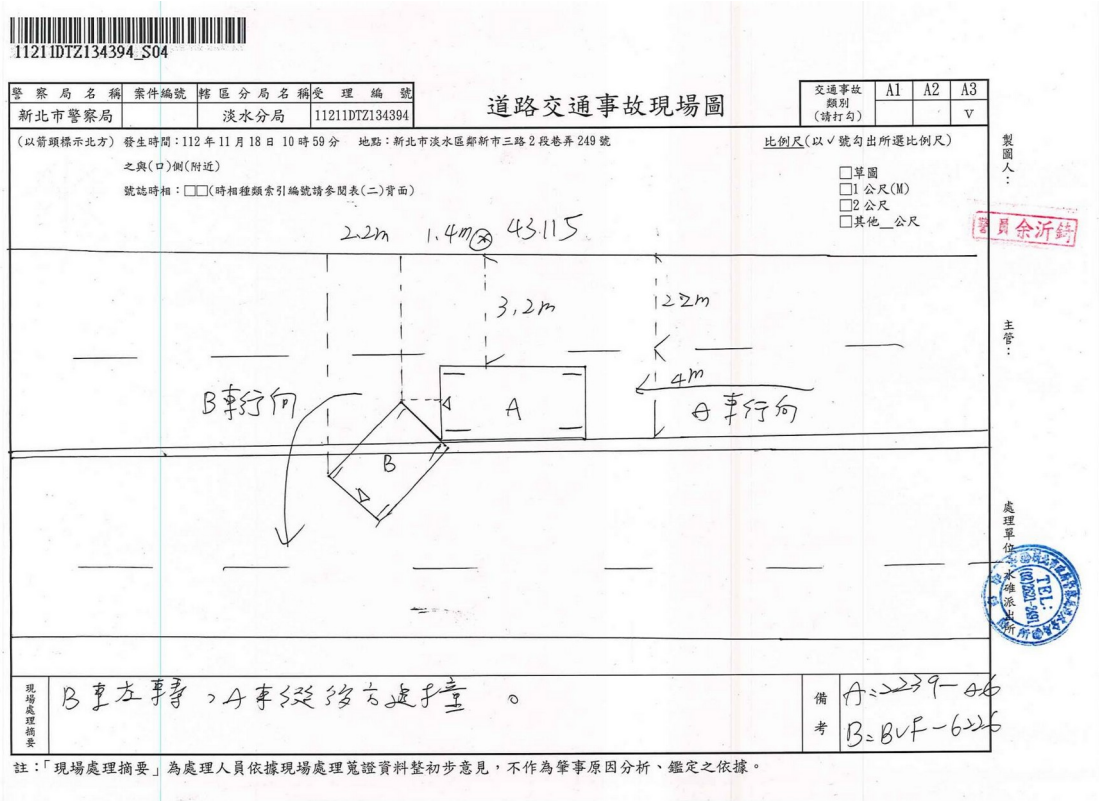


圖 D-6　D6：112 年 12 月 26 日 12 時 47 分，新市三路 2 段 168 號對面，A 車由路邊停車格駛出，與往義山路二段直行之 B 普重機碰撞(A2 類)。

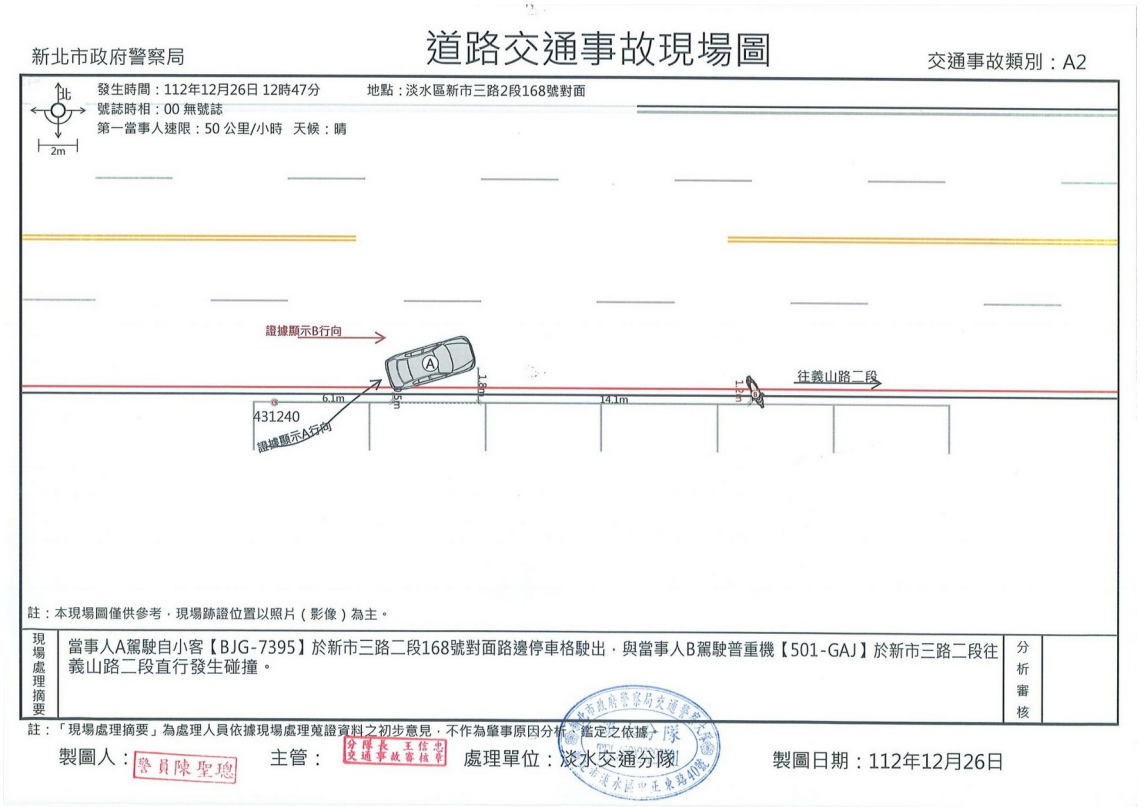


圖 D-7　D7：114 年 11 月 10 日 18 時 04 分，新市三路 2 段淡水新市段停車場前，車輛碰撞停車格內停放之小客車後側(A3 類)。

發生時間：114 年 11 月 10 日 18 時 04 分
發生地點：淡水區新市三路 2 段淡水新市段停車場前

A3 類道路交通事故現場圖 (2-1)

取景方向
☐前 ☐左 ☐後 ☐右 ☐其他＿＿＿＿






現場處理摘要：於上述時地發生事故。現場已移動

警察局名稱	分局名稱	處理編號
新北市政府警察局	淡水分局	11411DTZ132064

A3 類道路交通事故現場圖 (2-2)

取景方向
☐前 ☐左 ☐後 ☐右 ☐其他＿＿＿＿



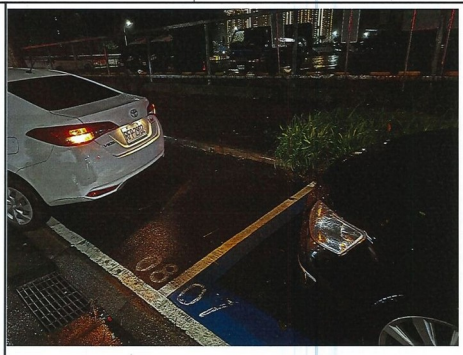

製圖人：藍仕傑 警員藍仕傑 主管： 處理單位： 製圖日期：114 年 11 月 22 日

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

直行追撞：0 件(佔 0.0%)

左轉穿越側撞：0 件(佔 0.0%)

右轉匯入側撞：0 件(佔 0.0%)

同向擦撞(路口內迴轉，D2)：1 件(佔 5.9%)

左轉車與穿越行人碰撞(D1)：1 件(佔 5.9%)

路邊停車相關(倒車撞 D3、停車格駛出側撞 D6、撞停放車輛 D7)：3 件(佔 17.6%)

轉向車遭後車追撞(D5)：1 件(佔 5.9%)

雨天自摔(D4)：1 件(佔 5.9%)

碰撞型態待確認(113 年 6 件、114 年 4 件)：10 件(佔 58.8%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
行人涉入(左轉車與穿越行人碰撞)	左轉車未暫停讓行人先行；行穿線緊鄰路口，左轉車完成轉向時才發現行人；路寬 29.6 公尺，行人穿越時間長	行穿線遠離路口；路口人行道擴大(縮小轉彎半徑、降低左轉車速)；增加庇護島縮短行穿線距離；增設行人專用號誌(行人早開)及左轉保護時相	是	__	附件 1
同向擦撞(路口內迴轉，D2)；	車輛於路口內由外側車道迴轉，未注意同向直行車輛；	增設左轉車道(兼供迴轉)使轉向車輛離開直行車道；以標線導引迴	是	__	附件 2

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
轉向車遭追撞(D5)	左轉車減速時後車未保持安全距離	轉位置；檢討迴轉管制或配合號誌設置左轉/迴轉保護時相			
路邊停車相關(D3 倒車撞、D6 停車格駛出側撞、D7 撞停放車輛)	新市三路 2 段兩側路邊停車格緊鄰車道，車輛進出停車格時倒車或駛出未注意直行機車	路口停車格退縮淨空；停車格與車道間設置緩衝區/標線；設置安全停等空間(含護欄)、公共通行路障排除改善	是	__	附件 3
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	__	附件 4

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：是(配合增設行人專用號誌，使左轉車流與穿越行人時相分離)


(五)路口 E(新市五路 3 段/崁頂二路路口)

1. 事故資料來源：交通部道路安全資料整合與分析平台、新北市政府警察局淡水分局

2. 設計成果送審前 3 年事故件數：共 1 件(A1 類 0 件、A2 類 0 件、A3 類 1 件；112 年 0 件、113 年 1 件、114 年 0 件)

3. 設計成果送審前 3 年事故碰撞構圖：

圖 E-0　路口 E 事故碰撞構圖(112–114 年)

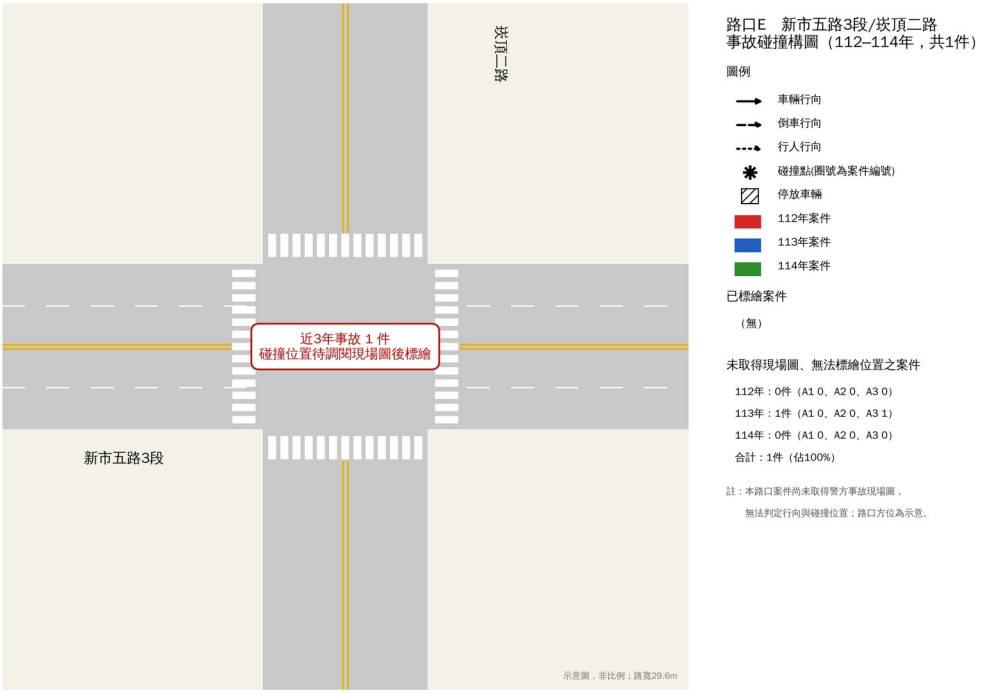

本路口近 3 年事故計 1 件，尚未取得個案事故現場圖，碰撞構圖僅標示各年度件數，行向及碰撞位置俟向新北市政府警察局淡水分局調閱後補標。

4. 設計成果送審前 3 年碰撞構圖分類統計：

已取得碰撞構圖案件：0 件；碰撞型態待確認：1 件(佔 100.0%)

5. 改善對策建議：

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
型態待確認(113 年 A3	待調閱事故資料確認	行穿線遠離路口、路口人行道擴大(縮小轉彎	是	__	附件 1

主要事故類型	事故肇因	建議改善措施	是否納入設計	納入設計圖號	附件改善圖
1件)		半徑、降低轉彎車速)、增設左轉車道			
行人穿越風險(預防性)	行人穿越距離長、等候空間不足	增加庇護島、縮短行穿線距離、設置安全停等空間、增設行人專用號誌	是	——	附件2
夜間事故風險(預防性)	夜間及雨天路口照度不足，駕駛人不易辨識穿越行人；桿件林立影響視距	優化路口照明(新設/增設高低路燈)、共桿及纜線下地、公共通行路障排除改善	是	——	附件3

6. 是否配置轉向車道：是(增設左轉車道)

7. 是否設置左轉保護時相：建議配合交通號誌改善，依左轉及行人流量評估設置

【四、綜合分析與建議】

1. 本案5處路口112至114年共發生事故28件，其中A1類0件、A2類11件(39.3%)、A3類17件(60.7%)。

2. 路口D(新市三路2段/義山路二段)事故17件(佔60.7%)為最高，且A2類8件佔全部A2類事故72.7%，已知案例為左轉車與穿越行人碰撞，應列為優先改善路口。

3. 路口A(新市二路3段/崁頂二路)事故8件(佔28.6%)次之，114年事故6件較112、113年明顯增加，應於改善後持續追蹤。

4. 路口 B、C、E 近 3 年各 1 件，事故風險較低，改善以預防性之行人安全設施為主。

5. 已取得現場圖且載明時間之 6 件中，4 件發生於夜間(18 時至 22 時)，另有雨天打滑自摔案例，路口及路段照明、視認性改善有其必要。

6. 路口 D 已取得現場圖之 7 件(D1–D7)中，3 件與新市三路 2 段路邊停車格有關(D3 倒車撞停放重機、D6 停車格駛出與直行重機碰撞、D7 撞擊停放車輛)，另有路口內迴轉擦撞(D2)及左轉遭追撞(D5)各 1 件；建議檢討停車格配置、增設停車格與車道間緩衝區，並以左轉車道分離轉向車流。

7. 本案各路口均納入增加庇護島、行穿線遠離路口、縮短行穿線距離、路口人行道擴大、安全停等空間、增設行人專用號誌、公共通行路障排除改善、共桿及纜線下地、增設左轉車道及優化路口照明等 10 項改善，車道寬縮減長度合計 1,076.6 車道-公尺。

8. 其餘未取得現場圖之事故(路口 A、B、C、E 全部及路口 D 113–114 年 10 件)，建議向新北市政府警察局淡水分局調閱事故現場圖及肇事分析資料，補繪碰撞構圖並更新事故型態統計。


【附錄】其他事故現場圖


處理編號 11411DT9130196(A3 類，製圖日期 114 年 11 月 2 日)，現場圖(2-2)未載明發生地點，請確認所屬路口後納入該路口碰撞構圖統計。

警察局名稱	分局名稱	處理編號
新北市政府警察局	淡水分局	11411DT9130196

A3 類道路交通事故現場圖 (2-2)

取景方向
□前 □左 □後 □右 □其他_____

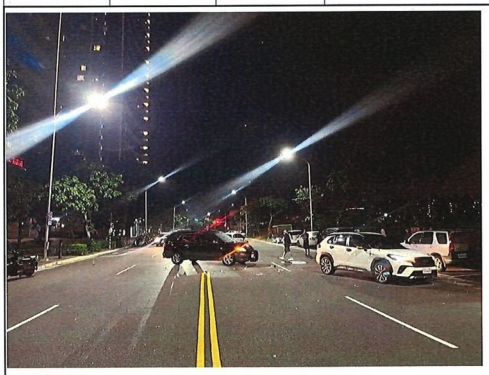

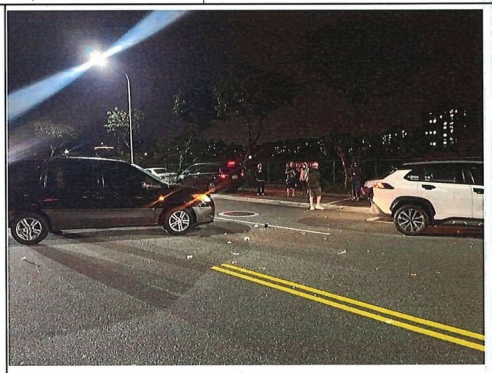

製圖人：官長毅　　主管：　　處理單位：　　製圖日期：114 年 11 月 2 日