

AVANCE FOTOGRÁFICO:

AGENCIA 334 BARINAS CC PLAZA



EQUIPO ENCONTRADO:

UPS MARCA: EATON
MODELO: 9355-15
SERIAL:BF316JBA19
CAPACIDAD:15 KVA

AVANCE FOTOGRÁFICO:

INSPECCIÓN DEL SAI ENCONTRADO EN SITIO:

- ☐ El equipo UPS de 15 KVA Bifásico marca: EATON, modelo: 9355-15, S/N:BF316JBA19 se encontró en sitio indicando falla por batería desconectada.
- ☐ Luego de inspeccionar se observó que el equipo UPS no tenía baterías.

- ☐ Se realizó mantenimiento preventivo al equipo UPS.
- ☐ El cuarto eléctrico se encuentra con buena iluminación, sin filtraciones.
- ☐ SAI 100% operativo.

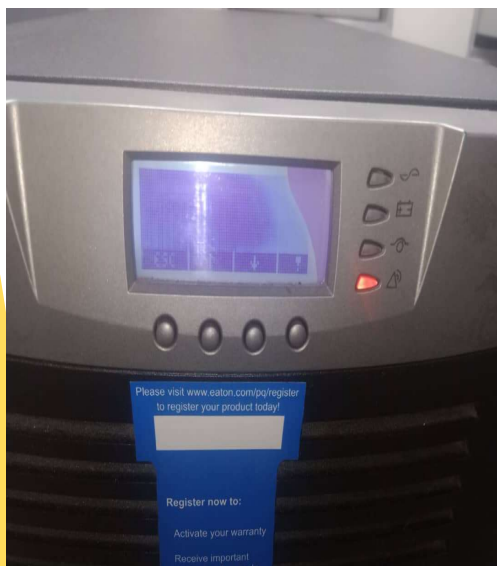


Figura 31. Equipo de 15 KVA marca: EATON
Modelo: 9355-15, S/N: BF316JBA19.

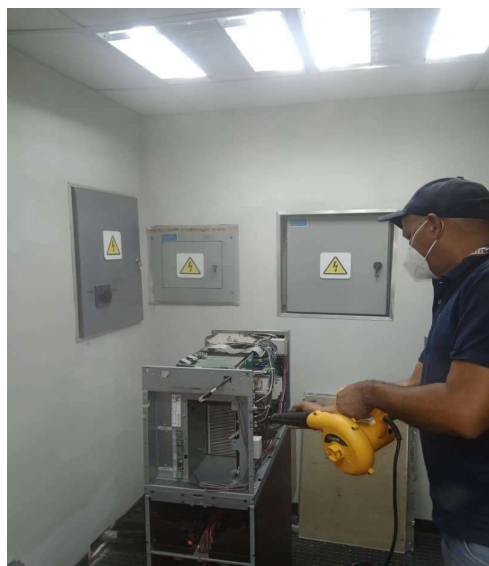


Figura 32. Mantenimiento preventivo al equipo
UPS de 15 KVA.



Figura 33. Sistema de ventilación del equipo
UPS.



Figura 34. Tablero de control Bypass.

AVANCE FOTOGRÁFICO:

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TABLERO BYPASS

- Se realizó mantenimiento preventivo a la caja e control bypass.
- Se suministró etiquetas para identificar el Tablero Bypass.
- El conexionado del Bypass se dejó ajustado y peinado.



Figura 35. Conexionado del tablero Bypass.



Figura 36. Tablero bypass antes de identificarse con etiquetas.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE TABLERO T-COM

- ✓ Medición de voltaje T-N=0,0025V.
- ✓ Medición de los voltajes L1-L2=207V, L2-L3=207V, L1-L3= 208V.
- ✓ Medición de carga por fase: L1=7.1 Amp, L2=6.7 Amp y L3=6.2 Amp.
- ✓ Se realizó mantenimiento preventivo al tablero T-COM.
- ✓ Se suministró etiquetas para identificar el tablero T-COM.

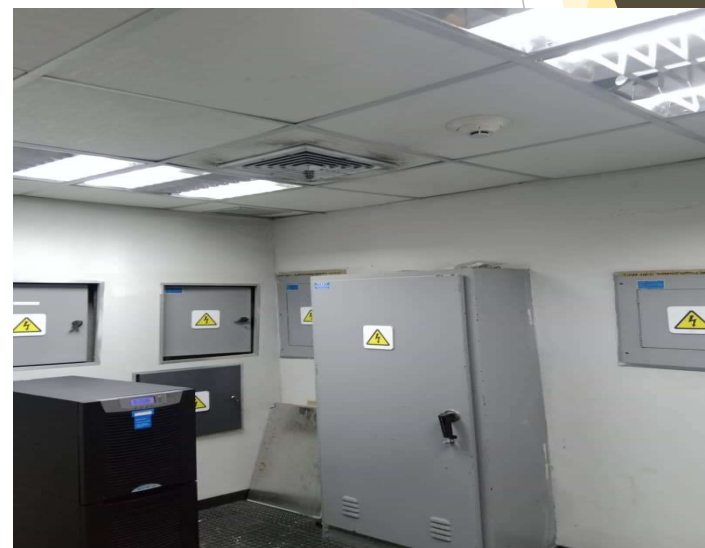


Figura 37. Tablero de fuerza, tablero principal de alimentación y tablero T-COM.

AVANCE FOTOGRÁFICO:

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CARGA DEL BANCO DE BATERÍAS

- ✓ Instalación de 64 baterías 12V-9Amp suministradas por el Banco de Venezuela.
- ✓ Suministro e instalación de etiquetas para identificar las 64 baterías.
- ✓ Se realizó simulación de falla de suministro eléctrico externo para verificar el respaldo de las baterías.

- ✓ El tiempo de respaldo a la agencia con un % de carga de las baterías del 100% es de 437 minutos.



Figura 38. Voltaje de batería.



Figura 39. Tiempo de respaldo de las baterías en la agencia.

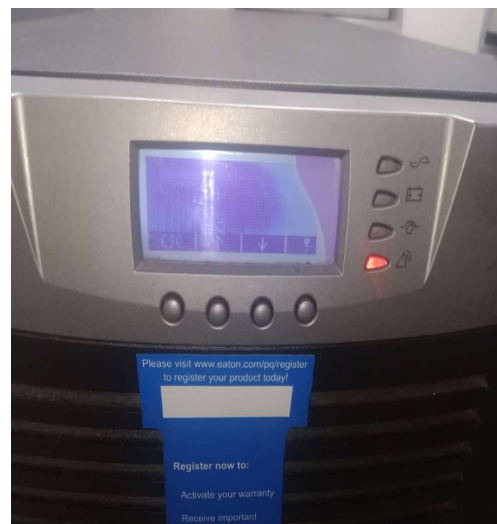


Figura 40. Equipo alarmado antes de la instalación de las 64 baterías.



Figura 41. Valores de medición de baterías en el UPS.

AVANCE FOTOGRÁFICO:

PRUEBA MEDIANTE CORTE DE CORRIENTE GENERAL, PARA VERIFICAR EL RESPALDO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO: 16 TAQUILLAS, 6 ASESORES DE NEGOCIOS, 1 GERENCIA DE NEGOCIOS, 2 EJECUTIVOS DE NEGOCIOS, 2 TESORERÍA, 1 AUTOGESTIÓN, 1 GERENTE DE BANCA INSTITUCIONAL, 1 ANALISTA DE BANCA INSTITUCIONAL 1 GERENTE DE A 1 GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y RACK DE COMUNICACIÓN.



Figura 42. Agencia 334 Barinas CC Plaza.

RECOMENDACIONES

- No conectar aparatos eléctricos de uso personal en las tomas protegidas.
- Instalar cámara de seguridad en el cuarto eléctrico.



Figura 43. Mantenimiento preventivo al hardware del equipo UPS.



Figura 44. Cuarto eléctrico organizado.

AVANCE FOTOGRÁFICO:

PAG: 1 DE 2



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Área de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORT DE MANTENIMIENTO DE UPS										
CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:			FECHA:		VISITA Nº:					
334 BARINAS CC PLAZA			04-8-23		01.					
INFORMACION DEL EQUIPO UPS										
MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:						
EATON	9355-15	BF316JBA19	15 KVA	3.						
MOTIVO DE LA VISITA										
1) INSPECCION GENERAL				X						
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO				X						
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO				X						
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA										
EMPRESA:				NOMBRES PERSONAL:						
INVERSIONES JG 2010 C.A.				Rafael Lora						
HORA DE INICIO:				HORA DE CONCLUSION:						
10:10 AM				3:20 PM						
CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS				
BUENA ILUMINACION	SI	NO	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	SI	NO	DETERIORO EN CARCASA	SI	NO		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPTIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X			
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		X	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X			
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE				
						CONEXION DE RED AL BACK				
						X				
REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA			PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	216	216	213	7.1	6.7	6.2		207	207	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	124	123					121	119	120

PAG: 2 DE 2

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	
0,0025		L1	L2	L3	0,0025	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
8	8	437	04/08/23	-	-	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL	X	SE INSTALANON 64 BATERIAS SUMINISTRADAS POR EL BANCO DE VENEZUELA.				
ESTATUS DEL SN		OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:				
100%		100% Operativo				
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)						
1) EQUIPO UPS MARCA Eaton de 15 KVA. MODELO 9355-15 3/N BF316JBA19.						
DE 15 KVA. DE 3 FASES.						
2) AL LLEGAR AL BANCO EL EQUIPO SE ENCUENTRA INDICANDO FALLA POR BATERIAS DESCONECTADAS.						
3) PROCEDENOS A INSPECCIONAR y NOS DAMOS CUENTA QUE EL EQUIPO UPS NO TIENE BATERIAS.						
4) SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO UPS.						
5) SE INSTALAN 64 BATERIAS 12V 9AH SUMINISTRADAS POR EL BANCO VLA.						
6) SE SUMINISTRA E INSTALA 64 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR BATERIAS.						
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO		FIRMA Y SELLO		
Marcelo Barrios		Gerente de Servicios				

Contacto en caso de fallas eléctricas: 0212-4014345

- 7) SE CHEQUEARON LAS 64 BATERIAS. SU VIDA UTIL SE VERIFICÓ PORCENTAJE DE CARGA A LAS 64 BATERIAS DE 12V. 9AH..
- 8) SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTA DE CONTROL BY PASS.
- 9) SE SUMINISTRA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR CORRIENTE EN TABLERO BYPASS.
- 10) INSTALACION DE 3 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION DE CORRIENTE EN ESTA DE CONTROL BY PASS.
- 11) SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TABLERO T-COM.

- 12) SE REALIZA AJUSTE A LOS BREAKERS DEL TABLERO T-COM.
- 13) SE HIZO CONTINUIDAD A LOS BREAKERS DEL TABLERO T-COM.
- 14) EL EQUIPO UPS CUENTA CON BUENA ILUMINACION BUENA TEMPERATURA Y NO SE OBSERVA FILTRACION.
- 15) SE IDENTIFICANON LOS PUNTOS PROTEGIDOS, ENCONTRANDO QUE TODAS LAS TAPAS DE LOS FOMACORRIENTES ESTAN DE COLOR ROJO.
- 16) EL EQUIPO UPS PROTEGE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO:
 - 1 RACK.
 - 2 TESOREROS.
 - 10 TARJITAS.
 - 1 GERENTE DE SERVICIOS.
 - 1 AUTO GESTION.
 - 6 ASESORES DE NEGOCIOS.
 - 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
 - 2 EJECUTIVOS DE NEGOCIOS.
 - 1 GERENTE DE BANCA INSTITUCIONAL.
 - 1 ANALISTA DE BANCA INSTITUCIONAL.
 - 1 GERENTE DE BANCA Y EMPRESA.