



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>160 LA LINDIA.</i>	FECHA: <i>31-01-25.</i>	VISITA Nº:
---	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton</i>	MODELO: <i>PW913SG6000XL3U</i>	SERIAL: <i>341: 6F134A 3018.</i> TX: <i>HF 24 DF 001.</i> EON: <i>S/N DE SERIAP.</i>	CAPACIDAD: <i>6 KVA</i>	FASES: <i>2.</i>
------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: <i>RODOLFO TORAN</i> <i>Rafael Garcia</i> <i>Luis Lopez</i>	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: <i>IN.V. J.G. 2010. C-4.</i>	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION: <i>El equipo UPS presenta defecto con el teclado y la pantalla.</i> <i>SE SUGIERE REPARACION DE LAS MISMAS.</i>						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>206,3</i>	L2-L3 (V) <i>—</i>	L3-L1 (V) <i>—</i>	L1 (Amp) <i>0</i>	L2 (Amp) <i>6,0</i>	L3 (Amp) <i>—</i>	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) <i>240,9</i>	L2-L3 (V) <i>—</i>	L3-L1 (V) <i>—</i>
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>118,5</i>	L2-N (V) <i>119,3</i>	L3-N (V) <i>—</i>	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) <i>120,2</i>	L2-N (V) <i>120,2</i>	L3-N (V) <i>—</i>

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15-	3		31-01-25.	45.	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

EQUIPO UPS MARCA EATON DE 6KVA
 SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
 DESINSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 5AH.
 INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 5AH.
 EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES
 PUESTOS DE TRABAJO: 1 RACK, 1 TESORERO, 1 GERENTE DE SER-
 VICIOS, 14 INQUIRILLOS, 1 GJE DE NEGOCIOS, 4 MESERAS, 4 EJECUTIVOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO


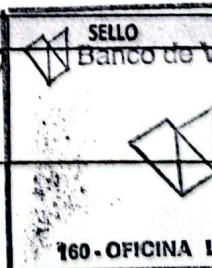
FIRMA

SELLO

Banco de Venezuela

Angelica Arraga.

Tesorero

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

160 - OFICINA LA LIMPIA