

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ – 0001/26	Data abertura: 05/02/2025				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Aplitec	Aplicadora: O mesmo
Contato: Wellington Colares	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/A	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 07/02/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Região urbana/ Litorânea		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Banho químico – Fosfato tricatiónico		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTF.004		
Cor: Laranja		
Código comp. A:		
Lote: 2512023/03	Fabricação: 01/12/2025	Validade: 01/12/2026
Código comp. B:		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Código comp. C:		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Diluyente:		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 80 A 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 105 µm (média)
T (°C): N/A		
URA: N/A		
Equipamento: KMW		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		
Condições de aplicação: Adequada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Prestar pleno suporte técnico à Aplitec para avaliar o desvio de aspecto após a cura, devido à ocorrência de tinta texturizada com acabamento liso, fora do padrão esperado.		
2- PARTICIPANTES: Wellington Colares – Proprietário Aplitec Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings		
3-ATIVIDADES REALIZADAS: Realizamos, em conjunto com a equipe de pintura, teste comparativo de aplicação em dois corpos de prova: um utilizando material proveniente da embalagem nº 81/lote 2512023/03 (sem histórico de desvio) e outro com material da embalagem nº 14/ lote 2512023/01, referente ao lote que apresentou o desvio de aspecto.		
4- COMENTÁRIOS: A embalagem relacionada ao desvio foi pesada, sendo verificado que ainda continha 28 kg de produto. O cliente informou que também utiliza tinta lisa na cor laranja no processo e relatou a possibilidade de ter ocorrido uma mistura involuntária entre a tinta lisa e a texturizada durante o abastecimento das linhas, por engano operacional.		
5 – CONCLUSÃO: Os testes indicaram que o produto da embalagem fechada apresentou acabamento conforme o padrão. A amostra reclamada demonstrou alteração compatível com possível contaminação cruzada com tinta lisa. Assim, não foram constatadas falhas de fabricação, caracterizando a reclamação como tecnicamente improcedente.		

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



01



02

Imagem 01 e 02 – Registro fotográfico caixa utilizada para testes comparativos.



03



04

Imagens 03 e 04 – Registro fotográfico corpos de prova utilizados para testes de aplicação.



05



06

Imagens 05 e 06 – Registro fotográfico aplicação da caixa fechada N°81.




07

Imagem 07 – Registro fotográfico aplicação caixa N°14 com o desvio relatado.



Imagens 08 e 09 – Registro fotográfico revestimento curado (CAIXA FECHADA N°81)

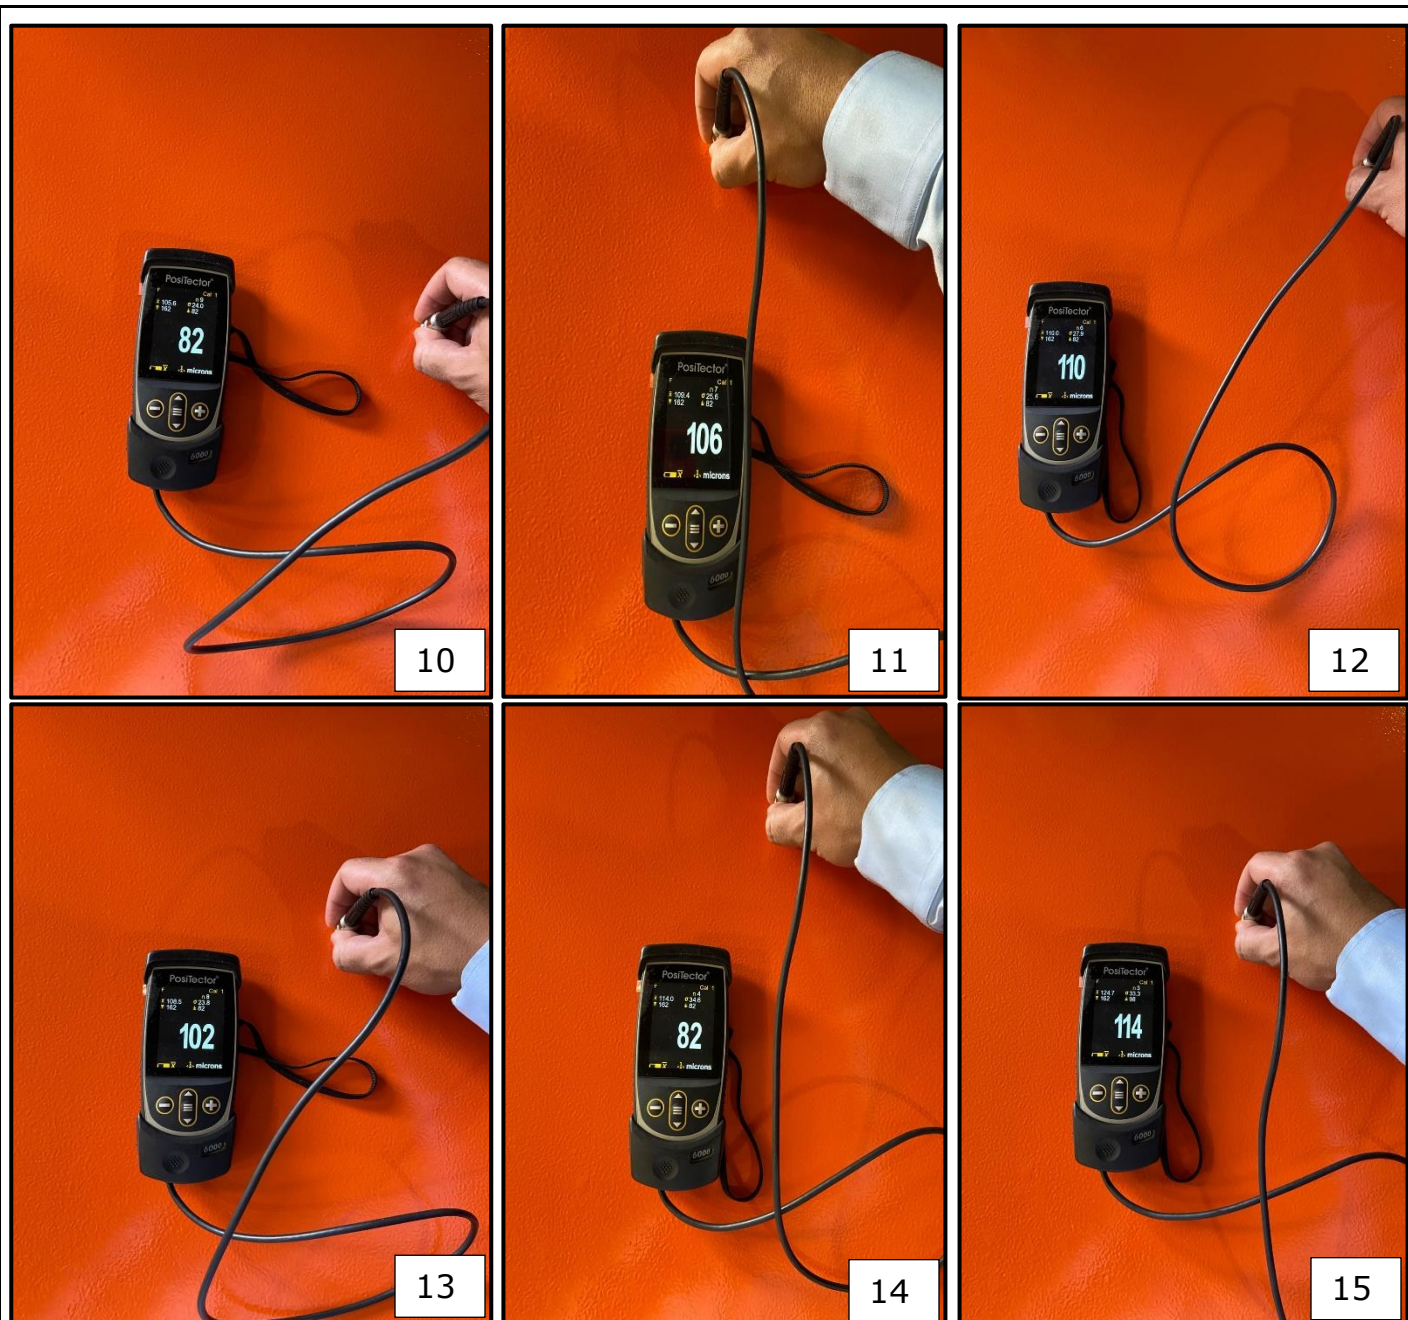

Imagens 10, 11, 12, 13, 14 e 15 – Registro fotográfico verificação de espessura da película seca.

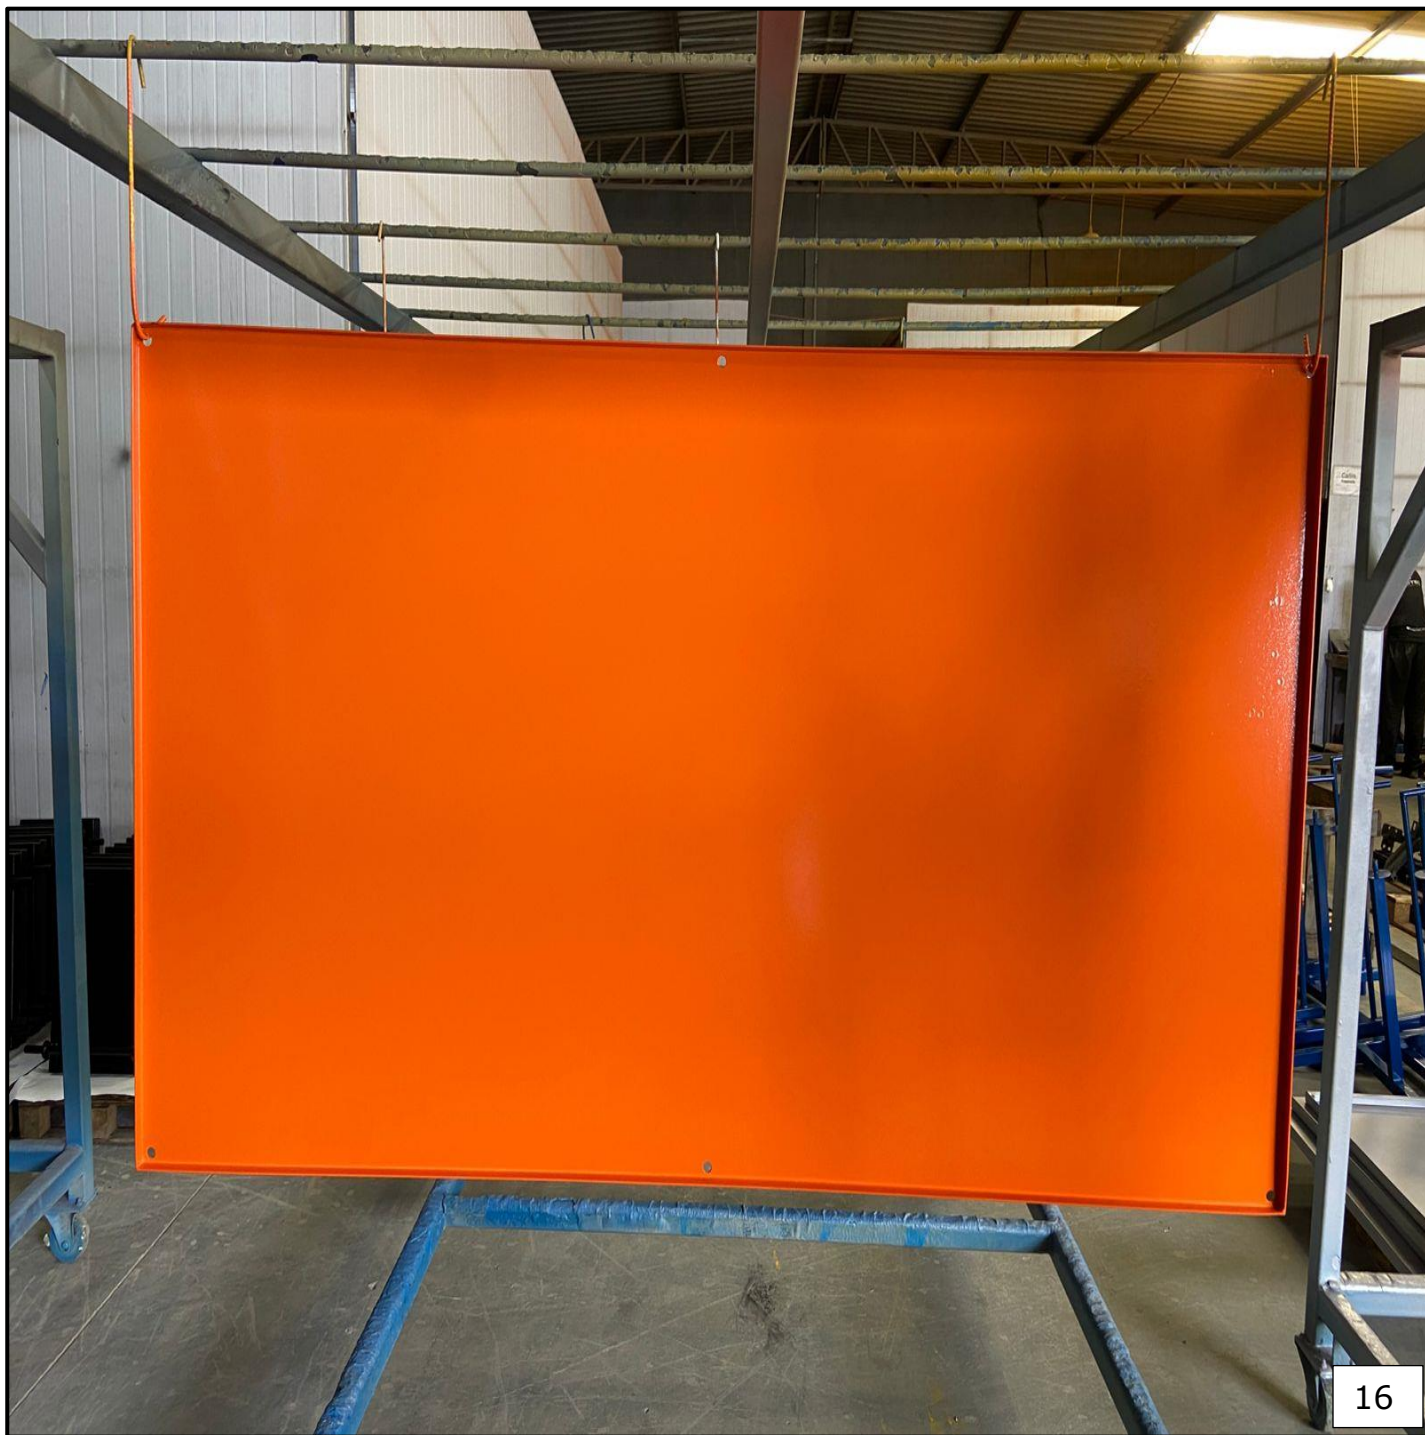


Imagem 16 – Registro fotográfico revestimento curado (CAIXA RECLAMADA N°14)

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

Eduardo Crivellari da Silva Junior

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 99899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br