

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ-0002/26	Data abertura: 05/02/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Siluhe/ HS Metais	Aplicadora: O mesmo
Contato: Gustavo	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/A	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 07/02/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Região urbana/ Litorânea		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Lixamento mecânico ST2/ Solvente para limpeza.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTL.003		
Cor: CINZA RAL 7035		
Código comp. A:		
Lote: 2512061/01	Fabricação: 04/12/2025	Validade: 04/12/2026
Código comp. B:		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Código comp. C:		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Diluyente:		
Lote:	Fabricação:	Validade:

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A

Espessura seca (E.F.S μm): 80 A 120 μm

Primer: N/A

Intermediário: N/A

Acabamento: 90 μm (média)T ($^{\circ}\text{C}$): N/A

URA: N/A

Equipamento: CETEC PLUS

Método de Aplicação: Pistola eletrostática

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar pleno suporte técnico à Siluhe/HS Metais com o objetivo de analisar o desvio de aspecto observado após a cura do revestimento, em função da tinta texturizada não ter desenvolvido a rugosidade (abertura de ruga) conforme o padrão esperado/especificado.

2- PARTICIPANTES:

Gustavo – Encarregado Siluhe/ HS Metais.

Hélio – Proprietário Siluhe/ HS Metais.

Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Realizamos, em conjunto com a equipe de pintura do cliente, testes de aplicação em corpos de prova com o objetivo de evidenciar o desvio de aspecto relatado. O acompanhamento ocorreu em todas as etapas do processo, desde o preparo de superfície até a cura do revestimento, seguindo as boas práticas de aplicação e os procedimentos técnicos recomendados.

4- COMENTÁRIOS:


- I. Após a aplicação do revestimento, foi realizado o acompanhamento do processo de cura em estufa, cujo parâmetro estabelecido é de 2h30min a um set point de 220 °C. Durante o monitoramento, verificou-se que a estufa não atingiu a temperatura programada, registrando temperatura máxima de 169 °C ao longo do ciclo. Essa condição caracteriza desvio do parâmetro de cura especificado, podendo impactar diretamente na formação do filme, no desenvolvimento da textura e no desempenho final do revestimento.
- II. Foram enviadas ao laboratório amostras da tinta retiradas da caixa associada ao desvio relatado, para a realização das devidas análises técnicas.
- III. O cliente informou que utiliza aproximadamente 90% de produtos Renner em sua operação e que sempre utilizou os produtos PTL.003, PTF.004 – Lote 2512023/01 CX18 e PTL.083. Relatou ainda que, quando aplicados no mesmo processo, esses materiais apresentam rugosidade dentro do padrão esperado.

5 – CONCLUSÃO:

Após realização da aplicação da amostra, não foi reproduzido a rugosidade da peça de referência. Verificou-se que a estufa do cliente operou com temperatura máxima em torno de 169 °C, condição que pode ser insuficiente para a adequada formação da ruga deste lote. Considera-se também possível variação de gel time em relação a lotes anteriores, fator que pode ter influenciado o desenvolvimento do efeito texturizado.

Serão realizadas comparações de gel time com lote anterior e com produto já validado nas condições atuais do processo do cliente, para melhor embasamento das avaliações. Diante das evidências levantadas e das condições de cura observadas, conclui-se que a reclamação é tecnicamente improcedente.


6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

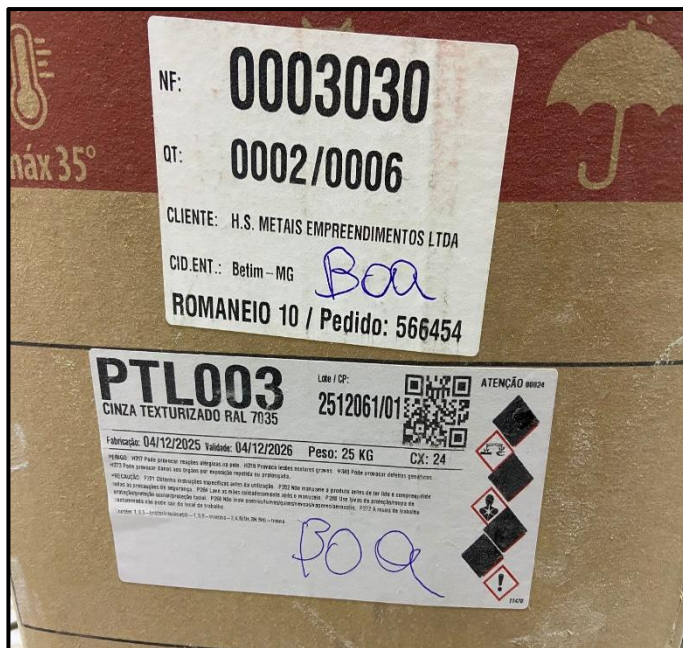

Imagens 01 e 02 – Registro fotográfico caixa utilizada para teste de aplicação.



Imagens 03 e 04 – Registro fotográfico preparo de superfície ST2 lixamento mecânico.

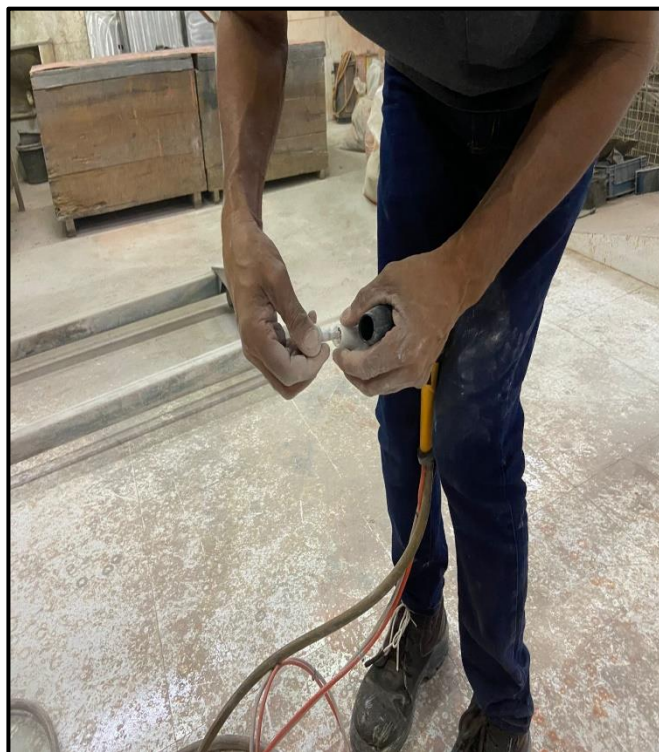

Imagens 05 e 06 - Registro fotográfico limpeza do sistema de aplicação.




Imagens 07 e 08 – Registro fotográfico corpos de prova para aplicação dos testes.



Imagens 09 e 10 – Registro fotográfico aplicação do produto PTL.003.



Imagens 11 e 12 – Registro fotográfico revestimento curado (rugosidade baixa).

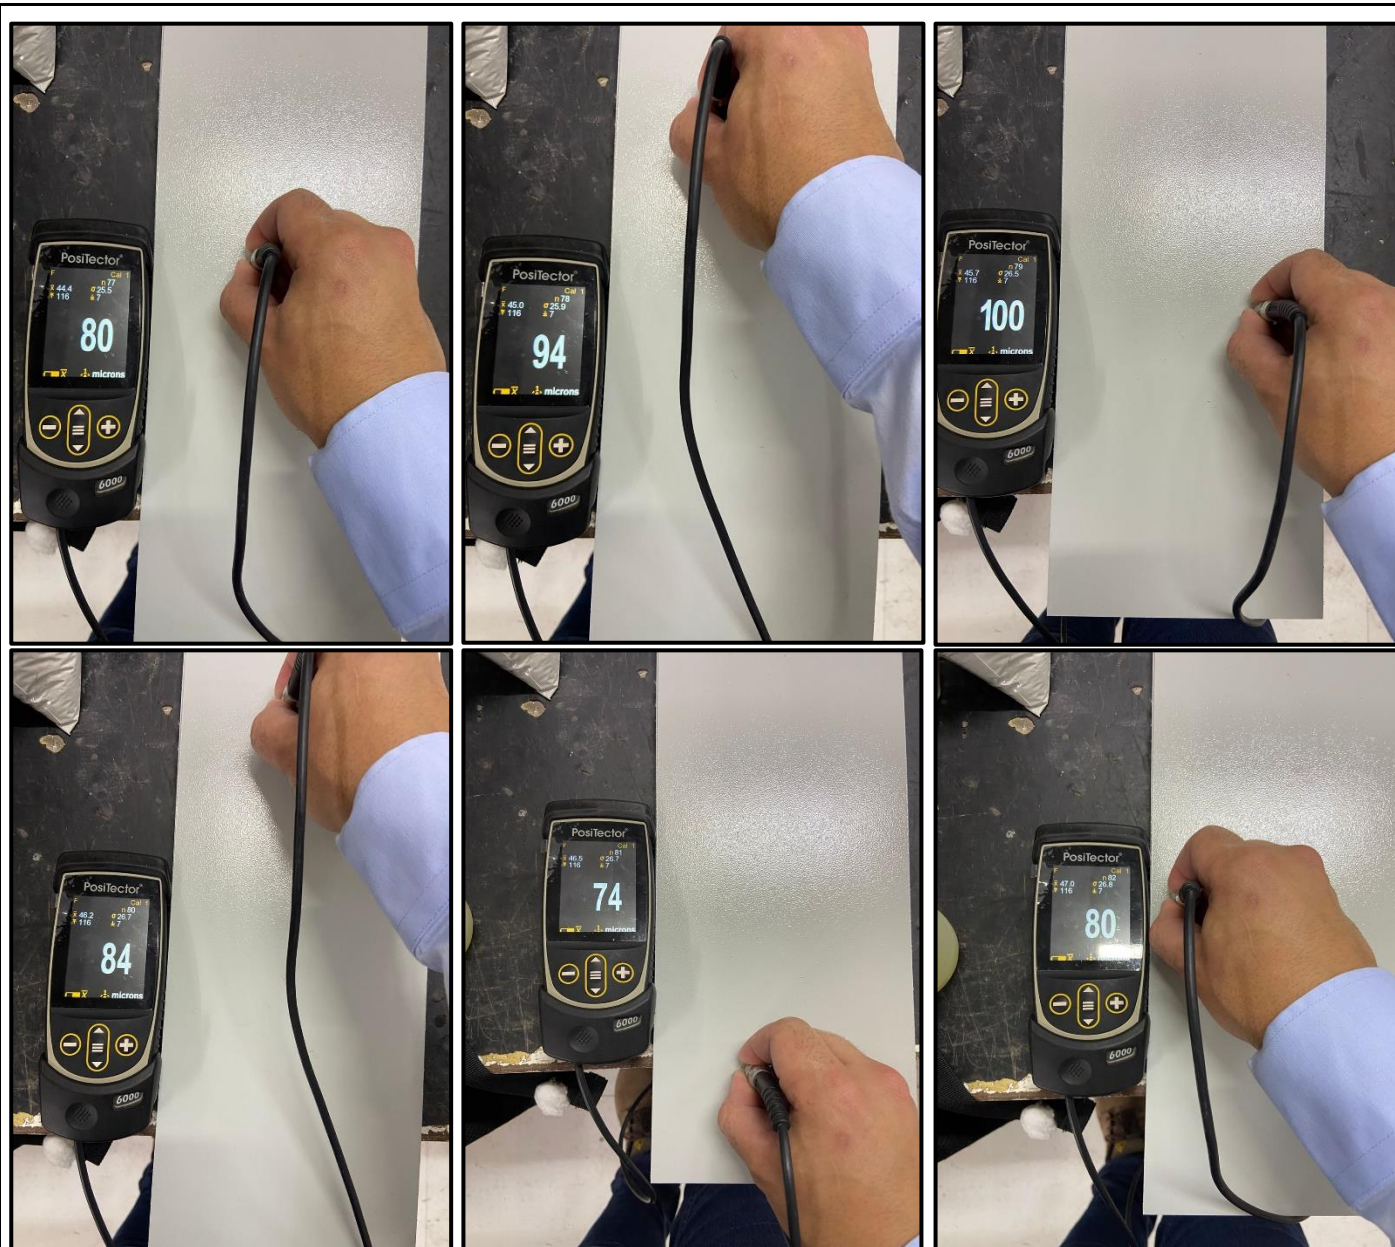

Imagens 13, 14, 15, 16, 17 e 18 – Registro fotográfico inspeção da espessura da película seca.



Imagens 19 e 20 – Registro fotográfico Set – Point programado para cura do revestimento.



Imagens 21, 22 e 23 – Registro fotográfico testes de aplicação em laboratório com amostra da caixa reclamada.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

A handwritten signature in black ink, reading "Eduardo Pinheiro da Silva Junior".

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br