

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: ECJ 0028/26	Data abertura: 05/05/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: GIL CADEIRAS	Aplicadora: O mesmo
Obra: N/A	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
Contato: Gilvanio	E-mail: Gilvanio@hotmail.com
Sector: Pintura	Data de fechamento: 06/05/2026
Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Região urbanas		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Banho químico fosfato		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTA.015		
Cor: BRANCO		
Código comp. A: PTA.015		
Lote: 2603124/02	Fabricação: 12/03/2026	Validade: 12/03/2027
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A

Espessura seca (E.F.S μm): 80 a 120 μm

Primer: N/A

Intermediário: N/A

Acabamento: 70 μm T ($^{\circ}\text{C}$): N/A

URA: N/A

Equipamento: APLITECNO

Método de Aplicação: Pistola eletrostática

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Avaliar, junto ao cliente, a procedência da reclamação referente à dificuldade de aplicação e deposição do produto na peça, verificando as condições de processo, parâmetros operacionais e desempenho do material durante a aplicação.

2- PARTICIPANTES:

Gilvanio – Proprietário

Evandro Junior – Assistente Técnico Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante o acompanhamento da aplicação do produto, realizado em conjunto com o cliente, foram observados alguns pontos relevantes relacionados ao desempenho do material:

Notou-se que o produto não apresentou deposição adequada ao longo da aplicação, o que exigiu a aplicação de camadas adicionais para tentativa de correção. Essa condição resultou em falhas de cobertura, principalmente em regiões de cantos, além de evidenciar baixa retenção do pó no substrato, com ocorrência de desprendimento do material após a aplicação, mesmo na ausência de atritos.

Com o objetivo de otimizar o processo, foram realizados ajustes nos parâmetros do equipamento, incluindo regulação da fluidização, ar de transporte e vazão de pó. No entanto, mesmo após as adequações realizadas em conjunto com a equipe, não foi possível alcançar um desempenho satisfatório do produto.

Na sequência, realizou-se a aplicação de um produto concorrente, no qual foi possível observar um comportamento mais estável e uniforme, apresentando boa deposição, adequada retenção do pó e desempenho satisfatório tanto na etapa de aplicação quanto após a cura do revestimento.

4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**

Com base nas análises realizadas em campo e nas evidências observadas durante o acompanhamento da aplicação, conclui-se que o produto não apresentou desempenho adequado nas condições avaliadas, especialmente no que se refere à deposição, retenção do pó e uniformidade de cobertura.

Diante dos resultados obtidos, a reclamação foi considerada tecnicamente procedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

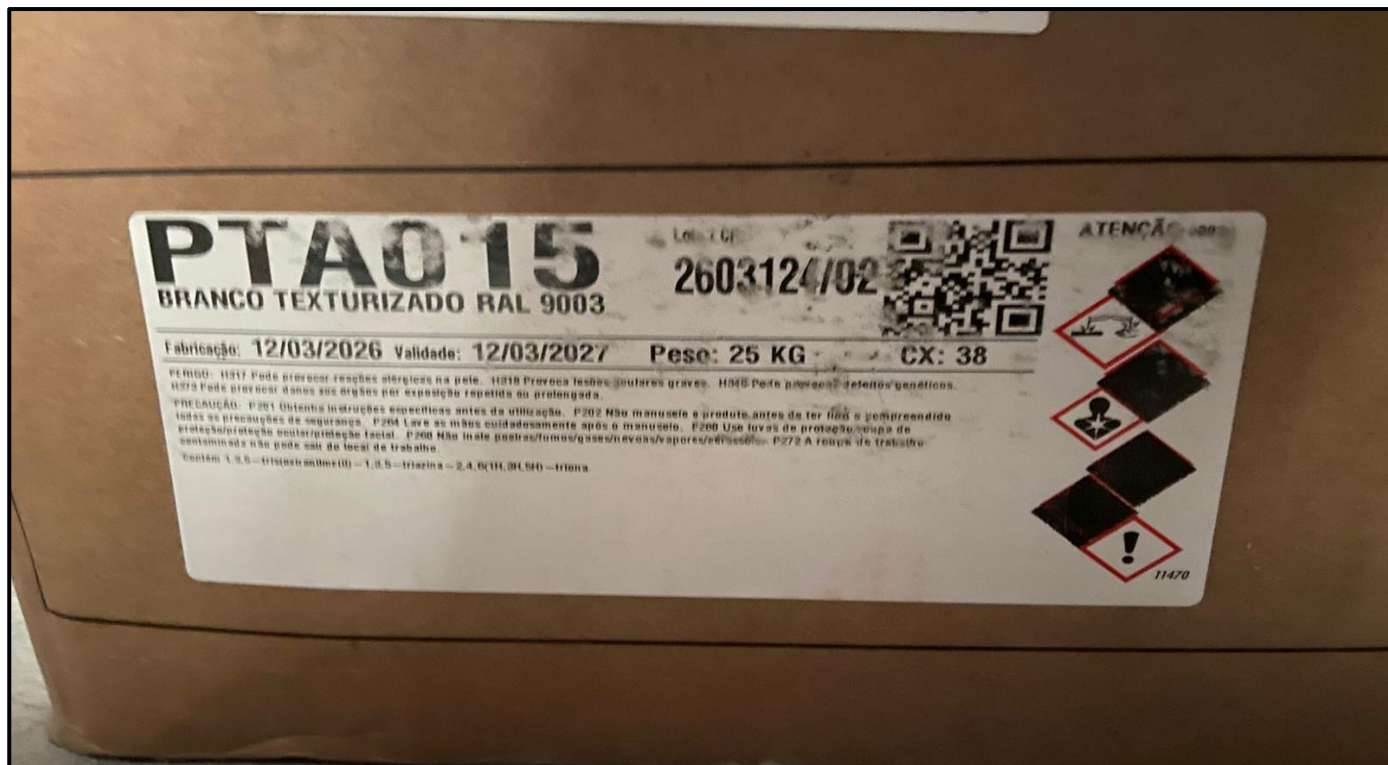


Imagem 01: Registro fotográfico produto utilizado.



Imagens 02 e 03: Registro fotográfico fluidizador limpo e abastecimento com produto referido.



Imagem 04: Registro fotográfico cabine de pintura apenas para cor branca.

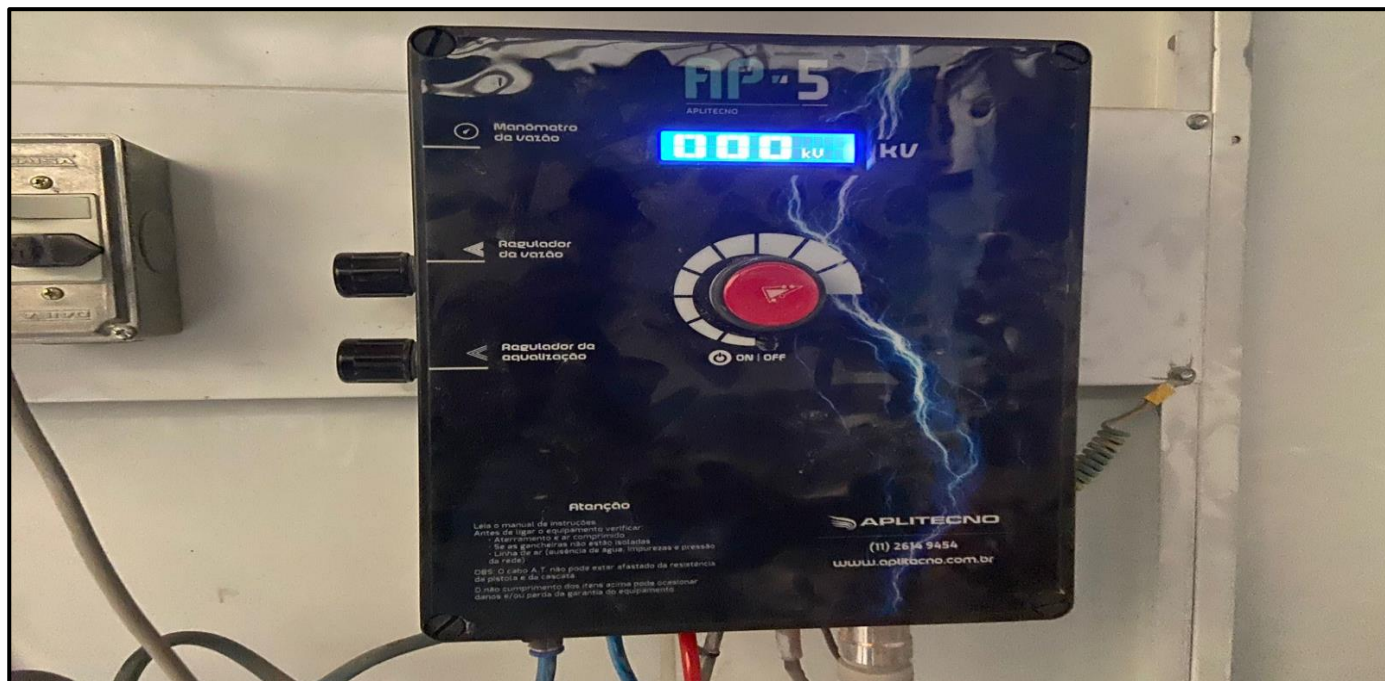


Imagem 05: Registro fotográfico equipamento de pintura utilizado.



Imagens 06, 07 e 08: Registro fotográfico substrato submetido a pintura.







Imagens 09, 10 e 11: Registro fotográfico processo de aplicação e evidência da falha na deposição.



Imagens 12 e 13: Registro fotográfico após a cura do revestimento.

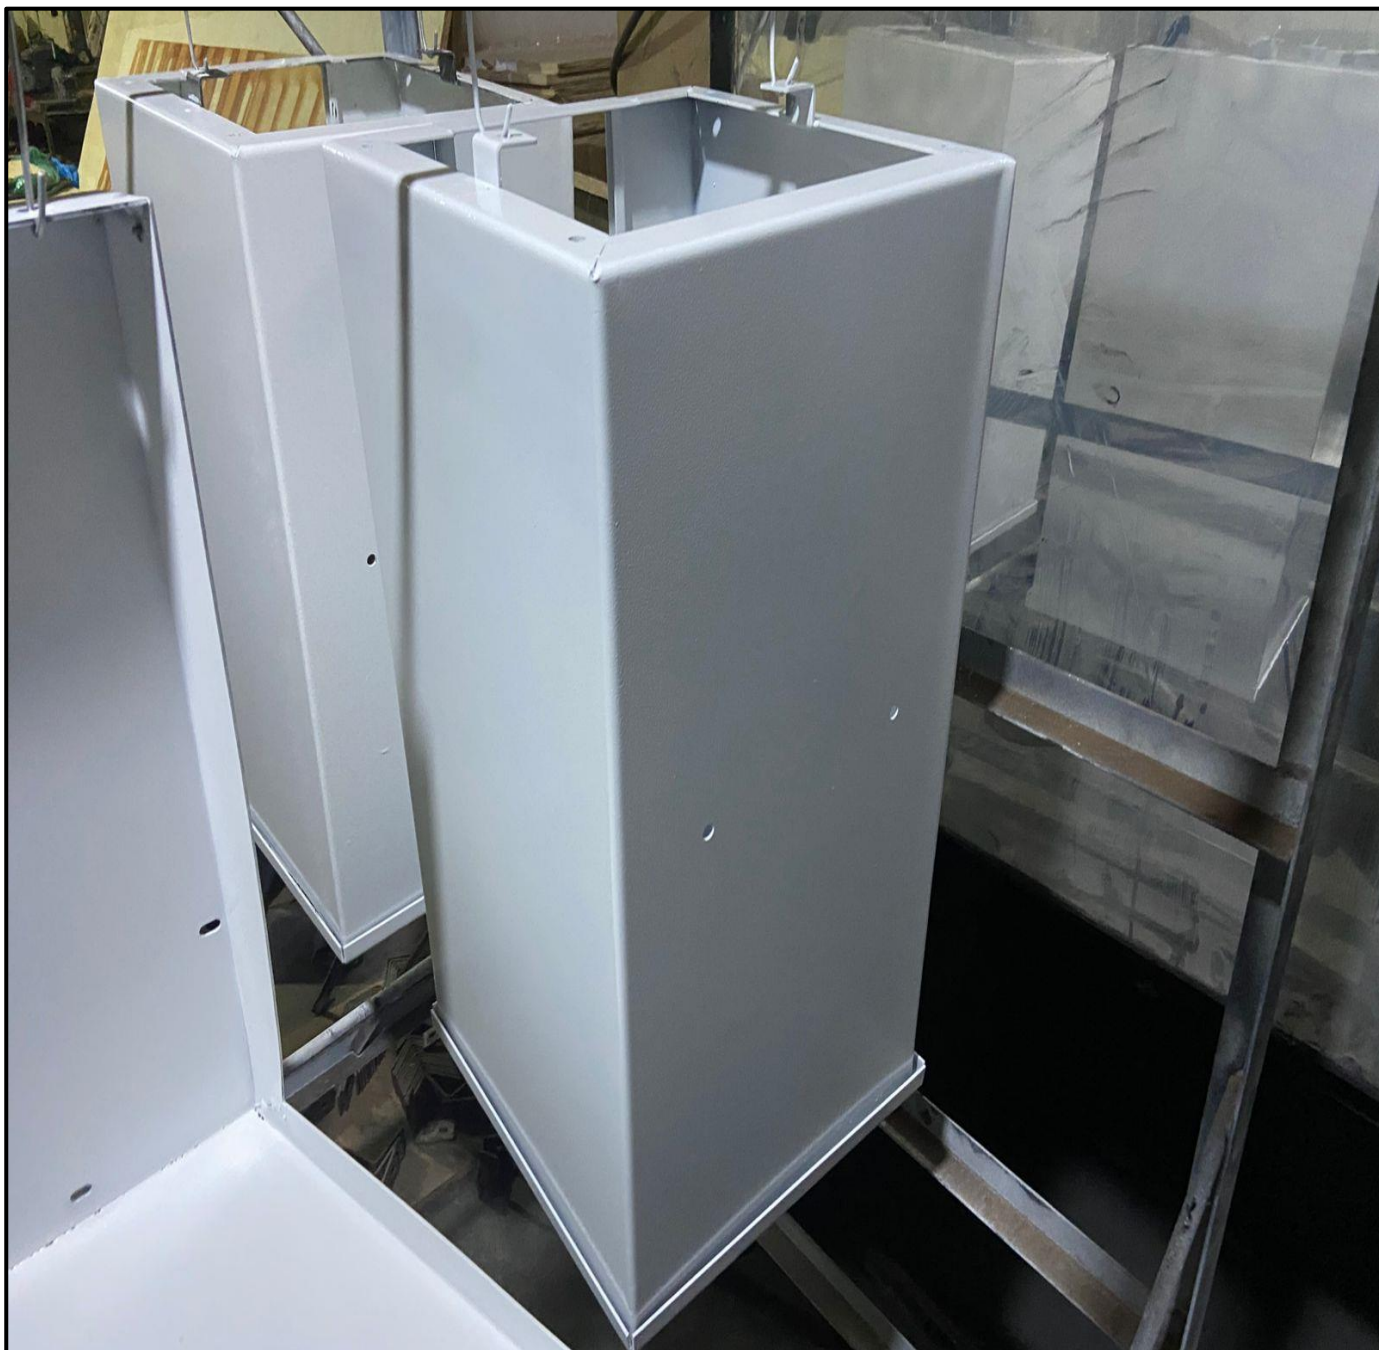


Imagem 14: Registro fotográfico peça curada com revestimento do concorrente.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

Eduardo Crivellari da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br