

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ECJ 0030/26	Data abertura: 15/05/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☐ RC	☒ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: DIPAIWA RESERVATÓRIOS METALICOS	Aplicadora: A mesma		
Obra: BEBEDOUROS	Tipo de obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
Contato: Rafael Miranda	E-mail: Diretoria.ind@dipawa.com.br		
Sector: Pintura	Data de fechamento:		
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance	☒ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: C3		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: _____ N/A _____		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Tratamento químico decapante		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: REVRAN DWC 870		
Cor: AZUL PISCINA SANEAGO		
Código comp. A: 8703383.63		
Lote: 2.298.874	Fabricação: MAR/2026	Validade: MAR/2027
Código comp. B: 8703342.63		
Lote: 2.298.868	Fabricação: MAR/2026	Validade: MAR/2027
Código comp. C: N/A		
Lote:	Fabricação:	Validade:
Diluyente: 420000		
Lote:	Fabricação:	Validade:

Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): 5%

Espessura seca (E.F.S μm): 340 μm

Primer:

Intermediário:

Acabamento: (340 μm média)

T (°C): N/A

URA: N/A

Equipamento: Bebedouros

Método de Aplicação: Air less

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Realizar visita técnica com o objetivo de avaliar a procedência do deslocamento apresentado no produto referido, em conjunto com a equipe de pintura da DIPAIWA.

2- PARTICIPANTES:

Rafael Miranda- Gerente industrial Dipaiwa

Marcos Fonseca – Agente comercial Renner Coatings

Evandro Junior – Assistente técnico Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Realizamos análises técnicas em conjunto com a equipe de pintura, bem como o acompanhamento da aplicação do revestimento em quatro bebedouros, sendo possível avaliar os seguintes pontos durante o processo.

Durante a inspeção do preparo de superfície, verificou-se que os bebedouros são pintados sobre substrato com presença de carepa de laminação, utilizando tratamento químico com decapante. Contudo, foi constatado que a superfície apresentava regiões com ausência de ancoragem mecânica recomendada para o sistema, uma vez que não é realizado processo de jateamento abrasivo para promoção de aderência do revestimento, devido à baixa espessura das chapas utilizadas no processo.

Também foi identificado que as peças apresentavam pontos com elevada espessura de camada aplicada, condição que pode contribuir para a geração de tensões no revestimento e possível ocorrência de deslocamento.

Com o objetivo de validar o desempenho do produto em condição controlada, realizamos a aplicação em quatro bebedouros, sendo todas as peças previamente limpas, secas e tratadas com decapante. Durante a aplicação, foi orientada a redução da espessura do revestimento, aplicando-se aproximadamente 300 µm úmidos, visando atingir média de 230 µm secos, com a finalidade de proporcionar melhor acomodação do filme, redução de tensões internas e adequada aderência ao substrato.



4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**

Após as análises realizadas em campo, constatou-se que o produto está em conformidade com os padrões de qualidade especificados, não sendo identificados desvios relacionados ao material.

Verificou-se que a provável causa do deslocamento está associada às condições de preparo de superfície, devido à ausência de ancoragem mecânica adequada, aliada à elevada espessura de camada aplicada no processo.

Foram realizadas as devidas orientações técnicas quanto às boas práticas de aplicação e controle de espessura, com o objetivo de minimizar riscos de descontinuidades e garantir melhor desempenho do revestimento.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

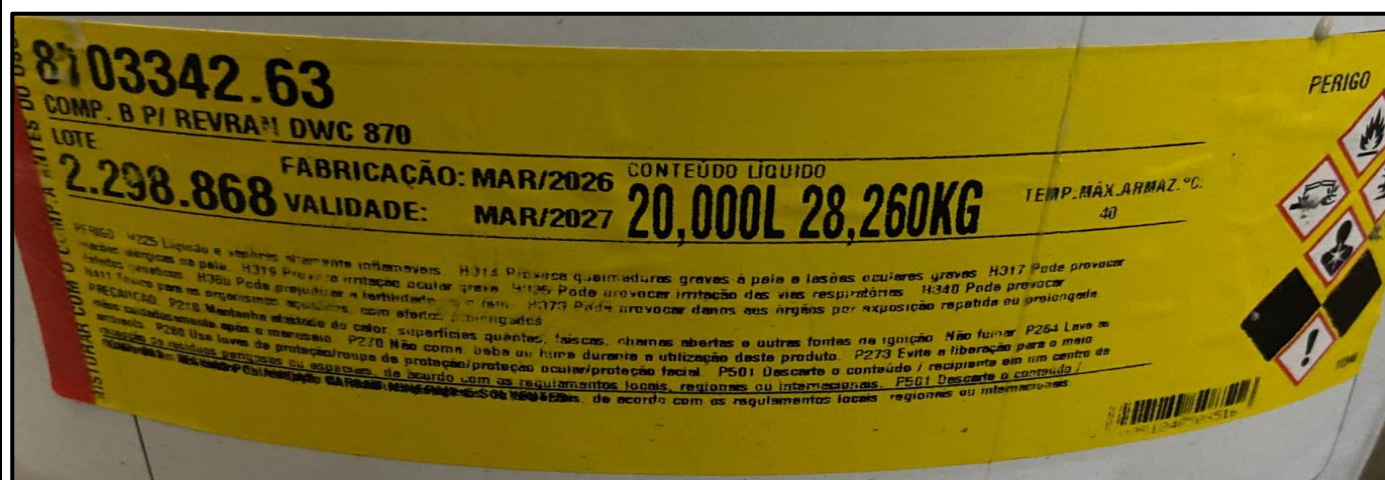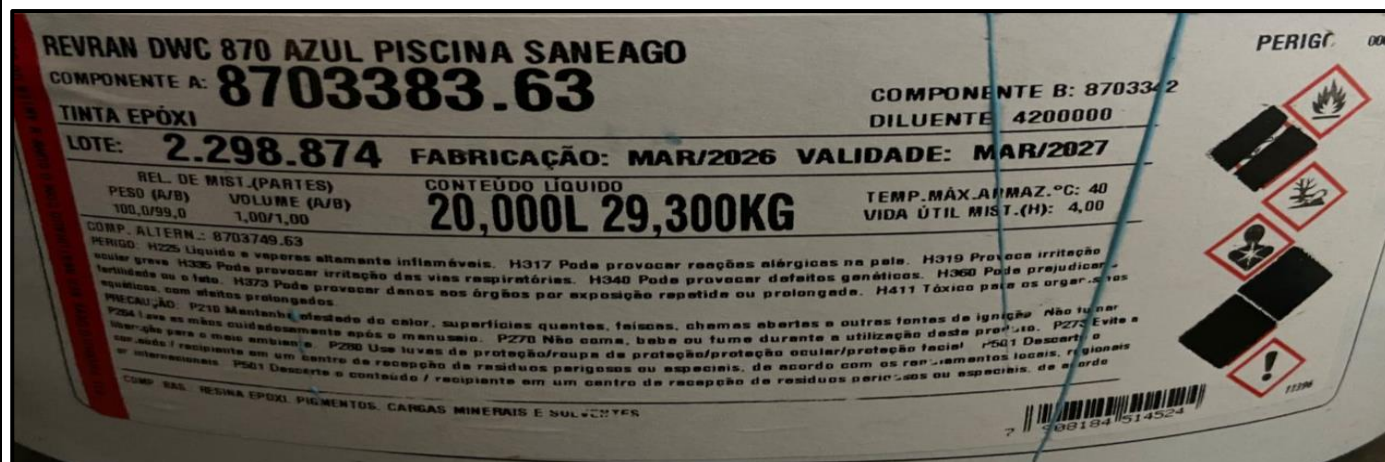

Imagens 01 e 02: Registro fotográfico produto utilizado.



Imagem 03: Registro fotográfico preparação do produto REVRAN DWC 870.





Imagens 04, 05 e 06: Registro fotográfico bebedouro submetido a pintura.







Imagens 07, 08, 09 e 10: Registro fotográfico bebedouros pintados.


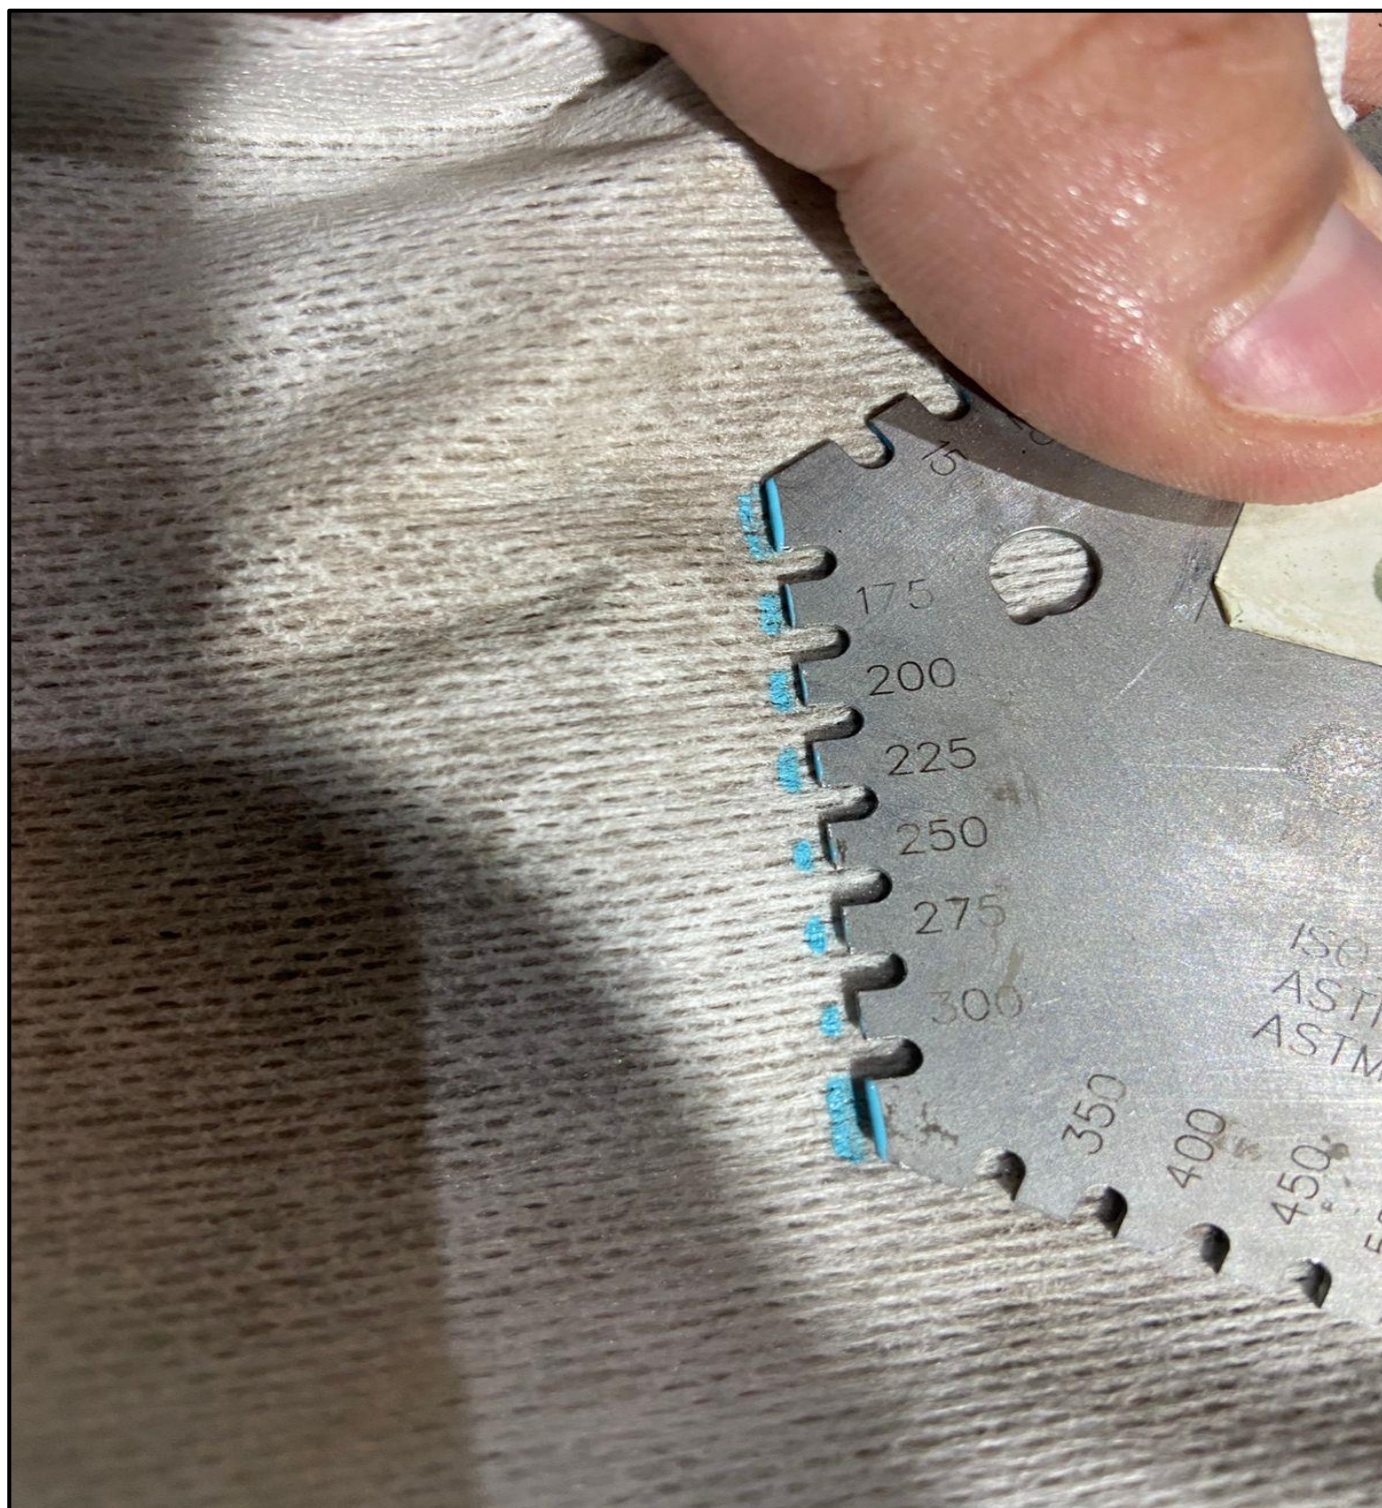


Imagem 11: Registro fotográfico inspeção da espessura película úmida (300µm).



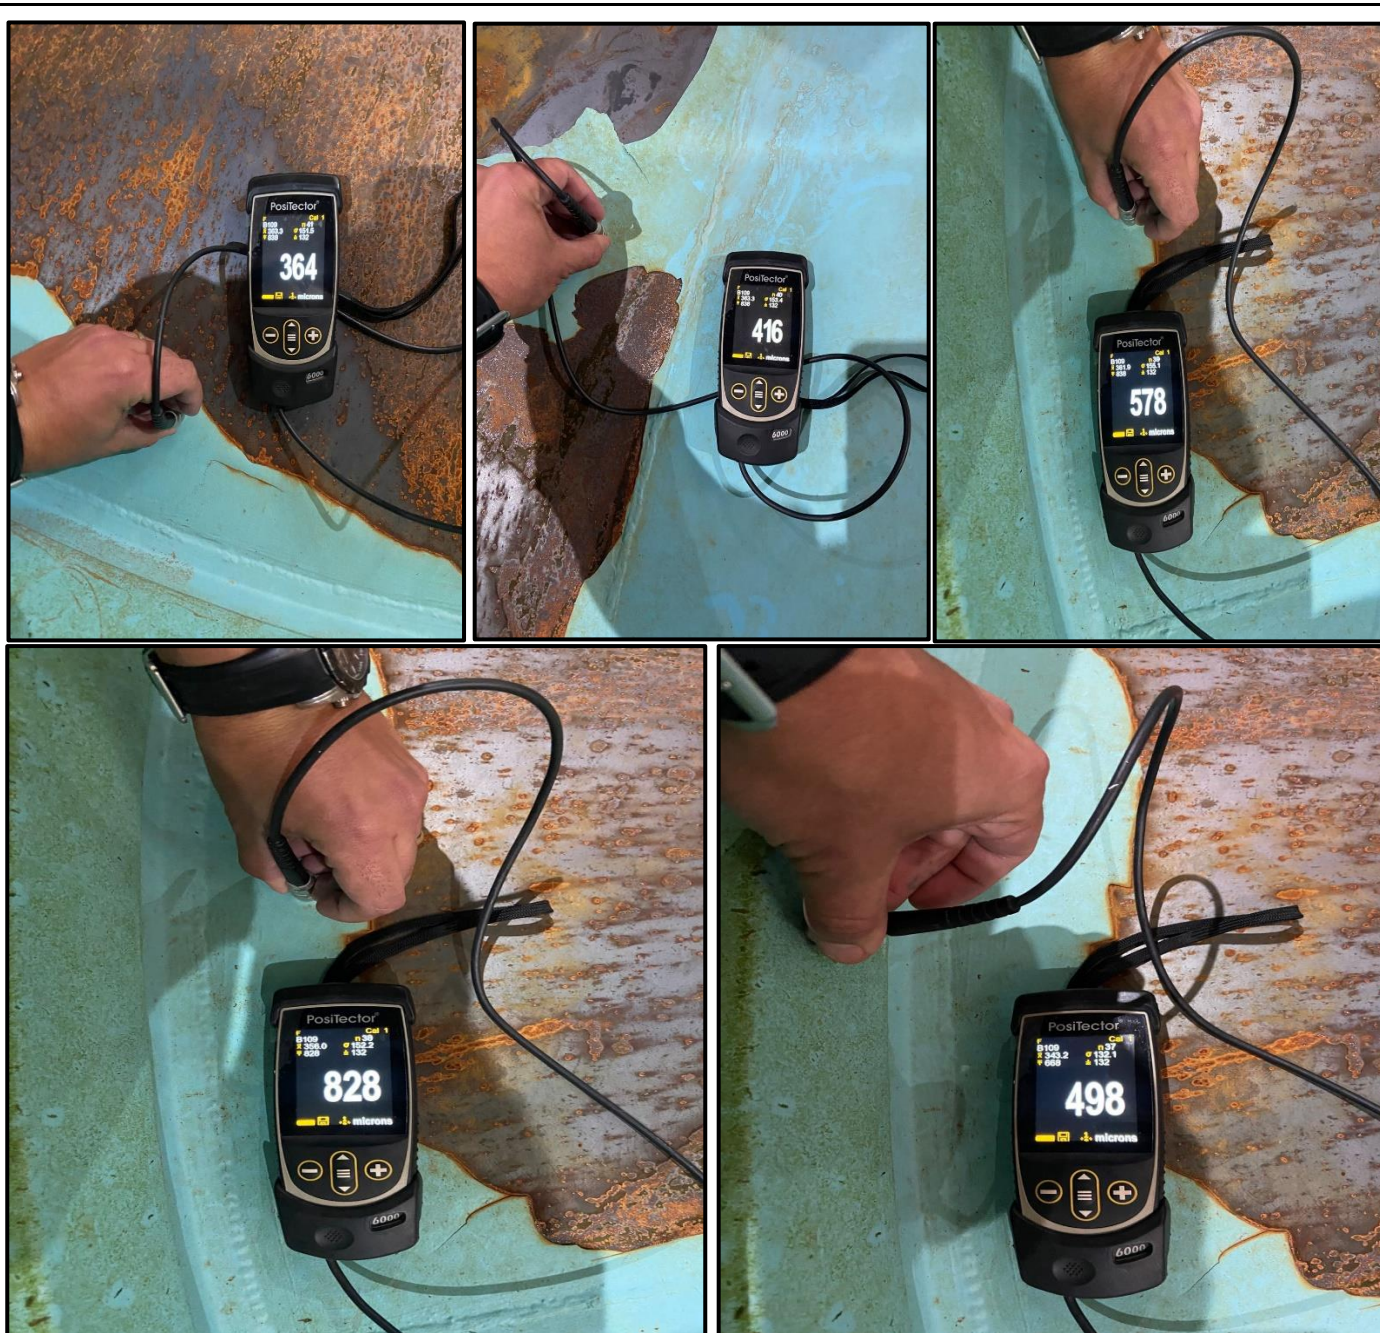

Imagens 12, 13, 14, 15, 16 e 17: Registro fotográfico bebedouro com ocorrência de deslocamento e inspeção de EPS.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT- E 437

Evandro Crivelheiro da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (35) 9 9899-8426
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br