

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0002/26	Data abertura: 12/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: AL INDUSTRIAS.	Aplicadora: O mesmo
Contato: William	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 12/01/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Alumínio.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PSW 027		
Cor: Cinza Metálico Semi-Brilho Poliéster		
Lote: 2505221/01	Fabricação: 23/05/2025	Validade: 23/05/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: ION Eletrostática.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando falta de deposição do pó na peça.

2- PARTICIPANTES:

Reinaldo – Encarregado de pintura AL indústrias.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foram realizadas aplicações utilizando uma caixa aberta e uma caixa fechada do lote reclamado, sendo possível observar, em ambas, o desvio relatado, caracterizado pela ausência de deposição de pó nas extremidades das peças.

Para fins comparativos, foi aplicada uma amostra de 2 kg do produto PSW 008, na qual foi constatada a mesma dificuldade de aplicação.

4- COMENTÁRIOS:

Foram ajustados os parâmetros do equipamento, com a redução da tensão eletrostática de 70 kV para 50 kV, resultando em melhora na aplicação do PSW 008. Entretanto, para o produto PSW 027, não foi observada melhora significativa após o ajuste.

O cliente informou que já utilizou anteriormente o produto PSW 027 (lote 2309117) sem a ocorrência do desvio, porém não havia material disponível para realização de comparações em campo.

foi coletada uma amostra de uma caixa fechada do lote reclamado, juntamente com uma peça utilizada no processo, para análises laboratoriais internas.


5 – CONCLUSÃO:

As análises laboratoriais realizadas não evidenciaram qualquer dificuldade de aplicação, confirmando que o produto se encontra em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas.

Dessa forma, considerando que o desvio observado também ocorreu com o produto comparativo (PSW 008), que houve influência direta dos parâmetros de processo e que as análises internas da amostra coletada no cliente confirmaram a conformidade do material, a reclamação será tratada como improcedente.

Visando dar continuidade ao suporte técnico e assegurar o correto desempenho do produto na linha de produção do cliente, foi agendada visita técnica para a data de 15/01/2026, com o objetivo de realizar orientações técnicas e acompanhamento do processo de aplicação.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

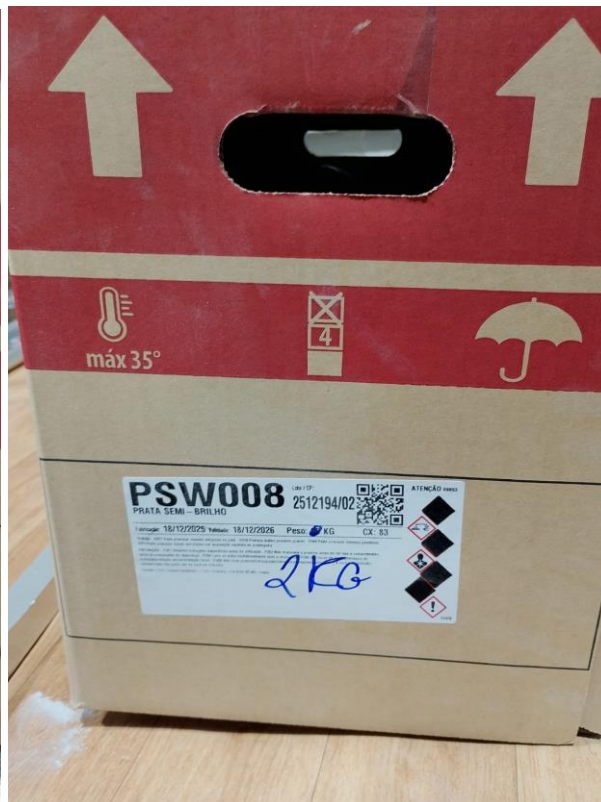



APLICAÇÃO NO CLIENTE (CAIXA FECHADA) APLICAÇÃO DA AMOSTRA ENVIADA AO LABORATÓRIO

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Briquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com