

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0006/26	Data abertura: 27/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Megacolors	Aplicadora: O mesmo
Contato: Luciane	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 27/01/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBN 001		
Cor: Preto Liso Brilhante Munsell N1/RAL 9005.		
Lote: 2601156	Fabricação: 19/01/2026	Validade: 19/01/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: ION eletrostática.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Luciane – Qualidade Megacolors.

Edna – Pintor Megacolors.

Wanderley – Proprietário Megacolors.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi efetuada a termografia nas duas estufas utilizadas pelo cliente, sendo constatado que a estufa de menor porte encontra-se em condição satisfatória, enquanto a estufa maior apresenta condição insatisfatória. Ainda durante a visita, foi realizada a aplicação do lote reclamado, com cura das peças na estufa menor, na qual foi observada melhora significativa no aspecto final quando comparado às peças aplicadas e curadas na estufa maior. Dessa forma, constatou-se discrepância entre as peças curadas na estufa menor e aquelas curadas na estufa maior.

4- COMENTÁRIOS:

Mesmo diante dessa evidência, o cliente informou que o resultado obtido ainda não corresponde ao aspecto do lote anteriormente utilizado. Em razão disso, foi coletada uma amostra proveniente de uma caixa aberta, considerando que o cliente adquiriu apenas uma caixa do produto, a qual foi encaminhada ao laboratório para análises.

5 – CONCLUSÃO:


Após a realização das análises laboratoriais, foi identificada incompatibilidade no material analisado, evidenciando possível contaminação da amostra enviada.

Dessa forma, considerando as evidências levantadas e os resultados das análises laboratoriais, a reclamação técnica é improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





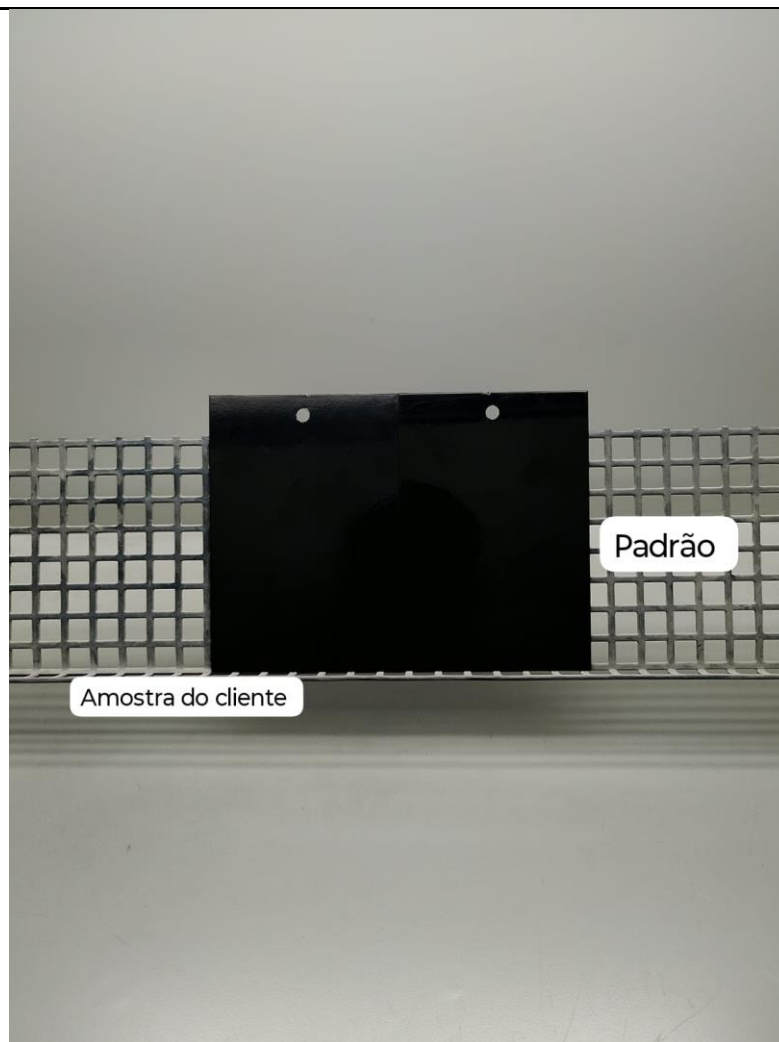

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com