

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0011/26	Data abertura: 11/02/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Malte Pinturas.	Aplicadora: O mesmo
Contato: Marcio	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 11/02/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTL 048		
Cor: Cinza Texturizado Munsell N 6,5		
Lote: 2511206	Fabricação: 19/11/2025	Validade: 19/11/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 80 a 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 80 a 120 µm
Equipamento: TECNOAVANCE		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Marcio – Pintor Malte Pinturas.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, o cliente relatou que o desvio está relacionado à baixa deposição de pó nas peças, o que o leva a realizar a aplicação do produto com as peças aquecidas. Essa condição pode ocasionar divergência no aspecto final do produto, resultando em acabamento sem textura.

Foi realizada aplicação utilizando produto proveniente do lote reclamado, na qual foi possível observar o desvio relatado pelo cliente.

4- COMENTÁRIOS:

Diante disso, foi coletada uma amostra da caixa disponível no cliente para realização de análises laboratoriais, visando a possível identificação da causa do desvio reportado. Ressalta-se que a caixa já se encontrava aberta no momento da realização dos testes.

5 – CONCLUSÃO:


Foram efetuadas análises na amostra coletada no cliente. Na análise de granulometria, o resultado obtido foi $d_{50} = 39,9$. No teste de fluidização, o resultado foi 0,75. Já no teste de aplicação, o produto demonstrou estar conforme à contra amostra retida e também à contra amostra do lote 2510148, considerado aprovado pelo cliente.

Dessa forma, os resultados evidenciam que o desvio relatado é proveniente do processo interno do cliente.

Reclamação técnica improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



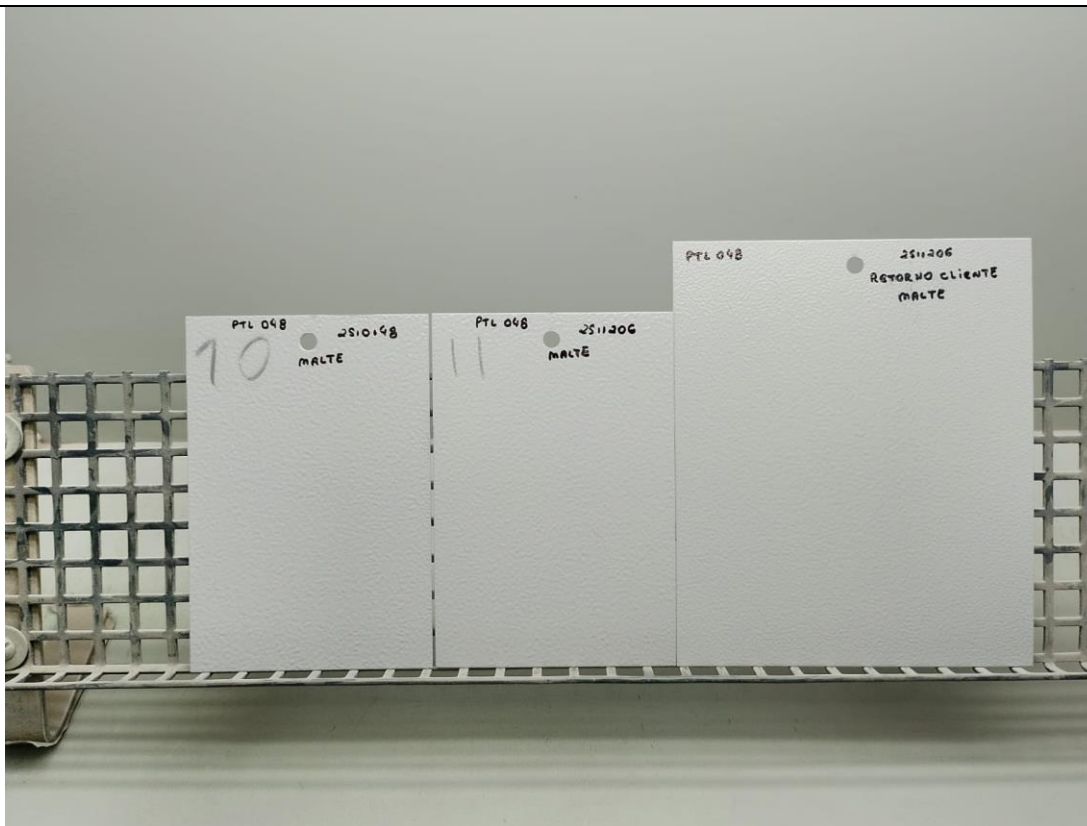

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Briquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com