

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0021/26	Data abertura: 28/05/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: ELLAN S/A	Aplicadora: O mesmo
Contato: Jilvanete	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 28/05/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Fosfato de zinco.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: HTN 003		
Cor: Preto Fosco Texturizado.		
Lote: 2603258	Fabricação: 25/03/2026	Validade: 25/03/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 90 a 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 90 a 120 µm
Equipamento: Versatic.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Jilvanete – Lider de produção ELLAN.

Jair – Pintor ELLAN.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante o acompanhamento técnico, foram realizadas aplicações do produto proveniente de três caixas fechadas do lote reclamado, sendo utilizadas as seguintes caixas: CP 01 (Caixa 37), CP 02 (Caixa 83) e CP 04 (Caixa 247).

Após as aplicações, as peças foram submetidas à cura em estufa sob parâmetros de 205 °C por 30 minutos, juntamente com monitoramento por termógrafo para emissão de laudo termográfico.

Após a cura dos materiais, foi realizada a verificação da espessura de camada aplicada, obtendo-se resultados dentro da especificação técnica do produto, correspondente à faixa de 90 a 120 micrômetros

4- COMENTÁRIOS:

Atualmente, o cliente possui três caixas do lote reclamado provenientes da CP 02, totalizando 75 kg, para devolução e reposição.

Vale ressaltar que o cliente reportou a ocorrência de desvio relacionado à presença de chips no produto PTE 012 lote 2604275.

Durante a visita técnica, foi realizada a coleta de uma amostra do material para verificação interna e análise das possíveis causas do desvio identificado.

Ressalta-se ainda que o cliente informou não haver necessidade de devolução do lote, correspondente a 250 kg, uma vez que o produto continua sendo utilizado mediante realização de peneiramento prévio do material antes da entrada na linha de produção.

5 – CONCLUSÃO:

Após o processo de medição e avaliação visual das peças, verificou-se que, mesmo com a camada aplicada dentro da especificação, a peça aplicada com o lote reclamado proveniente da CP 02 apresentou aspecto de ruga furada, sendo reprovada pelo cliente. Já as peças aplicadas com o lote reclamado provenientes da CP 01 e CP 04 apresentaram aspecto de ruga satisfatório, sendo aprovadas pelo cliente.

Dessa forma, com base nas evidências obtidas durante o acompanhamento técnico, a reclamação técnica é considerada procedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



01



02



03

Imagem 01, 02 e 03 – Caixas fechadas utilizadas para realização dos testes em linha de produção.



Imagem 04, 05 e 06 – Aferição de camadas aplicadas na peça reprovada (Caixa 83 lote 2603258/02).



Imagem 07 – Peça reprovada com aspecto de ruga furada lote 2603258/02 caixa 83.

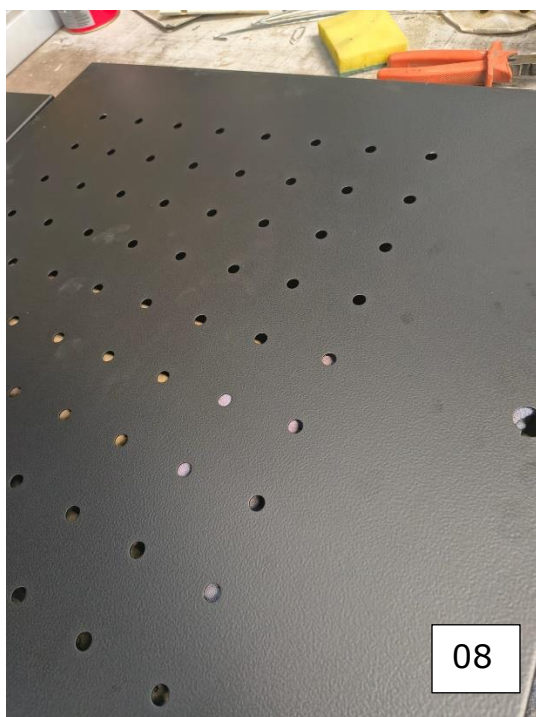


Imagem 08 – Peça aprovada lote 2603258/04 caixa 247.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com