

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0025/26	Data abertura: 22/06/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: TP PINTURAS.	Aplicadora: O mesmo
Contato: Valdir	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 22/06/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento abrasivo.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBA 001		
Cor: Branco Liso Brilhante		
Lote: 2604254/01	Fabricação: 27/04/2026	Validade: 27/04/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: CETEC.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Valdir – Qualidade TP Pinturas.

Marcelo – Lider de produção TP Pinturas.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Aplicação do produto utilizando equipamento CETEC, com parâmetros de 55 kV de tensão e 32 PSI de vazão de pó;
- ✓ Aplicação proveniente do lote reclamado (lote 2604254 caixa 09), lote considerado aprovado pelo cliente (lote 2605488 caixa 800). Ambas as caixas se encontravam fechadas.
- ✓ Cura das peças em estufa estacionária à temperatura de 220 °C, com tempo de cura de 30 minutos;
- ✓ Avaliação de aspecto de brilho e acabamento das peças.
- ✓ Aferição de camada aplicada.

4- COMENTÁRIOS:

O cliente possui 4 caixas do lote reclamado disponíveis para devolução e reposição.

5 – CONCLUSÃO:

Após a realização dos testes, foi observada divergência significativa no alastramento entre os lotes avaliados. Mesmo com a aplicação realizada sob as mesmas condições de processo, utilizando os mesmos parâmetros de aplicação, idênticas condições de cura em estufa estacionária e espessura de camada dentro da faixa especificada para o produto, foi evidenciada diferença de aspecto e de alastramento entre os lotes comparados.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagem 01 e 02 - Caixas do produto submetida aos testes. Caixa 009 lote 2604254/01 e caixa 800 lote 2605488/11.



Imagem 03 – Peça após tratamento de superfície.

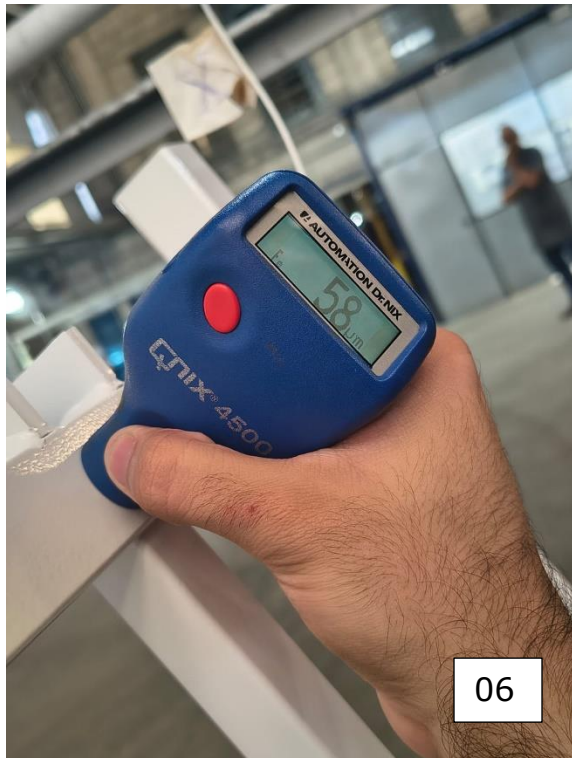


Imagem 04 – Parâmetros de aplicação.



05

Imagem 05 – Aplicação dos lotes avaliados.



06

Imagem 06 - Aferição de camada na peça considerada aprovada (lote 2505488).



07

Imagem 07 – Aferição de camada na peça considerada reprovada (lote 2504254).



08

Imagem 08 – Aspecto considerado aprovado. Lote 2605488.



Imagem 09 – Aspecto considerado reprovado. Lote 2604254.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com