

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Simplificado



Relatório nº: ILM 006-26

Data abertura: 17/03/26

DADOS CLIENTE

Cliente: BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S. A

Contato: Róger

Aplicadora: à própria

Setor: Pintura

Obra: Capacitores

Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova

Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☒ Protective ☐ Marine

1 - ATIVIDADES REALIZADAS

Estivemos no cliente com o objetivo de avaliar sua linha de pintura e eventuais problemas que vem ocorrendo na pintura dos capacitores. Cliente nos contatou relatando problemas de deslocamento, crateras, além de um retrabalho em muitas peças. Tem tido uma baixa na produtividade em função disso, e pediu nossa ajuda para diagnosticar possíveis motivos e pontos de melhoria.

2 - COMENTÁRIOS GERAIS

Participantes:

- ✓ Ivan – astec / Renner
- ✓ Allan – comercial / Renner
- ✓ André – pintura / BREE
- ✓ Roger – engenharia / BREE
- ✓ Mateus – controle qualidade / BREE
- ✓ Alessandra – sustentabilidade / BREE

Cliente comentou que passou por uma reestruturação na linha de pintura, com mudanças de profissionais, onde alguns pintores mais antigos foram desligados e alguns auxiliares passaram para a função de pintores. Em função disso, comentou que seria interessante um treinamento teórico e um alinhamento prático da pintura, com a ideia de ter padronização no processo.

Em conversa com profissionais da área, nos foi relatado da dificuldade de limpeza da superfície, uma vez que as peças vêm com óleo e algumas partes levemente oxidadas. Comentamos da necessidade de melhorar o processo de limpeza e preparo, para que o pintor possa se dedicar exclusivamente a pintura em si.

O pintor tinha realizado anteriormente um teste em uma chapa, limpando a superfície com solvente e um trapo, que é utilizado para isso. O teste realizado apresentou muitas crateras, conforme figura 1. Realizamos um teste de limpeza numa chapa de amostra, para verificar se os possíveis problemas de

deslocamento e crateras estavam relacionados ao solvente de limpeza ou ao trapo que estão utilizando. A limpeza dessa chapa foi realizada com solvente 440.0000 e toalhas de papel descartáveis. Em seguida foi aplicado Primer AG, e ficou em perfeitas condições, não apresentando qualquer anormalidade.

Em seguida a esse teste, acompanhamos pintura do primer de 3 capacitores. Avaliamos previamente a limpeza e o preparo da superfície. Como estava tudo ok, seguimos com a pintura. As peças pintadas apresentaram resultados satisfatórios, sem qualquer anormalidade, estando dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo cliente, conforme figuras

O pintor André, que estava conosco na visita, realizando as aplicações e fazendo considerações, tem excelente noção de boas práticas de pintura. Na pintura do capacitor, fez de maneira correta e eficiente a pintura lateral e superior de reforço, e nas faces lisas, realizou a pintura de maneira uniforme, conforme figuras 5 a 8.

Próximas ações, conforme solicitado pelo cliente:

- ✓ Treinamento teórico de boas práticas de limpeza e pintura;
- ✓ Acompanhamento prático da pintura;
- ✓ Aplicação de avaliação prática.

3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS

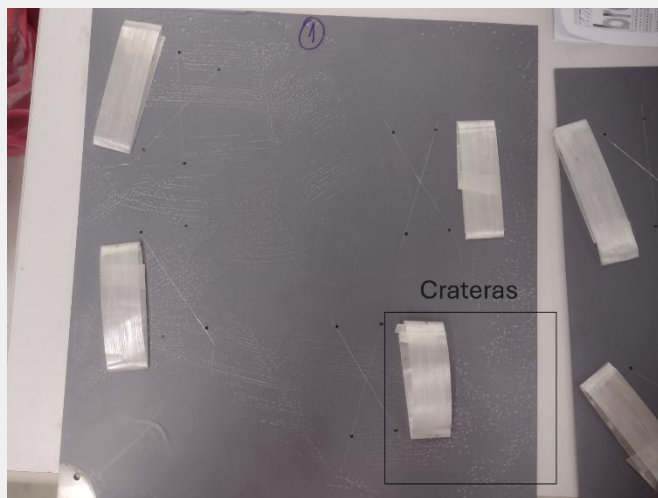


Fig. 1 - Chapa de teste com cratera



Fig. 2 - Chapa de teste – limpeza com papel toalha

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Simplificado



Fig. 3 - Pano utilizado para a limpeza

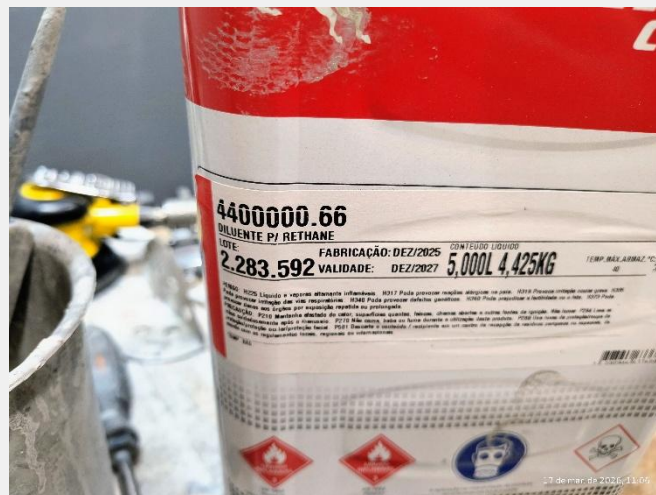


Fig. 4 – Solvente utilizado



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Simplificado



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Luis Matte".

Nome
Ivan Luis Matte

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81170-300 – Curitiba – PR – Brasil
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br