

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT EWE 044-26**

Data: 20/05/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: RAMALHO MOREIRA	Contato: RAONIR SILVA
Aplicadora: RAMALHO MOREIRA	Setor: ENGENHARIA
Obra: NOVA ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (CAERN)	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Assistência Técnica ao Cliente – Visita Técnica preventiva/periódica junto com Representante Elton Menezes para orientações técnicas e tratativas comerciais.

DESENVOLVIMENTO:

Equipamento: Tanque de Aeração 1 e 2

Substrato: Concreto Novo

Tratamento de Superfície: Orientações quanto ao tratamento que precisará ser realizado para remoção das pequenas partículas deixadas após estucamento (grãos/aspereza superficial do acabamento deixado pela espuma) para posterior liberação para aplicação do Selador REVRAN ECO SEL 997, REKOTAR ARA 231 e REVRAN TF PNA HB 870.

Orientações quanto ao controle de temperatura do substrato para aplicação das tintas dentro dos padrões recomendados (até 52°C)

Atenção na aplicação da MASSA FLX 870 BRANCA, nas áreas de mísulas, fissuras e juntas de dilatação;

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Cliente manifestou alto nível de satisfação com a realização dos acompanhamentos técnicos preventivos/periódicos realizados pela Assistência Técnica Renner e pelo Representante Elton Menezes.

Durante período das aplicações, as características tais como: aplicação, cobertura, secagem, espessura seca e aspecto visual/superficial final apresentam-se dentro do esperado atendendo as necessidades do cliente;

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

Tanques de Aeração 1 e 2



Decantador Secundário 3

Nas áreas do piso, constatou-se que a Massa FLX 870 foi aplicada em desacordo com as recomendações da RENNER. Conforme evidenciado nas fotografias, especialmente pelas marcas de riscos observadas na própria massa. Aparentemente não foi realizada a limpeza prévia adequada para remoção de partículas soltas, como areia.

Adicionalmente, a aplicação com desempenadeira resultou em excesso de espessura e em marcas de arrasto de areia incorporadas à massa, fatores que podem comprometer a aderência ao substrato e configurar potenciais pontos de infiltração.

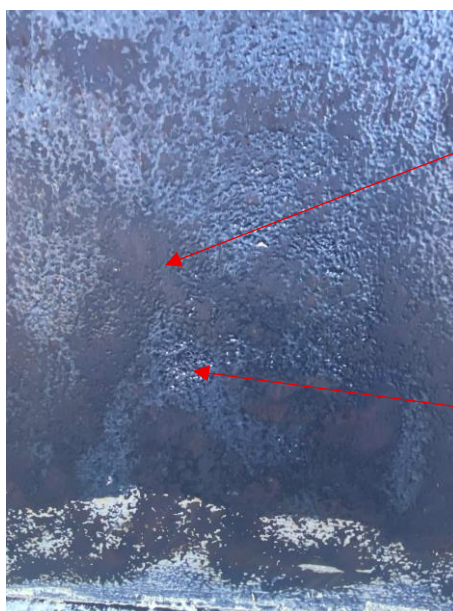
Verificou-se ainda que o excesso de material aplicado gerou “degraus” e saliências acima do nível do concreto. O atrito contínuo do raspador emborrachado da ponte removedora de lodo sobre essas irregularidades poderá, ao longo do tempo, provocar o arrancamento do material, ocasionando o deslocamento da massa e da tinta aplicada.

Falha na proporção da mistura: Observou-se variação na tonalidade da massa, apresentando aspecto mais amarelado/creme, o que indica provável excesso do Componente B na mistura, em desacordo com a proporção recomendada de 1:1 conforme descrito no BT-Boletim Técnico do Produto.

Essa não conformidade compromete o processo adequado de catalisação do material, podendo ocasionar fissuras (craqueamento), aumento da rigidez da massa e deslocamento precoce do sistema aplicado, em razão da proporção incorreta entre os componentes — com predominância do Componente B em relação ao Componente A.



Recomendação para remoção da massa por excesso de espessura e por não saber se está bem aderido por conta do aspecto visual que aparente não ter sido realizado limpeza adequada do piso antes da aplicação da massa.

**OBSERVAÇÃO AO LIXAMENTO**

Área lixada Superficialmente.

Regiões de vales e pontos mais profundos mostrando ausência de rugosidade para o correto ancoramento da tinta

A equipe responsável pela pintura/aplicação deverá dedicar atenção especial à etapa de lixamento, principalmente após o intervalo máximo de repintura, de forma a promover a quebra de brilho da superfície e garantir a adequada aderência da demão subsequente.

Conforme observado nas fotografias, o lixamento realizado na parede do tanque ocorreu de maneira superficial, atingindo predominantemente as áreas mais elevadas da superfície. Já as regiões de vales e pontos mais profundos poderão não apresentar aderência satisfatória para a repintura, em razão da ausência de rugosidade e tratamento superficial adequados para o correto ancoramento da tinta, comprometendo potencialmente a aderência e o desempenho do revestimento aplicado.

Ewerton Silvestre

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings