

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT EWE 054-26**

Data: 12/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: LD ENGENHARIA	Contato: MAURICIO OLIVEIRA
Aplicadora: WORK SAFE	Setor: ENGENHARIA
Obra: MANUTENÇÃO – TANQUE DE ÁGUA HEINEKEN CDA RECIFE	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Assistência Técnica ao Cliente – Visita Técnica para inspeção visual da pintura interna do tanque de água potável, em atendimento à reclamação referente à ocorrência de corrosão severa e deslocamento do revestimento após a execução do tratamento de superfície e aplicação do produto REVRAN DWC 870 AZUL. As manifestações foram observadas aproximadamente cinco meses após a conclusão dos serviços de pintura.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Durante a análise técnica, com base no levantamento de informações e nas evidências fotográficas obtidas durante a visita, bem como nas condições observadas no interior do tanque, constatou-se que:

- O tratamento de superfície adotado previamente à aplicação do revestimento REVRAN DWC 870 não atendeu ao nível de preparação recomendado para a condição de imersão. Para pintura interna de tanques de água potável (áreas permanentemente submersas), é recomendado a preparação da superfície por meio de jateamento abrasivo ao grau Sa 2½, a fim de garantir a adequada aderência e o desempenho do sistema de pintura.
- Foi constatado que o revestimento ainda se apresenta em estado pegajoso, evidenciando possível falha no processo de catalisação e/ou homogeneização do produto durante a aplicação. Tal condição indica que a proporção de mistura entre os componentes “A” e “B” pode não ter atendido à relação especificada no boletim técnico do REVRAN DWC 870, sugerindo a utilização de quantidade insuficiente do componente “B” (catalisador/agente de cura) ou, em hipótese mais crítica, sua não utilização. Como consequência, o revestimento não atingiu o grau de cura e as propriedades físico-químicas necessárias para o desempenho em serviço, resultando em uma película fragilizada e com baixa resistência à exposição contínua à água. Além do tratamento ineficiente, essa condição favoreceu o arraste prematuro da tinta em função da variação do nível de água no interior do tanque, comprometendo a formação adequada do filme de proteção, expondo o substrato metálico e contribuindo para o desenvolvimento precoce de processos corrosivos e de oxidação.

Conclusão:

Com base nas evidências observadas durante a inspeção, conclui-se que as falhas de desempenho do sistema de revestimento estão diretamente relacionadas a deficiências no processo de preparação da superfície e na aplicação do produto REVRAN DWC 870. O tratamento de superfície realizado não atendeu ao padrão recomendado para áreas sujeitas à imersão permanente, comprometendo as condições necessárias para a adequada aderência do revestimento ao substrato.


Adicionalmente, a condição pegajosa da película indica provável falha na proporção de mistura e/ou na homogeneização dos componentes do produto, resultando em cura incompleta do revestimento e, consequentemente, em propriedades físico-químicas inferiores às especificadas. A combinação desses fatores favoreceu o deslocamento prematuro da tinta, a perda da proteção anticorrosiva e a exposição do substrato metálico ao meio, acarretando no desenvolvimento precoce de processos corrosivos.

Dessa forma, conclui-se que as anomalias verificadas não estão associadas à qualidade intrínseca do produto REVRAN DWC 870, mas sim a não conformidades nos procedimentos de preparação da superfície e aplicação do revestimento, que não seguiram as recomendações técnicas estabelecidas para o sistema.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Trapo limpo e luva, ao passar em cima da pintura, a tinta sai com facilidade mostrando que o produto não foi preparado de maneira correta.

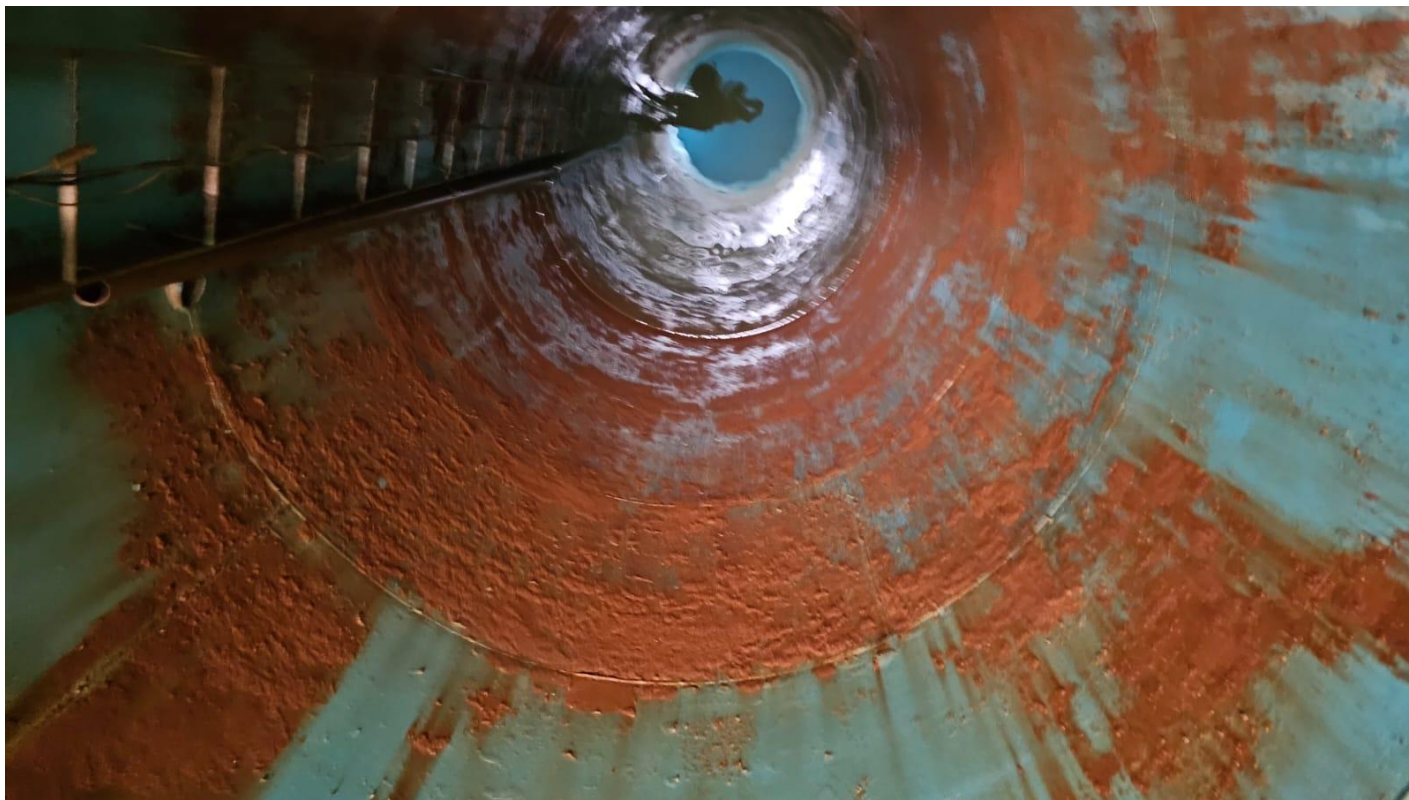

Situação atual do tanque. O mesmo não foi esvaziado por completo.

Ewerton Silvestre

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings