

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: RAT EWE 001-26	Data: 13/01/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: CABANA ECO RESORT (PARQUE AQUÁTICO)	Aplicadora: CONTRATADO CLIENTE
Contato: Sr. EDUARDO DO CARMO DE MENEZES	Obra: ☒ Manutenção ☐ Nova
E-mail/Fone: (82) 9.9983-3079 - tpc@tpcprojetos.com.br	
Sector: PROPRIETÁRIO	Data de fechamento: 13/01/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície
Substrato: CONCRETO
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: N/A
Grau Inicial da Superfície: N/A
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: N/A
Rugosidade: N/A
Tipo de Preparo de Superfície: Tratamento Manual (INFORMADO)
Tipo de Abrasivo: N/A

Produto
Produto / Descrição: POLIDURA PU PISCINA
Cor: AZUL
Código comp. A: N/A
Lote: N/A Fabricação: N/A Validade: N/A
Código comp. B: N/A
Lote: N/A Fabricação: N/A Validade: N/A
Código comp. C: N/A
Lote: N/A Fabricação: N/A Validade: N/A
Diluyente: N/A
Lote: N/A Fabricação: N/A Validade: N/A
Observação Adicional: N/A

Características de Aplicação**Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%):**N/A**Espessura seca (E.F.S µm):** N/A**Primer:** N/A**Intermediário:** N/A**Acabamento:** N/A**T (°C):** N/A**URA:** N/A**Equipamento(s):** PISCINA**Método de Aplicação:** ROLO**Condições de aplicação:** () Boa () Regular () Ruim – N/A**Obs. Adicional:** N/A**Legenda**

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Informações Técnicas:**1-OBJETIVO:**

- Assistência Técnica ao Cliente – Atendimento a solicitação do Representante Sr. Vinicius Frederico (VF Soluções), em suporte a REVENDA CASA DAS TINTAS.
- Ocorrência: Após aplicação do produto Polidura PU Piscina e enchimento, cliente relata surgimento generalizado de pontos escuros (supostamente fungos) no fundo da piscina.

2- PARTICIPANTES:

- Ewerton Silvestre – Assistência Técnica (RENNER COATINGS);
- Rondinelle Santos – Gerente Comercial Técnico (CASA DAS TINTAS)

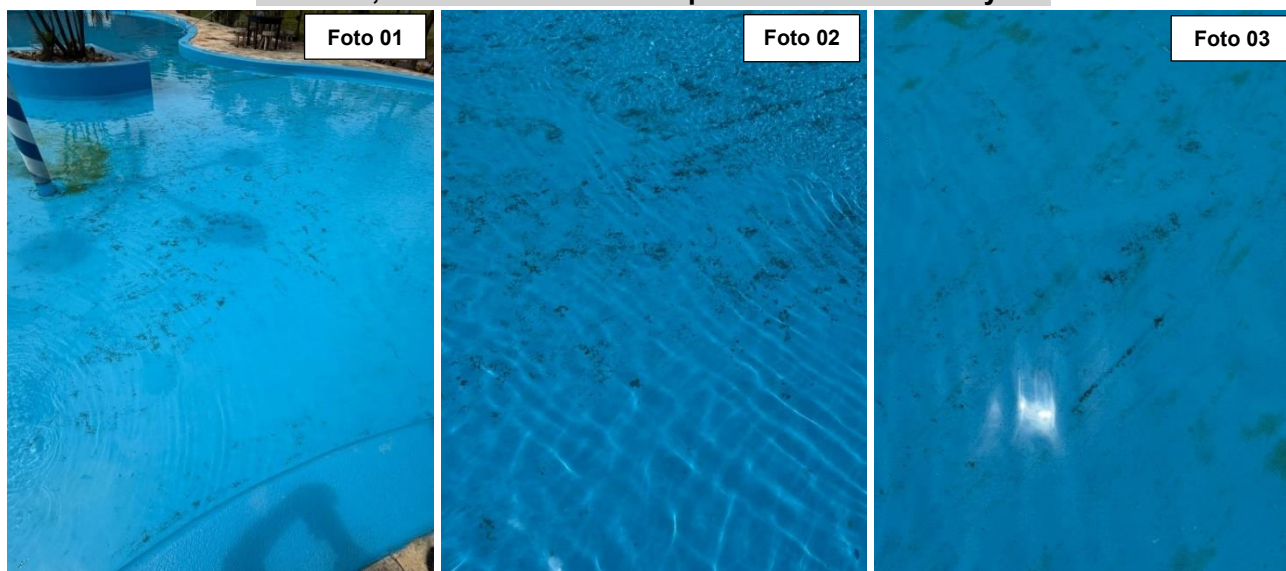
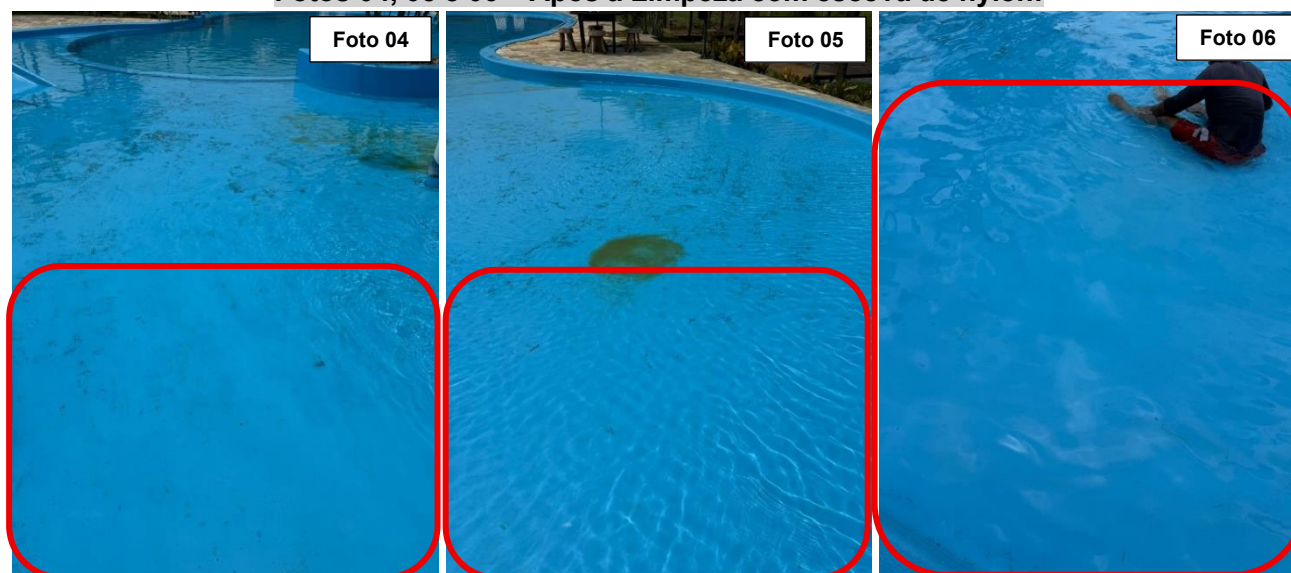
3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Inspeção visual para análise de sujidades e pontos escuros generalizados no fundo da piscina.
- Teste de Escovação em pontos específicos para tentativa de remoção dos pontos pretos.

4- COMENTÁRIOS (Recomendações Importantes e/ou Observações):

O aparecimento de pontos pretos no fundo da piscina geralmente significa a presença de algas negras (um tipo resistente de cianobactéria) ou, em alguns casos, manchas causadas por metais na água. Mais conhecidas como Algas Negras, são a causa mais comum de pontos pretos e são organismos tenazes com um revestimento resistente ao cloro habitual. Elas criam raízes nos poros de superfícies como concreto e a parte visível é apenas a "cabeça" da colônia.

Durante visita foi solicitado a equipe local a realização da escovação da área no fundo da piscina. Após essa atividade podemos verificar por meio das fotos abaixo, que os pontos mostram um bom clareamento, apresentando ter ficado apenas as "raízes" nos poros do substrato.

Fotos 01, 02 e 03 – Antes da Limpeza com escova de nylon:**Fotos 04, 05 e 06 – Após a Limpeza com escova de nylon:**

Em observância e comparativos da visibilidade dos pontos pretos na tinta Polidura PU Piscina (Azul), podemos observar que o mesmo, “contaminante” também aparece em áreas que não estão aplicadas/pintada (sem produto da RENNER). Isso mostra e define que a contaminação/sujidade não está relacionada a falhas do revestimento, mas sim a condições favoráveis ao crescimento microbiológico na superfície, e o tratamento químico ineficiente, que está permitindo a proliferação dos micro-organismos.



Foto 07



Foto 08

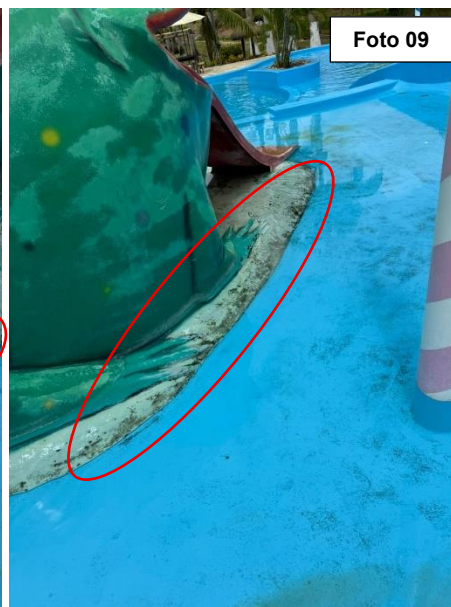


Foto 09



Foto 10

A foto 10, mostra/ilustra melhor que a parte acinzentada da base do equipamento/escorrego(sapo) está sem pintura e apresentando os contaminantes (pontos pretos) está imersa (Dentro d'água). Consequentemente, as fotos 07, 08 e 09, mostram a base do equipamento/escorrego (sapo) encontram-se imersas.

Histórico de e-mail:**Fwd: Problema Técnico patologia POLIDURA PU PISCINA**

Em ter., 6 de jan. de 2026 às 11:20, Vinicius Federico <vinicius@vfsolucoes-se.com.br> escreveu:

Bom dia, a todos. Tudo bem?

Antes de tudo, desejo a todos um excelente 2026 — com saúde, prosperidade e bons resultados ao longo do ano.

Aproveito também para informar que, a partir deste momento, este passa a ser o meu **novo e-mail de contato** para tratativas profissionais. Peço, por gentileza, que atualizem.

Sobre o caso da piscina do Cabana Eco Resort, reforço que estamos acompanhando a situação junto à nossa área técnica desde a abertura da análise. Conforme o parecer emitido, a ocorrência de mofo não relacionada a falhas do revestimento, mas sim a condições favoráveis ao crescimento microbiológico na superfície, considerando o ambiente costeiro, elevada umidade e possíveis interferências ligadas ao tratamento químico da água. Segue parecer:

Segue retorno da área técnica em relação a Reclamação:

"Problemas de mofo não são oriundos de falhas na qualidade do revestimento, e sim das condições favoráveis para o crescimento microbiológico na superfície. Ideal nestes casos é a consulta a um químico tratador de piscinas e caso necessário, podemos marcar uma visita técnica também".

Rondinelle, conseguimos algum profissional que possa fazer essa análise?

Fico no aguardo para adiantarmos a solução do caso.

--

Vinicius Federico

VF Soluções | Comercial

☎ (79) 99828-4666 - (81) 99267-6960

✉ vinicius@vfsolucoes-se.com.br

Fwd: Problema Técnico patologia POLIDURA PU PISCINA

Em 9 de dez. de 2025, às(s) 16:57, Rondinelle Santos <rondinelle@casadastintas-al.com> escreveu:

Caro **Vinicius** boa tarde,

Durante atendimento a um cliente do segmento hoteleiro/aquático, foi constatado **mofo generalizado** na pintura de uma piscina em alvenaria, mesmo após repintura recente utilizando **Polidura PU Piscina Renner**. A análise inicial identificou que a aplicação anterior ocorreu sob **condições ambientais inadequadas**, com UR acima de 85%, presença de **neblina matinal** e possível aplicação após às 17h, fatores que comprometem a cura e o desempenho da tinta.

Orientamos o responsável a realizar um **procedimento completo de correção**, incluindo:

- esvaziamento e secagem total da piscina;
- desengorduramento e remoção integral do mofo;
- lixamento para criar aderência;
- lavagem ácida e enxágue abundante;
- aplicação da 1ª demão após as 10h, com até 20% de diluição;
- 2ª demão após intervalo técnico de 10 a 24 horas;
- cura mínima de 72 horas antes do enchimento.

O cliente executou o procedimento e enviou imagens da superfície com **100% de restabelecimento inicial**. Contudo, o **mofo retornou poucos dias depois**, sugerindo causas adicionais ligadas a **umidade persistente**, **substrato possivelmente contaminado**, **microinfiltração** ou **condições abrasivas típicas de área costeira**, que podem ultrapassar a capacidade de proteção da película mesmo quando corretamente aplicada.

Ressaltamos que, em anos de fornecimento da linha Polidura PU para piscinas de concreto e fibra, **nunca houve registro de patologia similar** junto a este cliente assim como outros.

Diante disso, solicitamos **parecer técnico formal da Renner Coatings** para análise do caso, validação do sistema recomendado para ambientes de alta umidade e definição dos procedimentos corretivos adequados.

Volumes adquiridos: 37 unidades – total R\$ 22.870,02. CNPJ: 61.951.847/0001-46

NOME: CABANA ECO RESORT

CEP: 57930-000

CIDADE: PASSO DE CAMARAGIBE

ENDEREÇO: FAZENDA CAMBARÁ, RODOVIA AL, N° 435 CENTRO.

SR. EDUARDO (82) 99983-3079. Aguardamos um breve retorno.

Atenciosamente,



Rondinelle Santos - Gerente Comercial Técnico

5 – CONCLUSÃO:

- Problemas de mofo não são oriundos de falhas na qualidade do revestimento, e sim das condições favoráveis para o crescimento microbiológico na superfície;
- Ideal nestes casos é a consulta a um químico tratador de piscinas;
- Reclamação Tecnicamente Improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

Conforme evidencias do item 4.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A

Ewerton Silvestre
Assistência Técnica NE



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (81) 9.8184-7550
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br