Laudo NR35 - Inspecao de Linha de Vida

Baseline sintético - inspeção de linha de vida vertical

STATUS FINAL: BLOQUEIO OPERACIONAL

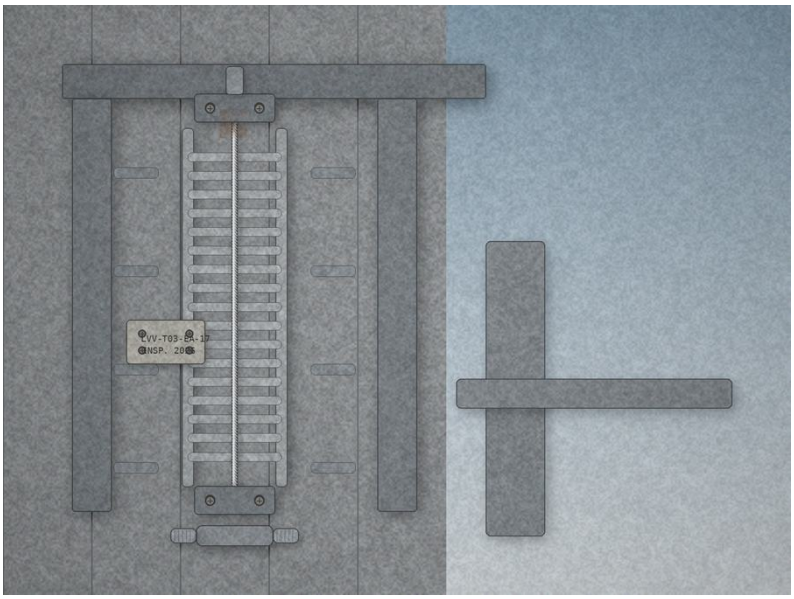

Codigo do documento	REL-NR35-LV-T03-2026-014
Contratante	Operadora Industrial Horizonte S.A.
Contratada	Atlas Soluções de Inspeção Vertical Ltda.
Unidade / local	Unidade Grãos Centro-Oeste - Torre de Transferência T-03 - escada metálica de acesso ao passadiço superior
Responsavel tecnico	Eng. Camila Nogueira Bastos
Data de vistoria	28/03/2026

Pacote de referencia SHA-256: e7e7bd0661596d4328789bf8...ed31e5f9c4f2

1. Resumo executivo e escopo

Sistema de linha de vida vertical em escada metálica com ponto crítico no cabo de aço próximo ao topo.

• item condição do cabo de aço classificado como NC

• corrosão inicial próxima ao ponto superior

• necessidade de bloqueio operacional até correção e reinspeção

Objeto da inspeção

inspeção visual sintética de linha de vida vertical

Campo	Conteudo
Sistema	LVV-T03-EA-17
Tipo	Linha de vida vertical
Restricoes	sem desmontagem, sem ensaios destrutivos e sem medições laboratoriais
Metodo	vistoria visual objetiva com checklist técnico, fotografias e consolidação de parecer

Componentes avaliados

• fixação dos pontos

• cabo de aço

• esticador

• sapatilha

• olhal

• grampos

2. Evidencias fotograficas obrigatorias

Os quatro slots abaixo seguem o contrato NR35: foto -> achado -> campo JSON -> secao PDF -> decisao Mesa -> emissao oficial.

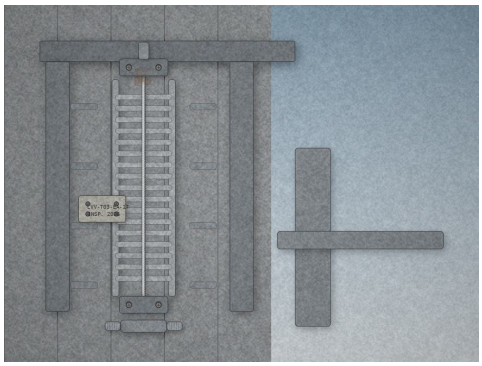

Foto 1 - Visao geral da linha de vida

Campo JSON: identificacao.referencia_principal | Secao PDF: evidencias_registros_fotograficos

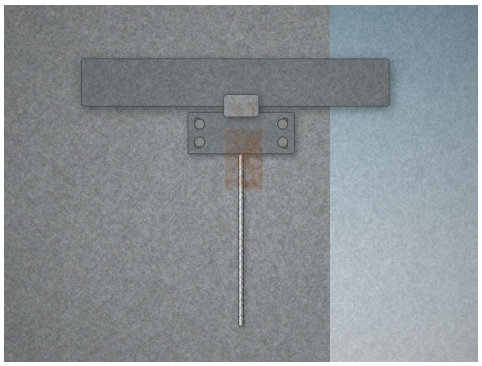

Foto 2 - Ponto superior / extremidade principal

Campo JSON: execucao_servico.evidencia_execucao | Achado: corrosao inicial

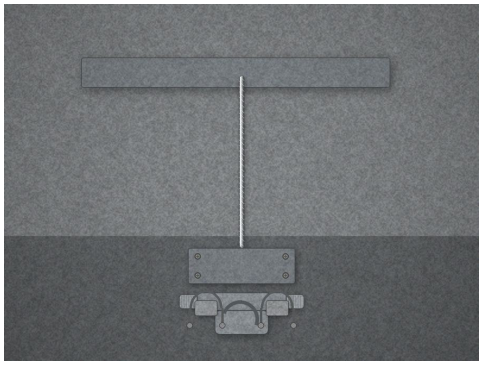

Foto 3 - Ponto inferior / extremidade secundaria

Campo JSON: evidencias_e_anexos.evidencia_complementar

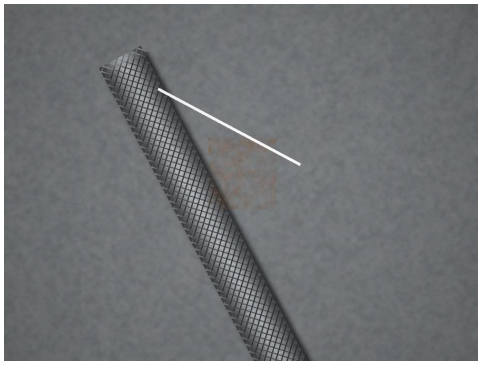

Foto 4 - Detalhe critico tecnico

Campo JSON: nao_conformidades_ou_lacunas.evidencias | Secao PDF: achados_nao_conformidades

Registros complementares disponíveis no pacote: IMG_704_fixacao_pontos.png e IMG_706_identificacao_sistema.png.

3. Checklist técnico e achados

Item	Status	Observacao / evidencia
Fixação dos pontos	C	Parafusaria e ancoragem sem soltura visual. Evidencia: Figura 4
Condição do cabo de aço	NC	Corrosão inicial próxima ao ponto superior. Evidencia: Figuras 2 e 5
Condição do esticador	C	Sem empeno e com rosca útil aparente. Evidencia: Figura 3
Condição da sapatilha	C	Assentamento regular no terminal inferior. Evidencia: Figura 3
Condição do olhal	C	Sem abertura ou deformação visível. Evidencia: Figura 3
Condição dos grampos	C	Posicionamento visualmente adequado. Evidencia: Figura 4

Não conformidades e providências

condição do cabo de aço (NC): corrosão inicial próxima ao ponto superior. Evidências: Figura 2, Figura 5.

Recomendações

• manter bloqueio operacional até correção

• substituir ou tratar o trecho comprometido conforme procedimento aplicável

• registrar evidência corretiva

• realizar reinspeção corretiva antes da liberação

4. Conclusão, Mesa e auditoria

CONCLUSAO TECNICA: BLOQUEIO

bloqueio operacional até correção e reinspeção

Proxima inspeção: 03/04/2027, condicionada à correção, reinspeção corretiva e liberação formal do sistema.

Amarração de evidências

• Checklist: condição do cabo de aço = NC

• Figura 2

• Figura 5

Governança da Mesa

Mesa	Mesa Tariel de Segurança em Altura
Critério	materialidade do risco de queda e coerência entre checklist, registros fotográficos e restrição operacional
Deliberação	baseline sintético aprovado com status bloqueio até correção e reinspeção

Assinatura e responsabilidade técnica

Responsável técnico	Eng. Camila Nogueira Bastos
ART	ART-GO2026/2241187
Inspetor líder	André Luiz Ferraz

Auditoria e rastreabilidade

Contrato de rastreabilidade	foto -> achado -> campo JSON -> secao PDF -> decisao Mesa -> emissao oficial
Hash do pacote de referência	e7e7bd0661596d4328789bf8c7b53d2efc77531adcada380c293ed31e5f9c4f2
Família / template	nr35_inspecao_linha_de_vida / nr35_inspecao_linha_de_vida
Natureza	Referência sintética para QA visual; não é emissão técnica real.