FAO 2D POUR CNC · DANS LE NAVIGATEUR

COPO


COPO dessine vos pièces en vectoriel, calcule les parcours d'outils (profil, poche, V-carving, perçage) et écrit le G-code pour votre machine. Tout se passe dans le navigateur, sans installation et sans compte.

`Version 1.335` `GPL v3` `Windows · macOS · Linux`

`Chrome · Edge · Firefox` `Français · English`

Ouvrir l'application
https://gbulleryahen-hash.github.io/copo/

Dépôt GitHub (code, téléchargement)
https://github.com/gbulleryahen-hash/copo

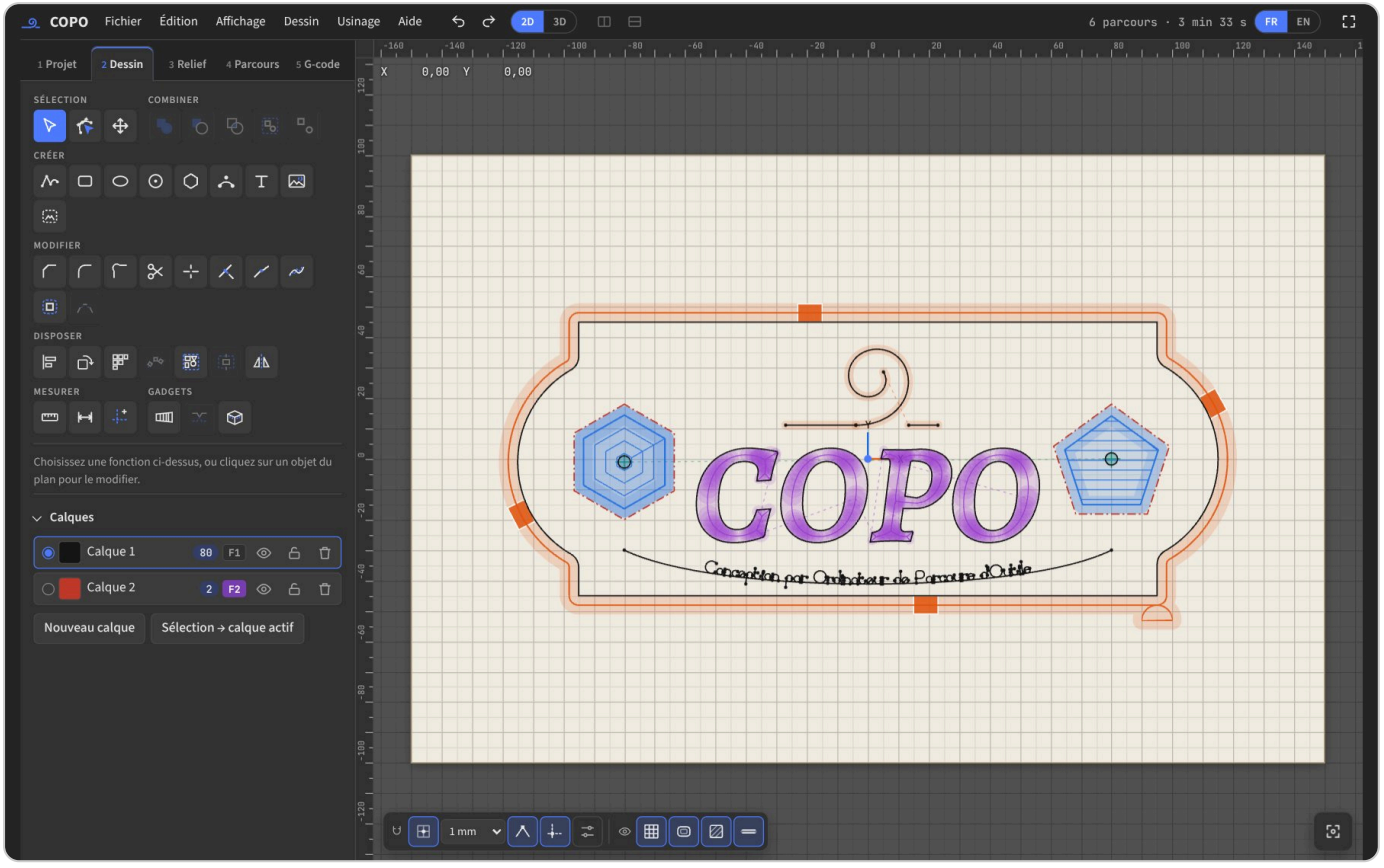

Le projet d'exemple : le texte COPO en V-carving, une phrase en police à trait unique sur une courbe, un filet décoratif à la fraise hémisphérique, deux perçages au foret, un détourage avec ponts d'attache et deux poches sur la face 2. Les parcours s'affichent en couleur sur le brut.

En bref

Dessin vectoriel
Rectangle, ellipse, polygone, étoile, arc, plume Bézier, texte, nœuds, chanfreins, congés, booléens, calques, cotes.

Usinage 2D
Profil extérieur, intérieur ou sur la ligne, poche en spirale ou en aller-retour, reprise de matière, perçage.

V-carving
Par axe médian, comme dans Aspire : la fraise remonte jusqu'à la pointe des coins.

Entrées d'outil
Rampe aller-retour, rampe continue, arc, arc en rampe, hélice. Surépaisseur et passe de finition.

Ponts d'attache
Répartis automatiquement ou placés à la main, plats ou triangulaires.

Imbrication
Place plusieurs pièces sur le panneau selon leur forme réelle, avec rotations.

Polices à trait unique
Une soixantaine fournies (Hershey, EMS, Relief…) pour graver vite en une seule passe.

Double face
Calques par face, retournement en X ou en Y, pause pour retourner la pièce.

Aperçu 3D
Simulation de l'enlèvement de matière, face 1 et face 2, avec lecture animée.

G-code
GRBL, grblHAL, GRBL manuel (G53), Carbide Motion, Onefinity, LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC, MASSO, post-processeur personnalisé, une soixantaine de machines au format .pp (Haas, Tormach PathPilot, Axyz, Isel, Kuka, laser, HPGL…) et import de vos fichiers .pp. Arcs G2/G3.

Fiche de gamme
Fiche d'atelier imprimable : vues 2D et 3D, origine, outils, parcours, vitesses, contrôles.

Millimètres ou pouces
Dessin, outils et avances en mm ou en pouces (fractions possibles), G-code en G21 ou G20.

Français et anglais
Interface et mode d'emploi dans les deux langues, au choix avec les boutons FR / EN en haut à droite.

Logiciel libre
Licence GNU GPL v3 : utilisez, modifiez et partagez COPO librement.

Votre premier usinage en six étapes

1

Réglez le projet

Onglet **Projet** : dimensions et matière du brut, point d'origine X0 Y0, zéro Z (dessus du brut ou table), unités et machine.

2

Dessinez ou importez

Tracez avec les icônes de l'onglet Dessin, importez un SVG, un DXF, un PDF, un AI ou une image (icône **Importer** du groupe Créer, ou menu Fichier) ou écrivez un texte.

3

Vérifiez vos outils

Choisissez le matériau dans l'onglet Projet, puis vérifiez dans la **Bibliothèque d'outils** (onglet Parcours) la vitesse, l'avance, la profondeur de passe et le pas latéral de chaque fraise.

4

Créez les parcours

Sélectionnez les vecteurs dans la vue 2D, ouvrez l'onglet **Parcours**, choisissez Profil, Poche, V-carve ou Perçage, réglez puis cliquez sur **Calculer**.

5

Contrôlez en 3D

Le bouton **Simulation de l'usinage** (onglet Parcours) ou **Usinage** › **Aperçu 3D de l'usinage** montre le brut usiné. Rejouez l'usinage pour repérer une erreur de profondeur ou d'outil.

6

Enregistrez le G-code

Onglet **G-code** : choisissez le post-processeur, puis **Enregistrer le G-code**. Faites toujours un passage à vide avant d'usiner.

L'interface

La fenêtre se lit de gauche à droite, dans l'ordre du travail.

Premier lancement : un écran d'accueil propose une **visite rapide** (six bulles sur les zones principales), le projet d'exemple ou un projet vide. Ensuite, à la première ouverture de chaque onglet, une ou plusieurs **astuces** montrent l'essentiel. Passer la visite coupe aussi les astuces. Menu **Aide › Visite rapide** pour la revoir, **Aide › Réafficher les astuces** pour les remettre ; la case « Ne plus afficher au démarrage » masque l'écran d'accueil.

- **Bouton Enregistrer** (disquette, à gauche de 2D/3D) : la première fois, il demande où enregistrer le projet ; ensuite il réécrit simplement le même fichier (comme `Ctrl` + `S`). Un point bleu signale des modifications non enregistrées.
- **Fichier en cours** : son nom s'affiche au milieu de la barre du haut et dans l'onglet du navigateur (« Sans titre » pour un nouveau projet) ; un point bleu signale des modifications non enregistrées.
- **Barre de menus** : Fichier, Édition, Dessin, Usinage, Extensions et Aide. Le menu Dessin range ses commandes en cinq catégories encadrées : Groupes, Combiner, Vecteurs, Coins et Disposer. Le menu **Extensions** regroupe les modules qui créent d'un coup dessins et parcours : touche de guitare, incrustation en V, incrustation en poche, boîte à entures et graduations rotatives. Le menu Aide ouvre ce mode d'emploi, permet de signaler un bug et affiche la licence. Les boutons **FR / EN**, tout à droite de la barre, changent la langue de l'interface ; le bouton qui les suit passe COPO en **plein écran** (Échap pour en sortir).
- **Onglet Dessin** : en haut, une grille d'icônes regroupe toutes les fonctions de dessin, en deux colonnes : à gauche Sélection et Bibliothèque, Créer, Disposer ; à droite Mesurer, Modifier, Combiner ; avec une infobulle et une lettre de raccourci pour chacune. Juste en dessous s'affiche ce dont vous avez besoin : les réglages de l'outil choisi (avec une aide et un petit schéma), le formulaire de la fonction cliquée (Aligner, Copie en réseau, Imbrication, Images…), ou le bloc Sélection quand un vecteur est sélectionné. Les icônes grisées demandent d'abord une sélection. Les calques restent en bas. Échap referme la fonction ouverte.
- **Plan de travail** : le brut en beige, les règles en millimètres, la grille et l'origine (flèches X et Y).
- **Panneau de gauche** en cinq onglets : **Projet**, **Dessin**, **Relief**, **Parcours** et **G-code**. Ils sont numérotés de 1 à 5 dans l'ordre habituel du travail. Dans les onglets Projet et Parcours et dans la bibliothèque d'outils, de petits schémas


montrent ce que fait chaque réglage (profondeur, surépaisseur, sens de coupe, entrée de l'outil, ponts, forme de la fraise, zéro Z…) et se mettent à jour avec vos choix.

- **Barre de la vue 2D**, flottante en bas à gauche de la vue 2D (les coordonnées du curseur par rapport à l'origine s'affichent en haut à gauche de la vue 2D, sur fond transparent, comme les informations de la vue 3D) : deux groupes d'icônes à allumer ou éteindre (leur nom s'affiche au survol). *Accroche* (aimant) : grille et son pas, vecteurs, repères, et le bouton de réglages qui ouvre les Règles d'accroche, juste au-dessus. *Afficher* (œil) : grille, parcours, matière enlevée, traits superposés. Un bouton allumé est entouré de bleu. En bas à droite, le bouton **Tout voir** montre le brut et tout le dessin ; la vue 3D a les mêmes barres, au même endroit.
- **Infobulles** : arrêtez la souris un quart de seconde sur un bouton ou un réglage pour voir ce qu'il fait. L'infobulle disparaît dès que la souris quitte l'élément, et s'affiche aussitôt sur le bouton voisin quand vous explorez. Les flèches ▲ ▼ de la liste des parcours changent leur ordre d'usinage. Dans la liste des parcours, seul le nom s'affiche : l'opération, l'outil, la durée et les éventuels avertissements (pastille *!*) apparaissent au survol.
- **Calculs dans les champs** : dans tout champ numérique, tapez une opération avec `+` `-` `*` (ou `x`) `/` et des parenthèses, par exemple `595-140`, `73,694/2` ou `(10+5)*3` : le résultat remplace le calcul à `Entrée` ou en quittant le champ.
- **Noms des parcours** : un nouveau parcours est nommé *calque_fonction_fraise*, par exemple `femelle_degagement_6mm`, `femelle_vcarve_90deg` ou `F2_fond_poche_6mm` sur la face 2. Tant que vous ne l'avez pas changé, le nom suit les réglages (autre fraise, autre fonction). Pour renommer un parcours, double-cliquez sur son nom dans la liste (ou `F2`) : rien n'est recalculé. Dans le formulaire, si seul le nom change, le parcours n'est pas recalculé non plus.
- **Trois niveaux d'aide** (1.283) : sous chaque réglage, une ligne courte dit quoi faire. L'icône ⓘ ouvre une bulle avec le détail (pourquoi, quand, raccourcis) : survolez-la, ou touchez-la sur une tablette ; son lien « En savoir plus » ouvre la section correspondante de ce mode d'emploi. Les **mots techniques** (rampe, ponts, pas latéral, débourrage, surépaisseur…) affichent leur définition quand vous les survolez, sans icône ni soulignage ; sur tablette, touchez le mot. Les avertissements disent la conséquence et la solution, par exemple « Risque de casser la fraise : réduisez la profondeur de passe ».

Un vecteur se sélectionne en cliquant **sur son trait** (pas à l'intérieur) : les formes empilées restent ainsi accessibles. Une forme déjà sélectionnée peut se déplacer en la glissant depuis l'intérieur.

Clic droit (outil Sélection) : sur un vecteur, dans la vue 2D comme dans la vue 3D, il le sélectionne et ouvre un menu à côté du pointeur. Sur un vecteur : **Usiner** (Profil, Poche, V-carve, Perçage), **Dupliquer**, **Grouper**, **Souder**, **Contour décalé…**, **Miroir…**, **Rotation…**, **Centrer sur le brut**, **Créer un relief** (Dôme, Extrusion), **Mettre sur le calque**, **Copier sur le calque** et **Supprimer**. Sur une image : vectoriser, transformer en relief, ajuster, centrer, ordre d'empilement, verrouiller, supprimer. Sur un relief : parcours d'ébauche, de finition ou de profil, contour, dupliquer, ajuster, centrer, masquer, supprimer, et en 3D déplacer, tourner, redimensionner, poser au fond ou aligner sur le dessus. Dans le vide de la vue 2D, le clic droit ferme l'outil ou les réglages en cours et désélectionne, sans menu ; dans le vide de la vue 3D : tout voir, vue de dessus, vue de face. Avec la plume ou un autre outil de tracé, le clic droit termine toujours le tracé ; en 3D, le clic droit glissé déplace toujours la vue. **Dupliquer** (`Ctrl` + `D`) crée la copie *sur place*, sélectionnée : faites-la glisser ou déplacez-la aux flèches. Les **traits superposés** (doublons, copies non déplacées, bords communs, imports DXF en double) sont surlignés en rose, pour les repérer d'un coup d'œil : la fraise passerait deux fois sur ces portions. Le bouton *Traits superposés* du groupe Afficher (ou **Paramètres** › **Affichage**) active ou désactive ce surlignage.

Dessiner

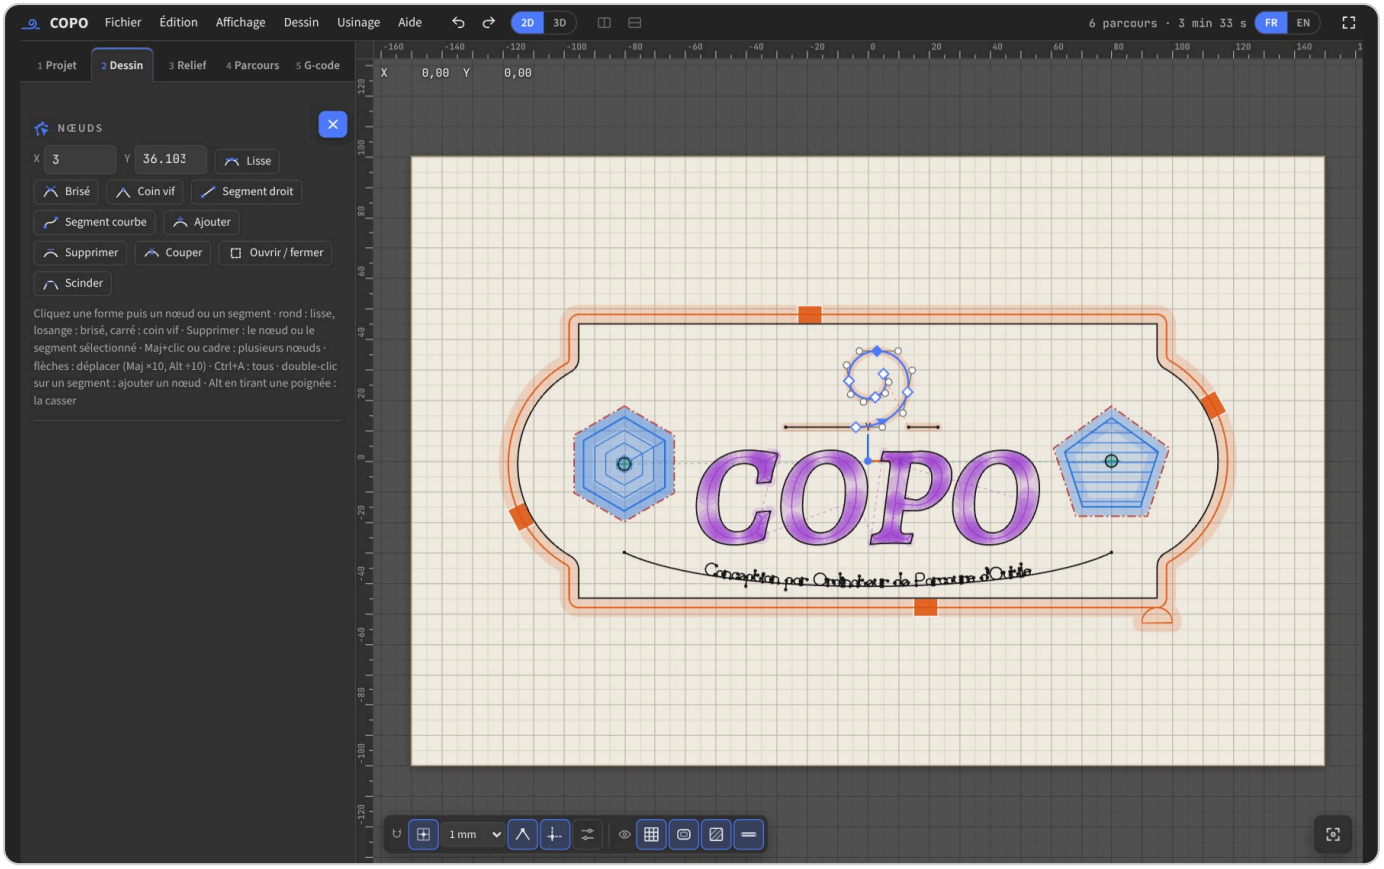

L’outil Nœuds : position X/Y en absolu ou en relatif, puis les boutons rangés par usage (types de nœuds, segments, ajouter, supprimer, couper, scinder, ouvrir / fermer).

Le panneau Dessin, comme dans Aspire : quand vous choisissez un outil ou une fonction de la grille, ses réglages remplacent les icônes. La **croix bleue** en haut à droite, ou un clic droit dans le vide du dessin, les ferme et ramène la grille. Quand vous cliquez un vecteur, la grille reste et ses réglages (Sélection, image…) s'affichent dessous ; les textes d'aide s'ouvrent avec l'icône ⓘ.

Formes et tracés

- **Rectangle** `R`, avec coins carrés, en rayon externe, en rayon interne (arcs creusés) ou chanfreinés. **Ellipse** `E` (Maj : cercle) et **Cercle par le centre** `C`.
- **Valeurs chiffrées** (cercle, ellipse, rectangle, polygone et étoile, arc) : le panneau de l’outil affiche des champs comme dans Aspire. Cercle : centre X/Y, rayon ou diamètre. Ellipse et rectangle : point de référence (grille de 9 points), X/Y, largeur et hauteur. Polygone et étoile : centre, rayon, angle. Arc : point de départ, point d’arrivée, rayon et hauteur (flèche), liés entre eux. Tracez à la souris : la forme reste sélectionnée et les valeurs la modifient directement (coins et nombre de côtés compris) ; **Valider** la termine, vous pouvez tracer la suivante. Sans forme en cours, saisissez les valeurs puis **Créer**. Pour reprendre

plus tard une forme tracée ainsi (même déplacée ou redimensionnée), sélectionnez-la et cliquez sur l'icône crayon **Modifier les cotes** de la section Sélection.

- **Polygone et étoile** `O` : nombre de côtés ou de branches, rayon intérieur. Cliquez au centre puis glissez : le 2e point s'accroche à l'horizontale et à la verticale du centre (`Ctrl` : par pas de 15°).
- **Plume** `P` (premier outil de la rangée Créer) : clic pour un point anguleux, cliquer-glisser pour un point courbe, clic sur le premier point pour fermer, double-clic pour terminer. Près de l'horizontale ou de la verticale du point précédent, le trait s'y aligne tout seul (repère « Horizontale » / « Verticale » et pointillés) ; avec `Ctrl`, l'angle avance par pas de 15° (0°, 45°, 90°…). **Prolonger une ligne** : commencez la Plume sur l'extrémité d'une ligne ouverte (repère « Extrémité ») ; le tracé continue cette ligne au lieu d'en créer une nouvelle, et la courbe vers le point suivant part exactement dans son axe (tangente). Glissez depuis ce premier point, dans l'axe, pour régler la tension de la courbe. La `barre d'espace` termine la ligne en cours et en commence une nouvelle ; le *clic droit* termine la ligne et quitte la plume. Le bloc **Point suivant** du panneau sert à créer les points au clavier : tapez *X* et *Y* (position absolue), ou un *angle* et une longueur *L*, ou *dx* et *dy* depuis le dernier point. Les six champs restent liés (en tapant l'angle et la longueur, X, Y, dx et dy se calculent) et un aperçu en pointillés montre le point. `Entrée` ou **Ajouter** le pose, **Annuler** retire le dernier point, **Fermer** et **Terminer** finissent le tracé.
- **Arc** `A` : par 3 points (départ, arrivée, puis le bombé) ou, en mode *Centre, départ, arrivée*, clic au centre, au départ puis à l'arrivée : l'arc part du côté vers lequel vous tournez la souris autour du centre.
- **Nœuds** `N` : déplacez nœuds et poignées, double-cliquez sur un segment pour ajouter un nœud, `Alt` en tirant une poignée pour la casser, `Maj` pour la garder horizontale ou verticale par rapport à son nœud. Un clic sur une poignée la **sélectionne** (rond orange) : ses coordonnées X/Y s'affichent dans le panneau, en absolu ou en relatif, et se modifient comme celles d'un nœud. Les champs *L* (longueur de la poignée, sa distance au nœud) et *Angle* (0° vers la droite, 90° vers le haut) se règlent aussi : changer L garde la direction, changer l'angle garde la longueur. En les glissant, nœuds et poignées s'accrochent aux lignes et au **prolongement** des segments droits (repère « Prolongement » en pointillés) : posez la poignée d'une courbe sur le prolongement de la ligne qui la précède, la courbe lui est tangente. Quatre types de nœuds : **Lisse** (rond, poignées alignées), **Symétrique** (rond pointé, poignées alignées et de même longueur : tirer l'une déplace l'autre en miroir), **Brisé** (losange, deux poignées indépendantes pour un angle entre deux courbes) et **Coin vif** (carré, sans poignées). Plusieurs nœuds : `Maj` +clic pour en ajouter ou en retirer, cadre tracé dans le vide pour les prendre tous d'un

coup (`Maj` pour compléter), `Ctrl+A` pour tous. Les nœuds sélectionnés se déplacent ensemble à la souris ou aux **flèches** (1 mm, `Maj` 10 mm, `Ctrl` pas fin selon le zoom, `Alt` ÷ 10). Les champs X et Y donnent la position du nœud en *Absolu* ; en *Relatif*, tapez un déplacement puis Entrée : il s'applique à tous les nœuds sélectionnés. Les boutons sont rangés par usage : types de nœuds (Brisé, Coin vif, Lisse, Symétrique), segments (courbe, droit), ajouter, supprimer, couper, puis Scinder et Ouvrir / fermer ; Lisse, Coin vif et Suppr s'appliquent à tous. Un **segment** sélectionné (cliquez dessus, il passe en rouge) se supprime avec **Supprimer** ou `Suppr` : un contour fermé devient une ligne ouverte, une ligne ouverte est coupée en deux. Pour passer à une autre forme, cliquez sur son contour. **Scinder** (aussi dans la rangée Modifier) coupe le profil à chaque nœud : chaque segment devient un vecteur séparé.

Modifier

- **Chanfrein** `K` et **Congé** `F` sur un coin, ou sur tous les coins vifs via le bloc **Coins**. Le coin peut aussi être formé par deux vecteurs séparés qui se touchent (une ligne et un arc, par exemple) : COPO les joint en un seul vecteur puis fait le congé ou le chanfrein.
- **Copier, couper, coller** : `Ctrl+C`, `Ctrl+X`, `Ctrl+V` (aussi dans le menu **Édition**). Chaque collage est décalé de 10 mm et reste sélectionné ; les groupes et les calques sont conservés. Le presse-papiers sert aussi d'un projet à l'autre. Avec un relief sélectionné, Ctrl+C puis Ctrl+V en colle une copie.
- **Ajuster** `X` supprime la portion de vecteur entre deux intersections ; **Couper** `U` coupe un vecteur à l'endroit cliqué.
- **Étendre les vecteurs** (groupe Modifier) : cliquez le trait ouvert à prolonger, puis approchez la souris d'une de ses extrémités. Son prolongement s'affiche en pointillés, dans la direction du tracé, avec un rond à chaque croisement avec un autre vecteur. Cliquez un croisement : le trait est prolongé jusque-là. Vous pouvez continuer vers le croisement suivant ; `Échap` permet de choisir un autre trait.
- **Souder, Soustraire, Intersection** pour les opérations booléennes ; **Joindre** et **Fermer** pour les vecteurs ouverts, les écarts étant comblés par une ligne droite ou par une courbe lisse qui prolonge les deux tracés ; **Contour décalé** : sur un vecteur fermé à l'extérieur, à l'intérieur ou des deux côtés ; sur un vecteur ouvert à droite ou à gauche du tracé, ou tout autour (« Les deux » crée un contour fermé). Une distance négative passe de l'autre côté (−1 en Extérieur = 1 mm à l'intérieur). Angles nets ou arrondis, et option pour supprimer l'original

- **Lisser (adapter des courbes)** (Modifier) : remplace les vecteurs faits de nombreux petits segments (vectorisation, DXF, import) par des *arcs*, des *courbes de Bézier* ou des *lignes droites* qui restent à moins de la tolérance du tracé d'origine. « Garder les coins saillants » conserve en angle vif les coins dont le changement de direction dépasse l'angle max (60° par défaut). Un aperçu en pointillés orange et le nombre de nœuds avant/après s'affichent avant d'appliquer ; décochez « Remplacer » pour garder les originaux. *Arcs* ou *Bézier* ? Dans COPO, toutes les courbes (cercles, arcs, ellipses, lettres) sont enregistrées en courbes de Bézier, comme dans un fichier SVG. Le mode *Arcs* repère les portions qui suivent un vrai cercle (centre et rayon constants) et les trace avec des Bézier calées sur cet arc, au plus une par quart de cercle : l'écart avec l'arc parfait est d'environ 0,03 % du rayon (moins d'un centième de millimètre pour 30 mm de rayon). Choisissez-le pour les formes mécaniques (gabarits, congés, trous) : les rayons sont vraiment constants et donnent des G2/G3 propres. Le mode *Courbes de Bézier* donne des courbes libres, souvent avec moins de nœuds sur les formes organiques (dessin vectorisé, volute), mais un « rond » n'y est pas forcément un cercle exact.
- **Aligner et répartir** (vecteurs ou reliefs ; pour les reliefs, `Maj` + clic dans la vue 2D en choisit plusieurs, et les mêmes boutons sont dans l'onglet Relief) : choisissez la référence dans « Aligner sur ». *La sélection* : un seul vecteur s'aligne sur le brut, plusieurs s'alignent entre eux. *Le premier vecteur sélectionné* : il ne bouge pas et les autres s'alignent sur lui ; Répartir les place à sa suite, dans l'ordre où vous les avez sélectionnés, avec l'espacement indiqué. *Le brut* : alignement sur les bords du brut, répartition sur toute sa largeur ou sa hauteur.
- **Bloc Sélection** : disposé comme dans les logiciels de dessin vectoriel : à gauche le point de référence (neuf points), puis X et Y, puis L (largeur) et H (hauteur), et le cadenas qui garde les proportions (bleu : activé). En dessous, l'angle de la sélection : tapez une valeur, la sélection prend cet angle en tournant autour du pivot ; puis la case *Cadre rotatif* et les boutons modifier, dupliquer, supprimer.
- **Rotation** (Disposer) : un pivot orange apparaît au centre de la sélection ; faites-le glisser dans la vue 2D (il s'accroche aux vecteurs, aux repères et à la grille), ou choisissez l'un des neuf points, ou tapez ses coordonnées. Rotation *relative* (la sélection tourne de l'angle indiqué, positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ou *absolue* (la sélection prend l'angle indiqué, COPO retient les rotations déjà faites). Boutons ↺ 90° et ↻ 90° pour les quarts de tour.
- **Poignées** : cliquez une seconde fois sur un vecteur déjà sélectionné. Les carrés redimensionnent (coins proportionnels si le cadenas « Garder les proportions » est activé, Maj pour l'inverse, Ctrl pour avancer au millimètre ; milieux sur un seul axe), les ronds font tourner autour du pivot (Ctrl : angle

arrondi à 15° près, 0, 15, 30… ; Ctrl + Maj : au degré près), et le pivot se déplace. Un nouveau clic les masque. La case **Cadre rotatif** (bloc Sélection, décochée par défaut, sous « Garder les proportions ») fait suivre au cadre l'angle d'une forme tournée : on l'étire alors dans son propre sens, comme dans Aspire (pour une forme seule, ou des formes tournées du même angle ; une ligne droite prend son orientation : sa largeur est alors sa longueur). La largeur et la hauteur du bloc Sélection sont alors celles de la forme dans son propre sens, et les modifier l'étire dans ce sens.

- **Déplacer au clavier** : les flèches déplacent la sélection de 1 mm (`Maj` : 10 mm). Avec `Ctrl`, le pas s'adapte au zoom : environ un pixel de l'écran, arrondi à 1, 2 ou 5 (0,05 mm de près, 1 mm de loin), pour caler un vecteur au plus juste ; `Ctrl` + `Maj` : dix fois plus. Le pas utilisé s'affiche. Même chose pour les nœuds et les images.
- **Clic droit et double-clic** : un seul clic droit dans la vue 2D termine la ligne en cours (polyligne), annule un tracé commencé, revient à l'outil de sélection et désélectionne ; en sélection, il masque les poignées puis désélectionne. Le double-clic sur un vecteur, depuis la sélection ou un outil de forme (rectangle, ellipse, cercle, polygone, arc, cote, mesure), le sélectionne avec ses poignées ; un nouveau double-clic ouvre l'édition de ses nœuds (Échap ou clic droit pour en sortir).
- **Miroir** (groupe Disposer) : retourne la sélection par rapport au bord du dessus, de gauche, de droite ou du dessous de son cadre, horizontalement ou verticalement (autour de son centre, ou du centre du brut si la case est cochée), ou par rapport à une ligne droite sélectionnée avec les formes (**Retourner sur la ligne**). Des petites icônes (la lettre P et son reflet) montrent l'effet de chaque bouton. La case *Créer une copie en miroir* garde l'original en place.
- **Contour** (dernière icône du groupe Créer) : avec une image sélectionnée, ouvre sa vectorisation ; avec un relief sélectionné, crée le vecteur qui suit son pourtour.
- **Copie en réseau** en grille, circulaire ou *le long d'une courbe* (aussi l'icône **Répéter le long d'une courbe** de Disposer) : sélectionnez les vecteurs à répéter puis, en dernier, la courbe guide (`Maj` +clic) ; indiquez le nombre de copies, réparties sur toute la courbe ou avec un espacement, un décalage au départ, et cochez *Orienter selon la courbe* pour qu'elles tournent avec elle. **Miroirs**, **rotation**, **ordre de superposition**.
- **Position et taille exactes** : bloc **Sélection**, avec un point de référence choisi parmi neuf (coins, milieux, centre).

Accrochage, repères et cotes

Édition › **Paramètres** › **Accroche** regroupe les **règles d'accroche** : grille et son pas, **repères**, coins, milieux et centre du brut, rayon d'accroche (petit à grand), et accroche aux vecteurs avec ses six types de points (extrémités et nœuds, milieux, intersections, centres, tangentes, et *sur le tracé* : n'importe quel point d'une ligne ou d'une courbe, le plus proche du curseur). Les points précis (extrémité, milieu…) restent prioritaires sur « sur le tracé ». **Centre d'un cercle ou d'un arc** : passez la souris près de son contour, une petite croix orange montre le centre ; allez dessus pour vous y accrocher (y compris pour les cercles faits de segments droits, importés ou vectorisés). L'**origine** (X0 Y0) est toujours un point d'accroche. Quand vous déplacez un vecteur en le saisissant par un de ses points (nœud, coin, milieu, centre), c'est ce point qui s'accroche : glissez le coin d'un rectangle sur l'origine, il s'y pose exactement. Ces réglages sont mémorisés. Glissez depuis une règle pour créer un repère : les points dessinés s'y accrochent, et en déplaçant une sélection, ses bords et son centre s'alignent sur les repères (et sur le brut si cette case est cochée). Un **double-clic sur un repère** ouvre le bloc **Repères** (groupe Mesurer) sur sa position, à changer au clavier ; le **cadenas** de chaque ligne bloque le repère, qui ne bouge plus à la souris. Un symbole orange au curseur indique l'accroche trouvée. L'icône de grille, sous la vue 2D, montre ou cache la grille. L'outil **Mesurer** `M` donne une distance et l'outil **Cote** `D` pose une cote qui reste dans la vue 2D. Une extrémité accrochée à un nœud, au milieu d'un segment ou au centre d'un arc ou d'un cercle (point plein au bout de la ligne d'attache) reste liée au vecteur : si vous le déplacez, le redimensionnez ou modifiez ses nœuds, la cote suit et sa valeur se met à jour. Une extrémité posée ailleurs (grille, intersection, point libre) reste fixe.

Calques, images et fichiers


- **Calques** : couleur des traits, visibilité, verrou et face usinée (F1 dessus, F2 dessous). Supprimer un calque qui contient des vecteurs demande s'il faut les déplacer sur un autre calque ou les supprimer aussi. Sous la liste, **Sélection → calque actif** déplace la sélection sur le calque actif et **Copie → calque actif** l'y copie (les copies sont sélectionnées, les originaux restent en place) ; le clic droit propose aussi **Mettre sur le calque** et **Copier sur le calque**.
- **Images de référence** (icône **Importer** › Image, **Fichier** › **Insérer une image…** ou glisser-déposer) : déplacez, redimensionnez et pivotez avec les poignées pour dessiner par-dessus. Elles ne sont jamais usinées.
- **Bibliothèque de dessins et d'images** (icône **Bibliothèque** du panneau Dessin, ou **Fichier** › **Bibliothèque de dessins et d'images…**) : à gauche les dossiers, à droite les aperçus. **Ajouter au dessin** (ou un double-clic) place le dessin (SVG, DXF, PDF, AI) ou l'image (PNG, JPG…) choisi. **Nouveau dossier**, **Ajouter des fichiers…** et **Ajouter un dossier…** (tout un dossier de

l'ordinateur, avec ses sous-dossiers) la remplissent ; **Importer le dessin en cours** (aussi **Fichier** › **Ajouter le dessin en cours à la bibliothèque…**) l'enregistre en SVG, ou seulement la sélection. **Exporter ma bibliothèque…** et **Importer ma bibliothèque…** la sauvegardent ou la transfèrent sur un autre ordinateur (fichier .copolib). L'engrenage en haut ouvre **Paramètres** › **Bibliothèque** : la bibliothèque peut rester dans le navigateur, ou être un **dossier de l'ordinateur** (Chrome et Edge) fait de vrais fichiers, que vous rangez aussi avec l'explorateur ; taille des aperçus et double-clic s'y règlent aussi.

- **Bibliothèque COPO** : sous « Ma bibliothèque », le dossier **Bibliothèque COPO** contient des dessins 2D (contours fermés, en mm) et des reliefs en niveaux de gris fournis avec COPO, rangés par catégorie (Dessins 2D : coins, formes, Noël, panneaux et boucliers ; Reliefs : animaux, décoratif, objets, plantes, rubans, textures…). Ils sont libres, même pour vendre vos pièces, et arrivent du site : il faut être en ligne la première fois, ensuite ils restent disponibles hors ligne. Ce dossier est en lecture seule : **Ajouter au dessin** place l'élément, **Copier dans ma bibliothèque** le recopie dans vos dossiers pour le renommer ou le modifier. Une image en niveaux de gris se place sur le dessin ; on en fait un relief dans l'onglet Relief. La liste complète, avec les sources et licences, est aussi sur la page Bibliothèque du site.
- **Régler une image** (panneau Dessin, image sélectionnée) : centre, angle, largeur, hauteur et opacité tiennent sur deux lignes ; la rangée d'icônes en dessous sert à ajuster au brut, centrer, remettre l'angle à 0°, changer l'ordre d'empilement, verrouiller et retirer l'image (le nom de chaque bouton s'affiche au survol). Le détail des aides s'affiche dans la bulle de l'icône ⓘ.
- **Vectoriser une image** (section repliable **Vectoriser** sous les réglages de l'image ; repliée, elle rappelle le seuil et le lissage) : COPO trace les contours de l'image. Réglez le *seuil* (ce qui est plus sombre devient la forme ; « Seuil automatique » le calcule pour vous) et le *lissage* (contours plus doux, petits détails retirés), cochez *Inverser* pour contourner les zones claires. L'aperçu se met à jour en direct ; **Créer les contours** ajoute des formes fermées et groupées à l'emplacement de l'image, prêtes pour une poche, un profil ou un V-carving. Une image nette et bien contrastée (logo, dessin au trait, silhouette) donne le meilleur résultat.
- **Importer** : l'icône **Importer** du groupe Créer ouvre un panneau à deux choix, *Vectoriel* (SVG, DXF, PDF, AI) et *Image* (image de référence à décalquer ou à vectoriser).
- **SVG** : import en millimètres avec courbes conservées ; export du dessin entier ou de la sélection.
- **PDF et AI** : les vecteurs de la première page sont importés à l'échelle (en mm), courbes conservées ; les zones de détourage, les images et les textes non

vectorisés sont ignorés. Les fichiers Illustrator doivent avoir été enregistrés avec « Créer un fichier compatible PDF » (réglage par défaut) ; un très ancien AI (PostScript) est refusé avec un message. Vectorisez les textes avant l'export (Texte › Vectoriser).

- **DXF** (texte/ASCII, toutes versions) : lignes, polylignes avec arcs, cercles, arcs, ellipses, splines et blocs. L'unité du fichier est respectée (mm, cm, pouces…) ; un fichier sans unité est lu en millimètres. Les segments qui se touchent sont reliés en contours, fermés quand c'est possible, et chaque calque DXF devient un calque COPO. Les textes, cotes, hachures et objets 3D sont ignorés (le message indique lesquels).

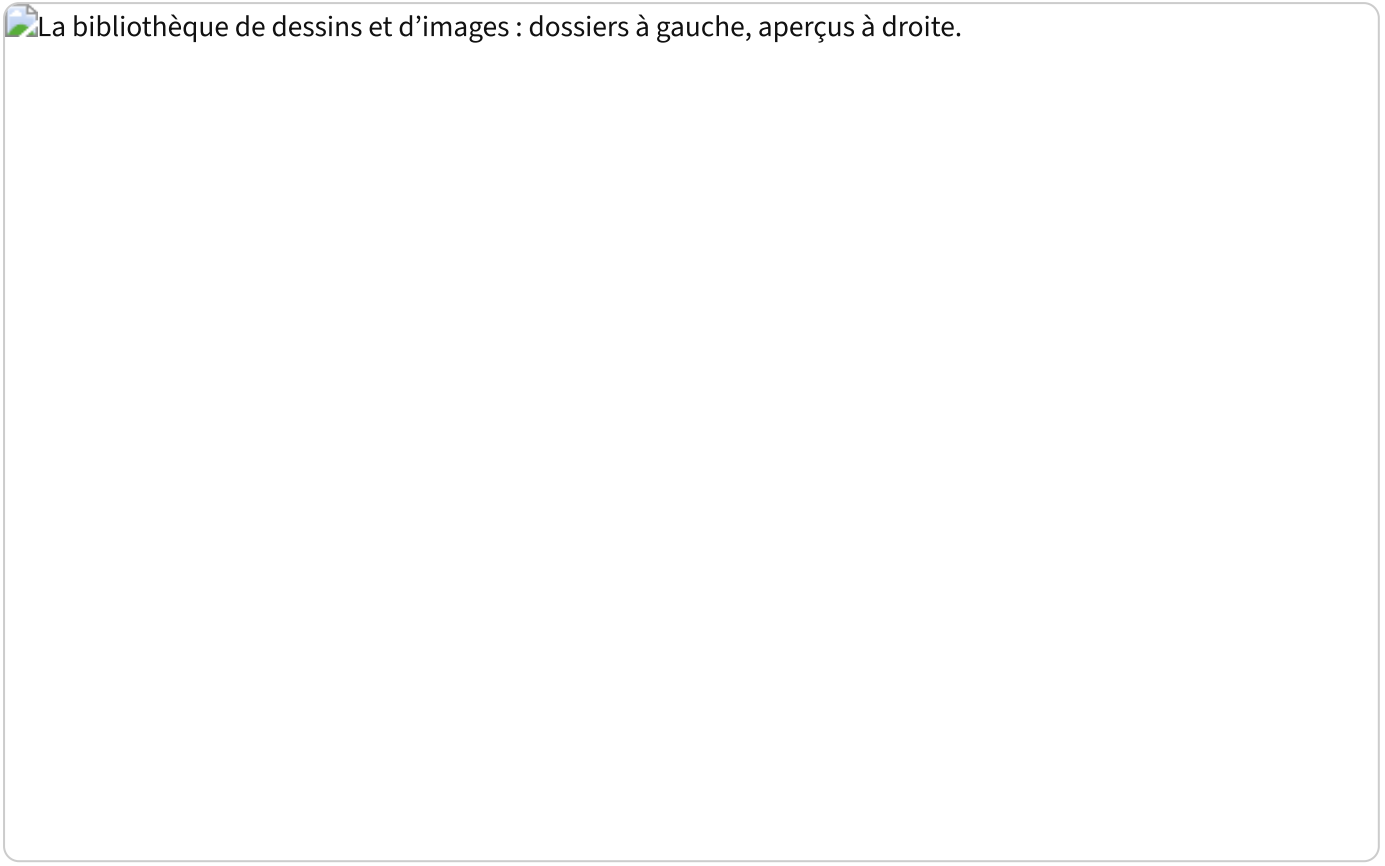


La bibliothèque de dessins et d’images : dossiers à gauche, aperçus à droite, boutons d’import et d’export en bas.


Coins pour tenons et mortaises : dogbone et T-bone

Une fraise ronde laisse un arrondi de son rayon dans les coins : un tenon à angles vifs n'entre pas dans la mortaise. Le dégagement se dessine sur la forme, coin par coin, pour ne le mettre que là où il faut. Prenez l'outil **Dégagement** `B` (groupe Modifier), choisissez *Dogbone* (la fraise va en diagonale toucher le coin vif) ou *T-bone* (le dégagement prolonge le côté le plus long, moins visible) et le **diamètre de la fraise**, puis cliquez près des coins à dégager. Les mêmes réglages se trouvent dans le bloc **Coins** du panneau Dessin. Les coins se choisissent un par un, comme pour les chanfreins et les congés. Le dégagement ne se fait qu'entre

deux segments droits ; son diamètre a 0,1 mm de plus que la fraise pour qu'elle passe sans forcer. Usinez ensuite la forme normalement (poche, profil intérieur ou extérieur) avec cette fraise.

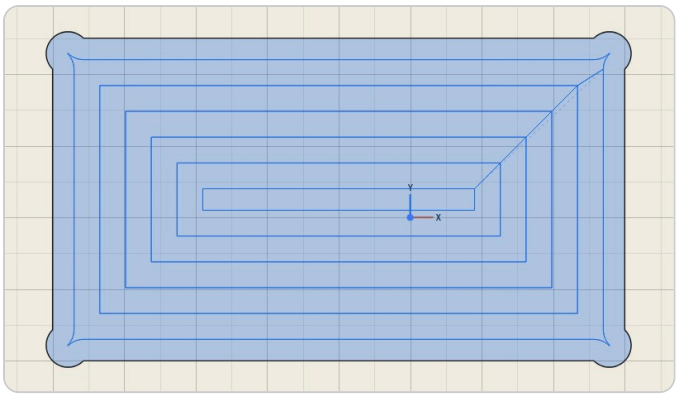


Dogbone : un arc du diamètre de la fraise, en diagonale dans chaque coin.

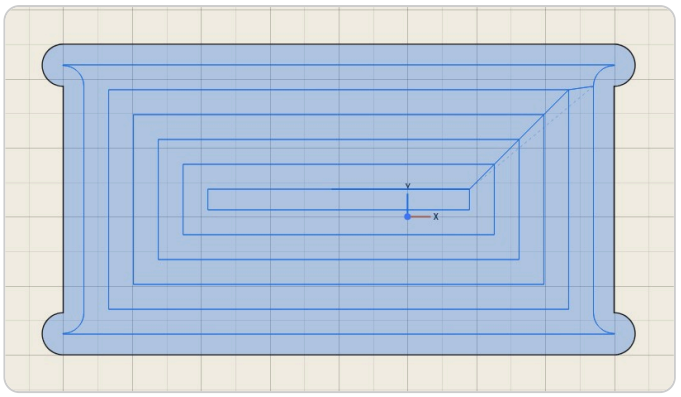

T-bone : l'arc prolonge le côté le plus long.

Onglet Projet

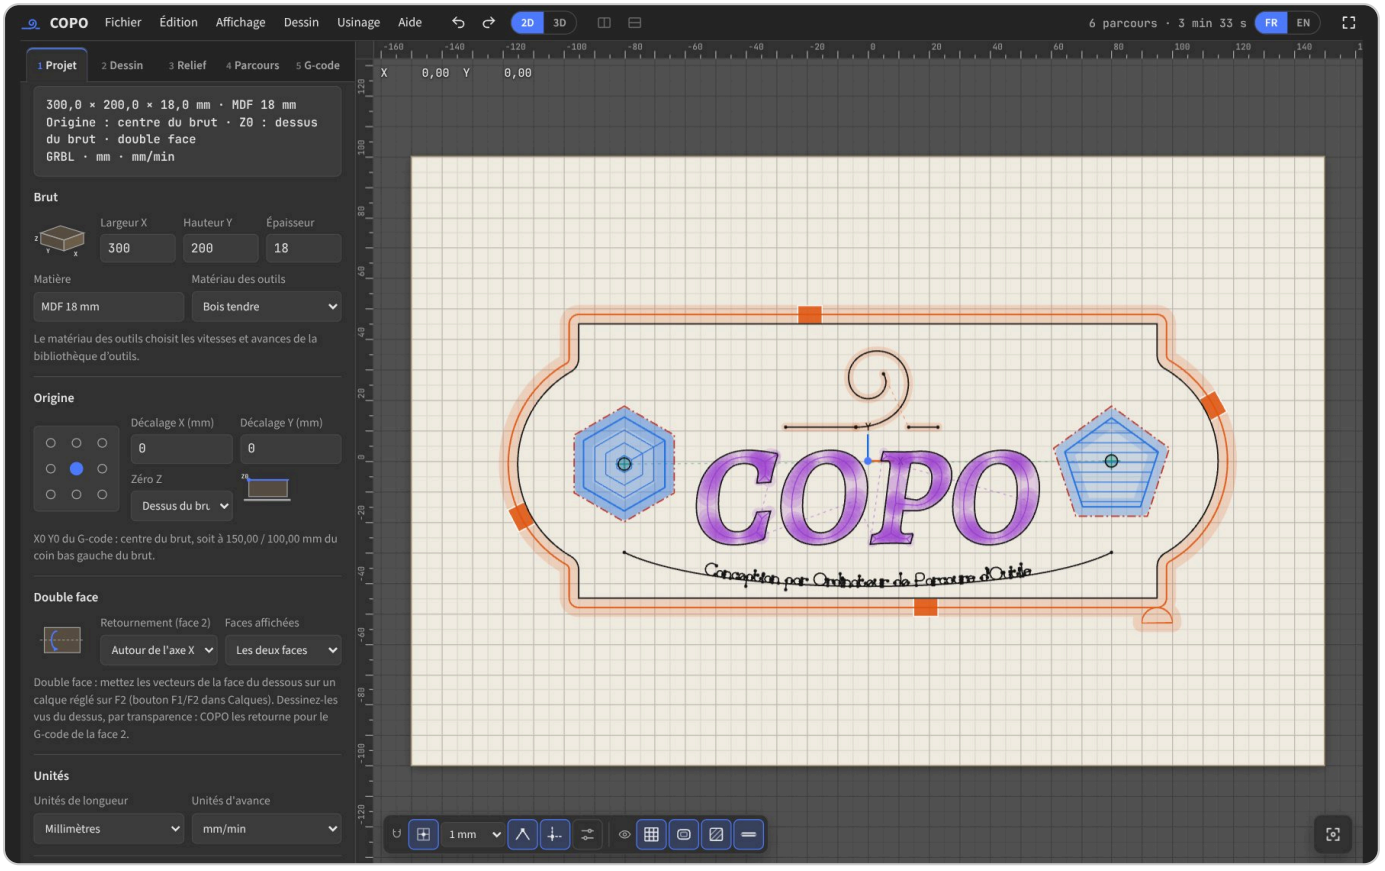

L'onglet Projet regroupe tout ce qui se règle au début d'un travail. Le résumé en haut permet de tout vérifier d'un coup d'œil.

L'onglet **Projet**, le premier du panneau de gauche, s'ouvre tout seul quand vous créez un nouveau projet. Il contient :

- **Type de projet** : *Simple face*, *Double face* (le bloc Double face apparaît) ou *Rotatif* (4e axe). Les réglages en dessous changent selon le choix. Si la machine choisie n'a pas d'axe rotatif déclaré, un avertissement s'affiche sous le choix Rotatif, sans rien bloquer.
- **Rotatif** : la pièce est un cylindre qui tourne entre un mandrin et une contre-pointe. *Taille du travail* : longueur (L) et diamètre (D). On dessine sur la surface du cylindre **déroulée**, comme une étiquette mise à plat : la feuille fait L sur π × D (le tour du cylindre, calculé tout seul). Le milieu de la feuille est le dessus du cylindre ; des lignes pointillées marquent 90°, 180° et 270° et les bords de la feuille sont la jonction (0° = 360°) : un motif qui la traverse doit se raccorder. *Zéro Z* : surface ou axe du cylindre. *Orientation* : axe de rotation le long de X (Y s'enroule) ou de Y (X s'enroule). La vue 3D et la simulation montrent la pièce enroulée sur le cylindre (case à décocher pour revenir à plat, par exemple pour placer un relief avec les poignées). Au G-code, la coordonnée enroulée sort en angle **A** (ou B, selon la machine ; en degrés), avec n'importe quel post-processeur, et les arcs sont remplacés par de petits segments ; un post-processeur « Wrap » ou « Rotary » (.pp) peut aussi être utilisé. Les profondeurs se mesurent vers le centre : plus on creuse, plus le motif se resserre.
- **Brut** : largeur X, hauteur Y, épaisseur et matière (reprise par la fiche de gamme) ;
- **Origine** : le point X0 Y0 sur la grille de neuf points, un décalage X/Y pour la placer hors du brut, et le zéro Z sur le dessus du brut ou sur la table ;
- **Double face** : l'axe de retournement et les faces affichées ;
- **Unités** : millimètres ou pouces, unité d'avance ;
- **Machine** (en haut de l'onglet) : le nom de la machine utilisée et son post-processeur ; **Changer…** ouvre la **bibliothèque de machines**. À gauche, la liste des machines (celle qui est cochée sert au G-code ; un clic en choisit une autre), avec **+ Nouvelle machine**, **Dupliquer** et **Supprimer** (deux clics pour confirmer). À droite, ses réglages, enregistrés automatiquement : nom, course X/Y/Z (facultative : l'onglet Projet signale un brut plus grand), plage de vitesse de broche (les vitesses des outils y sont ramenées dans le G-code), axe rotatif installé et sa lettre (A ou B), notes. Avec le post-processeur « GRBL manuel » ou personnalisé, la case *Remonter à un Z machine (G53) au changement d'outil* est **désactivée par défaut** : une valeur de Z machine mal réglée peut envoyer la broche en butée ; désactivée, la broche remonte au Z de sécurité et les lignes G53 sont retirées, et : post-processeur, vitesse des rapides, **avance de travail maximale** (2000 mm/min par défaut : les avances des outils sont plafonnées à cette valeur), Z de sécurité et de dégagement, arcs G2/G3 et


commentaires. La case **Cycles de perçage G81/G82/G83** écrit les perçages en cycles : G81 simple, G82 avec temporisation au fond, G83 avec débourrage, remontée G98 au Z de dégagement. G83 ne prévoit pas de temporisation : un perçage avec débourrage *et* temporisation reste écrit en G0/G1. Elle est cochée d'office pour grblHAL, LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC et MASSO, et décochée pour GRBL, Carbide Motion, Onefinity et le post-processeur personnalisé (les perçages y sont écrits en G0/G1) ; on peut toujours la changer. Si le contrôleur ne connaît pas ces cycles, il s'arrête simplement sur une erreur.

Le point d'origine doit correspondre à l'endroit où vous faites X0 Y0 sur la machine. Le brut, l'origine et la matière sont enregistrés avec le projet. Les unités et la machine restent en mémoire dans le navigateur.

> Exemple : avec l'origine au coin bas gauche, un carré dont le coin est à X0 Y0 dans la vue 2D sera usiné à partir du coin bas gauche de votre panneau. La ligne sous la grille indique où tombe X0 Y0 du G-code.

Projet rotatif (4e axe), avec l'exemple

Fichier › Ouvrir l'exemple rotatif (4e axe) charge un cylindre de hêtre de 90 mm de diamètre et 150 mm de long, avec le mot COPO en V-carving et un filet gravés tout autour. Suivez-le pour voir le principe :

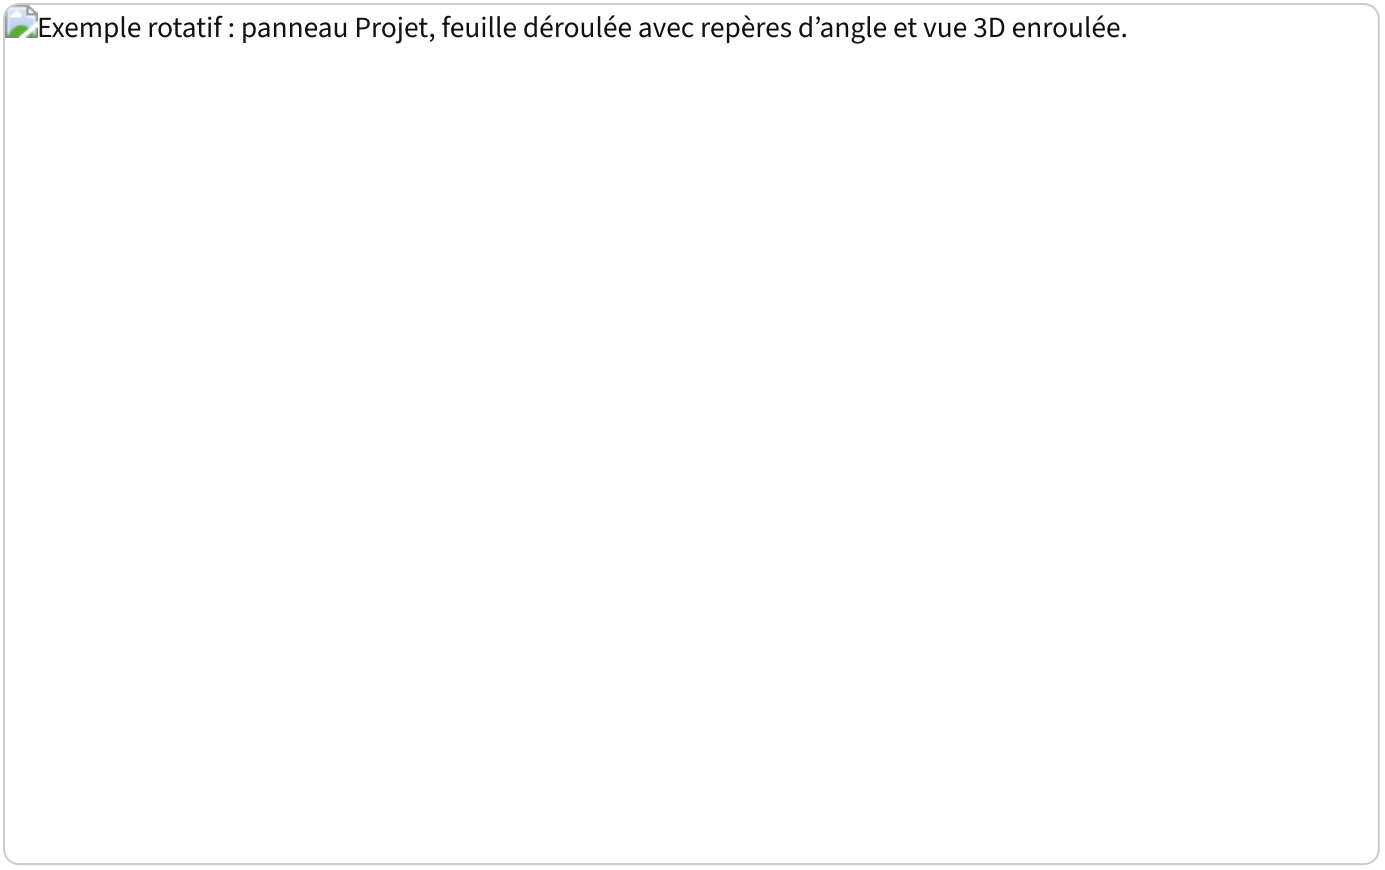

À gauche, le type *Rotatif* et la taille du travail ; au centre, la feuille déroulée (150 × 282,74 mm) avec les repères 0°, 90° et 270° ; à droite, la vue 3D enroulée sur le cylindre.

1

Type de projet : Rotatif

Le brut devient un cylindre. Si la machine n’a pas d’axe rotatif déclaré, un avertissement orange s’affiche, sans rien bloquer.

2

Taille du travail

Longueur 150 mm, diamètre 90 mm : COPO calcule le tour (π × 90 = 282,74 mm), qui devient la largeur de la feuille déroulée.

3

Zéro Z, origine XY, orientation

Zéro Z à la surface du cylindre ; origine au milieu gauche (X0 au bout gauche de la pièce, A0 sur le dessus) ; axe de rotation le long de X, donc Y s’enroule.

4


Dessin et parcours

On dessine et on crée les parcours à plat, comme d’habitude. Le milieu de la feuille est le dessus du cylindre ; ses deux bords se rejoignent (0° = 360°).

5

Simulation et G-code


L'aperçu 3D montre la matière enlevée sur le cylindre. Dans le G-code, Y devient l'angle A, en degrés, et les arcs sont remplacés par de petits segments.

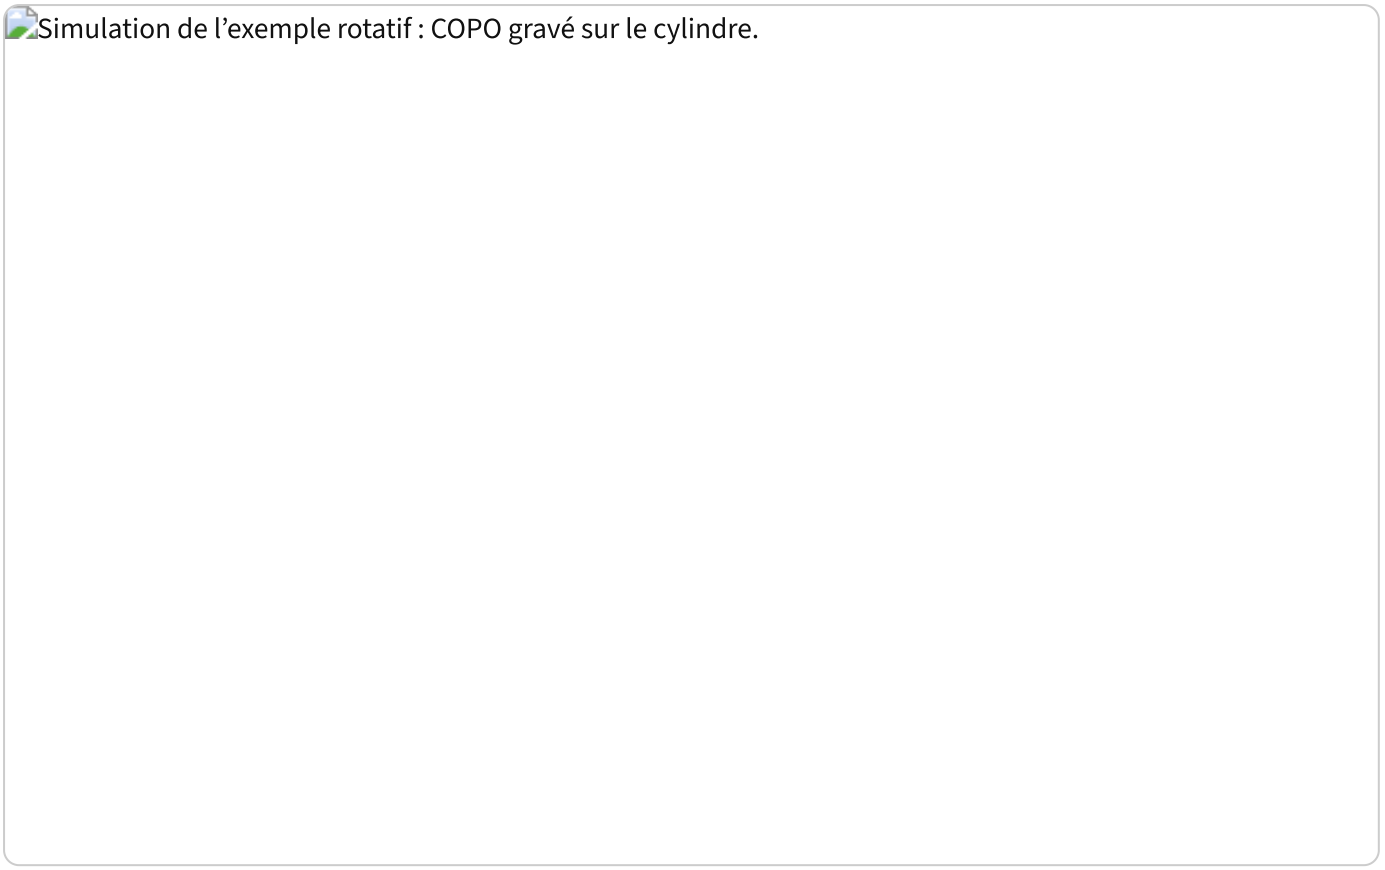
Simulation de l'exemple rotatif : COPO gravé sur le cylindre.

Simulation en résolution Haute : le texte en V-carving est creusé dans le cylindre.

```
(COPO FAO 2D)
(Cylindre L 150 x D 90 mm feuille deroulee 150 x 282.743)
(Origine XY : milieu gauche - Z0 : surface du cylindre)
G21 G90 G17 G94
(Axe rotatif : Y enroule en A - diametre 90 mm - Z0 a la surface)
G0 Z10
(Outil : Fraise hémisphérique 3 mm)
…
(Axe rotatif : Y enroule en A - diametre 90 mm - Z0 a la surface)
G0 X50 A14.137
X73.401 A14.14 F1000
X73.722 A14.148
X74.042 A14.162
X74.36 A14.181
```

Bibliothèque de machines

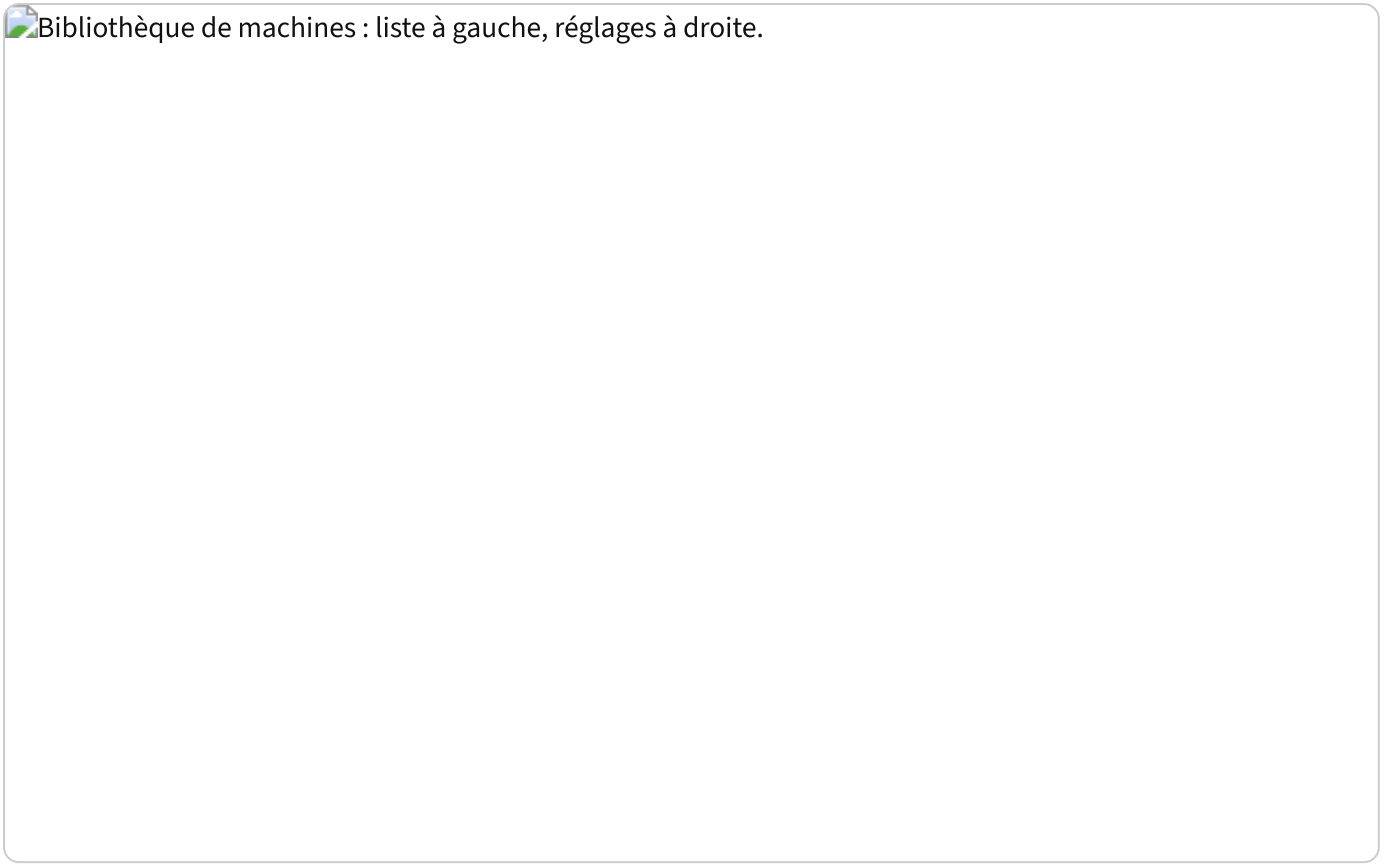

À gauche, les machines (celle qui est cochée sert au G-code) ; à droite, les réglages de la machine choisie, enregistrés automatiquement.

Dans l'onglet Projet, **Machine** › **Changer…** ouvre la bibliothèque. Chaque machine garde son post-processeur, ses vitesses, ses hauteurs de sécurité, sa course X/Y/Z, sa plage de broche et son axe rotatif (lettre A ou B). La machine par défaut utilise le post-processeur *GRBL (pause M0 au changement d'outil)*, et la remontée à un Z machine (G53) au changement d'outil est désactivée par défaut. Le **changement d'outil** se règle aussi dans la machine : *Selon le post-processeur* (par défaut), *Aucune commande* (l'outil n'apparaît qu'en commentaire), *Commande de pause* (M0 ou une autre commande, à chaque changement) ou *Commande de changement* (commande de début, n° d'outil, commande de fin : « T6 M6 », « M6 T6 »…), avec un exemple sous les champs. Le numéro d'outil (T…) est celui de la fraise dans la bibliothèque d'outils ; si deux outils du programme ont le même numéro, un avertissement s'affiche sous le G-code. Ce réglage ne s'applique pas aux post-processeurs .pp, qui définissent eux-mêmes le changement d'outil. **Exporter…** enregistre toutes les machines dans un fichier `machines-copo.json` (autre ordinateur, sauvegarde) ; **Importer…** ajoute les machines d'un tel fichier sans rien remplacer.

Paramètres


Édition › Paramètres… (`Ctrl` + `,`) ouvre une fenêtre à rubriques : les titres à gauche, le contenu qui défile à droite (cliquez un titre pour y aller ; le titre de la partie affichée s'allume). Tout est enregistré dans le navigateur.

- **Général** : langue de l'interface, écran d'accueil au démarrage, astuces des onglets (et *Réafficher toutes les astuces*), visite rapide, *recalcul des parcours* après une modification du dessin (Automatique ou Manuel, voir Parcours d'outils).
- **Accroche** : grille et son pas, repères, brut, rayon d'accroche et accroche aux vecteurs (voir Dessiner). Le bouton d'accroche de la barre de la vue 2D ouvre directement cette rubrique.
- **Affichage** : *Thème* Sombre (par défaut) ou Clair « Établi clean » (fond crème, outils sans cadre, accent bleu acier), appliqué tout de suite et retenu par le navigateur ; les captures de ce mode d'emploi restent en thème sombre. *Résolution du relief*, comme dans Aspire : Standard (le plus rapide), Haute (environ 3 × plus lent, recommandée) ou Très haute (environ 7 × plus lent) ; quelle que soit la résolution, un relief que l'on déplace suit la souris immédiatement, affiché un peu moins fin, et l'affichage fin revient au lâcher ; les parois verticales (pièce STL, bord d'un relief) sont lissées, sans stries ni bord en escalier ; le parcours d'usinage n'est pas concerné, grille, parcours, *nom et temps de chaque parcours dans la simulation* (sous le temps de la vue 3D ; ▸ marque le parcours en cours, ✓ ceux qui sont terminés ; décochée par défaut), matière enlevée, traits superposés, extrémités des lignes ouvertes, reliefs dans la vue 2D.
- **Vues 3D** : boutons de la souris (par défaut comme Fusion, FreeCAD, Tinkercad : clic droit maintenu = tourner, clic molette maintenu = déplacer ; ou Classique : clic gauche = tourner, clic droit = déplacer ; Maj + clic droit déplace sur un pavé tactile) et centre de rotation : Origine, Centre de la vue ou Sous le pointeur (par défaut).
- **Vues 3D** (suite) : zoom à la molette vers le pointeur (par défaut) ou vers le centre de la vue. **Couleur du relief** : bronze (par défaut), aluminium, bois clair, bois foncé ou plastique, la même dans la vue 3D et dans la simulation.
- **Bibliothèque** : emplacement de la bibliothèque de dessins et d'images (dans le navigateur ou dans un dossier de l'ordinateur), taille des aperçus, effet du double-clic.
- **Simulation** : résolution par défaut de l'aperçu 3D (Standard, Haute ou Très haute).

Les unités et la machine restent dans l'onglet Projet, à portée de main. L'onglet G-code rappelle le post-processeur choisi ; **Changer…** ouvre la bibliothèque de

machines.

Bibliothèque d'outils

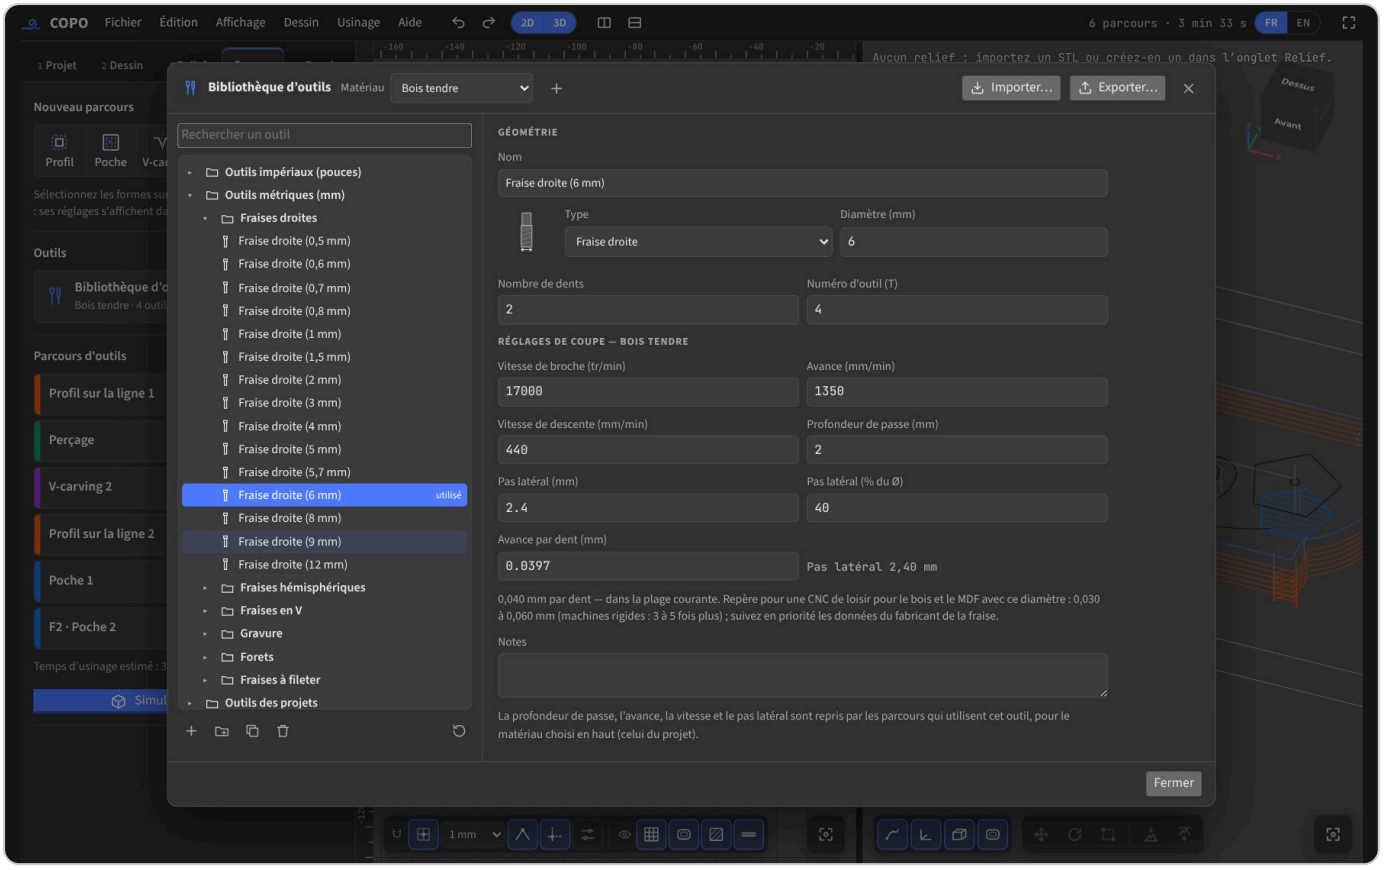

La bibliothèque d'outils : le matériau en haut, les outils rangés par système d'unités et par type à gauche, les réglages de l'outil pour ce matériau à droite.

La bibliothèque s'ouvre par la carte **Bibliothèque d'outils** du bloc Outils de l'onglet Parcours (elle rappelle le matériau du projet), par **Usinage › Bibliothèque d'outils…**, et par le bouton **Outil** de la fenêtre d'un parcours. Inspirée de celle d'Aspire, elle est livrée remplie : outils métriques (mm) et impériaux (pouces), rangés en fraises droites, hémisphériques, **Fraises en V** (dont des fraises de 30° pour la gravure fine et les fraises *carving* carbure Ø 10 et Ø 32 à queue de 6 mm), **Fraises javelot** (V à bout plat, carbure, 15° à 90°, plat de 0,1 ou 0,2 mm, 1 ou 2 dents), **Fraises V à bout rond** et forets, nommées comme dans les catalogues (« Fraise V 90° Ø12 mm », « Javelot 30° × 0,2 mm – Ø3,175 mm (2 dents) », « Fraise V à bout rond R0,25 – L15 – Ø3,175 mm » : rayon, longueur de coupe et Ø de queue, sans angle, comme sur les catalogues ; 29 fraises du catalogue sont fournies, de R0,25 à R2 et de Ø3,175 à Ø8, avec les réglages du tableau du fabricant (diamètre de coupe = 2 R, bas de la plage)), avec leurs réglages pour huit matériaux : **bois tendre, bois dur, MDF, acrylique, PVC, PEHD, aluminium et laiton**. Les quatre premiers viennent d'une bibliothèque Aspire réglée sur une machine de type

WorkBee ; les réglages qui y manquaient sont **estimés** pour une CNC de loisir d'après les tableaux de CncFraises (« hobby », très prudents) et de Sorotec (petits diamètres) : avance par dent selon le matériau et le diamètre, vitesse de broche tirée de la vitesse de coupe (entre 8 000 et 18 000 tr/min, avance plafonnée à 2 000 mm/min), profondeur de passe k × Ø (de 0,5 à 1 × Ø dans les matériaux tendres, 0,1 à 0,35 × Ø dans l'aluminium et le laiton), réduite parce que la fraise travaille souvent sur toute sa largeur. Le PVC reprend les réglages de l'acrylique. Les valeurs estimées sont signalées par un bandeau orange : faites un essai et corrigez-les. Sous les réglages, un **conseil** rappelle les règles du matériau (copeaux et non poussière, lubrification de l'aluminium, plastiques qui fondent…) et de la fraise ; un bandeau prévient quand la fraise est déconseillée pour ce matériau (javelot 2 dents ou fraise carving dans l'aluminium).

Vos modifications sont enregistrées dans la bibliothèque : elles servent à tous les parcours et à tous les projets qui utilisent cet outil avec ce matériau (une bulle le rappelle à la première modification). Un bandeau *Vous avez modifié ces réglages* les signale, avec le bouton **Revenir aux valeurs d'origine** qui rétablit les réglages livrés avec COPO, ou l'estimation, pour ce matériau. Le commentaire sous l'avance par dent passe en orange quand l'avance par dent sort des repères ou quand la profondeur de passe dépasse k × Ø.

- **Matériau** (en haut) : c'est le matériau du projet, aussi réglable dans l'onglet Projet (*Matériau des outils*). En le changeant, tous les outils du projet reprennent les réglages de ce matériau et les parcours sont recalculés. Le bouton **+** ajoute un matériau.
- **Arbre** (à gauche) : cliquez sur un dossier pour l'ouvrir, double-cliquez pour le renommer ; la recherche filtre par nom ; « utilisé » marque les outils des parcours du projet. En bas : nouvel outil, nouveau dossier, dupliquer, supprimer et revenir à la bibliothèque par défaut (deux clics). Les boutons **Importer…** et **Exporter…** sont en haut à droite.
- **Réglages** (à droite) : la géométrie (nom, type, diamètre, angle, pointe des fraises de gravure, nombre de dents, numéro T, notes), puis les réglages de coupe pour le matériau choisi. Le nom se met à jour seul tant que vous ne l'avez pas modifié.

RÉGLAGE	RÔLE
Type	Fraise droite, hémisphérique, trois fraises coniques — **en V** (pointe parfaite : Ø et angle inclus), **javelot** (bout plat : Ø, angle et Ø du plat) et **V à bout rond** (bout rond : Ø de queue D, rayon R et longueur L, angle déduit) — ou foret (angle de pointe, 118° le plus souvent).
Fraise V à bout rond	Définie comme sur sa boîte : **diamètre de queue D**, **rayon en bout R** et **longueur d'usinage L**. COPO en déduit l'angle de dépouille, celui du cône tangent à la bille qui atteint le diamètre D à la hauteur L : pour D 6, R 1, L 20, environ 5,99° (11,99° inclus). Les trois fraises coniques servent au V-carving et à l'incrustation, avec leur vraie forme : le bout plat ou rond est compté dans la profondeur, la largeur de coupe, le dégagement et la simulation.
Diamètre	Sert au calcul des décalages et des poches. Quand vous le changez (fraise droite ou hémisphérique), vitesses, avances, passes et pas latéraux de chaque matériau sont recalculés dans le rapport des estimations entre l'ancien et le nouveau diamètre : vérifiez-les.
Numéro d'outil (T)	Écrit dans le G-code des post-processeurs à changement d'outil (`T2 M6` , `M6 T2`).
Vitesse de broche	En tr/min, écrite avec `M3` .
Avance, vitesse de descente	En mm/min, pour la coupe et pour la plongée ou la rampe.
Profondeur de passe	Profondeur maximale par passe ; elle remplit la profondeur de passe du parcours quand vous choisissez l'outil.
Pas latéral	Distance entre deux passes de poche, en mm ou en % du diamètre (comme dans Aspire). Absent pour les forets.
Nombre de dents	Nombre de tranchants de la fraise.
Ne coupe pas au centre	Pour les fraises droites ou hémisphériques dont le bout ne coupe pas : les parcours n'y plongent jamais droit (rampe aller-retour à la place) et le formulaire du parcours le rappelle.
Avance par dent	Calculée : avance ÷ (vitesse de broche × nombre de dents). Saisissez-la pour recalculer l'avance. Le commentaire en dessous, sur fond orange quand les conditions ne sont pas optimales, dit si elle est faible (la fraise frotte et chauffe) ou élevée (risque de casse), par rapport aux

RÉGLAGE	RÔLE
	repères pour CNC de loisir du matériau selon le diamètre, signale une profondeur de passe trop forte, et prévient si l'avance dépasse l'avance maximale de la machine ; les données du fabricant priment. Pour un foret, COPO donne l'avance par tour.

Choisir l'outil d'un parcours


Dans la fenêtre d'un parcours, le bouton **Outil** affiche l'outil choisi ; cliquez dessus pour ouvrir la bibliothèque, sélectionnez l'outil puis **Utiliser cet outil** (ou double-cliquez). Les outils qui ne conviennent pas au type de parcours sont grisés. Le parcours reprend les réglages de l'outil pour le matériau du projet, et sa profondeur de passe. Modifier un outil dans la bibliothèque met à jour les parcours qui l'utilisent. Un nouveau parcours prend la fraise droite de 6 mm du projet quand elle convient.

Importer une bibliothèque Aspire

Le bouton d'import lit directement les bibliothèques d'Aspire, VCarve et Cut2D (fichier `.vtdb`, par exemple `C:\ProgramData\Vectric\Aspire\V12.0\ToolDatabase\tools.vtdb`, ou un export depuis la bibliothèque d'Aspire). Les outils, leurs dossiers et leurs réglages par matériau sont ajoutés dans un dossier « Import Aspire », pouces convertis en millimètres ; si le fichier contient plusieurs machines, COPO demande laquelle reprendre. Les matériaux absents (PVC, PEHD, aluminium, laiton) sont estimés. Les outils de forme et les pointes diamant, que COPO ne sait pas encore usiner, sont ignorés. L'import accepte aussi une bibliothèque COPO exportée en `.json`.

Relief (modélisation)

L'onglet **Relief** prépare un usinage sculpté, comme la modélisation d'Aspire : chaque élément de relief est une carte des hauteurs posée dans le brut. L'onglet ouvre la vue 3D à côté du dessin (boutons **2D** / **3D**) ; les boutons de création indiquent leur mode d'emploi au survol.

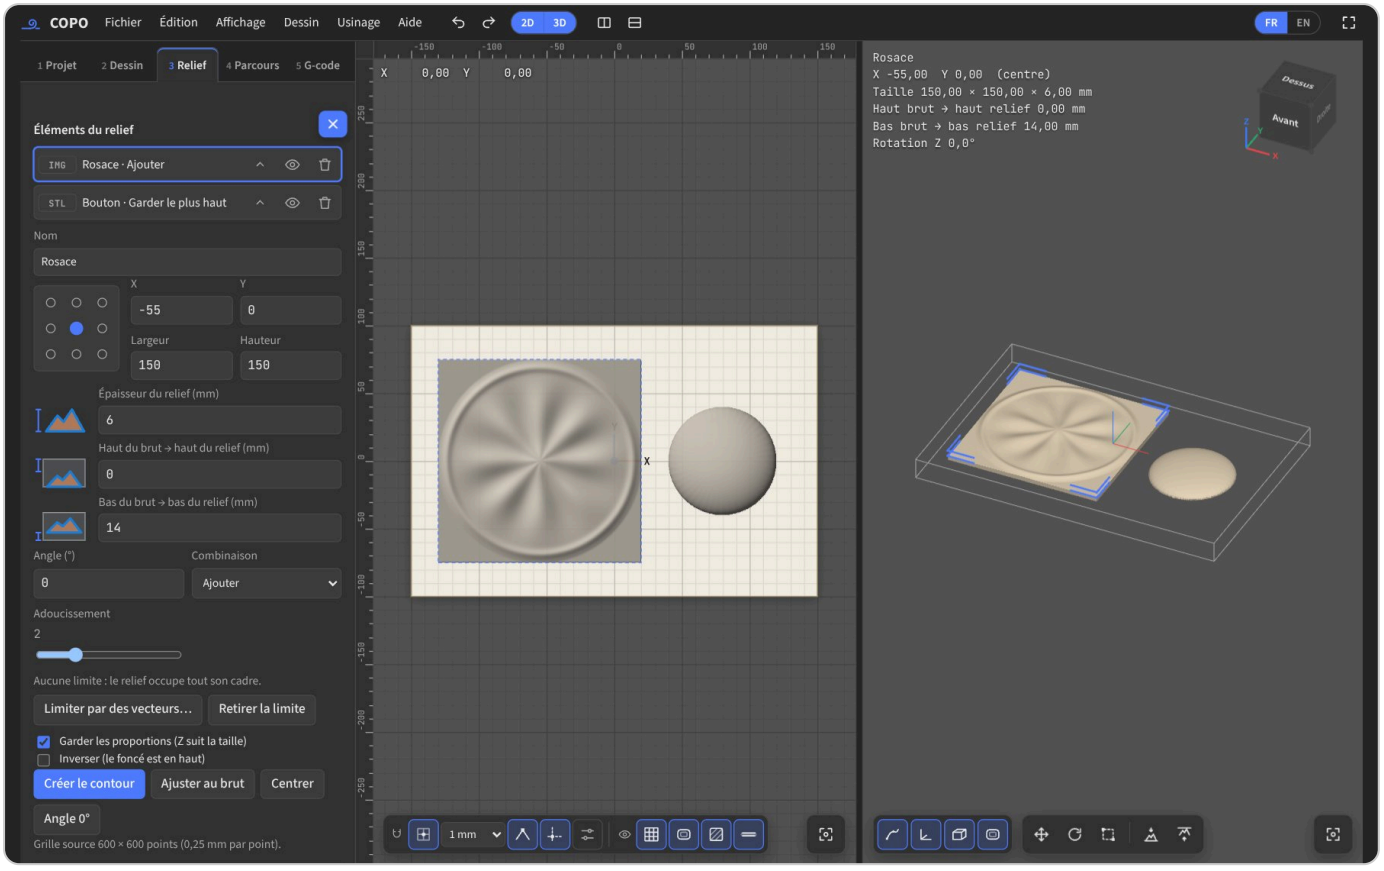

Une image en niveaux de gris (rosace) et un modèle STL (bouton, « garder le plus haut ») avec les réglages de l'élément.

- **Niveaux de gris** : insérez l'image (PNG, JPG) dans l'onglet Dessin (**Importer** › **Image**), placez-la et dimensionnez-la, sélectionnez-la puis cliquez sur **Niveaux de gris** : l'image est *transformée en relief* à la même place, à la même taille et au même angle, et elle quitte la vue 2D. Le relief s'affiche ombré dans la vue 2D et se manipule comme un vecteur. Le clair est en haut, le foncé en bas (case *Inverser* pour l'inverse). Un fond transparent compte comme du noir pour les hauteurs, mais il n'est pas usiné : sans limite sélectionnée, l'usinage reste dans la partie opaque de l'image. Pour une image sur fond noir (un JPG, par exemple), cochez *Fond noir → transparent, aucun relief (seuil)* : ce qui est plus sombre que le *seuil* (8 % par défaut) devient transparent et n'est ni en relief ni usiné, et le reste du relief part de zéro au bord, sans marche.

- **Modèle 3D** (STL binaire ou texte) : le modèle est vu de dessus et projeté en hauteurs, à sa taille réelle : il n'est jamais réduit, même s'il dépasse le brut. Dans ce cas, un message et le résumé du panneau (en rouge) le signalent : agrandissez le brut dans l'onglet Projet, ou réduisez le modèle vous-même. Si le modèle arrive couché ou à l'envers, *Angle X* et *Angle Y* le basculent (180° sur X pour le retourner, ±90° pour le relever), *Angle Z* le fait tourner à plat (seul l'angle Z existe pour les autres reliefs). Les contre-dépouilles sont usinées telles que vues d'en haut. Aussi depuis **Fichier** › **Importer un STL (relief)…**.
- **Réglages de chaque élément** : position et taille comme pour un vecteur (point de référence parmi neuf, X, Y, largeur, hauteur), *épaisseur du relief*, *haut du brut → haut du relief* et *bas du brut → bas du relief* (modifier l'un recalcule l'autre : leur somme plus l'épaisseur fait l'épaisseur du brut), angle, *adoucissement* et *combinaison* avec les éléments précédents : ajouter, soustraire, garder le plus haut ou le plus bas, ou *mélanger* : là où les reliefs se chevauchent, leurs hauteurs font une moyenne, fondue vers les bords de l'élément, sans s'additionner ni se soustraire. « Garder les proportions » fait suivre l'épaisseur quand on change la taille. Pour supprimer un élément, cliquez la corbeille sur sa ligne dans la liste. Quand un relief est sélectionné, ses réglages prennent la place des boutons de création ; la croix bleue, ou un clic droit dans le vide du dessin, les referme.
- **Limiter par des vecteurs** : cliquez sur **Limiter par des vecteurs…**, puis choisissez dans la vue 2D un ou plusieurs vecteurs fermés et cliquez sur **Valider la limite**. Le relief n'existe qu'à l'intérieur de ces vecteurs (une forme dans une autre fait un trou) ; en dehors il n'y a pas de relief. La limite suit les vecteurs si vous les modifiez ; **Retirer la limite** rend tout le cadre au relief.
- **Créer le contour** : avec un relief sélectionné, ce bouton crée un vecteur fermé qui suit son pourtour vu de dessus (STL, image, dôme, lissage…), en tenant compte de sa rotation et de sa limite. Il suffit ensuite de lui appliquer un parcours *Profil* à l'extérieur pour détourer la pièce, ou de le décaler avec *Contour décalé*.
- **Détourer un relief sans dessiner son contour** : dans un parcours *Profil*, cliquez directement le relief, dans la vue 2D ou dans la vue 3D. Son contour s'affiche en pointillés bleus et le bouton devient **Calculer autour du relief**. La profondeur se règle toute seule sur le bas du relief (haut du brut → haut du relief + épaisseur du relief, sans dépasser l'épaisseur du brut) ; vous pouvez la modifier. Le parcours suit le contour du relief et se recalcule quand vous le déplacez ou le modifiez (mettez-le à jour). Recliquez le relief pour le retirer ; vous pouvez aussi ajouter des vecteurs au même parcours.
- **Dans la vue 2D**, un relief (STL, niveaux de gris, dôme, extrusion ou lissage) se manipule comme un vecteur, avec l'outil Sélection : un premier clic le sélectionne et ouvre ses réglages de position dans l'onglet Relief, et vous pouvez le glisser pour le déplacer ; un deuxième clic affiche les poignées :


carrés pour redimensionner (coins : proportions gardées, Maj pour déformer ; côtés : une seule dimension), ronds pour tourner (Ctrl : par 15°) ; Ctrl redimensionne au millimètre. Suppr le retire. Un clic droit sur un relief, dans la vue 2D ou dans la vue 3D, ouvre son menu (parcours, contour, dupliquer, supprimer…).

- **Affichage** : en 2D, tous les reliefs (STL, niveaux de gris, dômes, extrusions et lissages) s'affichent ombrés sous le dessin ; tout le relief se voit dans la vue 3D. Le résumé indique la profondeur du point le plus bas et prévient s'il dépasse l'épaisseur du brut. Un relief qui déborde du brut (après avoir réduit le brut, par exemple) reste affiché en entier, en 2D comme en 3D, mais seule la partie dans le brut sera usinée.

Les données du relief sont gardées dans le navigateur et enregistrées dans le fichier `.copo` : hauteurs de chaque relief, images, et maillage complet des modèles STL. Un projet envoyé à quelqu'un s'ouvre donc tel quel sur un autre ordinateur, sans le fichier STL d'origine, et on peut encore y changer l'orientation du modèle.

Formes créées à partir du dessin


Sélectionnez des vecteurs dans la vue 2D, puis cliquez sur l'un des trois boutons de **Créer à partir du dessin**. La forme est copiée dans le relief : modifier le dessin ensuite ne la change pas.

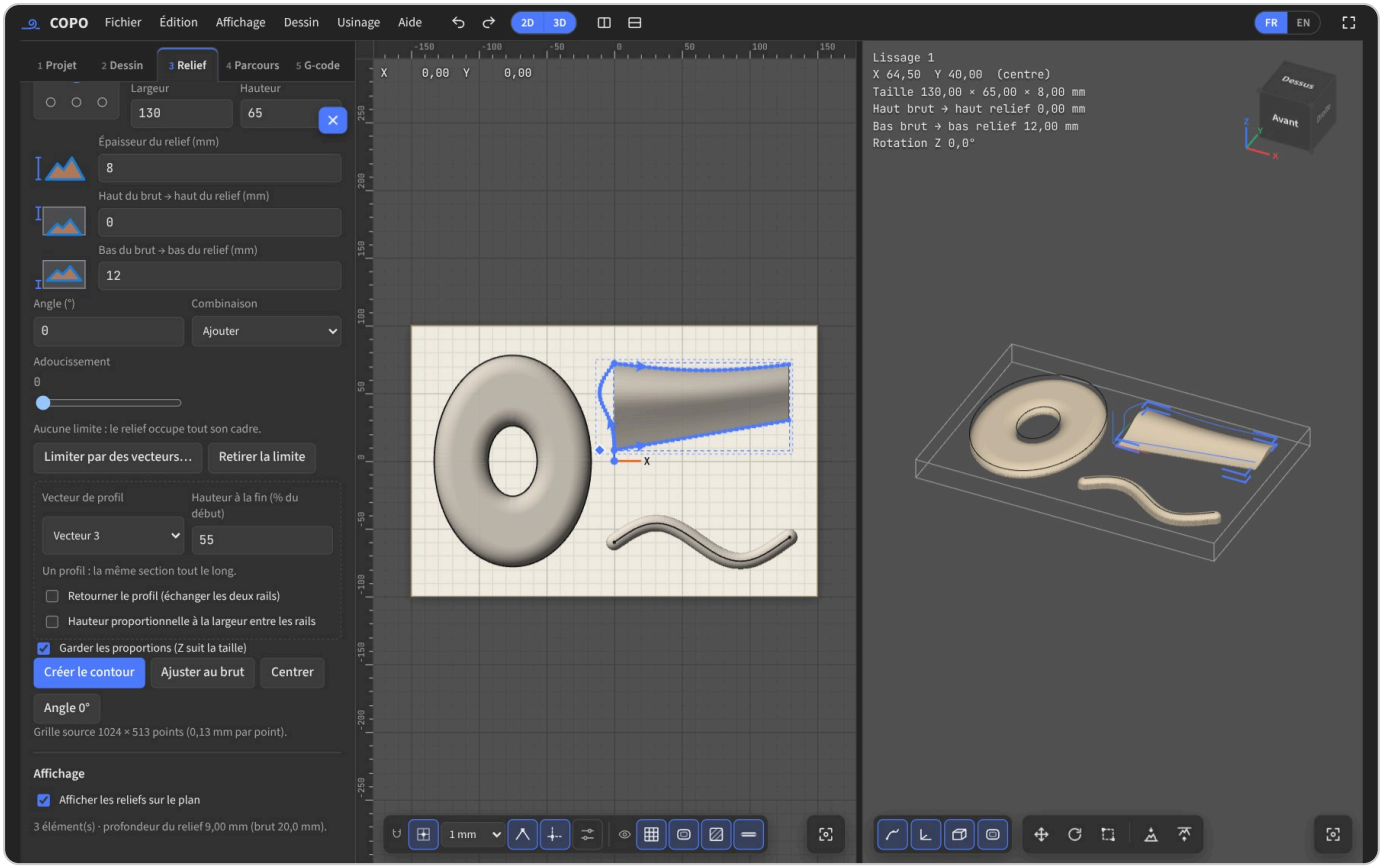

Un dôme avec bord de 14 mm sur une ellipse percée, une extrusion le long d'une courbe et un lissage entre deux rails avec un profil en doucine (hauteur de fin à 55 %).


- **Dôme** (une ou plusieurs formes fermées ; les formes intérieures font des trous) : la hauteur monte depuis le bord. *Largeur du bord* = 0 bombe jusqu'au centre (arête au milieu des formes allongées, comme dans Aspire) ; une valeur donne un arrondi de cette largeur puis un plateau.
- **Extrusion** (un ou plusieurs vecteurs, ouverts ou fermés) : une moulure de la *largeur* choisie suit le tracé, extrémités arrondies.
- **Lissage** (deux rails + un vecteur de profil, tous ouverts) : la section dessinée passe d'un rail à l'autre, mise à l'échelle de l'écart entre les rails. Le profil est le vecteur qui relie les deux rails, sinon le dernier sélectionné (modifiable par *Vecteur de profil*) ; sa corde va d'un rail à l'autre et sa hauteur réelle donne l'épaisseur Z ; *Retourner le profil* l'inverse si besoin. Sans troisième vecteur, la section est ronde ; *Hauteur à la fin* fait varier la hauteur du début à la fin (crosse, manche, bord bombé) et la case *Hauteur proportionnelle à la largeur* l'adapte à l'écart entre les rails.
- **Lissage à plusieurs profils** : pour que la section change le long des rails, dessinez plusieurs profils *en travers*, chacun d'un rail à l'autre, à l'endroit où il doit s'appliquer (ses deux extrémités sur les rails). Sélectionnez les deux rails et tous les profils, puis **Lissage** : COPO reconnaît les rails (les vecteurs que touchent les profils), place chaque profil là où il croise les rails et fait passer la section progressivement de l'un au suivant, forme et hauteur comprises.

Avant le premier profil et après le dernier, la section reste celle du profil le plus proche. La case *Transition douce entre les profils* (cochée par défaut) arrondit le passage d'une section à l'autre : pas de cassure au droit d'un profil, et la forme arrive à plat sur le premier et le dernier ; décochez-la pour une transition en ligne droite. Le panneau indique le nombre de profils et leur position en % de la longueur des rails. Pour déplacer un profil, déplacez son vecteur dans la vue 2D et recréez le lissage.

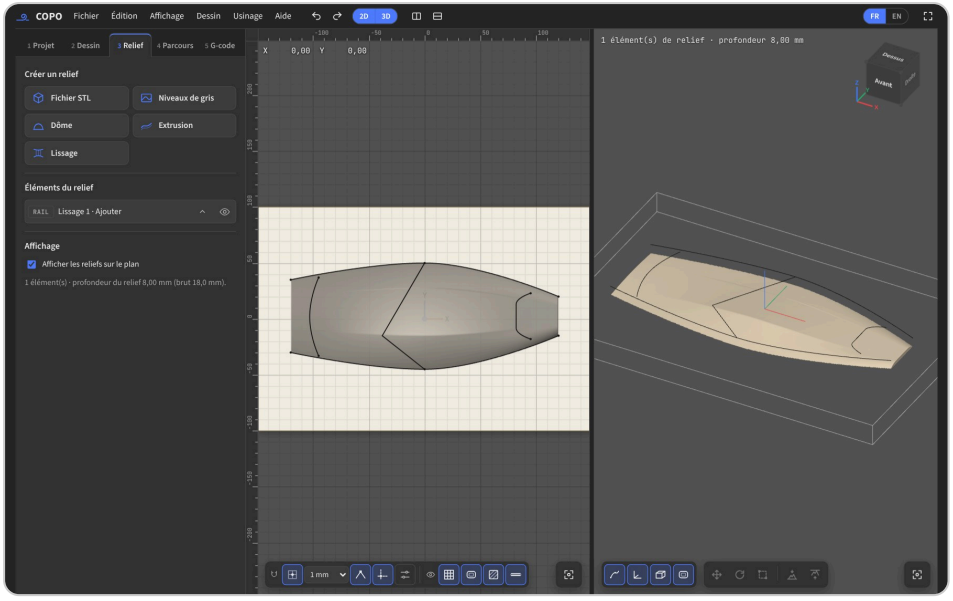

Deux rails et trois profils dessinés en travers : la section passe d'une bosse ronde basse (à gauche) à une pointe haute (au milieu) puis à une section plate (à droite), avec une transition douce.

- **Profil** du dôme et de l'extrusion : rond, angulaire (en pointe), plat ou doucine (en S). L'épaisseur Z, le décalage de la base, la combinaison et l'adoucissement se règlent comme pour les autres éléments.

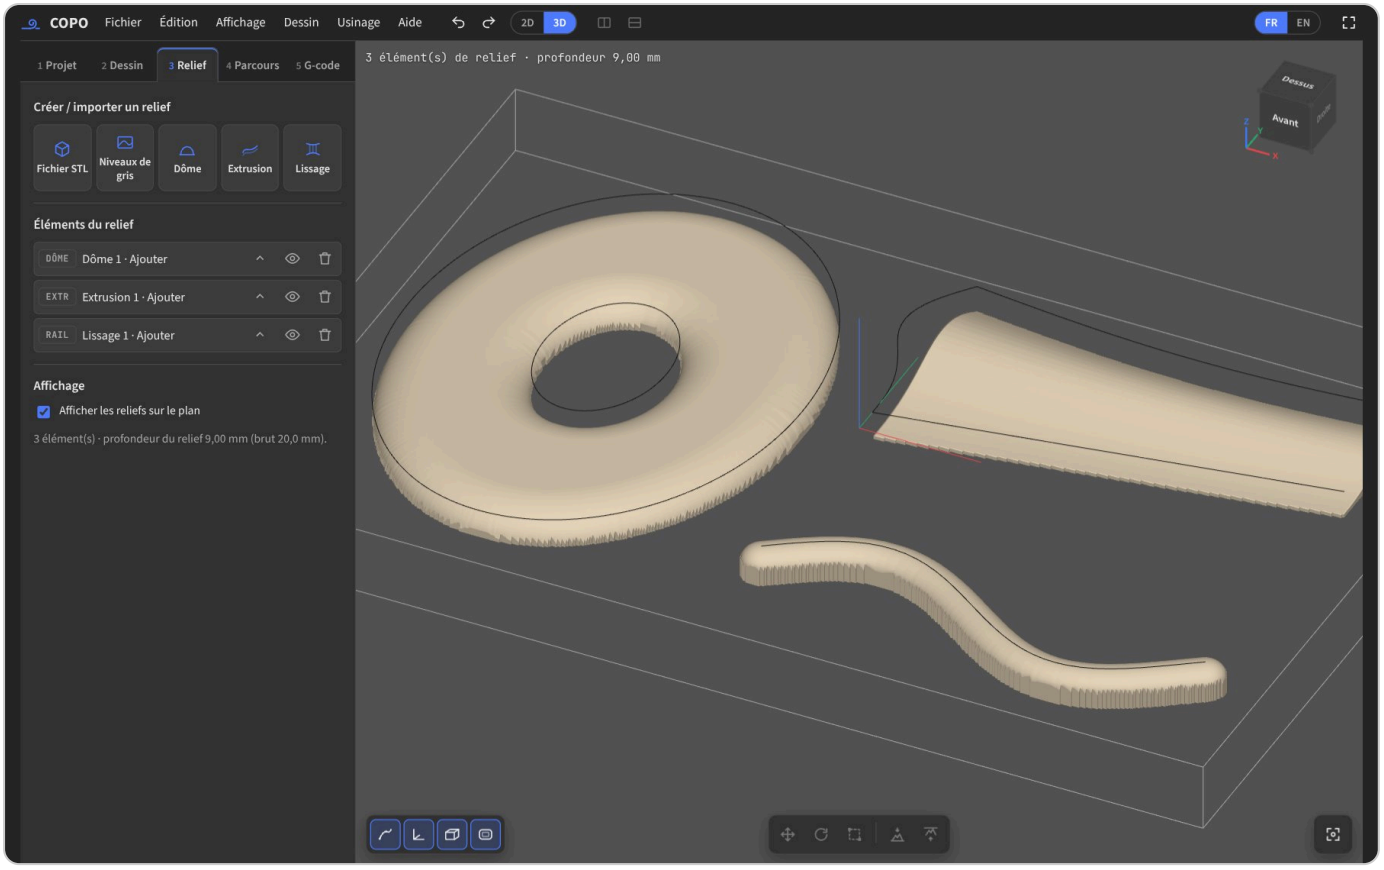

Voir le relief en 3D : le relief creusé dans le brut, son point le plus haut à la surface.


Usiner le relief

Dans l'onglet **Parcours**, le type **Relief** propose deux opérations, chacune illustrée par une petite coupe : l'ébauche en escalier autour du relief, la finition qui suit la surface. Les stratégies ont aussi leur image : *Niveaux Z* (paliers à plat) et *Balayage 3D* pour l'ébauche, *Balayage* (allers-retours) et *Décalage* (passes qui suivent le contour) pour la finition. Sous la liste des reliefs à usiner, le volet **Options avancées** (ouvert par défaut) regroupe la limite d'usinage, avec une image qui montre en bleu la limite choisie (contour du modèle, contour du brut ou vecteurs sélectionnés), le décalage, la position de l'outil, la stratégie et les pas.


- **Ébauche** : balayage par niveaux de Z avec une fraise droite (la plus grosse est proposée), chaque niveau descendant de la profondeur de passe, en laissant une *surépaisseur* (0,5 mm par défaut) pour la finition. Pas latéral par défaut : 40 % du diamètre. **Entrée de l'outil** : *Rampe aller-retour* par défaut (l'outil descend en suivant le début de la passe, sur la longueur de rampe calculée comme pour un profil, puis revient à son départ à pleine profondeur), *Hélice* (l'outil alèse un trou de 1,5 × Ø en descendant de la *descente par tour* choisie, au premier endroit de la passe où le cercle tient entièrement dans la limite d'usinage et dans la matière à enlever, puis rejoint le début de la passe ; sinon il entre en rampe) ou *Plongée droite*.

- **Finition** : balayage parallèle qui suit la surface en tenant compte de la forme réelle de l'outil, sans jamais entamer le relief. Utilisez une fraise hémisphérique, une fraise conique à bout sphérique (définie par D, R et L) ou, pour les détails fins, une fraise de gravure à pointe plate (angle et diamètre de la pointe). Une fraise de gravure à bout rond se décrit comme une fraise conique à bout sphérique, avec les cotes de la boîte : diamètre de queue D, rayon en bout R, longueur d'usinage L ; COPO en déduit l'angle (D 6, R 1, L 20 : 5,99°). Pas latéral par défaut : 10 % du diamètre ; angle du balayage réglable et *seconde passe croisée* à 90° possible.
- **Reliefs à usiner** : cochez les éléments dont le contour limite l'usinage (tous par défaut). Les hauteurs restent celles du relief complet.
- **Limite d'usinage** : *Contour du modèle* (les reliefs cochés, sans le fond transparent des images), *Contour du brut* (tout le brut) ou *Vecteurs sélectionnés* (formes fermées sélectionnées dans la vue 2D) . *Outil par rapport à la limite* : *bord de l'outil à l'intérieur* (par défaut, la fraise ne dépasse pas le tracé) ou *centre de l'outil sur la limite* (la fraise déborde d'un rayon) ou *bord de l'outil à l'extérieur* (la fraise fait tout le tour du relief et en sort entièrement : c'est le choix habituel pour finir proprement le bord d'un relief, sans ajouter de décalage). *Décalage du contour* agrandit (valeur positive) ou réduit (négative) la limite, par exemple pour laisser de la place à un dégagement.
- **Stratégie** : en ébauche, *Niveaux Z* (n'usine que sous chaque niveau, en tronçons) ou *Balayage 3D* (chaque ligne suit la surface sans descendre sous le niveau, moins de remontées) ; en finition, *Balayage* (lignes parallèles à l'angle choisi, passe croisée possible) ou *Décalage* (contours parallèles au bord de la limite, de l'extérieur vers l'intérieur, en avalant ou en opposition).

Les passes s'enchaînent en zigzag zone par zone et les liaisons courtes restent au ras de la surface, pour limiter les remontées et les trajets hors matière. Si le relief change après le calcul, le parcours l'indique en orange : ouvrez-le et cliquez sur **Mettre à jour**. Les fichiers de finition sont longs (des dizaines de milliers de lignes), comme dans tout logiciel de sculpture ; l'aperçu 3D rejoue l'ébauche puis la finition.

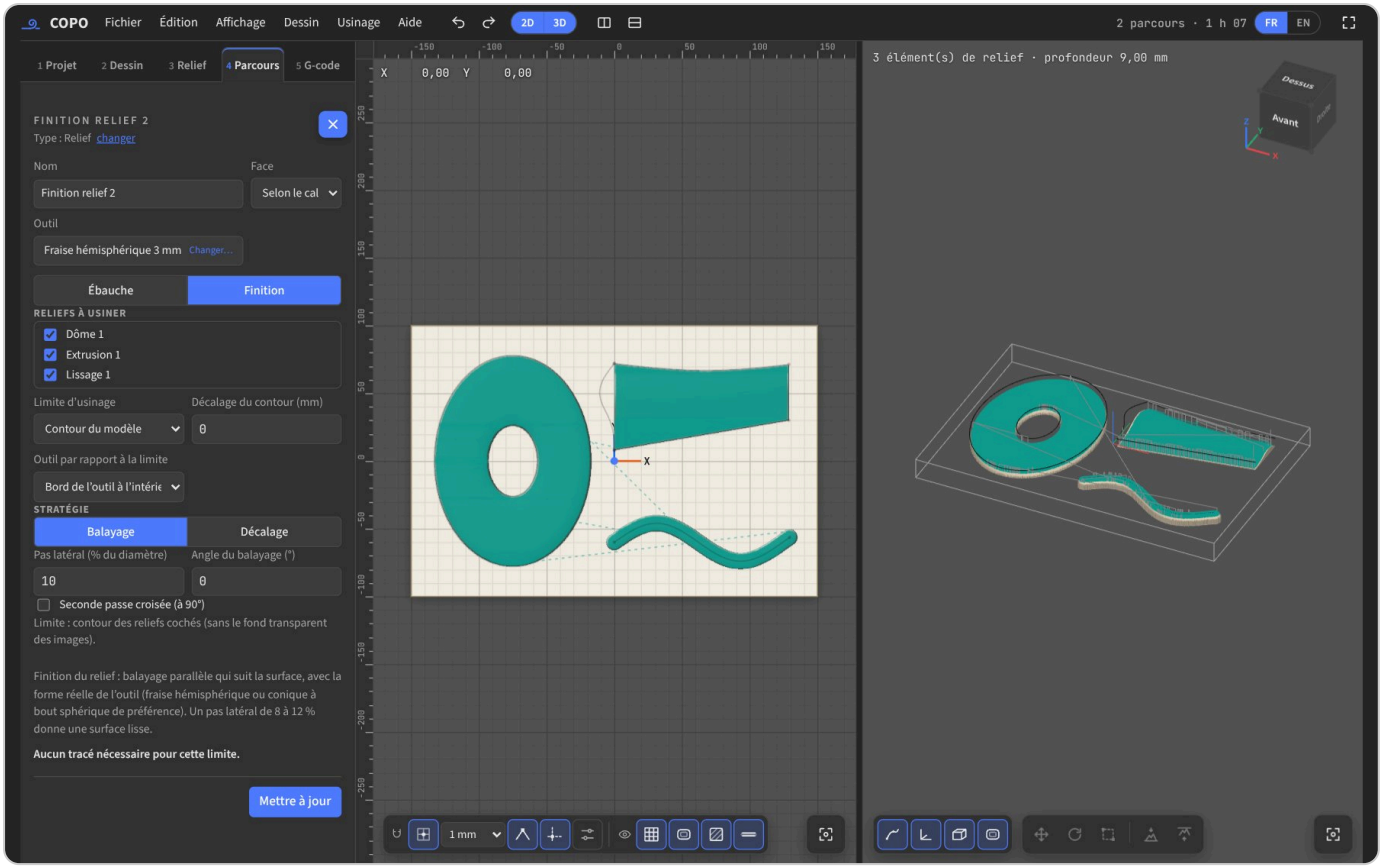


Ébauche à la fraise droite de 6 mm puis finition à la fraise hémisphérique de 3 mm, sans limite sélectionnée.

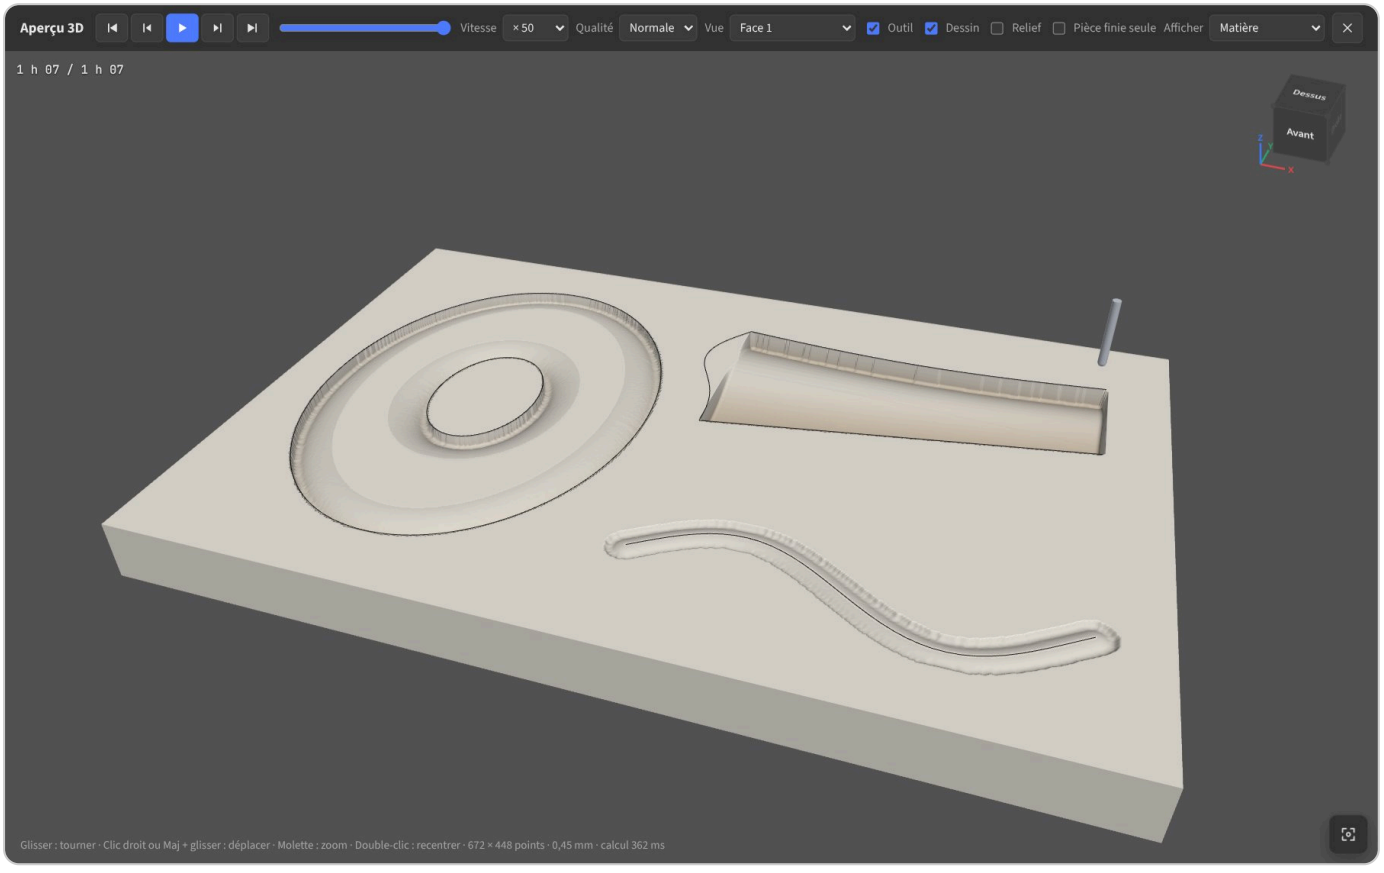

Le résultat dans l'aperçu 3D.

Parcours d'outils

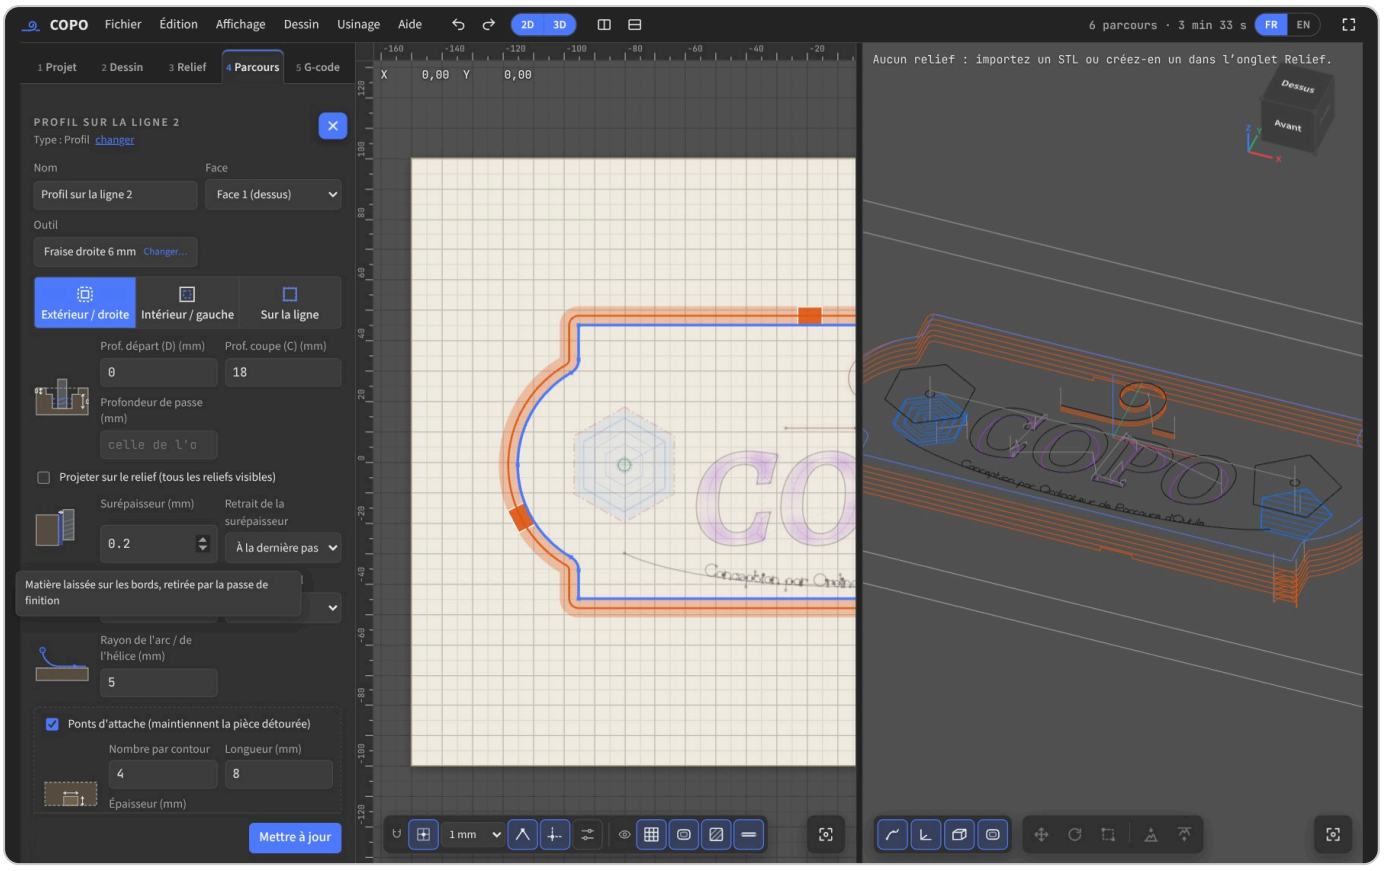

Cliquez un parcours dans la liste pour le modifier : son tracé est mis en évidence dans la vue 2D. Le texte sous le formulaire résume ce que fera la machine.

En haut de l'onglet, les quatre boutons **Profil**, **Poche**, **V-carve** et **Perçage** créent un parcours : sélectionnez les vecteurs dans la vue 2D (même réglages ouverts), puis cliquez sur l'opération. Ses réglages prennent la place des boutons et de la liste dans le panneau, sans rien cacher de la vue 2D ni de la vue 3D ; la ligne *Type : Profil · changer* permet de changer d'opération. Cliquer un parcours de la liste ouvre ses réglages pour le modifier. La **croix bleue** en haut à droite, ou un clic droit dans le vide du dessin, les ferme et ramène la liste.

Tant que les réglages du parcours sont ouverts, le reste du dessin et les autres parcours sont **estompés** : seuls les vecteurs sélectionnés et le parcours en cours ressortent. Tout redevient normal à la fermeture. Au bas des réglages, une **ligne d'état** dit ce qui sera usiné, par exemple « 3 vecteurs sélectionnés (2 fermés, 1 ouvert) » ; elle passe en rouge s'il n'y a rien de sélectionné, et prévient quand une poche, un V-carving ou un perçage ignorera des vecteurs ouverts.

Les quatre types


- **Profil** : *Extérieur / droite* (la pièce est conservée), *Intérieur / gauche* (le trou est évidé) ou *Sur la ligne*. Sur une ligne ouverte, Extérieur fait passer l'outil à droite du tracé et Intérieur à gauche, dans le sens où il a été dessiné (Dessin › Inverser le sens pour changer) ; « Sur la ligne » suit le trait ou passe à gauche ou à droite selon le réglage « Lignes ouvertes ». Sur une ligne ouverte décalée à droite ou à gauche, les entrées en rampe, en arc tangent et en arc en rampe s'appliquent aussi : l'arc entre et sort du côté de la matière enlevée.
- **Poche** : quatre stratégies, sur une ligne d'icônes : *Spirale int. → ext.* (part du milieu et s'élargit jusqu'au bord), *Spirale ext. → int.* (suit d'abord le bord puis se resserre), *Aller-retour* (lignes parallèles à l'angle choisi, sans aucun tour du bord : bords légèrement festonnés ; la surépaisseur ne s'applique pas) et *Aller-retour + contour* (les mêmes lignes, puis un tour du bord pour le nettoyer). En spirale, s'il reste une bande trop large pour un seul passage au milieu (selon la largeur de la poche et le pas latéral), un passage de nettoyage est ajouté automatiquement. La *reprise de matière* (Options avancées) usine avec la fraise du parcours, la petite, les coins qu'une plus grosse n'a pas pu atteindre. Dans **Après le parcours**, choisissez la poche faite avant sur les mêmes vecteurs, par exemple « Poche 1 (Fraise droite 6 mm) » : sa fraise, sa profondeur et sa surépaisseur sont reprises. Ou choisissez **Faire un parcours…** : COPO ouvre la bibliothèque pour la grosse fraise et crée avant la reprise une ébauche liée, comme dans Aspire. Avec une surépaisseur, la grosse fraise la laisse ; la petite finit les parois, sauf avec « Ne pas enlever la surépaisseur », où les deux la laissent.
- **V-carving** : la fraise en V suit l'axe médian du tracé ; elle descend là où le trait est large et remonte jusqu'à la pointe des coins. Les branches sont enchaînées dans l'ordre le plus court ; entre deux branches, la fraise passe tout droit en restant dans la gravure (à une profondeur sans risque, ou juste au-dessus de la surface) et ne remonte au Z de dégagement que si le trajet sort du motif. Les liaisons sont tracées en pointillé comme les déplacements, et la fraise en V ne repasse pas au fond là où les anneaux ou la fraise de dégagement ont déjà vidé la matière. Aux paliers suivants, elle redescend en rapide jusqu'à 0,2 mm au-dessus de ce qui est déjà creusé, puis plonge. Avec une fraise de dégagement, chaque palier commence par le nettoyage des coins, puis fait le contour (la paroi) ; on garde ainsi la profondeur de passe partout. Une profondeur maximale donne un fond plat. Avec une javelot ou une fraise à bout rond, la profondeur suit la vraie forme du bout : les coins sont arrondis au rayon du bout, les zones plus étroites que le bout ne sont pas usinées (en rouge dans la vue 2D, avec un avertissement), et le bout vide lui-même les fonds plats s'il n'y a pas de fraise de dégagement. Une fraise en V pointue fine (moins de 60° environ) ne vide pas un fond plat : ajoutez une fraise de dégagement. La *profondeur de passe* (celle de l'outil si la case reste

vide) découpe la gravure en paliers, comme dans Aspire : les zones profondes sont creusées en plusieurs fois, sans changer le résultat final. La *précision du calcul* (0,1 mm par défaut) est l'écart entre les points qui servent à calculer l'axe médian : 0,05 mm pour les petites lettres. Des *fraises de dégagement* (fraises droites), choisies après la fraise en V avec **+ Ajouter une fraise…**, peuvent vider les fonds plats : COPO les range de la plus grosse à la plus petite et ajoute, juste avant le V-carve, un parcours « dégagement » lié par fraise ; chacune ne reprend que ce que la précédente n'a pas pu enlever, et la fraise en V ne reprend que le bord. Ces parcours se règlent depuis le V-carve. Si vous supprimez le V-carve, COPO demande s'il faut les garder comme parcours indépendants. Renommer le V-carve ne touche pas à ses parcours de dégagement.

- **Perçage** : un trou au centre de chaque forme fermée, avec débourrage et temporisation au fond si besoin (0 = sans). Le **débourrage** se remplit tout seul avec celui de l'outil, réglé dans la bibliothèque d'outils selon le matériau : aluminium, cuivre, laiton (copeaux longs) 0,5 × D ; aciers, fontes et plastiques 1 × D ; bois et MDF 2 × D. Avec une fraise droite, les cercles plus grands qu'elle peuvent être usinés en hélice au diamètre dessiné (case décochée par défaut) ; l'option n'apparaît pas avec un foret, une fraise hémisphérique ou une fraise en V. Si elle est décochée, un avertissement orange signale les cercles plus grands que la fraise, qui seront percés au diamètre de la fraise (pratique quand on dessine de grands cercles juste pour mieux voir et sélectionner les perçages). Avec un foret, chaque trou est percé au diamètre du foret ; COPO indique la longueur de la pointe à ajouter pour un trou débouchant.
- **Filetage** : taraudages et vis usinés à la *fraise à fileter* (monodent, 60°), centrés sur chaque cercle sélectionné. Réglez intérieur (taraudage) ou extérieur (vis), le pas, le diamètre nominal (0 = celui du cercle : dessinez le cercle à 8 mm pour du M8), le sens du filet et le nombre de passes radiales ; la longueur filetée est la profondeur de coupe. COPO affiche le diamètre de perçage préalable (Ø nominal − pas, par exemple Ø6,75 pour M8 × 1,25). L'outil travaille toujours en avalant, un tour d'hélice par pas, avec une entrée et une sortie tangentes en demi-cercle ; l'avance indiquée est celle du tranchant et COPO la corrige au centre de l'outil. Pour une vis, dégagez d'abord la matière autour du cylindre. Deux fraises à fileter (Ø4 et Ø8 mm) ont été ajoutées à la bibliothèque, avec des réglages estimés.

Recalcul des parcours : quand le dessin change, COPO ne recalcule que les parcours concernés (ceux dont les formes ou les réglages ont changé) ; annuler et rétablir retrouvent les calculs déjà faits. Un calcul long se fait **en tâche de fond**, avec une barre de progression : vous pouvez continuer à dessiner pendant ce temps (si le dessin change entre-temps, le parcours est recalculé ensuite).

- **Automatique** (par défaut, **Paramètres › Général**) : un parcours long à calculer (plus d'une demi-seconde) attend une pause d'environ 1,5 s sans modification ; vous enchaînez les retouches sans attendre, et le parcours porte le badge ⟳ en attendant. Ouvrir l'onglet G-code le recalcule tout de suite. Si les recalculs sont souvent longs, COPO propose une fois de passer en manuel.
- **Manuel** : les parcours touchés sont marqués ⟳ et gardent leur ancien tracé jusqu'au clic sur **Recalculer les parcours** (sous la liste des parcours).
- Dans les deux modes, un **point orange** sur les onglets Parcours et G-code signale des parcours pas à jour ; le bandeau de l'onglet G-code a un bouton **Recalculer maintenant**. L'export du G-code, la fiche de gamme et la simulation recalculent d'abord ce qui n'est pas à jour (en manuel, COPO le propose : **Recalculer et continuer**). Le bouton **Recalculer tous les parcours** reste disponible.

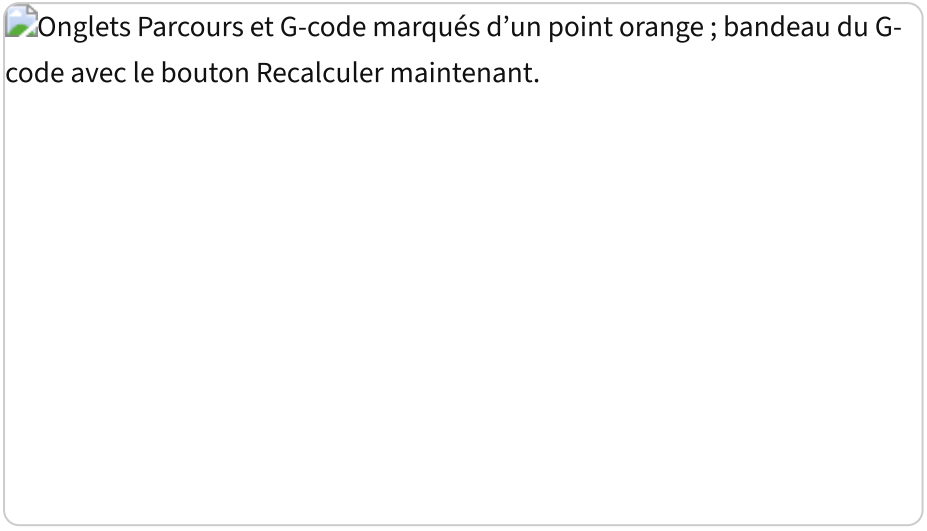

Parcours pas à jour : point orange sur les onglets, bouton *Recalculer maintenant* dans l'onglet G-code.

Options avancées : sous le sens de coupe, ce volet repliable (fermé par défaut, COPO se souvient de votre choix) regroupe la surépaisseur et son retrait, la projection sur le relief, l'entrée de l'outil et la longueur de rampe, la reprise de matière (poche), et pour le perçage l'hélice, le débourrage et la temporisation. La surépaisseur est à 0 par défaut.

Passes, surépaisseur et sens de coupe

Prof. départ (D) et **Prof. coupe (C)**, comme dans Aspire : l'usinage commence à la profondeur D sous la surface (par exemple au fond d'une poche déjà usinée) et descend de C à partir de là ; le fond est donc à D + C. Pour un profil ou une poche, C peut valoir 0 : une seule passe à la profondeur D (surfaçage, ou fraise posée sur le relief avec la projection). Laissez D à 0 pour partir de la surface. Une valeur

négative fait commencer au-dessus de la surface : les premières passes se font à vide, utile si le brut est plus épais que prévu ou sa surface irrégulière (D = −2 et C = 5 : départ 2 mm au-dessus, fond à 3 mm de profondeur). En V-carving, la fraise calcule le motif comme si la surface était à D, ce qui sert notamment à l'incrustation. Le petit schéma à côté des champs rappelle ce que sont D et C.

Projeter sur le relief (profil, poche, V-carving) : le parcours suit la surface de tous les reliefs visibles de l'onglet Relief au lieu du dessus plat du brut (inutile de sélectionner le relief : sélectionnez seulement les vecteurs du parcours) ; les profondeurs D et C se mesurent alors depuis le relief. La hauteur de contact tient compte de la forme de la fraise (en V, hémisphérique, droite), pour graver un motif ou une lettre sur une surface bombée. En dehors du relief, le parcours reste mesuré depuis le dessus du brut. Face 1 seulement ; si le relief change, la liste signale qu'il faut recalculer le parcours.



Un texte à trait unique gravé *sur* un lissage : le parcours (en orange) épouse la surface du relief.

La profondeur de coupe est répartie en passes de la profondeur choisie. Une **surépaisseur** laisse un peu de matière sur les parois pendant l'ébauche ; elle est retirée à la dernière passe ou par une passe de finition sur toute la hauteur, ou laissée en place (*Ne pas enlever la surépaisseur*) pour la retirer avec un autre parcours de finition, par exemple avec une autre fraise. Le sens de coupe est *avalant* ou en *opposition*.

Entrée de l'outil

ENTRÉE	COMPORTEMENT
Rampe aller-retour	L'outil descend en avançant, revient au départ à pleine profondeur puis fait le tour. Chaque passe commence et finit au même point. Réglage par défaut. Laissée vide, la longueur de rampe est calculée pour descendre la passe sous l'angle conseillé pour le matériau des outils du projet : 10° pour le bois tendre, le MDF et les plastiques, 5° pour le bois dur, 4° pour l'aluminium et le laiton (longueur = passe ÷ tan(angle), jamais moins de 1,5 × Ø) ; le champ affiche la valeur et l'angle. Pour le contreplaqué (3 à 5°), saisissez une rampe plus longue.
Rampe continue	L'outil descend en avançant et enchaîne le tour ; la portion de rampe est recoupée à la fin.
Arc tangent, arc en rampe	Entrée et sortie en arc sur le contour, pour éviter une marque sur la paroi finie.
Hélice	L'outil descend en spirale, idéal pour les poches et les trous. Laissés vides, le diamètre de l'hélice vaut 1,5 × Ø (l'outil alèse un trou une fois et demie plus large que lui) et la descente par tour suit l'angle de rampe du matériau ; les deux champs affichent les valeurs calculées.
Plongée droite	Descente verticale, pour les fraises qui coupent en bout ou le V-carving.

La bulle ⓘ à côté de **Entrée de l'outil** résume les repères : diamètre d'hélice de 1,5 à 2 × Ø dans le bois (1,2 à 1,8 × Ø dans le métal), angle de rampe de 5 à 15° dans le bois tendre et le MDF, 3 à 8° dans le bois dur, 3 à 5° dans le contreplaqué et l'aluminium, 1 à 3° dans l'acier ; avance en rampe à 50 à 70 % de l'avance de coupe. Longueur de rampe = profondeur ÷ tan(angle) : 5 mm à 10° donnent environ 28 mm. Sous 1,2 × Ø, l'hélice travaille presque en plongée ; au-delà de 2 × Ø, une fraise qui ne coupe pas au centre laisse un téton. Les valeurs du fabricant priment, et une fraise qui ne coupe pas au centre ne doit jamais plonger droit.


Rampes et hélices descendent à 60 % de l’avance de coupe. Dans les vues 2D et 3D, ces descentes sont tracées en orange par-dessus le parcours, pour voir où l’outil entre dans la matière.

Ponts d'attache


Les ponts maintiennent une pièce détourée jusqu'à la fin. Réglez leur nombre par contour, leur longueur et leur épaisseur, plats ou triangulaires (plus faciles à

casser). **Placer à la main dans la vue 2D…** permet d'ajouter un pont d'un clic sur le parcours, de le glisser ou de le retirer.

Texte et V-carving

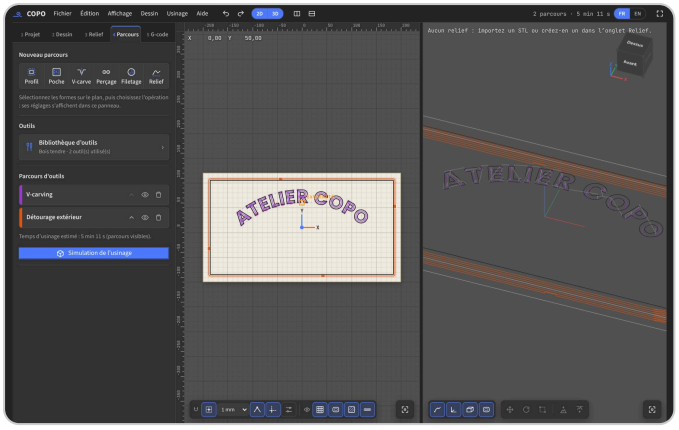


Texte placé au-dessus d'un arc : chaque réglage du panneau (placement, alignement, lettres, espacement…) le modifie en direct.

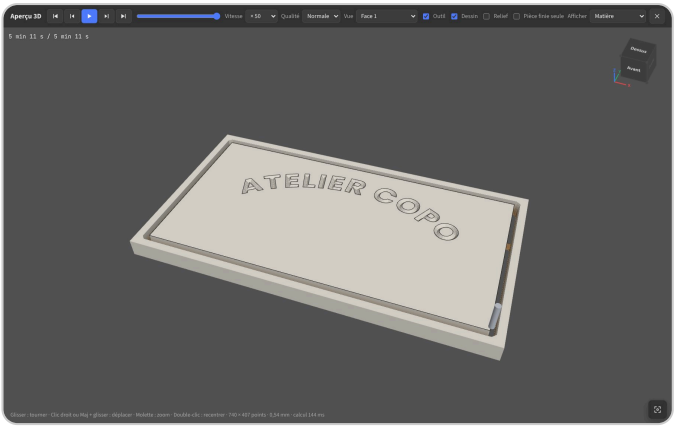

Le même travail dans l'aperçu 3D.

Choisissez une police dans la liste du bloc **Texte** : polices installées (Chrome et Edge) ou votre dossier de polices (bouton **Ouvrir un dossier de polices…** du bloc ; l'icône ⓘ explique où les ranger), avec aperçu. Deux cases en haut de la liste, *Polices de COPO* et *Polices de l'ordinateur*, raccourcissent la liste ; le choix est mémorisé. Prenez l'outil **Texte** `T` : un contour en pointillé suit le pointeur et montre où le texte sera posé. Le **placement** se choisit sur cinq illustrations : *Droit* (cliquez dans la vue 2D), *Au-dessus de la courbe*, *Sur la courbe* ou *Sous la courbe* (cliquez sur une ligne, un arc, un cercle, un contour…) et *Entre deux courbes* ; un encadré bleu dit ce qu'il faut cliquer. Tant que le texte placé (ou repris avec **Modifier le texte**) reste sélectionné, cliquer une autre courbe (ou, en placement *Droit*, un autre point) le *déplace* ; `Maj` + clic en place un second. Sur une courbe, réglez l'**alignement** (gauche, milieu ou droite de la courbe ; pour un contour fermé, par rapport au point cliqué), les **lettres** (alignées à la courbe ou gardées verticales), *Texte de l'autre côté de la courbe* (pour écrire à l'intérieur d'un arc, par exemple) et l'**espacement** entre les lettres (aussi pour le texte droit). **Tant que l'outil Texte reste actif, chaque réglage modifie en direct le texte que vous venez de placer** : texte, police, hauteur, placement, alignement… plus besoin d'effacer et de recommencer. Pour reprendre un texte plus tard, sélectionnez-le : l'icône **T** du bloc Sélection rouvre ses réglages. En placement **Entre deux courbes**, cliquez la courbe du bas (la ligne de base) puis celle du haut : les lettres s'étirent pour remplir l'espace entre les deux, comme une enveloppe (deux arcs pour une enseigne bombée, par exemple). Le *décalage* éloigne le texte de la

courbe (sur une courbe) ou garde une marge avec chacune des deux courbes (entre deux courbes). Le texte devient des vecteurs groupés, prêts pour le V-carving, la poche ou le profil.

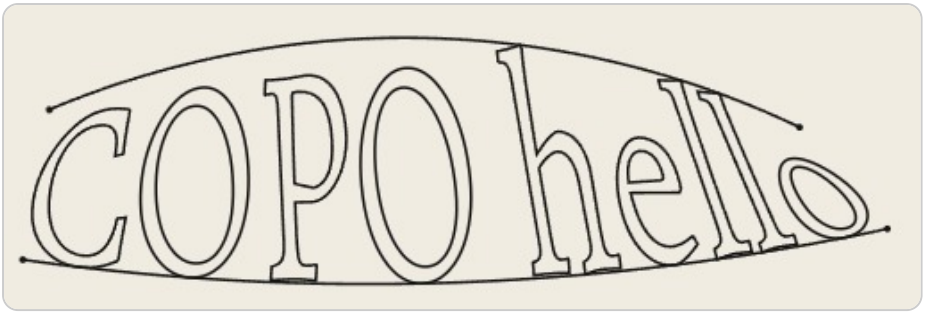

Texte *Entre deux courbes* : les lettres s'étirent pour suivre la courbe du bas et celle du haut.

Polices à trait unique

COPO est livré avec une soixantaine de **polices à trait unique** (Hershey, EMS, Cutlings, Relief SingleLine, Routed Gothic…), rangées dans le dossier `fonts/trait-unique` et proposées en tête de la liste des polices, avec aperçu. Chaque lettre y est un simple trait : le texte se grave en une seule passe avec un parcours **Profil Sur la ligne**, à la fraise en V ou avec une petite fraise droite. C'est le plus rapide pour les numéros de pièce, les plaques et les repères. Quand la sélection ne contient que des traits ouverts, **Usiner…** propose directement ce profil. Le catalogue `fonts/apercu-polices.html` (lien « Voir le catalogue des polices à trait unique » dans le bloc Texte) les montre toutes avec un aperçu de votre texte. Vous pouvez aussi ajouter vos propres polices SVG avec **Ajouter des polices…**.


Polices décoratives

Neuf familles de **polices décoratives** sont aussi fournies, dans le dossier `fonts/decoratives`, et proposées dans la section *Polices décoratives (fournies avec COPO)* de la liste : **URW Chancery** (chancelière italique), **Alegreya** (romaine et italique), **Cinzel Decorative** (capitales ornées, 3 graisses), **Pirata One** (gothique), **Chicle**, **Comic Neue** (6 styles), **Protest Riot**, **Great Vibes** (anglaise) et **Smokum** (western). Ce sont des polices à contours : usinez-les en V-carving, en poche ou en profil. Pour les scriptes fines comme Great Vibes, choisissez une hauteur de texte suffisante (20 mm et plus) pour que la fraise passe dans les déliés. La case *Polices de COPO* les masque avec les polices à trait unique.
Licences : SIL Open Font License pour la plupart, Apache 2.0 pour Smokum, AGPL 3 avec exception pour URW Chancery (voir `fonts/decoratives/LICENCES.txt`).

Lutherie : touche et incrustation

Touche de guitare

Extensions › Touche de guitare… dessine la touche, le sillet à gauche, centrée sur le brut. Réglez le **diapason**, le **nombre de frettes**, la **largeur au sillet** et la seconde largeur, *à la 12e case* ou *au bout du diapason*, le dépassement après la dernière frette, les **cases avec un repère** et **un double repère** (listes de numéros) et le diamètre des repères. Le **trait du diapason** (case cochée par défaut) trace l'axe du sillet jusqu'au chevalet, avec un repère à chaque bout, pour placer le chevalet. Avec la case **Frette zéro**, une frette 0 est tracée à l'origine du diapason (avec la même distance au bord que les autres) et la touche commence avant elle, à la distance réglée dans *Début de touche → frette zéro* ; la largeur « au sillet » est alors celle de la frette zéro. La **distance frettes – bord** arrête les traits de frettes avant le bord de la touche (0 = frettes traversantes). L'aperçu se met à jour en direct. La fenêtre s'ouvre à côté du panneau de gauche, comme les réglages des parcours, et se déplace par son titre.

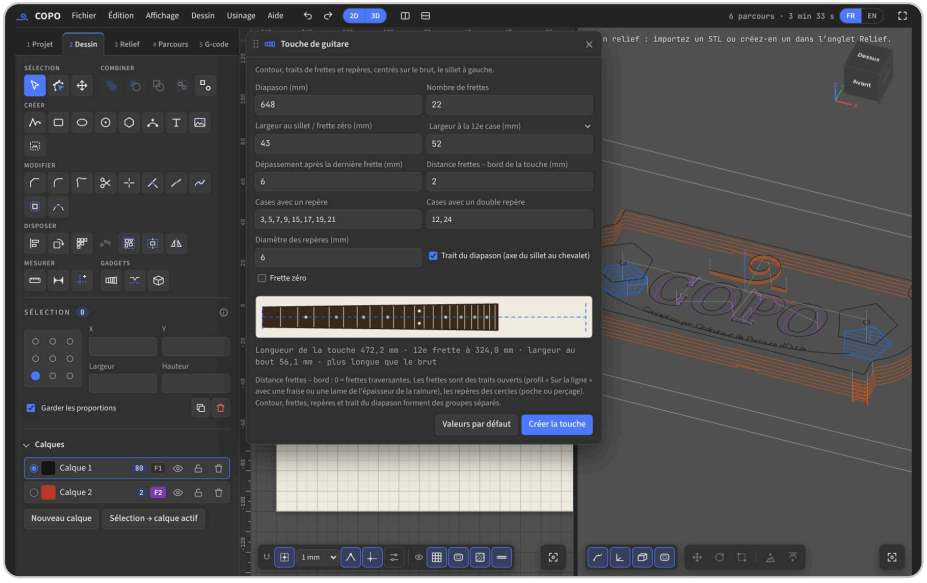

La fenêtre **Touche de guitare** avec son aperçu : touche, frettes, repères et trait du diapason en pointillés.

Position des frettes

COPO utilise la formule exacte du tempérament égal, celle des calculateurs de frettes de référence :

$$\mathbf{d_n = L - L / 2^{n/12}} \quad \text{soit} \quad d_n = L \times (1 - 2^{-n/12})$$

où L est le diapason, n le numéro de la frette et d_n la distance du sillet à la frette.

Chaque frette raccourcit la corde d'un demi-ton, d'un facteur $2^{1/12} \approx 1{,}05946$; la

12e frette tombe exactement au milieu du diapason. La « règle du 17,817 » donne le même résultat ; l'ancienne règle du 18, moins juste, n'est pas utilisée. Aucune compensation n'est appliquée aux frettes : la justesse se règle au chevalet, que l'on recule de quelques millimètres par rapport au trait du diapason.

FRETTE	1	5	7	12	
Distance au sillet (diapason 648 mm)	36,37 mm	163,51 mm	215,64 mm	324,00 mm	466,16

Le résultat forme des groupes séparés : le trait du diapason (à ne pas usiner), le contour, les traits de frettes (traits ouverts, à usiner en profil **Sur la ligne** avec une fraise ou une lame de la largeur de la rainure) et les repères (cercles, en poche ou en perçage).

Incrustation en V (inlay)

Sélectionnez le motif (formes fermées), puis **Dessin** › **Incrustation en V (inlay)…**. Les réglages s'ouvrent dans le panneau de gauche, avec un schéma coté comme dans Aspire : **a** profondeur de poche, **g** jeu pour la colle au fond, **b** hauteur du mâle sous le support (il doit dépasser a − g : l'écart restant sera raboté), **c** débord du support, et un **préfixe** facultatif pour les noms des parcours, nommés *calque_fonction_fraise* : `femelle_degagement_6mm`, `femelle_vcarve_90deg`, `mâle_degagement_6mm`… Choisissez la fraise en V (bouton **Bibliothèque…** pour toute la bibliothèque) et, si vous voulez, des **fraises de dégagement** droites qui vident d'abord les fonds plats (plus rapide sur les grands motifs). Comme dans Aspire, vous pouvez en ajouter plusieurs (**+ Ajouter une fraise…**) : COPO les range de la plus grosse à la plus petite ; la plus grosse vide les fonds plats, chaque suivante est une reprise de matière liée à la précédente et ne reprend que ce qu'elle n'a pas pu enlever. Le débord *c* est automatique si la case reste vide ; la case *Créer les parcours d'outils* peut être décochée pour ne dessiner que la pièce mâle. COPO crée :

- un V-carving *femelle* du motif dans votre pièce ;
- la pièce *mâle* : le motif en miroir entouré d'un cadre, sur le calque « mâle » (le cadre n'est pas groupé avec le motif : c'est la limite du dégagement du mâle, l'agrandir ou le réduire modifie ce parcours ; le motif en miroir sert de repère, les parcours utilisent la forme de travail), avec un V-carving qui démarre à la profondeur de la poche moins le jeu et descend de l'écart de surface. Tous les calques (« mâle », « dégagement », « incrustation (calcul) ») et tous les parcours sont créés *visibles* : pour usiner une seule pièce, masquez les parcours de l'autre (icône œil de la liste) avant d'enregistrer le G-code.
- avec une fraise de dégagement, une poche « dégagement » avant chaque V-carving, là où le V atteindrait sa profondeur maximale. Avec une javelot ou

une fraise à bout rond, femelle et mâle sont usinés sur une même forme de travail, dont les pointes et les coins rentrants sont arrondis au rayon du bout : les deux pièces s'emboîtent jusqu'au fond (votre dessin n'est pas modifié). La fraise en V ne repasse pas sur les fonds vidés par le dégagement : elle fait la paroi, puis seulement ce que la fraise de dégagement, à cause de son diamètre, n'a pas pu atteindre (pointes, passages étroits). Pour le mâle, le dégagement vide tout jusqu'au cadre (paroi droite), à la profondeur où travaille la fraise en V, et la fraise en V ne fait plus que la paroi en pente du motif, par paliers, plus les coins que la fraise de dégagement n'atteint pas : elle ne touche ni au cadre ni aux fonds plats. Le débord automatique s'élargit pour que le cône de la fraise reste dans le cadre.

Retournez le mâle, collez-le dans la femelle, puis rabotez ou poncez le surplus. Le réglage **Profondeur de départ** du V-carving est aussi disponible à la main dans le formulaire des parcours.

Incrustation en poche (fraise droite)

Sélectionnez le motif (formes fermées), puis **Extensions** › **Incrustation en poche (inlay)…** ou, au clic droit, **Incrustation** › **En poche**. Les réglages s'ouvrent dans le panneau de gauche. Choisissez la **fraise droite** (le bouton **Bibliothèque…** donne accès à toute la bibliothèque d'outils), le **jeu pour la colle** (0,1 mm par défaut) et la façon de faire la pièce mâle (case *Pièce mâle sur support*). Un petit schéma coté, comme dans Aspire, montre les cotes à remplir : **a** profondeur de poche, **b** hauteur du mâle (sous le support, ou épaisseur de la pièce sans support) et **c** débord du support (automatique si la case reste vide). La case *Créer les parcours d'outils* (cochée par défaut) peut être décochée pour ne créer que les contours. Pour les grandes poches, cochez *Ébaucher avec une plus grosse fraise* : COPO conseille ou non l'ébauche selon la largeur de la poche et la fraise principale, et propose une fraise (du projet, sinon de la bibliothèque). La grosse fraise vide alors la poche et le fond du bouchon, puis la fraise principale ne reprend que les angles et les passages étroits (reprise de matière) : sur une poche de 60 × 40 mm, le temps est divisé par près de trois.

Une fraise droite ne fait pas d'angle plus vif que son rayon. COPO calcule donc un **contour commun** dont tous les angles, rentrants comme saillants, sont arrondis au moins au rayon de la fraise : la poche et la pièce rapportée s'usinent exactement sur ce tracé et s'emboîtent sans retouche. L'aperçu montre ce contour en bleu, le dessin d'origine en pointillés rouges, et la part de surface modifiée ; un avertissement signale les parties plus fines que la fraise, qui disparaissent.

- **Pièce mâle sur support** (case cochée, par défaut) : le motif est usiné en miroir, en relief, dans une planche épaisse, sur une hauteur *b* plus grande que

la poche *a* : une fois collée, la planche reste à b − a au-dessus de la pièce, ce qui laisse la place du trait de scie. Collez la planche retournée dans la poche, puis sciez ou rabotez le surplus. Tous les morceaux du motif restent liés et se posent d'un coup.

- **Pièce mâle sans support** (case décochée) : le motif est découpé dans une planchette d'épaisseur *b*, avec des ponts d'attache. La *profondeur de découpe* vaut b si la case reste vide ; mettez un peu plus (b + 0,2 mm, par exemple) pour traverser franchement si votre martyr le permet. Prenez b égal à a pour une pièce à fleur, un peu plus si vous voulez poncer après collage ; COPO prévient si b est plus petit que a. Cassez les ponts, poncez, puis collez la pièce dans la poche.


Supprimer un parcours de l'incrustation supprime aussi les contours qu'il avait créés (le dessin d'origine est conservé). COPO crée la poche sur le calque « Incrustation en poche · femelle » et la pièce rapportée à droite du motif, sur le calque « Incrustation en poche · mâle ». Les deux parcours sont visibles et partent dans le G-code ; masquez-en un (œil) si vous usinez les pièces séparément.

Boîte à entures

Le menu **Extensions › Boîte à entures…** ouvre ce module, qui dessine une boîte assemblée par tenons droits, à la façon du « Box Creator » de Vectric. Réglez les **dimensions extérieures** (largeur X, profondeur Y, hauteur Z), l'**épaisseur du matériau** (celle du brut par défaut), la **largeur des tenons** (leur nombre, toujours impair, s'en déduit), le **jeu d'assemblage** (0,1 à 0,2 mm dans le bois), la **fraise de découpe**, l'**assemblage du dessus** (*à entures* pour une boîte fermée, par défaut, ou *posé à plat* pour un couvercle amovible) et les **faces à usiner** (Dessus, Fond de boîte, Côtés, Bouts). Les tenons sont répartis à égalité entre les coins : la zone de coin, de l'épaisseur du matériau, n'existe que là où un autre panneau s'assemble, si bien qu'une boîte ouverte garde le même pas jusqu'en haut. Les tenons peuvent être plus étroits que l'épaisseur ; COPO prévient si les creux deviennent plus étroits que la fraise. L'option *Dégagements dogbone* ajoute au fond de chaque creux un arc du diamètre de la fraise, pour que les tenons à angles vifs entrent.

L'aperçu montre les panneaux posés à plat. **Créer la boîte** les place sur le brut, espacés pour la fraise : usinez-les en profil extérieur, avec des ponts d'attache. Les volumes des panneaux s'emboîtent exactement : aucun recouvrement ni manque aux coins.

Graduations rotatives

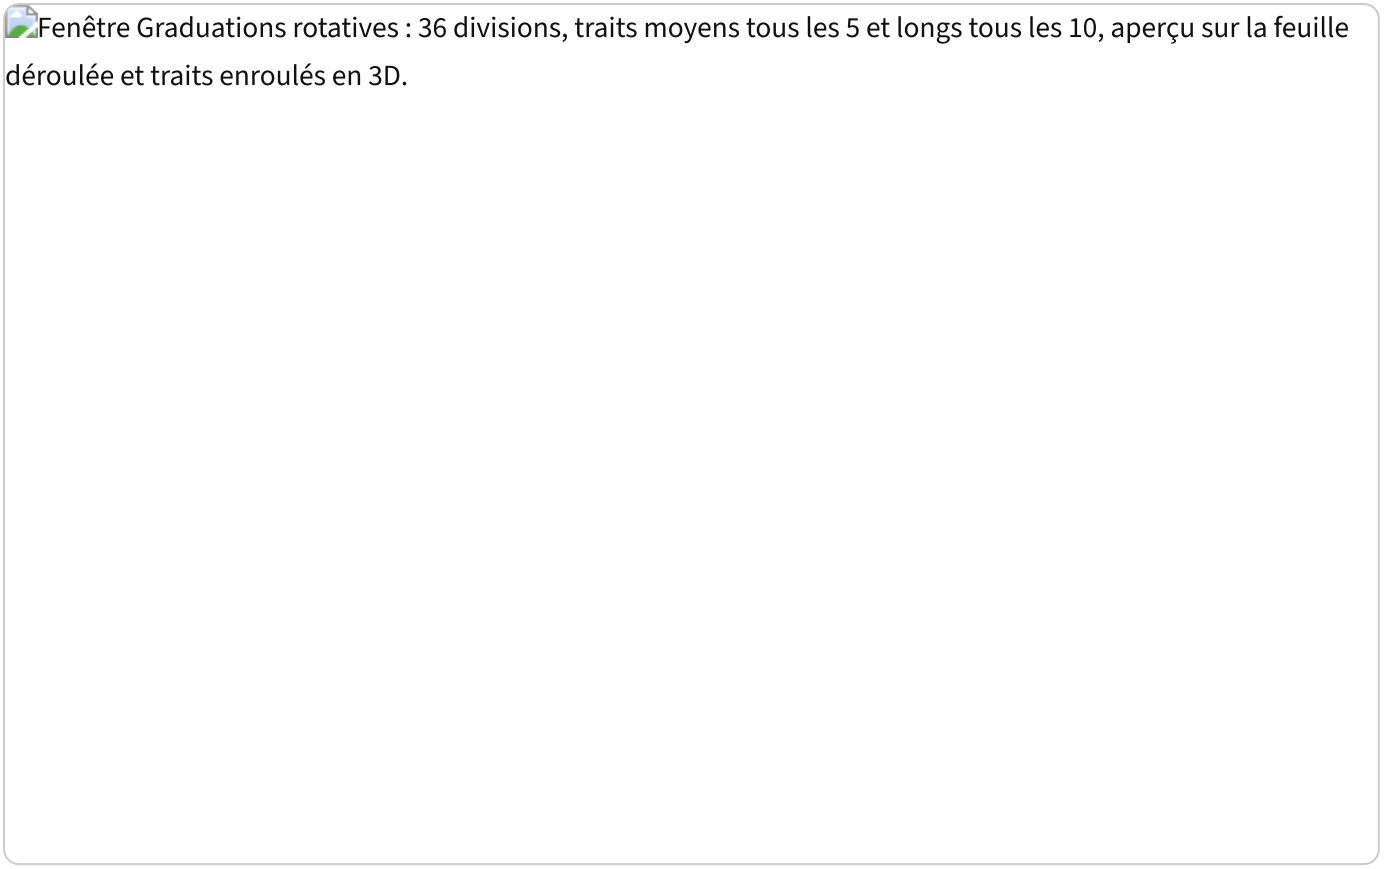


36 divisions sur le tour d'un cylindre Ø 90 mm : un trait moyen tous les 5, un long tous les 10.

Dans un projet **rotatif**, **Extensions › Graduations rotatives…** dessine des traits équidistants autour du cylindre : graduations, vernier, cannelures, dents d'engrenage. Les traits sont toujours **parallèles à l'axe du cylindre** choisi dans l'onglet Projet (horizontaux si le cylindre est le long de X, verticaux s'il est le long de Y) et répartis sur le tour (π × D).

- **Nombre de divisions** et **étendue** : à 360°, autant de traits que de divisions sur le tour complet. Sous 360°, les divisions couvrent l'étendue avec un trait à chaque bout ; pour un vernier au dixième, par exemple, 10 divisions sur 9°.
- **Angle du premier trait** : 0° est la ligne de l'origine, comme les repères 0°, 90°, 270° de la vue 2D.
- **Position et longueur** : comme dans le bloc Sélection, on choisit le point de référence du trait (début, milieu ou fin), puis sa position X (ou Y) par rapport à l'origine et sa longueur.
- **Traits plus longs** : un trait moyen tous les *n* traits et un trait long tous les *m* traits, chacun avec sa longueur ; ils partent du même point de référence. *Numéro du premier trait* décale ce comptage.

L’aperçu montre la feuille déroulée et le pas, en degrés et en millimètres sur la surface. **Créer les traits** les pose en groupe sur le calque actif ; usinez-les en V-carving ou en profil « sur la ligne ».

Imbrication

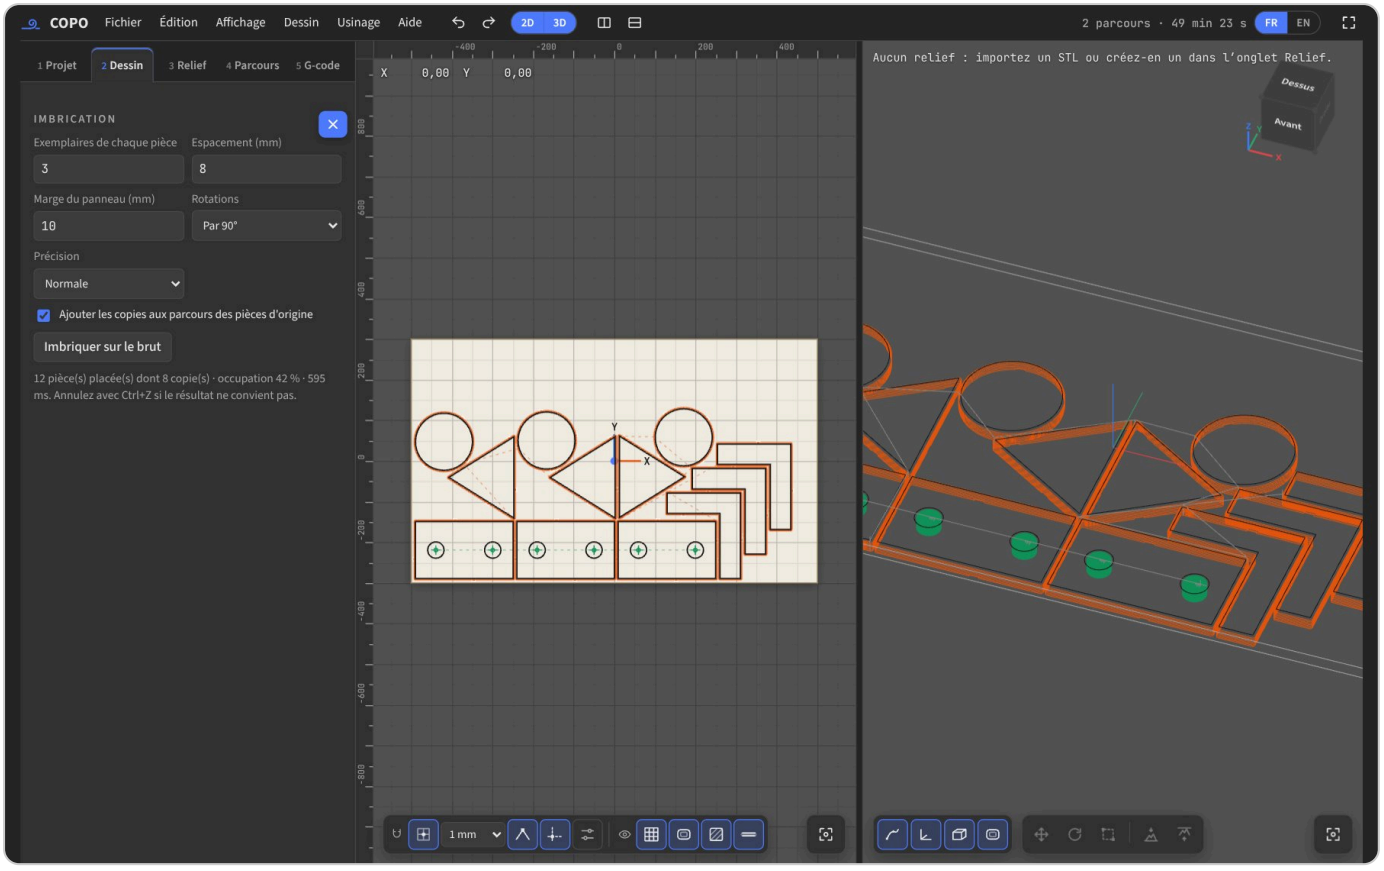

Quatre pièces en trois exemplaires sur un panneau de 1000 × 600 mm. Les L s'emboîtent, les copies reprennent les parcours des pièces d'origine.

Dessin › Imbrication… ouvre le bloc dans l'onglet Dessin. Sélectionnez les pièces (sans sélection, tout le dessin est pris) et réglez le nombre d'exemplaires, l'espacement, la marge du panneau, les rotations permises et la précision. COPO place les pièces selon leur forme réelle, les plus grandes d'abord, le plus en bas à gauche possible. Un groupe ou un texte reste d'un bloc. Les pièces qui ne tiennent pas restent sélectionnées et le taux d'occupation du panneau s'affiche.

> Pour du détourage, prenez un espacement au moins égal au diamètre de la fraise. `Ctrl` + `Z` annule l'imbrication si le résultat ne convient pas.

Usinage double face

1. Mettez les vecteurs de la face du dessous sur un calque réglé sur **F2** (bouton F1/F2 dans la liste des calques). Dessinez-les vus du dessus, par transparence.
2. Choisissez le retournement : autour de l'axe X (haut ↔ bas) ou de l'axe Y (gauche ↔ droite).
3. Les parcours de la face 2 sont calculés sur la géométrie retournée ; le sens de coupe est conservé.
4. Dans le G-code, la face 1 est suivie d'une pause `M0` : retournez la pièce, refaites X0 Y0 Z0 au même point et relancez.

L'aperçu 3D montre les deux faces ; l'option **Face 2 en haut** présente la pièce retournée.

Vues 2D et 3D

Les boutons **2D** et **3D** en haut de l'écran fonctionnent comme deux interrupteurs : 2D seule (le dessin occupe toute la zone), 3D seule (le relief), ou les deux à la fois. Quand les deux vues sont affichées, les boutons voisins les placent côte à côte ou l'une au-dessus de l'autre, et la **séparation** entre elles se fait glisser pour agrandir l'une ou l'autre (double-clic : moitié-moitié). L'onglet Relief affiche la vue 3D automatiquement.

La vue 3D montre le relief dans le brut (en filaire), avec le dessin et le repère. La vue est en projection orthogonale (sans perspective), pratique de face ou de côté. Clic droit maintenu : tourner (autour du point sous le pointeur, sans limite, on peut passer sous la pièce) ; clic molette maintenu : déplacer ; molette : zoom vers le pointeur ; double-clic : tout le brut ; un clic gauche sélectionne. Comme dans Fusion, FreeCAD ou Tinkercad ; la souris se règle dans Paramètres › Vues 3D. En haut à droite : le cube d'orientation. En bas, des barres d'icônes comme dans la vue 2D : à gauche, afficher ou masquer le dessin, le repère, le brut et les parcours d'outils (passes à la couleur de leur type, déplacements rapides en gris) ; au centre, les outils de transformation ; à droite, Tout voir (relief). Le brut et les parcours sont affichés à chaque ouverture de COPO. Si vous masquez les parcours, celui que vous survolez dans la liste de l'onglet Parcours, ou celui que vous êtes en train de régler, reste visible en 3D.

Les vecteurs du dessin se sélectionnent aussi dans la vue 3D : cliquez sur un trait (le curseur devient une main). La sélection est la même dans les deux vues, en bleu ; Maj + clic ajoute ou retire un vecteur, un clic dans le vide désélectionne. Pratique pour choisir le contour d'un modèle STL avant de créer son parcours.


À l'ouverture de COPO, la vue 2D et la vue 3D sont affichés côte à côte. La vue 3D s'ouvre aussi d'elle-même avec les onglets Relief et Parcours. Si vous l'avez fermée avec le bouton **3D**, COPO respecte ce choix jusqu'au prochain chargement de la page.

Transformer un relief en 3D. Cliquez un élément dans la vue 3D pour le sélectionner (coins de sa boîte en surbrillance ; la sélection est la même dans la vue 2D et dans la liste). La barre du bas propose trois outils, avec les cotes affichées en haut à gauche :

- **Déplacer** : tirez les flèches X, Y ou Z (Ctrl : au millimètre). En Z, le haut du relief s'accroche au dessus du brut et le bas au fond ; en X et Y, les bords s'accrochent aux bords du brut.
- **Tourner** : tirez le cercle bleu (autour de Z) ; pour un STL, les cercles rouge et vert le font aussi pivoter autour de X et de Y (Ctrl : par 15°, Ctrl + Maj : par 1°).
- **Redimensionner** : tirez un coin pour agrandir en gardant les proportions (Maj ou la case « Garder les proportions » décochée : librement), un côté pour changer seulement la largeur ou la longueur, ou le rond bleu au-dessus pour l'épaisseur : le haut monte ou descend, le bas reste en place. Ctrl fait avancer au millimètre près.
- Les deux derniers boutons **posent le relief sur le fond** du brut ou **alignent son haut sur le dessus**.

Chaque transformation s'annule avec **Ctrl+Z** ; le panneau du relief garde les valeurs exactes.

Aperçu 3D

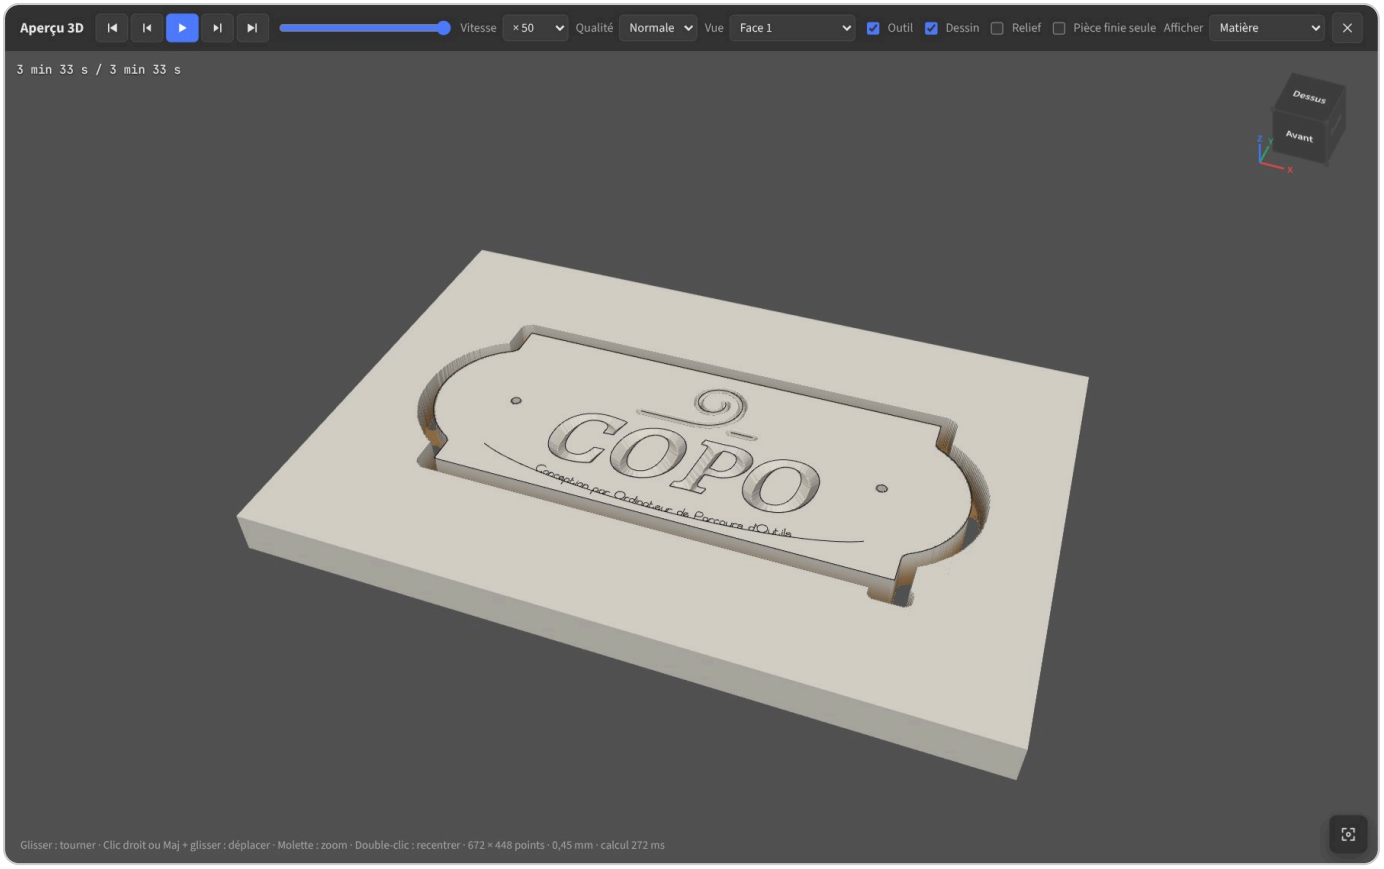

Clic droit maintenu pour tourner, clic molette maintenu pour déplacer, molette pour zoomer, double-clic pour tout voir (souris réglable dans Paramètres › Vues 3D).

Finesse : la simulation ne calcule que la zone réellement usinée (le reste du brut est affiché plein) ; plus la zone est petite, plus le rendu est fin. Le réglage *Résolution* (Standard, Haute ou Très haute : 0,5, 1,5 ou 3,5 millions de points) augmente encore la finesse ; la résolution utilisée s'affiche en bas de la fenêtre. Une simulation longue se calcule en tâche de fond : la fenêtre s’ouvre tout de suite sur le brut (*Calcul de la simulation…* en bas) et la lecture devient disponible à la fin du calcul.


L'aperçu simule l'enlèvement de matière dans l'épaisseur réelle du brut, y compris les trous débouchants. Les boutons de lecture rejouent l'usinage : **retour au début**, **pas en arrière**, **lecture / pause**, **pas en avant** et **aller à la fin** ; un pas correspond à un déplacement de l'outil. Au clavier : flèches gauche et droite, Début, Fin et Espace. Le curseur permet d'aller à n'importe quel instant. Le temps écoulé et le temps total s’affichent en haut à gauche de la vue ; le bouton Tout voir est en bas à droite, comme dans les autres vues, et la croix en haut à droite ferme l’aperçu. L'aperçu demande WebGL 2 (Chrome, Edge ou Firefox récents).

Cube d'orientation (coin haut droit) : il tourne avec la vue et indique les faces (Dessus, Avant, Droite…) et les axes X, Y, Z. Cliquez une face pour la vue correspondante (Dessus = vue de plan, comme le dessin), ou un coin pour une vue isométrique. L'outil affiché reprend sa forme : fraise droite, hémisphérique, en V, foret ou fraise à fileter (dent à 60° en bout, col dégagé). Les filets d'un filetage apparaissent dans l'aperçu au fil de la dernière passe (profil ISO à 60°), dans le trou ou autour de la vis.

Relief et pièce finie : la case **Relief** superpose le relief dessiné (un maillage de lignes à sa hauteur réelle) pour le comparer à la matière usinée. La case **Pièce finie seule** cache les chutes : la matière reliée au bord du brut sans passer par une découpe sur toute l'épaisseur disparaît, et il ne reste que la ou les pièces détourées, comme sorties de la machine. Les ponts d'attache ne relient pas la pièce à la chute (il en reste un petit talon visible). S'il n'y a aucune pièce détourée, tout le brut reste affiché.


Trajectoires en 3D

La liste **Afficher** de la barre de l'aperçu propose *Matière*, *Matière + parcours* ou *Parcours seuls*. La case **Dessin** affiche ou masque les vecteurs du dessin, à la couleur de leur calque, sur la face tournée vers le haut : ceux de la face 1 avec la vue Face 1, ceux de la face 2 avec la vue Face 2. Les trajectoires sont tracées en lignes dans l'espace, avec la couleur du type de parcours ; les déplacements rapides (G0) sont en pointillés gris. Pendant la lecture, elles se dessinent au fur et à mesure que l'outil avance. Avec un parcours sélectionné dans la liste, la case **Parcours sélectionné seul** n'affiche que lui. Idéal pour vérifier les passes, les rampes, les hélices et les hauteurs de dégagement avant d'usiner.

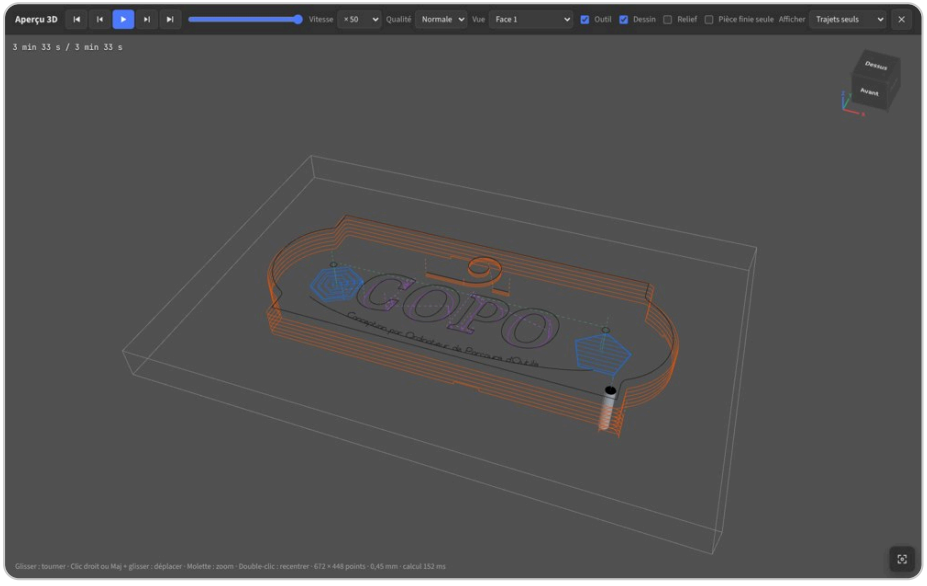

Mode *Parcours seuls* : chaque passe du détourage est visible, les rapides en pointillés.

G-code

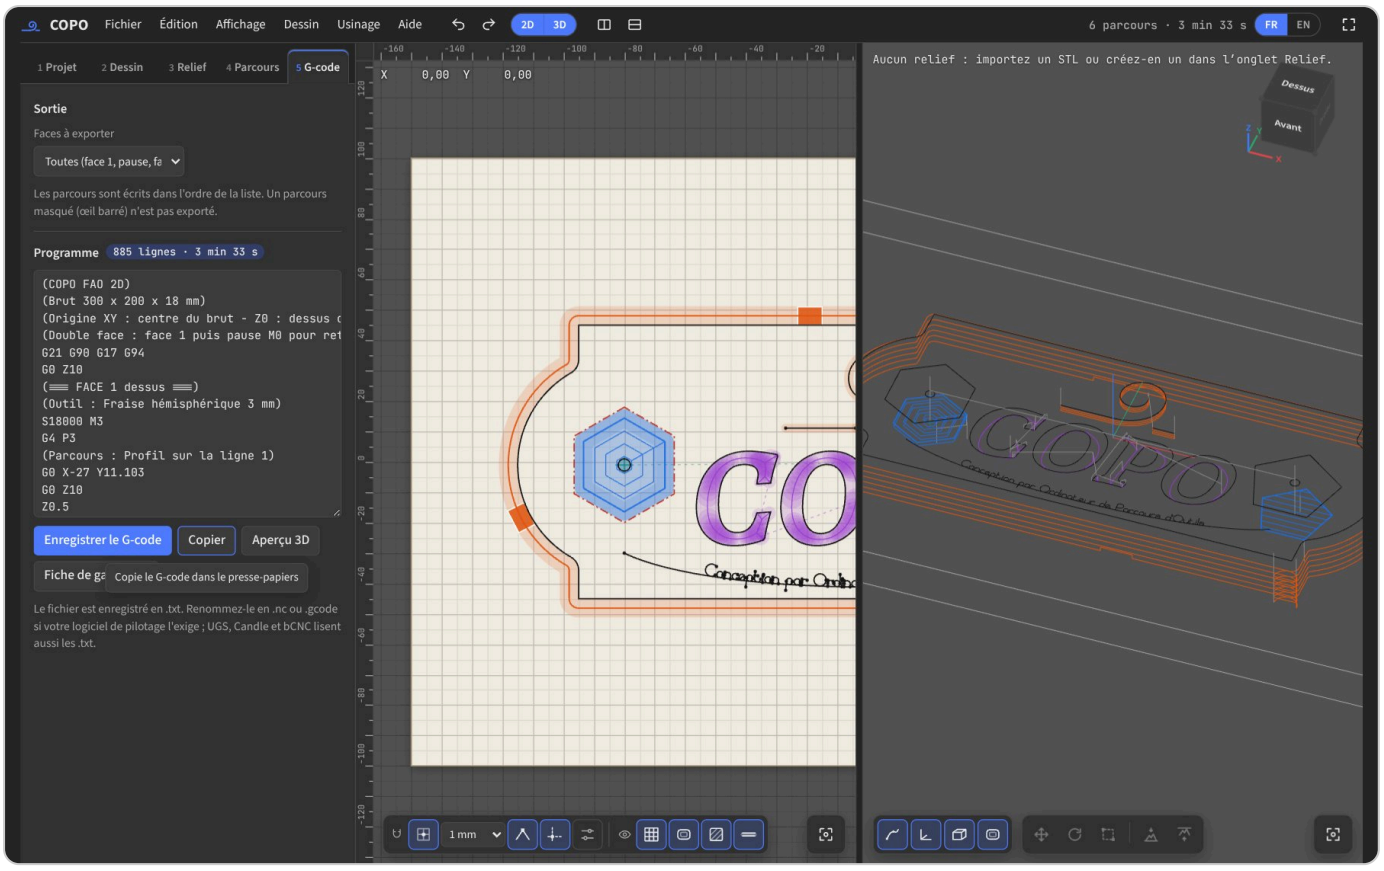

Les parcours sont écrits dans l'ordre de la liste ; un parcours masqué n'est pas exporté.

POST-PROCESSEUR	CHANGEMENT D'OUTIL
GRBL	Pause `M0` entre deux outils.
GRBL manuel	Avant chaque outil, y compris le premier : remontée `G53 G0 Z-10` (valeur réglable) et pause `M0`. Remontée en `G53` aussi à la fin du programme.
Carbide Motion, Onefinity	`M6 T…` : le logiciel de pilotage demande de changer l'outil.
LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC, MASSO	`T… M6` avec le numéro d'outil, en-tête `G40 G49 G80`, arcs en `G91.1`. Fichier `.ngc` (LinuxCNC), `.tap` (Mach, UCCNC) ou `.nc`.
Personnalisé	Vous écrivez l'en-tête, le changement d'outil et la fin du programme, avec des variables : `{UNITS}`, `{SAFEZ}`, `{TCZ}`, `{T}`, `{S}`, `{D}`, `{TOOL}`. Extension du fichier et `G91.1` au choix.

Autres machines (format .pp). La liste propose aussi, dans un groupe à part, des machines industrielles et spéciales : Advanced Laser, Axyz, Bridgeport EZTRACK, Busellato GEN J6000, DeskCNC, Haas (avec ou sans arcs), ISEL NCP, Kuka (robot), Lasercomb, Mach2/3 ATC, Biesse Rover, Pacer, Precix, ShopBot (fraisage, tête 2, perceuses pneumatiques GC et PRS), Torchmate 2, Turbo CNC, Tormach PathPilot (mm et pouces : G30 avant chaque changement d'outil, G43 H…, arcs G91.1), Vision Series 3, WaterJet PRO, des machines à axe rotatif (Mach2/3 Wrap, CAMaster, CNC Shark, WinCNC, WinPC-NC, ShopBot Indexer), un traceur / découpe vinyle HPGL et un listing texte lisible du parcours (pour vérifier). Elles reprennent la logique des post-processeurs .pp d'Aspire et VCarve : chacune fixe ses unités (mm ou pouces), le format des nombres, la numérotation des lignes, l'en-tête, le changement d'outil et la fin du programme, et l'extension du fichier. Si votre machine n'y est pas et que vous avez son fichier .pp (dossier PostP d'Aspire, VCarve ou Cut2D), le bouton **Importer un post-processeur (.pp)…** le charge : il rejoint le groupe « Importés », est gardé dans votre navigateur et enregistré avec le projet. Les blocs courants sont gérés (en-tête, fin, changement d'outil, nouveau parcours, rapides, avances, plongées, remontées, arcs IJ ou R, arcs en hélice, temporisation, allumage et extinction d'un laser, plasma ou jet d'eau, changement d'avance), ainsi que les variables courantes : `[TOOL_DIA]` diamètre de la fraise, `[TOOLNAME]`, `[DATE]`, `[TIME]`, dimensions du brut (`[XLENGTH]`, `[XMIN]`…), liste des parcours et des outils (`[TOOLPATHS_OUTPUT]`, `[TOOLS_USED]`). COPO signale les blocs qu'il ignore. Les post-processeurs qui allument l'outil à la plongée (laser, jet d'eau) demandent des parcours en « Plongée droite » : COPO le rappelle dans le bloc Machine et l'onglet G-code. Faites toujours un passage à vide avec un post-processeur que vous n'avez pas encore utilisé.

```
(Mettre l'outil : Fraise droite 6 mm D6 - refaire le zero Z puis reprendre)
G21 G90 G17 G94
G53 G0 Z-10
M0
S18000 M3
G4 P3
G0 X10 Y10
G0 Z10
…
M5
G53 G0 Z-10
G0 X0 Y0
M30
```

Le post-processeur, la vitesse des rapides (pour l'estimation du temps), le Z de sécurité, le Z de dégagement, les commentaires et les arcs G2/G3 se règlent dans

l'onglet Projet, bloc Machine. Le fichier prend l'extension attendue par le post-processeur (`.nc` , `.tap` , `.ngc`).

Courbes et arcs G2/G3. COPO n'envoie pas les courbes de Bézier telles quelles à la machine : les parcours sont calculés en petits segments, puis, si « Arcs G2/G3 » est coché, les portions circulaires sont reconnues et écrites en vrais arcs G2/G3 (fichier plus court, mouvement plus fluide). Un cercle dessiné avec l'outil Cercle ou un tracé lissé en mode *Arcs* donne des arcs exacts ; une courbe libre est approchée par une suite d'arcs et de droites, dans la tolérance.

> Vérifiez toujours le G-code par un passage à vide, outil au-dessus du brut, avant d'usiner.

Unités : millimètres ou pouces

Dans l'onglet Projet, bloc Unités, choisissez les **Unités de longueur** (millimètres ou pouces) et les **Unités d'avance** (mm/min, mm/s ou in/min). Le choix s'applique partout : dessin, règles, grille (1/16, 1/8, 1/4 et 1 pouce), coordonnées, cotes, outils, parcours et fiche de gamme. En pouces, une option affiche les valeurs en fractions (au 1/64) et une autre écrit le G-code en pouces (`G20`) pour les contrôleurs réglés ainsi.

Le projet reste enregistré en millimètres : on peut changer d'unité à tout moment sans rien déformer, et un projet s'ouvre correctement chez quelqu'un qui travaille dans l'autre unité. Le choix est gardé en mémoire dans le navigateur.

Fiche de gamme

Le bouton **Fiche de gamme…** de l'onglet G-code (aussi dans le menu Usinage) prépare une fiche de réglage de deux pages pour l'atelier. Indiquez le nom de la pièce, la matière et vos remarques ; la fiche contient :

- le brut, l'origine X0 Y0, le zéro Z, le retournement et le post-processeur ;
- un résumé : temps estimé, profondeur maximale, emprise usinée depuis l'origine, longueur de coupe et volume de matière enlevée ;
- la vue 2D de chaque face avec les parcours, l'origine et les cotes du brut, et deux vues dimétriques de la simulation (face 1 et face 2) ;
- l'ordre de montage des outils, puis le tableau des parcours : opération, outil, profondeur, passes, surépaisseur, entrée, ponts, avance, plongée et temps ;
- les points de vigilance détectés (usinage qui traverse le brut, détourage sans ponts, passe trop profonde, usinage hors du brut, parcours masqués) ;
- une liste de contrôle avant de lancer, une zone de remarques et des cases de visa.

Enregistrer en PDF (dans la fenêtre de la fiche, ou directement **Fichier** › **Enregistrer la fiche de gamme en PDF** sans l'ouvrir) crée un fichier PDF au format A4, découpé en pages sans couper les tableaux ni les images, prêt à imprimer ou à envoyer. Le PDF est une image de la fiche (texte non sélectionnable) ; pour un PDF avec du texte, utilisez **Imprimer** puis « Enregistrer au format PDF » du navigateur. Vous pouvez aussi garder le fichier HTML avec le G-code. Les réglages de la fiche sont enregistrés avec le projet.

Installer et utiliser hors ligne

- **En ligne** : ouvrez la page GitHub Pages du dépôt COPO. Rien à installer.
- **Comme une application** (Chrome, Edge, Brave, Vivaldi… sous Windows, macOS et Linux) : **Aide** › **Installer COPO comme application…** ou l'icône d'installation de la barre d'adresse. Si l'icône n'apparaît pas, passez par le menu du navigateur : dans Chrome, ⋮ › **Caster, enregistrer et partager** › **Installer la page en tant qu'application…** ; dans Edge, **…** › **Applications** › **Installer ce site en tant qu'application**. Si COPO est déjà installé, le navigateur propose « Ouvrir dans COPO » à la place. COPO s'ouvre alors dans sa propre fenêtre, avec son icône dans le menu des applications, fonctionne **hors ligne** une fois chargé, et un **double-clic sur un fichier .copo** l'ouvre directement (l'icône des fichiers dépend du système). Les mises à jour arrivent toutes seules dès qu'on est connecté. Firefox et Safari n'offrent pas cette installation : COPO y fonctionne normalement dans un onglet.
- **Hors ligne** : téléchargez le dossier complet de COPO (bouton « Code › Download ZIP » sur GitHub) et décompressez-le. Ouvrez `index.html` en double-cliquant : tout est déjà dans le dossier `lib` (bibliothèques de calcul et polices de l'interface) et dans le dossier `fonts`. Rien d'autre à installer ni à télécharger.
- **Polices de l'interface** : le dossier `lib/fonts` contient les polices de COPO (Source Sans 3, JetBrains Mono, Barlow Condensed). Hors ligne, l'interface, la fiche de gamme et ce mode d'emploi gardent ainsi le même aspect.
- **Polices de gravure** : rangez vos `.ttf`, `.otf` ou `.woff` dans un dossier `fonts` et ouvrez-le une fois avec le bouton **Ouvrir un dossier de polices…** du bloc Texte.

COPO fonctionne sous Windows, macOS et Linux, dans Chrome, Edge ou Firefox récents. La liste des polices installées n'est disponible que dans Chrome et Edge.

Raccourcis clavier

TOUCHE	ACTION	TOUCHE	ACTION
`V`	Sélection	`Ctrl` + `Z` / `Y`	Annuler / Rétablir
`N`	Nœuds	`Ctrl` + `S` / `O`	Enregistrer / Ouvrir un projet
`H` ou `Espace`	Déplacer la vue	`Ctrl` + `D`	Dupliquer
`R` `E` `C`	Rectangle, ellipse, cercle	`Ctrl` + `A`	Tout sélectionner
`O`	Polygone et étoile	`Ctrl` + `G`	Grouper (`Maj` : dégrouper)
`P` `A` `T`	Plume, arc, texte	`Échap` / clic droit	Revenir à la sélection, désélectionner
`K` `F`	Chanfrein, congé	`Suppr`	Supprimer la sélection ou le nœud
`X` `U`	Ajuster, couper	Flèches	Déplacer de 1 mm (`Maj` : 10 mm)
`M` `D`	Mesurer, coter	`Échap`	Annuler le tracé en cours, désélectionner

Sur Mac, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Signaler un bug

Menu **Aide › Signaler un bug…** : décrivez le problème, puis cliquez sur **Ouvrir le rapport sur GitHub**. Le rapport arrive pré-rempli avec les informations techniques (navigateur, unités, brut, parcours, erreurs récentes). La capture de la vue 2D est copiée dans le presse-papiers : collez-la dans le rapport avec `Ctrl` + `V`. Si vous cochez « Joindre le projet », le fichier téléchargé se glisse dans le rapport. Un compte GitHub gratuit suffit. Les idées d'amélioration sont aussi les bienvenues sur github.com/gbulleryahen-hash/copo/issues.

Aide › Proposer une amélioration… ouvre la même fenêtre pour une idée : décrivez la fonction souhaitée et à quoi elle servirait ; elle arrive sur GitHub avec l'étiquette *enhancement*. Les deux envois indiquent le **numéro de version** de COPO (visible aussi dans **Aide › À propos**) : 1.*n*, où *n* augmente à chaque mise à jour publiée.

Licence

COPO est un logiciel libre © 2026 g.bulleryahen, distribué sous licence GNU GPL version 3. Vous pouvez l'utiliser, l'étudier, le modifier et le redistribuer, y compris pour un usage commercial. Toute version modifiée diffusée doit rester sous la même licence, avec son code source. COPO est fourni sans aucune garantie.

Bibliothèques utilisées, fournies dans le dossier `lib` : Clipper (Boost Software License), opentype.js (MIT), d3-delaunay et delaunator (ISC), acorn (MIT, pour les calculs en tâche de fond).
