FAO 2D POUR CNC · DANS LE NAVIGATEUR

# COPO


COPO dessine vos pièces en vectoriel, calcule les parcours d'outils (profil, poche, V-carving, perçage) et écrit le G-code pour votre machine. Tout se passe dans le navigateur, sans installation et sans compte.

`Version 1.86` `GPL v3` `Windows · macOS · Linux`

`Chrome · Edge · Firefox` `Français · English`

**Ouvrir l'application**
https://gbulleryahen-hash.github.io/copo/

**Dépôt GitHub (code, téléchargement)**
https://github.com/gbulleryahen-hash/copo

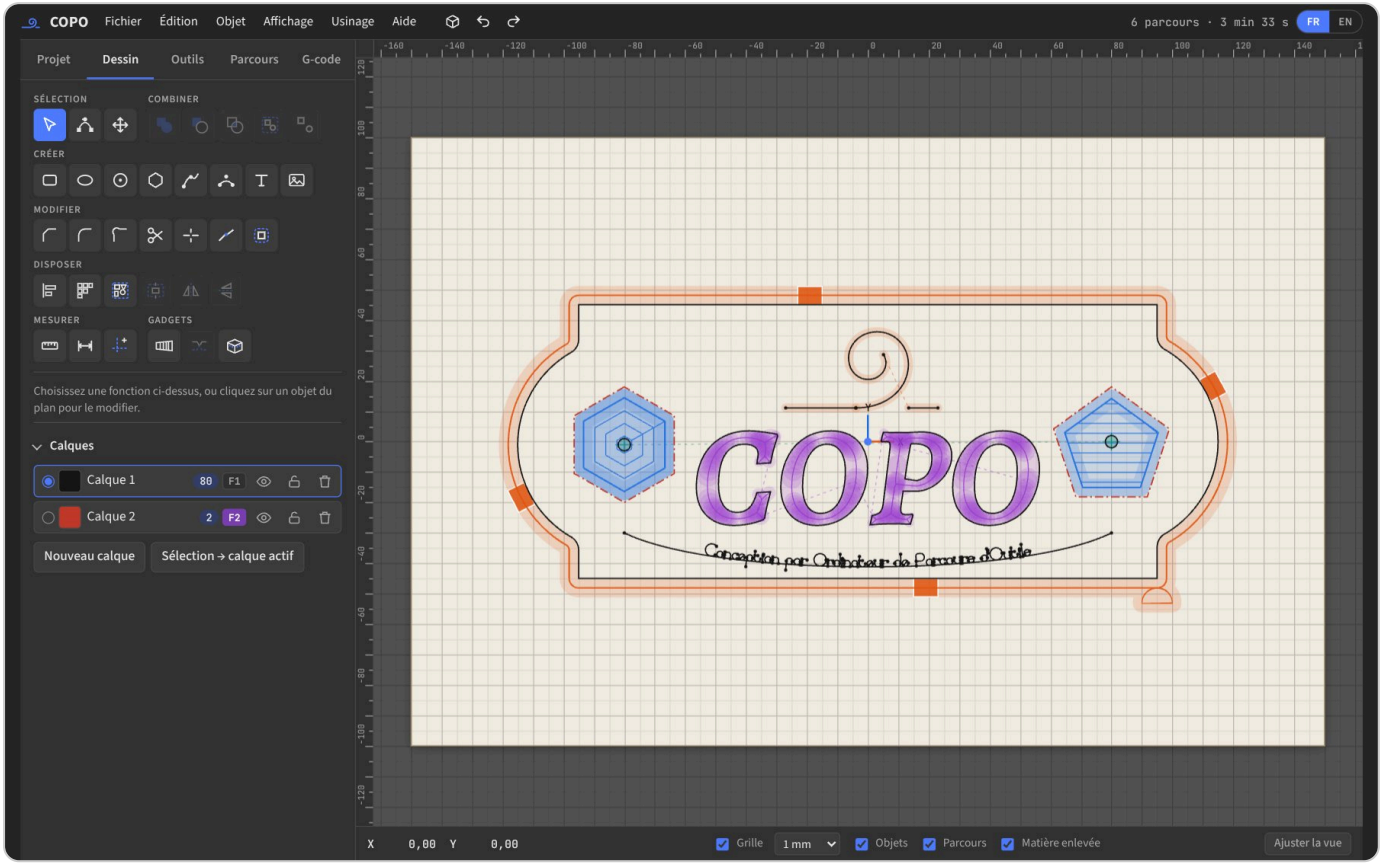


Le projet d'exemple : le texte COPO en V-carving, une phrase en police à trait unique sur une courbe, un filet décoratif à la fraise hémisphérique, deux perçages au foret, un détourage avec ponts d'attache et deux poches sur la face 2. Les parcours s'affichent en couleur sur le brut.

# En bref

### Dessin vectoriel
Rectangle, ellipse, polygone, étoile, arc, plume Bézier, texte, nœuds, chanfreins, congés, booléens, calques, cotes.

### Usinage 2D
Profil extérieur, intérieur ou sur la ligne, poche en anneaux ou en balayage, reprise de matière, perçage.

### V-carving
Par axe médian, comme dans Aspire : la fraise remonte jusqu'à la pointe des coins.

### Entrées d'outil
Rampe aller-retour, rampe continue, arc, arc en rampe, hélice. Surépaisseur et passe de finition.

### Ponts d'attache
Répartis automatiquement ou placés à la main, plats ou triangulaires.

### Imbrication
Place plusieurs pièces sur le panneau selon leur forme réelle, avec rotations.

### Polices à trait unique
Une soixantaine fournies (Hershey, EMS, Relief…) pour graver vite en une seule passe.

### Double face
Calques par face, retournement en X ou en Y, pause pour retourner la pièce.

### Aperçu 3D
Simulation de l'enlèvement de matière, face 1 et face 2, avec lecture animée.

### G-code
GRBL, grblHAL, GRBL manuel (G53), Carbide Motion, Onefinity, LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC, MASSO ou post-processeur personnalisé. Arcs G2/G3.

### Fiche de gamme
Fiche d'atelier imprimable : vues 2D et 3D, origine, outils, parcours, vitesses, contrôles.

### Millimètres ou pouces
Dessin, outils et avances en mm ou en pouces (fractions possibles), G-code en G21 ou G20.

### Français et anglais
Interface et mode d'emploi dans les deux langues, au choix avec les boutons FR / EN en haut à droite.

### Logiciel libre
Licence GNU GPL v3 : utilisez, modifiez et partagez COPO librement.

# Votre premier usinage en six étapes

1

**Réglez le projet**

Onglet **Projet** : dimensions et matière du brut, point d'origine X0 Y0, zéro Z (dessus du brut ou table), unités et machine.

2

**Dessinez ou importez**

Tracez avec les icônes de l'onglet Dessin, importez un SVG, un DXF ou une image (icône **Importer** du groupe Créer, ou menu Fichier) ou écrivez un texte.

3

**Vérifiez vos outils**

Choisissez le matériau dans l'onglet Projet, puis vérifiez dans la **Bibliothèque d'outils** (onglet Parcours) la vitesse, l'avance, la profondeur de passe et le pas latéral de chaque fraise.

4

**Créez les parcours**

Sélectionnez les formes sur le plan, ouvrez l'onglet **Parcours**, choisissez Profil, Poche, V-carving ou Perçage, réglez puis cliquez sur **Calculer**.

5

**Contrôlez en 3D**

**Affichage** › **Aperçu 3D de l'usinage** montre le brut usiné. Rejouez l'usinage pour repérer une erreur de profondeur ou d'outil.

6

**Enregistrez le G-code**

Onglet **G-code** : choisissez le post-processeur, puis **Enregistrer le G-code**. Faites toujours un passage à vide avant d'usiner.


# L'interface

La fenêtre se lit de gauche à droite, dans l'ordre du travail.

- **Barre de menus** : Fichier, Édition, Affichage, Dessin, Usinage et Aide. Le menu Dessin range ses commandes en six catégories encadrées : Groupes, Combiner, Vecteurs, Coins, Disposer et Gadgets. Le menu Aide ouvre ce mode d'emploi, permet de signaler un bug et affiche la licence. Les boutons **FR / EN**, tout à droite de la barre, changent la langue de l'interface ; le bouton qui les suit passe COPO en **plein écran** (aussi dans Affichage › Plein écran ; Échap pour en sortir).
- **Onglet Dessin** : en haut, une grille d'icônes regroupe toutes les fonctions de dessin (Sélection, Combiner, Créer, Modifier, Disposer, Mesurer, Gadgets), avec une infobulle et une lettre de raccourci pour chacune. Juste en dessous s'affiche ce dont vous avez besoin : les réglages de l'outil choisi (avec une aide et un petit schéma), le formulaire de la fonction cliquée (Aligner, Copie en réseau, Imbrication, Images…), ou le bloc Sélection quand un objet est sélectionné. Les icônes grisées demandent d'abord une sélection. Les calques restent en bas. Échap referme la fonction ouverte.
- **Plan de travail** : le brut en beige, les règles en millimètres, la grille et l'origine (flèches X et Y).
- **Panneau de gauche** en cinq onglets : **Projet**, **Dessin**, **Relief**, **Parcours** et **G-code**. Ils sont numérotés de 1 à 5 dans l'ordre habituel du travail. Dans les onglets Projet et Parcours et dans la bibliothèque d'outils, de petits schémas montrent ce que fait chaque réglage (profondeur, surépaisseur, sens de coupe, entrée de l'outil, ponts, forme de la fraise, zéro Z…) et se mettent à jour avec vos choix.
- **Barre d'état**, en bas : coordonnées du curseur par rapport à l'origine, puis deux groupes de boutons à allumer ou éteindre. *Accroche* (aimant) : grille et son pas, objets, repères, et le bouton de réglages qui ouvre les Règles d'accroche. *Afficher* (œil) : grille, parcours, matière enlevée. Un bouton allumé est surligné en bleu.

Une barre flottante apparaît sous la sélection : **Dupliquer**, **Grouper**, **Souder**, **Usiner…** et **Supprimer**. Le projet est enregistré automatiquement dans le navigateur ; **Fichier** › **Enregistrer le projet** en fait une copie dans un fichier `.copo` (nommé d'après le projet). Les anciens fichiers `.json` s'ouvrent toujours ; on peut aussi glisser un fichier `.copo` sur le plan pour l'ouvrir.

# Dessiner

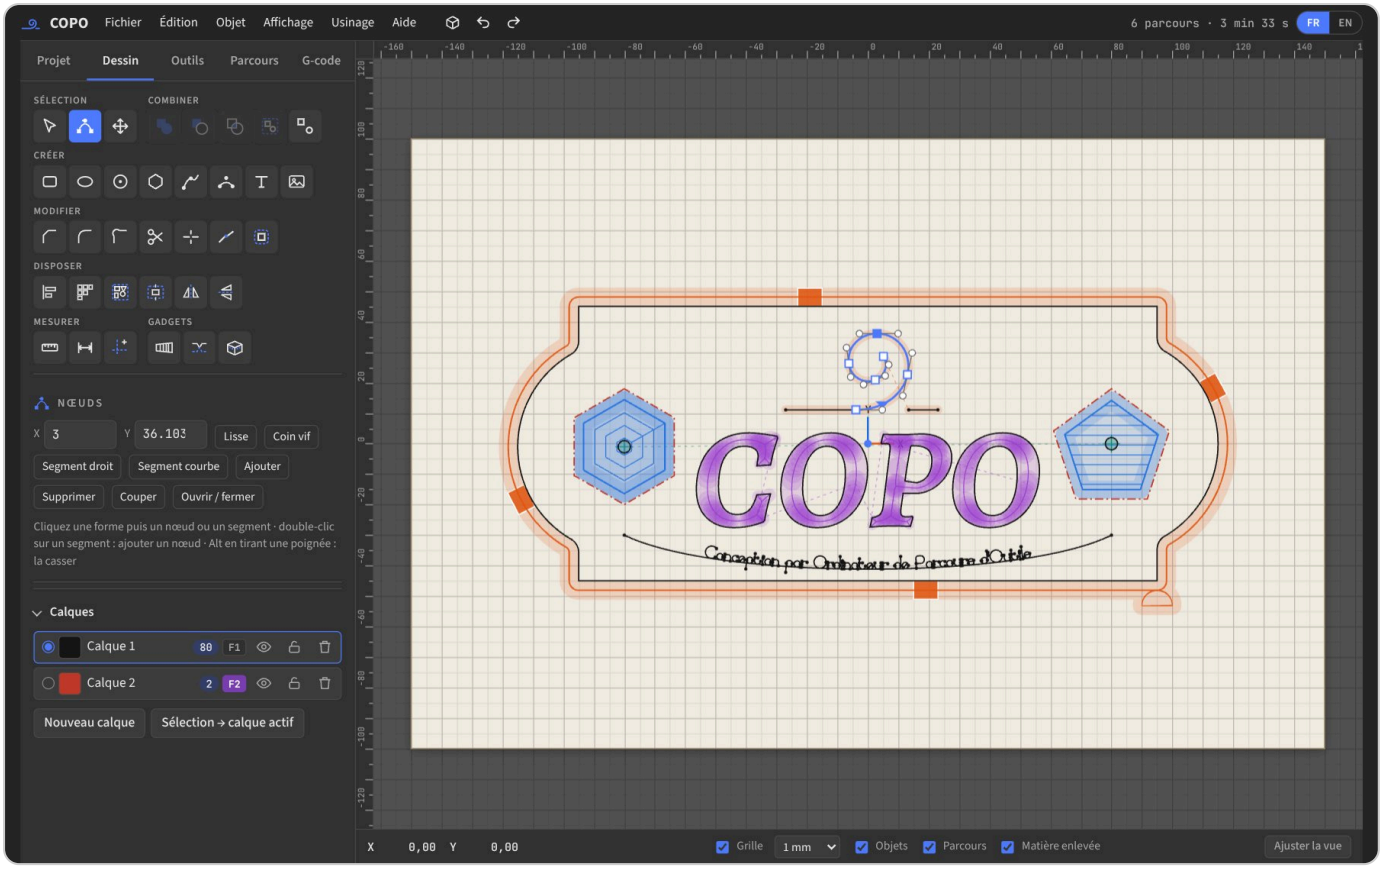


L'outil Nœuds sur le filet décoratif : la barre d'options transforme un nœud en coin vif ou lisse, un segment en droite ou en courbe, et ajoute, supprime ou coupe un nœud.

## Formes et tracés

- **Rectangle** `R`, avec coins vifs, arrondis ou chanfreinés. **Ellipse** `E` (Maj : cercle) et **Cercle par le centre** `C`.
- **Polygone et étoile** `O` : nombre de côtés ou de branches, rayon intérieur.
- **Plume** `P` : clic pour un point anguleux, cliquer-glisser pour un point courbe, clic sur le premier point pour fermer, double-clic pour terminer. Les réglages de l'outil acceptent des coordonnées absolues, relatives ou polaires : tapez les valeurs puis `Entrée`.
- **Arc par 3 points** `A` : départ, arrivée, puis le bombé.
- **Nœuds** `N` : déplacez nœuds et poignées, double-cliquez sur un segment pour ajouter un nœud, `Alt` en tirant une poignée pour la casser. Trois types de nœuds : **Lisse** (rond, poignées alignées), **Brisé** (losange, deux poignées indépendantes pour un angle entre deux courbes) et **Coin vif** (carré, sans poignées). Plusieurs nœuds : `Maj` +clic pour en ajouter ou en retirer, cadre tracé dans le vide pour les prendre tous d'un coup ( `Maj` pour compléter), `Ctrl+A` pour tous. Les nœuds sélectionnés se déplacent ensemble à la souris ou aux **flèches** (1 mm, `Maj` 10 mm, `Alt` 0,1 mm) ; Lisse, Coin vif et

Suppr s'appliquent à tous. Un **segment** sélectionné (cliquez dessus, il passe en rouge) se supprime avec **Supprimer** ou `Suppr` : un contour fermé devient une ligne ouverte, une ligne ouverte est coupée en deux. Pour passer à une autre forme, cliquez sur son contour.

## Modifier

- **Chanfrein** `K` et **Congé** `F` sur un coin, ou sur tous les coins vifs via le bloc **Coins**.
- **Ajuster** `X` supprime la portion de vecteur entre deux intersections ; **Couper** `U` coupe un vecteur à l'endroit cliqué.
- **Souder, Soustraire, Intersection** pour les opérations booléennes ; **Joindre** et **Fermer** pour les vecteurs ouverts, les écarts étant comblés par une ligne droite ou par une courbe lisse qui prolonge les deux tracés ; **Contour décalé** : sur un vecteur fermé à l'extérieur, à l'intérieur ou des deux côtés ; sur un vecteur ouvert à droite ou à gauche du tracé, ou tout autour (« Les deux » crée un contour fermé). Angles nets ou arrondis, et option pour supprimer l'original
- **Lisser (adapter des courbes)** (Modifier) : remplace les tracés faits de nombreux petits segments (vectorisation, DXF, import) par des *arcs*, des *courbes de Bézier* ou des *lignes droites* qui restent à moins de la tolérance du tracé d'origine. « Garder les coins saillants » conserve en angle vif les coins dont le changement de direction dépasse l'angle max (60° par défaut). Un aperçu en pointillés orange et le nombre de nœuds avant/après s'affichent avant d'appliquer ; décochez « Remplacer » pour garder les originaux. *Arcs* ou *Bézier* ? Dans COPO, toutes les courbes (cercles, arcs, ellipses, lettres) sont enregistrées en courbes de Bézier, comme dans un fichier SVG. Le mode *Arcs* repère les portions qui suivent un vrai cercle (centre et rayon constants) et les trace avec des Bézier calées sur cet arc, au plus une par quart de cercle : l'écart avec l'arc parfait est d'environ 0,03 % du rayon (moins d'un centième de millimètre pour 30 mm de rayon). Choisissez-le pour les formes mécaniques (gabarits, congés, trous) : les rayons sont vraiment constants et donnent des G2/G3 propres. Le mode *Courbes de Bézier* donne des courbes libres, souvent avec moins de nœuds sur les formes organiques (dessin vectorisé, volute), mais un « rond » n'y est pas forcément un cercle exact.
- **Aligner et répartir** : choisissez la référence dans « Aligner sur ». *La sélection* : un seul objet s'aligne sur le brut, plusieurs s'alignent entre eux. *Le premier objet sélectionné* : il ne bouge pas et les autres s'alignent sur lui ; Répartir les place à sa suite, dans l'ordre où vous les avez sélectionnés, avec l'espacement indiqué. *Le brut* : alignement sur les bords du brut, répartition sur toute sa largeur ou sa hauteur.

- **Rotation** (Disposer) : un pivot orange apparaît au centre de la sélection ; faites-le glisser sur le plan (il s'accroche aux objets, aux repères et à la grille), ou choisissez l'un des neuf points, ou tapez ses coordonnées. Rotation *relative* (la sélection tourne de l'angle indiqué, positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ou *absolue* (la sélection prend l'angle indiqué, COPO retient les rotations déjà faites). Boutons ↺ 90° et ↻ 90° pour les quarts de tour.
- **Poignées** : cliquez une seconde fois sur un objet déjà sélectionné. Les carrés redimensionnent (coins proportionnels si « Garder les proportions » est coché, Maj pour l'inverse ; milieux sur un seul axe), les ronds font tourner autour du pivot (Maj : par pas de 15°), et le pivot se déplace. Un nouveau clic les masque.
- **Clic droit et double-clic** : un seul clic droit sur le plan termine la ligne en cours (polyligne), annule un tracé commencé, revient à l'outil de sélection et désélectionne ; en sélection, il masque les poignées puis désélectionne. Le double-clic sur un objet, depuis la sélection ou un outil de forme (rectangle, ellipse, cercle, polygone, arc, cote, mesure), le sélectionne avec ses poignées ; un nouveau double-clic ouvre l'édition de ses nœuds (Échap ou clic droit pour en sortir).
- **Copie en réseau** en grille ou circulaire, **miroirs**, **rotation**, **ordre de superposition**.
- **Position et taille exactes** : bloc **Sélection**, avec un point de référence choisi parmi neuf (coins, milieux, centre).

## Accrochage, repères et cotes


**Édition** › **Accroche…** ouvre la fenêtre **Règles d'accroche** : grille magnétique et son pas, **repères**, coins, milieux et centre du brut, rayon d'accroche (petit à grand), et accrochage aux objets avec ses cinq points (extrémités et nœuds, milieux, intersections, centres, tangentes). Ces réglages sont mémorisés. Glissez depuis une règle pour créer un repère : les points dessinés s'y accrochent, et en déplaçant une sélection, ses bords et son centre s'alignent sur les repères (et sur le brut si cette case est cochée). Un symbole orange au curseur indique l'accroche trouvée. **Affichage** › **Afficher la grille** montre ou cache la grille du plan. L'outil **Mesurer** `M` donne une distance et l'outil **Cote** `D` pose une cote qui reste sur le plan. Une extrémité accrochée à un nœud, au milieu d'un segment ou au centre d'un arc ou d'un cercle (point plein au bout de la ligne d'attache) reste liée à l'objet : si vous le déplacez, le redimensionnez ou modifiez ses nœuds, la cote suit et sa valeur se met à jour. Une extrémité posée ailleurs (grille, intersection, point libre) reste fixe.

## Calques, images et fichiers


- **Calques** : couleur des traits, visibilité, verrou et face usinée (F1 dessus, F2 dessous).
- **Images de référence** (icône **Importer** › Image, **Fichier** › **Insérer une image…** ou glisser-déposer) : déplacez, redimensionnez et pivotez avec les poignées pour dessiner par-dessus. Elles ne sont jamais usinées.
- **Vectoriser une image** (panneau Dessin › Images, image sélectionnée) : COPO trace les contours de l'image. Réglez le *seuil* (ce qui est plus sombre devient la forme ; « Seuil automatique » le calcule pour vous) et le *lissage* (contours plus doux, petits détails retirés), cochez *Inverser* pour contourner les zones claires. L'aperçu se met à jour en direct ; **Créer les contours** ajoute des formes fermées et groupées à l'emplacement de l'image, prêtes pour une poche, un profil ou un V-carving. Une image nette et bien contrastée (logo, dessin au trait, silhouette) donne le meilleur résultat.
- **Importer** : l'icône **Importer** du groupe Créer ouvre un panneau à deux choix, *Vectoriel* (SVG, DXF) et *Image* (modèle à décalquer ou à vectoriser).
- **SVG** : import en millimètres avec courbes conservées ; export du dessin entier ou de la sélection.
- **DXF** (texte/ASCII, toutes versions) : lignes, polylignes avec arcs, cercles, arcs, ellipses, splines et blocs. L'unité du fichier est respectée (mm, cm, pouces…) ; un fichier sans unité est lu en millimètres. Les segments qui se touchent sont reliés en contours, fermés quand c'est possible, et chaque calque DXF devient un calque COPO. Les textes, cotes, hachures et objets 3D sont ignorés (le message indique lesquels).

## Coins pour tenons et mortaises : dogbone et T-bone

Une fraise ronde laisse un arrondi de son rayon dans les coins : un tenon à angles vifs n'entre pas dans la mortaise. Le dégagement se dessine sur la forme, coin par coin, pour ne le mettre que là où il faut. Prenez l'outil **Dégagement** `B` (groupe Modifier), choisissez *Dogbone* (la fraise va en diagonale toucher le coin vif) ou *T-bone* (le dégagement prolonge le côté le plus long, moins visible) et le **diamètre de la fraise**, puis cliquez près des coins à dégager. Les mêmes réglages se trouvent dans le bloc **Coins** du panneau Dessin. Les coins se choisissent un par un, comme pour les chanfreins et les congés. Le dégagement ne se fait qu'entre deux segments droits ; son diamètre a 0,1 mm de plus que la fraise pour qu'elle passe sans forcer. Usinez ensuite la forme normalement (poche, profil intérieur ou extérieur) avec cette fraise.

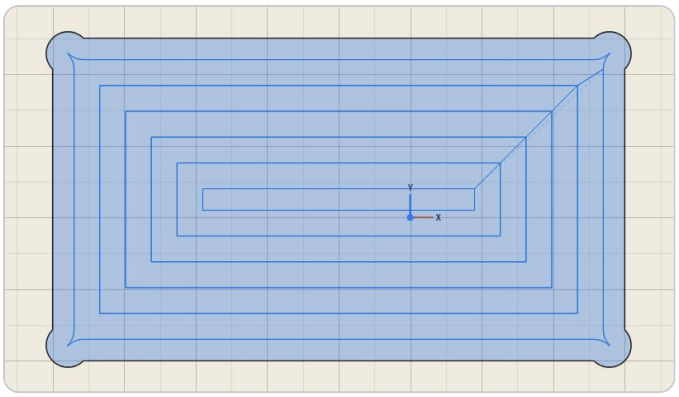


**Dogbone** : un arc du diamètre de la fraise, en diagonale dans chaque coin.

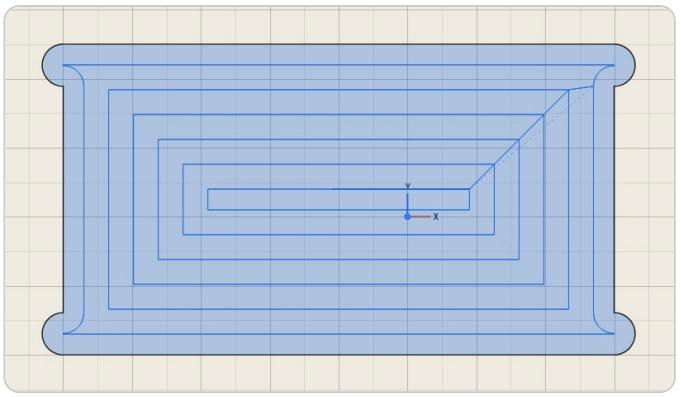

**T-bone** : l'arc prolonge le côté le plus long.

# Onglet Projet

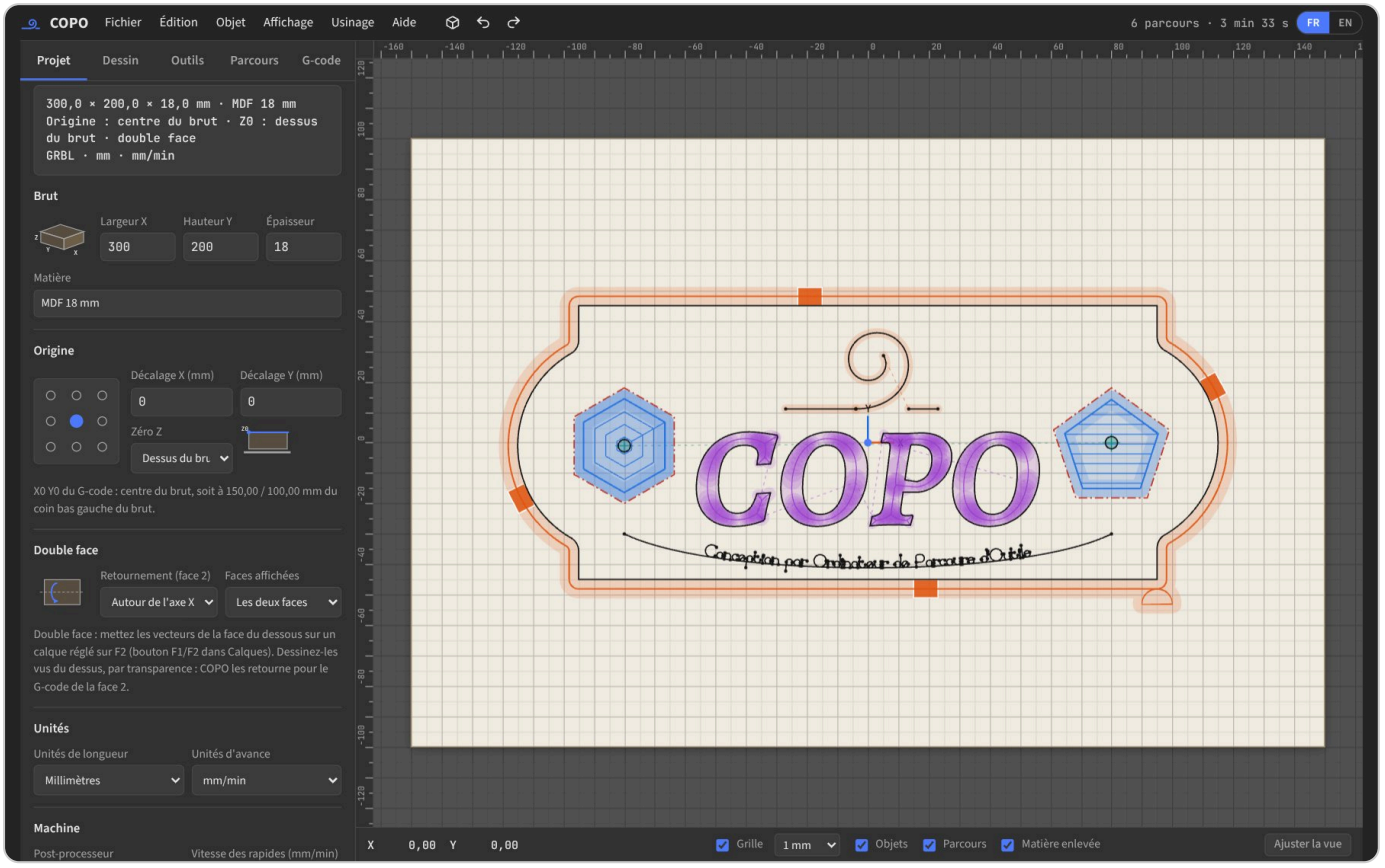


L'onglet Projet regroupe tout ce qui se règle au début d'un travail. Le résumé en haut permet de tout vérifier d'un coup d'œil.


L'onglet **Projet**, le premier du panneau de gauche, s'ouvre tout seul quand vous créez un nouveau projet. Il contient :

- **Brut** : largeur X, hauteur Y, épaisseur et matière (reprise par la fiche de gamme) ;
- **Origine** : le point X0 Y0 sur la grille de neuf points, un décalage X/Y pour la placer hors du brut, et le zéro Z sur le dessus du brut ou sur la table ;
- **Double face** : l'axe de retournement et les faces affichées ;
- **Unités** : millimètres ou pouces, unité d'avance ;
- **Machine** : post-processeur, vitesse des rapides, **avance de travail maximale** (2000 mm/min par défaut : les avances des outils sont plafonnées à cette valeur), Z de sécurité et de dégagement, arcs G2/G3 et commentaires. La case **Cycles de perçage G81/G82/G83** écrit les perçages en cycles : G81 simple, G82 avec temporisation au fond, G83 avec débourrage, remontée G98 au Z de dégagement. G83 ne prévoit pas de temporisation : un perçage avec débourrage *et* temporisation reste écrit en G0/G1. Elle est cochée d'office pour grblHAL, LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC et MASSO, et décochée pour GRBL, Carbide Motion, Onefinity et le post-processeur personnalisé (les perçages y sont écrits en G0/G1) ; on peut toujours la changer. Si le contrôleur ne connaît pas ces cycles, il s'arrête simplement sur une erreur.

Le point d'origine doit correspondre à l'endroit où vous faites X0 Y0 sur la machine. Le brut, l'origine et la matière sont enregistrés avec le projet ; les unités et la machine restent en mémoire dans le navigateur.

> Exemple : avec l'origine au coin bas gauche, un carré dont le coin est à X0 Y0 sur le plan sera usiné à partir du coin bas gauche de votre panneau. La ligne sous la grille indique où tombe X0 Y0 du G-code.

# Bibliothèque d'outils

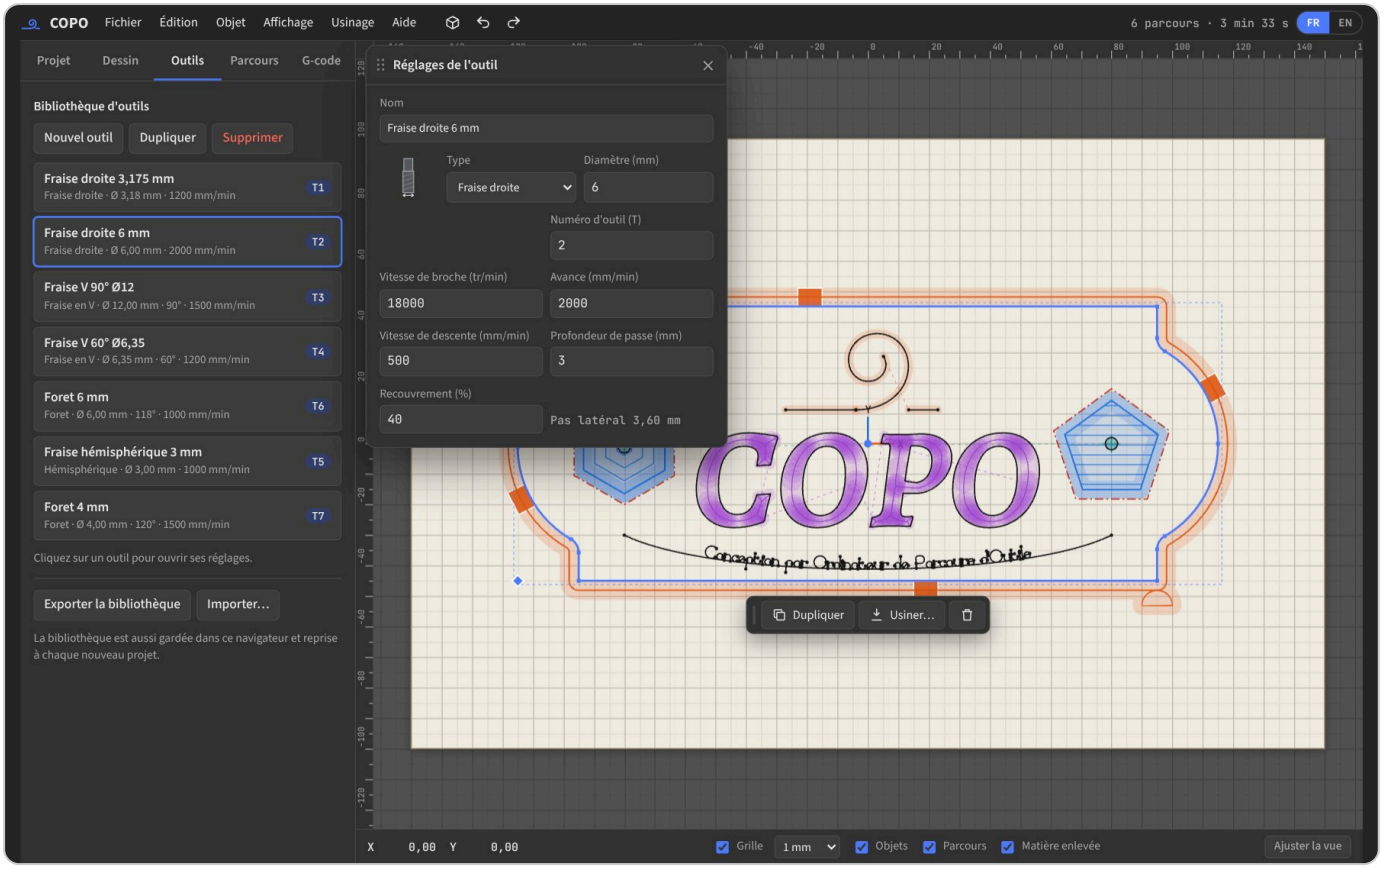


La bibliothèque d'outils : le matériau en haut, les outils rangés par système d'unités et par type à gauche, les réglages de l'outil pour ce matériau à droite.

La bibliothèque s'ouvre par la carte **Bibliothèque d'outils** du bloc Outils de l'onglet Parcours (elle rappelle le matériau du projet), par **Usinage** › **Bibliothèque d'outils…**, et par le bouton **Outil** de la fenêtre d'un parcours. Inspirée de celle d'Aspire, elle est livrée remplie : outils métriques (mm) et impériaux (pouces), rangés en fraises droites, hémisphériques, en V, de gravure et forets, avec leurs réglages pour sept matériaux : **bois tendre, bois dur, MDF, acrylique, PVC, aluminium et laiton**. Les quatre premiers viennent d'une bibliothèque Aspire réglée sur une machine de type WorkBee ; les réglages qui y manquaient (grosses fraises), le PVC (comme l'acrylique), l'aluminium et le laiton sont **estimés** pour une CNC de loisir, dans le bas des plages recommandées pour les machines légères (Shapeoko, X-Carve, 3018, Stepcraft ; recoupées avec Carbide 3D et Sienci) : en aluminium, environ 0,015 mm par dent à Ø 3 et 0,025 mm à Ø 6, le laiton 20 % plus bas. Les valeurs estimées sont signalées par un bandeau orange : faites un essai et corrigez-les. Ces valeurs sont volontairement prudentes ; les fiches des fabricants, prévues pour des machines rigides, vont 3 à 5 fois plus loin.

- **Matériau** (en haut) : c'est le matériau du projet, aussi réglable dans l'onglet Projet (*Matériau des outils*). En le changeant, tous les outils du projet

reprennent les réglages de ce matériau et les parcours sont recalculés. Le bouton **+** ajoute un matériau.

- **Arbre** (à gauche) : cliquez sur un dossier pour l'ouvrir, double-cliquez pour le renommer ; la recherche filtre par nom ; « utilisé » marque les outils des parcours du projet. En bas : nouvel outil, nouveau dossier, dupliquer, supprimer et revenir à la bibliothèque par défaut (deux clics). Les boutons **Importer…** et **Exporter…** sont en haut à droite.
- **Réglages** (à droite) : la géométrie (nom, type, diamètre, angle, pointe des fraises de gravure, nombre de dents, numéro T, notes), puis les réglages de coupe pour le matériau choisi. Le nom se met à jour seul tant que vous ne l'avez pas modifié.

| RÉGLAGE | RÔLE |
| --- | --- |
| Type | Fraise droite, hémisphérique, en V (angle du V), de gravure conique à pointe plate (angle et diamètre de pointe), **conique à bout sphérique** ou foret (angle de pointe, 118° le plus souvent). |
| Fraise conique à bout sphérique | Définie comme sur sa boîte : **diamètre de queue D**, **rayon en bout R** et **longueur d'usinage L**. COPO en déduit l'angle de dépouille, celui du cône tangent à la bille qui atteint le diamètre D à la hauteur L : pour D 6, R 1, L 20, environ 5,99° (11,99° inclus). Les fraises de gravure et coniques sont utilisées comme des fraises en V de cet angle (V-carving, profil sur la ligne) ; la pointe arrondie ou plate n'est pas encore prise en compte dans la profondeur. |
| Diamètre | Sert au calcul des décalages et des poches. |
| Numéro d'outil (T) | Écrit dans le G-code des post-processeurs à changement d'outil (`T2 M6`, `M6 T2`). |
| Vitesse de broche | En tr/min, écrite avec `M3`. |
| Avance, vitesse de descente | En mm/min, pour la coupe et pour la plongée ou la rampe. |
| Profondeur de passe | Profondeur maximale par passe ; elle remplit la profondeur de passe du parcours quand vous choisissez l'outil. |
| Pas latéral | Distance entre deux passes de poche, en mm ou en % du diamètre (comme dans Aspire). |
| Nombre de dents | Nombre de tranchants de la fraise. |
| Avance par dent | Calculée : avance ÷ (vitesse de broche × nombre de dents). Saisissez-la pour recalculer l'avance. Le commentaire en dessous, sur fond orange quand les conditions ne sont pas optimales, dit si elle est faible (la fraise frotte et chauffe) ou élevée (risque de casse), par rapport aux plages pour CNC de loisir (bois et MDF, plastiques, aluminium, laiton) selon le diamètre, et prévient si l'avance dépasse l'avance maximale de la machine ; les données du fabricant priment. Pour un foret, COPO donne l'avance par tour. |

## Choisir l'outil d'un parcours


Dans la fenêtre d'un parcours, le bouton **Outil** affiche l'outil choisi ; cliquez dessus pour ouvrir la bibliothèque, sélectionnez l'outil puis **Utiliser cet outil** (ou double-cliquez). Les outils qui ne conviennent pas au type de parcours sont grisés. Le parcours reprend les réglages de l'outil pour le matériau du projet, et sa profondeur de passe. Modifier un outil dans la bibliothèque met à jour les parcours qui l'utilisent.

## Importer une bibliothèque Aspire

Le bouton d'import lit directement les bibliothèques d'Aspire, VCarve et Cut2D (fichier `.vtdb`, par exemple `C:\ProgramData\Vectric\Aspire\V12.0\ToolDatabase\tools.vtdb`, ou un export depuis la bibliothèque d'Aspire). Les outils, leurs dossiers et leurs réglages par matériau sont ajoutés dans un dossier « Import Aspire », pouces convertis en millimètres ; si le fichier contient plusieurs machines, COPO demande laquelle reprendre. Les matériaux absents (PVC, aluminium, laiton) sont estimés. Les outils de forme et les pointes diamant, que COPO ne sait pas encore usiner, sont ignorés. L'import accepte aussi une bibliothèque COPO exportée en `.json`.

# Relief (modélisation)

L'onglet **Relief** prépare un usinage sculpté, comme la modélisation d'Aspire : le relief est une carte des hauteurs posée sur le brut, creusée depuis le dessus, son point le plus haut affleurant la surface.

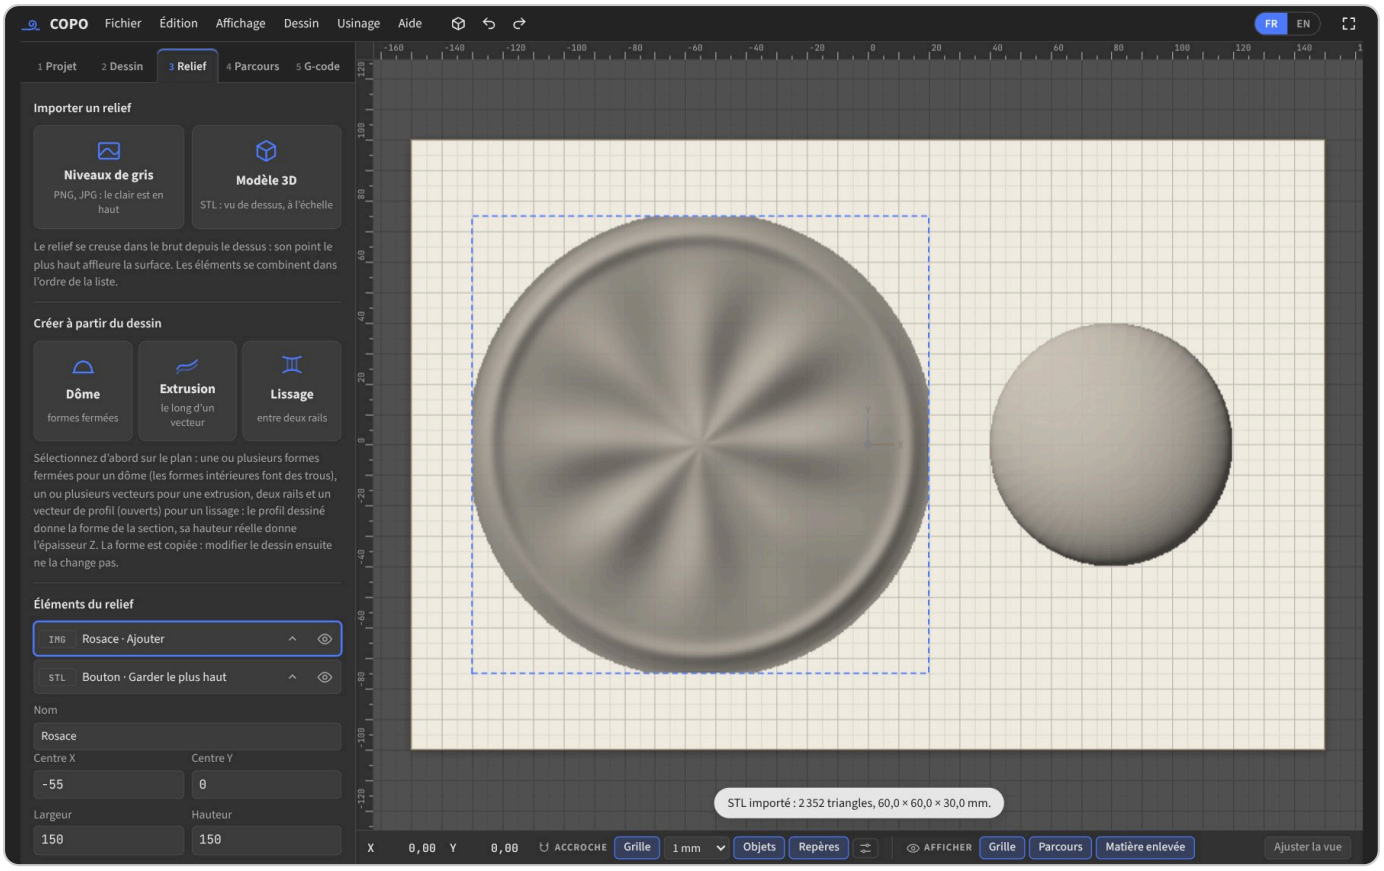


Une image en niveaux de gris (rosace) et un modèle STL (bouton, « garder le plus haut ») avec les réglages de l'élément.


- **Niveaux de gris** : insérez l'image (PNG, JPG) dans l'onglet Dessin (**Importer** › **Image**), placez-la et dimensionnez-la, sélectionnez-la puis cliquez sur **Niveaux de gris** dans **Créer à partir du dessin** : le relief reprend sa place, sa taille et son angle, et l'image de référence est masquée. Le clair est en haut, le foncé en bas (case *Inverser* pour l'inverse). Un fond transparent compte comme du noir pour les hauteurs, mais il n'est pas usiné : sans limite sélectionnée, l'usinage reste dans la partie opaque de l'image (pratique pour un motif détouré). L'image est ramenée à 1024 points sur son plus grand côté.
- **Modèle 3D** (STL binaire ou texte) : le modèle est vu de dessus et projeté en hauteurs, à l'échelle du fichier (réduit s'il dépasse le brut). *Haut du modèle* choisit l'axe tourné vers le haut (+Z, −Z, ±Y, ±X). Les contre-dépouilles sont usinées telles que vues d'en haut.

- **Réglages de chaque élément** : centre, largeur, hauteur, angle, *épaisseur du relief Z* (hauteur entre le point le plus bas et le plus haut), *décalage de la base*, *adoucissement* et *combinaison* avec les éléments précédents : ajouter, soustraire, garder le plus haut ou le plus bas. « Garder les proportions » fait suivre l'épaisseur Z quand on change la taille.
- **Sur le plan**, avec l'outil Sélection : cliquez un élément du relief pour le sélectionner (cadre vert d'eau à poignées), glissez-le pour le déplacer, tirez un coin pour le redimensionner (proportions gardées, Maj pour déformer ; l'épaisseur Z suit la taille) ou la poignée ronde pour le tourner (Maj : par pas de 15°). Double-clic : ouvre ses réglages dans l'onglet Relief ; Suppr : le retire. Les formes du dessin restent prioritaires au clic.
- **Affichage** : le relief s'affiche ombré sous le dessin (case à décocher), et **Voir le relief en 3D** le montre dans l'aperçu 3D, à la précision choisie. Le résumé indique la profondeur totale du relief et prévient s'il dépasse l'épaisseur du brut.

Les données du relief sont gardées dans le navigateur et enregistrées dans le fichier `.copo`.


## Formes créées à partir du dessin

Sélectionnez des vecteurs sur le plan, puis cliquez sur l'un des trois boutons de **Créer à partir du dessin**. La forme est copiée dans le relief : modifier le dessin ensuite ne la change pas.

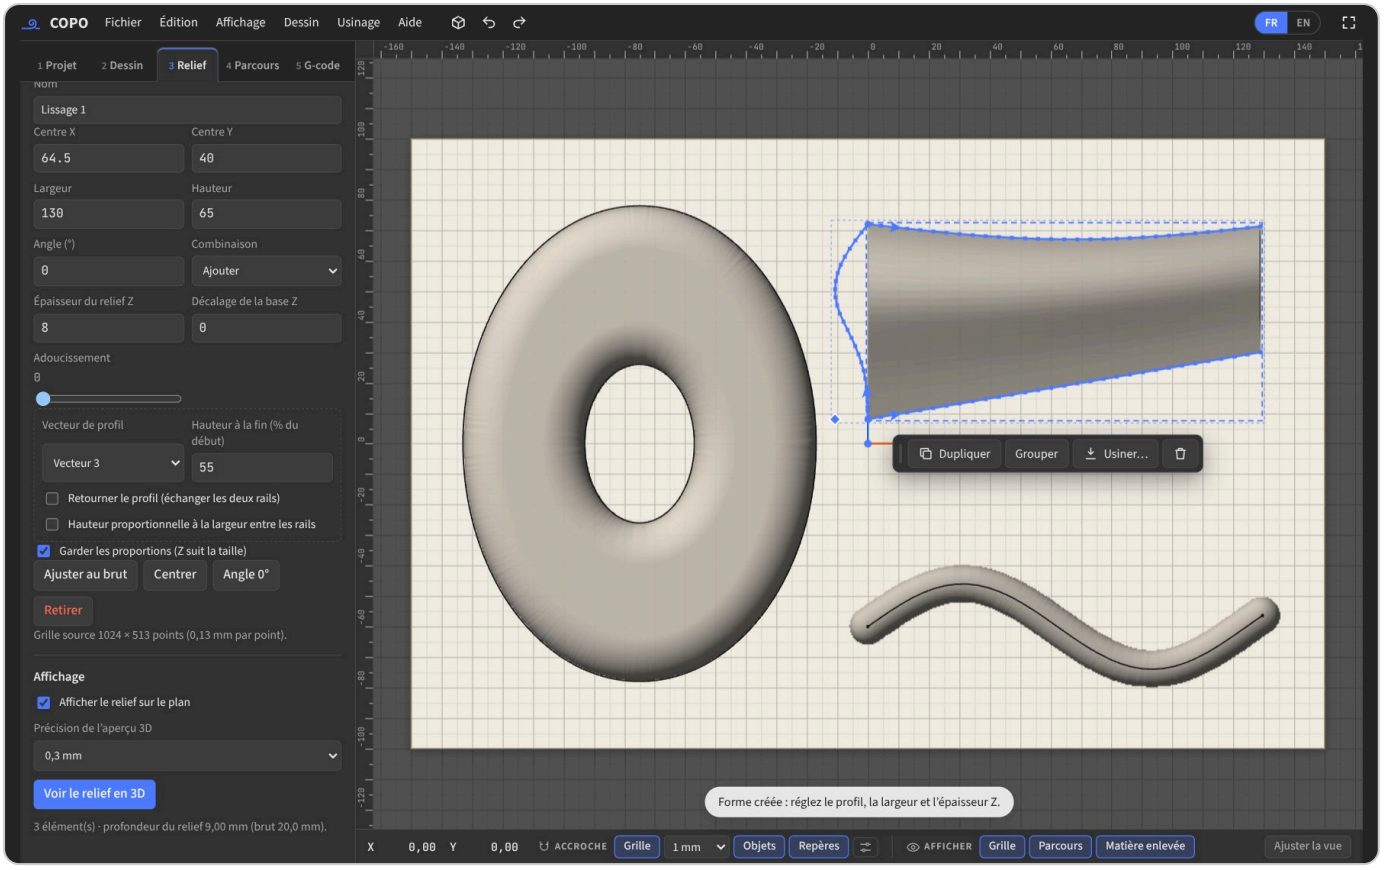


Un dôme avec bord de 14 mm sur une ellipse percée, une extrusion le long d'une courbe et un lissage entre deux rails avec un profil en doucine (hauteur de fin à 55 %).

- **Dôme** (une ou plusieurs formes fermées ; les formes intérieures font des trous) : la hauteur monte depuis le bord. *Largeur du bord* = 0 bombe jusqu'au centre (arête au milieu des formes allongées, comme dans Aspire) ; une valeur donne un arrondi de cette largeur puis un plateau.
- **Extrusion** (un ou plusieurs vecteurs, ouverts ou fermés) : une moulure de la *largeur* choisie suit le tracé, extrémités arrondies.
- **Lissage** (deux rails + un vecteur de profil, tous ouverts) : la section dessinée passe d'un rail à l'autre, mise à l'échelle de l'écart entre les rails. Le profil est le vecteur qui relie les deux rails, sinon le dernier sélectionné (modifiable par *Vecteur de profil*) ; sa corde va d'un rail à l'autre et sa hauteur réelle donne l'épaisseur Z ; *Retourner le profil* l'inverse si besoin. Sans troisième vecteur, la section est ronde ; *Hauteur à la fin* fait varier la hauteur du début à la fin (crosse, manche, bord bombé) et la case *Hauteur proportionnelle à la largeur* l'adapte à l'écart entre les rails.
- **Profil** du dôme et de l'extrusion : rond, angulaire (en pointe), plat ou doucine (en S). L'épaisseur Z, le décalage de la base, la combinaison et l'adoucissement se règlent comme pour les autres éléments.

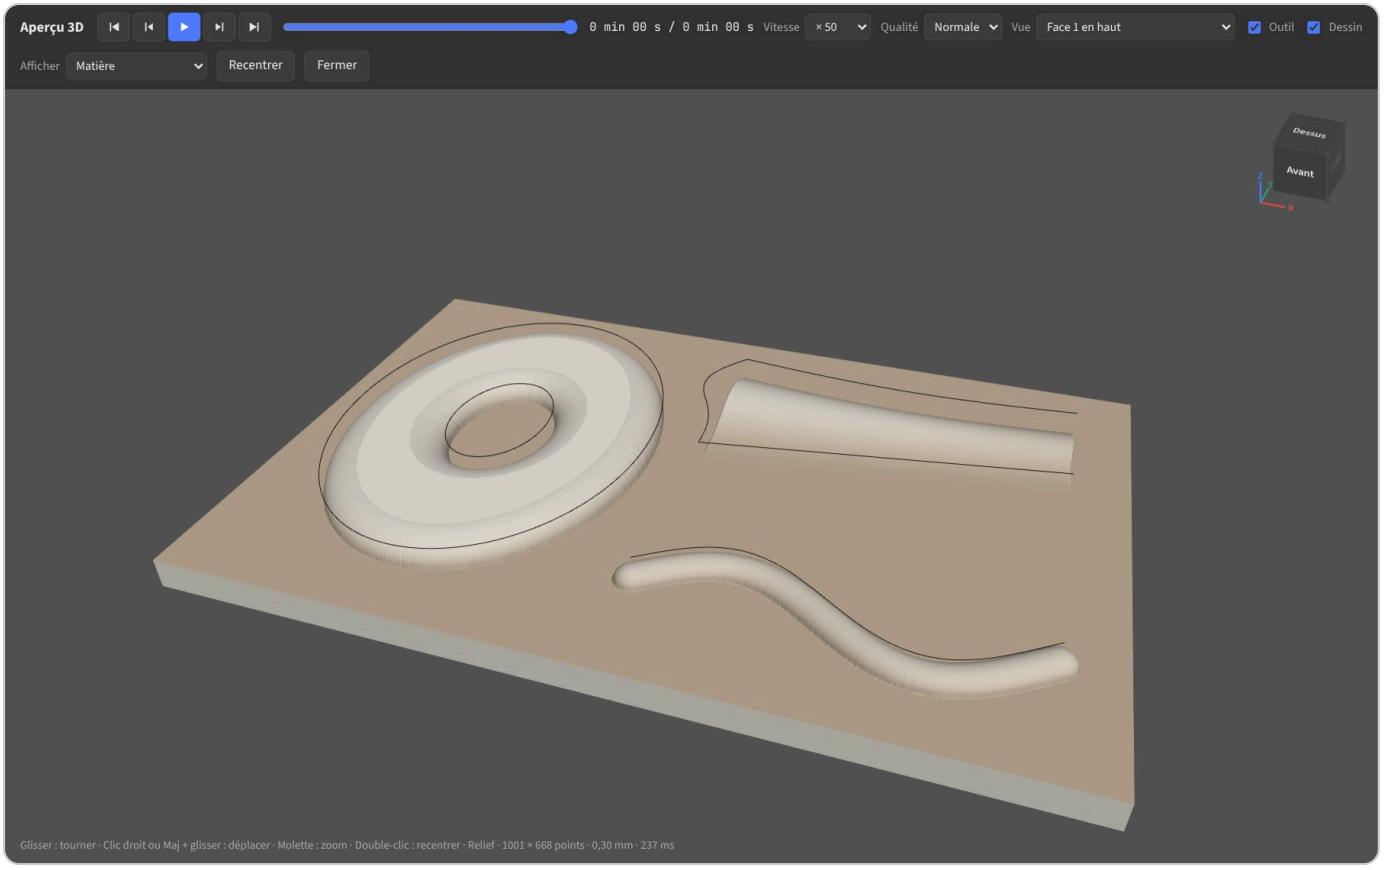


**Voir le relief en 3D** : le relief creusé dans le brut, son point le plus haut à la surface.

## Usiner le relief


Dans l'onglet **Parcours**, le type **Relief** propose deux opérations :

- **Ébauche** : balayage par niveaux de Z avec une fraise droite (la plus grosse est proposée), chaque niveau descendant de la profondeur de passe, en laissant une *surépaisseur* (0,5 mm par défaut) pour la finition. Pas latéral par défaut : 40 % du diamètre.
- **Finition** : balayage parallèle qui suit la surface en tenant compte de la forme réelle de l'outil, sans jamais entamer le relief. Utilisez une fraise hémisphérique, une fraise conique à bout sphérique (définie par D, R et L) ou, pour les détails fins, une fraise de gravure à pointe plate (angle et diamètre de la pointe). Une fraise de gravure à bout rond se décrit comme une fraise conique à bout sphérique, avec les cotes de la boîte : diamètre de queue D, rayon en bout R, longueur d'usinage L ; COPO en déduit l'angle (D 6, R 1, L 20 : 5,99°). Pas latéral par défaut : 10 % du diamètre ; angle du balayage réglable et *seconde passe croisée* à 90° possible.
- **Reliefs à usiner** : cochez les éléments dont le contour limite l'usinage (tous par défaut). Les hauteurs restent celles du relief complet.
- **Limite d'usinage** : *Contour du modèle* (les reliefs cochés, sans le fond transparent des images), *Contour du brut* (tout le brut) ou *Tracés sélectionnés* (formes fermées sélectionnées sur le plan) ; le centre de l'outil reste à


l'intérieur. *Décalage du contour* agrandit (valeur positive) ou réduit (négative) la limite.

- **Stratégie** : en ébauche, *Niveaux Z* (n'usine que sous chaque niveau, en tronçons) ou *Balayage 3D* (chaque ligne suit la surface sans descendre sous le niveau, moins de remontées) ; en finition, *Balayage* (lignes parallèles à l'angle choisi, passe croisée possible) ou *Décalage* (contours parallèles au bord de la limite, de l'extérieur vers l'intérieur, en avalant ou en opposition).

Si le relief change après le calcul, le parcours l'indique en orange : ouvrez-le et cliquez sur **Mettre à jour**. Les fichiers de finition sont longs (des dizaines de milliers de lignes), comme dans tout logiciel de sculpture ; l'aperçu 3D rejoue l'ébauche puis la finition.

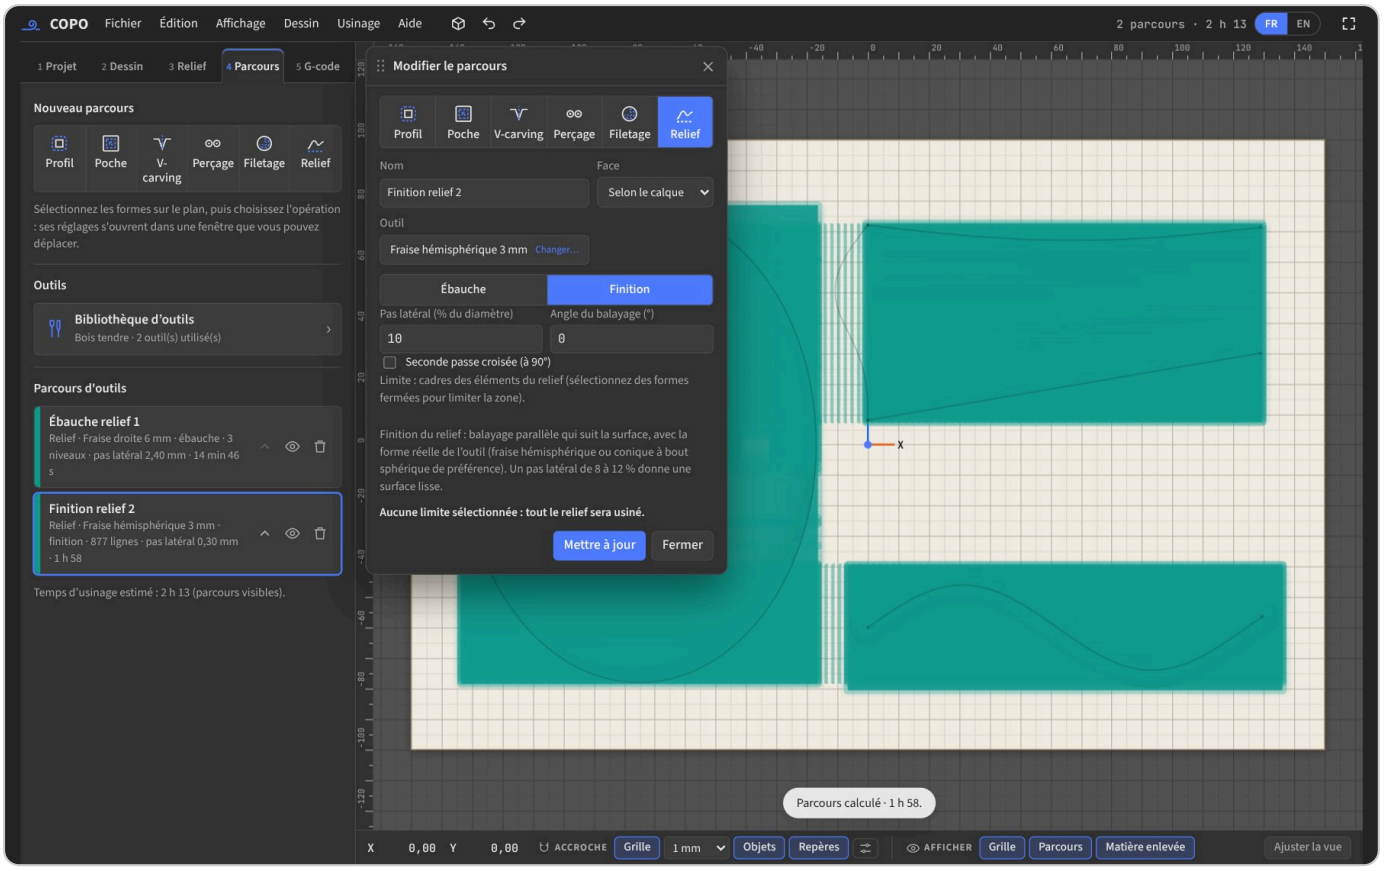



Ébauche à la fraise droite de 6 mm puis finition à la fraise hémisphérique de 3 mm, sans limite sélectionnée.

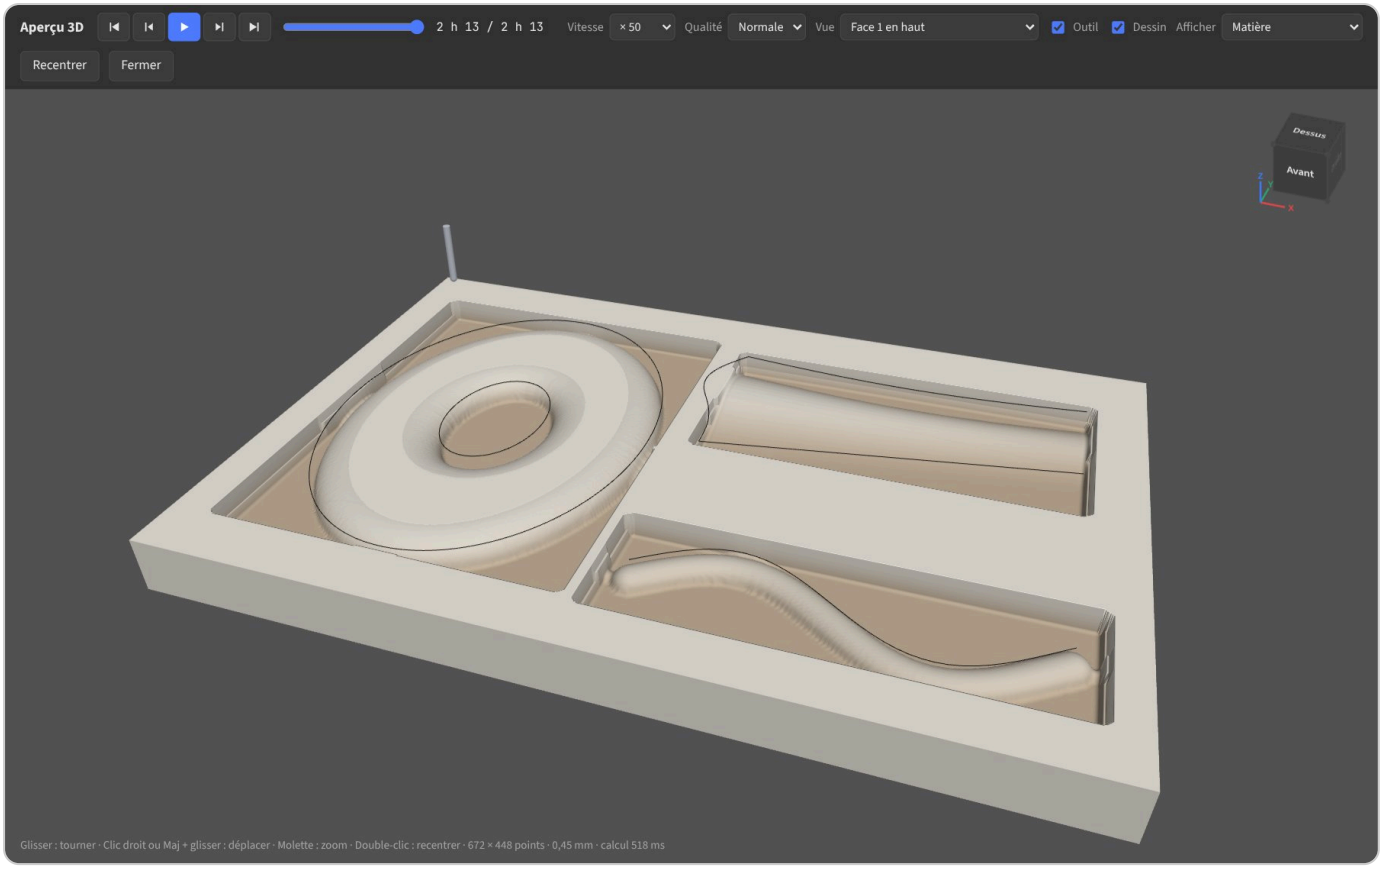


Le résultat dans l’aperçu 3D.

# Parcours d'outils

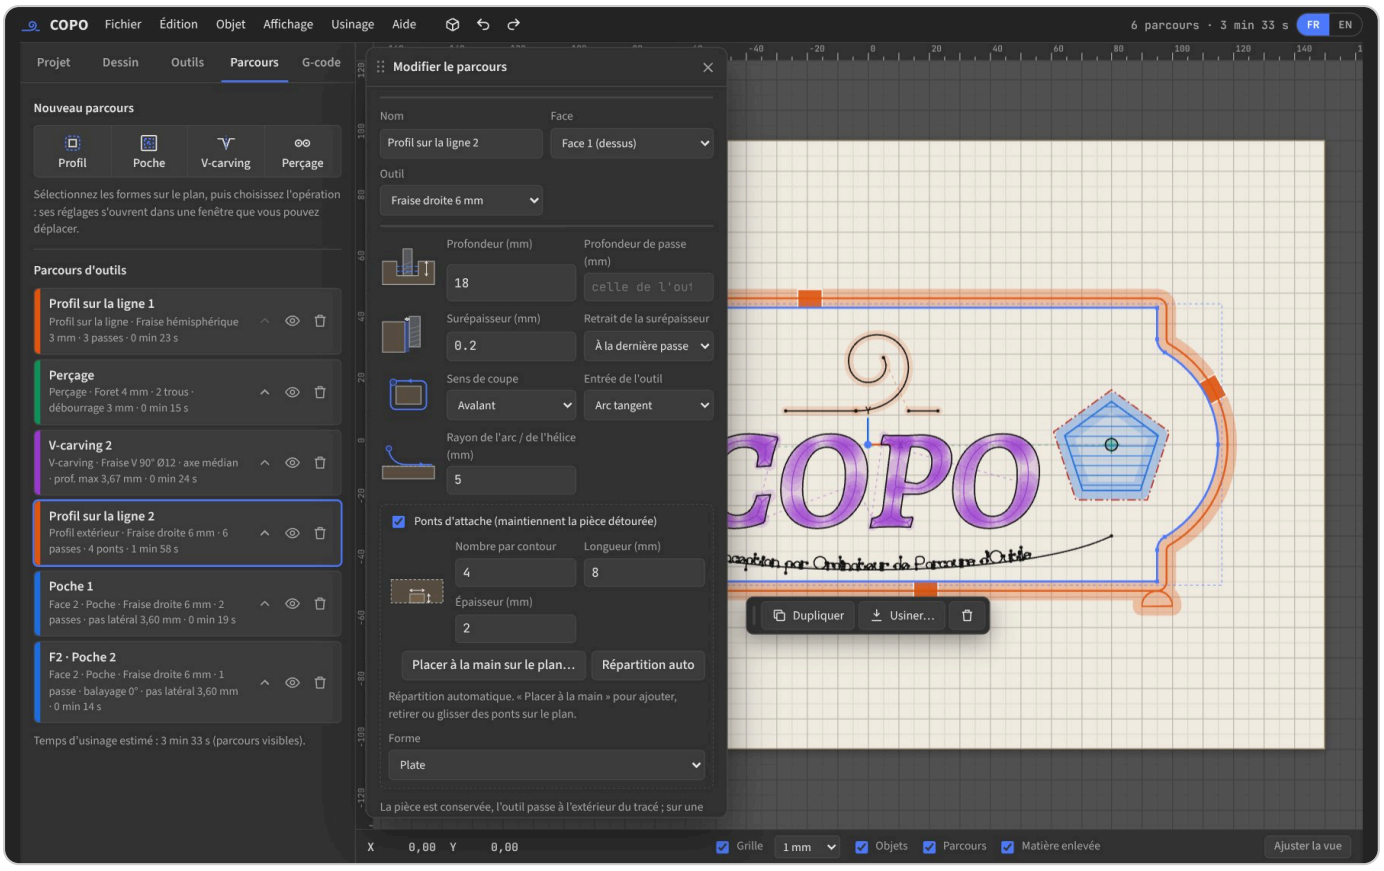


Cliquez un parcours dans la liste pour le modifier : son tracé est mis en évidence sur le plan. Le texte sous le formulaire résume ce que fera la machine.

En haut de l'onglet, les quatre boutons **Profil**, **Poche**, **V-carving** et **Perçage** créent un parcours : sélectionnez les formes sur le plan (même fenêtre ouverte), puis cliquez sur l'opération. Ses réglages s'ouvrent dans une fenêtre flottante, déplaçable par son titre ; COPO retient sa position. Cliquer un parcours de la liste ouvre la même fenêtre pour le modifier.

Tant que la fenêtre du parcours est ouverte, le reste du dessin et les autres parcours sont **estompés** : seuls les vecteurs sélectionnés et le parcours en cours ressortent. Tout redevient normal à la fermeture. Au bas de la fenêtre, une **ligne d'état** dit ce qui sera usiné, par exemple « 3 vecteurs sélectionnés (2 fermés, 1 ouvert) » ; elle passe en rouge s'il n'y a rien de sélectionné, et prévient quand une poche, un V-carving ou un perçage ignorera des vecteurs ouverts.

## Les quatre types

- **Profil** : *Extérieur / droite* (la pièce est conservée), *Intérieur / gauche* (le trou est évidé) ou *Sur la ligne*. Sur une ligne ouverte, Extérieur fait passer l'outil à

droite du tracé et Intérieur à gauche, dans le sens où il a été dessiné (Dessin › Inverser le sens pour changer) ; « Sur la ligne » suit le trait ou passe à gauche ou à droite selon le réglage « Lignes ouvertes ». Sur une ligne ouverte décalée à droite ou à gauche, les entrées en rampe, en arc tangent et en arc en rampe s'appliquent aussi : l'arc entre et sort du côté de la matière enlevée.

- **Poche** : en *anneaux* parallèles au contour ou en *balayage* parallèle à l'angle choisi. La *reprise de matière* usine avec une fraise plus petite les coins qu'une grosse fraise n'a pas pu atteindre : gardez la même profondeur et placez ce parcours après la poche d'origine.
- **V-carving** : la fraise en V suit l'axe médian du tracé ; elle descend là où le trait est large et remonte jusqu'à la pointe des coins. Une profondeur maximale donne un fond plat.
- **Perçage** : un trou au centre de chaque forme fermée, avec débourrage et temporisation au fond si besoin (0 = sans, valeur par défaut). Avec une fraise droite, les cercles plus grands qu'elle peuvent être usinés en hélice au diamètre dessiné ; l'option n'apparaît pas avec un foret, une fraise hémisphérique ou une fraise en V. Si elle est décochée, un avertissement orange signale les cercles plus grands que la fraise, qui seront percés au diamètre de la fraise (pratique quand on dessine de grands cercles juste pour mieux voir et sélectionner les perçages). Avec un foret, chaque trou est percé au diamètre du foret ; COPO indique la longueur de la pointe à ajouter pour un trou débouchant.
- **Filetage** : taraudages et vis usinés à la *fraise à fileter* (monodent, 60°), centrés sur chaque cercle sélectionné. Réglez intérieur (taraudage) ou extérieur (vis), le pas, le diamètre nominal (0 = celui du cercle : dessinez le cercle à 8 mm pour du M8), le sens du filet et le nombre de passes radiales ; la longueur filetée est la profondeur de coupe. COPO affiche le diamètre de perçage préalable (Ø nominal − pas, par exemple Ø6,75 pour M8 × 1,25). L'outil travaille toujours en avalant, un tour d'hélice par pas, avec une entrée et une sortie tangentes en demi-cercle ; l'avance indiquée est celle du tranchant et COPO la corrige au centre de l'outil. Pour une vis, dégagez d'abord la matière autour du cylindre. Deux fraises à fileter (Ø4 et Ø8 mm) ont été ajoutées à la bibliothèque, avec des réglages estimés.

## Passes, surépaisseur et sens de coupe

**Prof. départ (D)** et **Prof. coupe (C)**, comme dans Aspire : l'usinage commence à la profondeur D sous la surface (par exemple au fond d'une poche déjà usinée) et descend de C à partir de là ; le fond est donc à D + C. Laissez D à 0 pour partir de la surface. En V-carving, la fraise calcule le motif comme si la surface était à D, ce qui sert notamment à l'incrustation. Le petit schéma à côté des champs rappelle ce que sont D et C.

La profondeur de coupe est répartie en passes de la profondeur choisie. Une **surépaisseur** laisse un peu de matière sur les parois pendant l'ébauche ; elle est retirée à la dernière passe ou par une passe de finition sur toute la hauteur. Le sens de coupe est *avalant* ou en *opposition*.


## Entrée de l'outil

| ENTRÉE | COMPORTEMENT |
|---|---|
| Rampe aller-retour | L'outil descend en avançant, revient au départ à pleine profondeur puis fait le tour. Chaque passe commence et finit au même point. Réglage par défaut. |
| Rampe continue | L'outil descend en avançant et enchaîne le tour ; la portion de rampe est recoupée à la fin. |
| Arc tangent, arc en rampe | Entrée et sortie en arc sur le contour, pour éviter une marque sur la paroi finie. |
| Hélice | L'outil descend en spirale, idéal pour les poches et les trous. |
| Plongée droite | Descente verticale, pour les fraises qui coupent en bout ou le V-carving. |


## Ponts d'attache

Les ponts maintiennent une pièce détourée jusqu'à la fin. Réglez leur nombre par contour, leur longueur et leur épaisseur, plats ou triangulaires (plus faciles à casser). **Placer à la main sur le plan…** permet d'ajouter un pont d'un clic sur le parcours, de le glisser ou de le retirer.

# Texte et V-carving

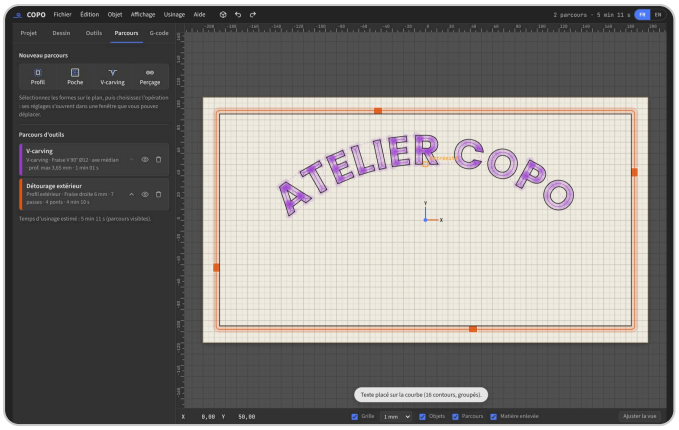


Texte placé sur un arc, puis gravé en V-carving.

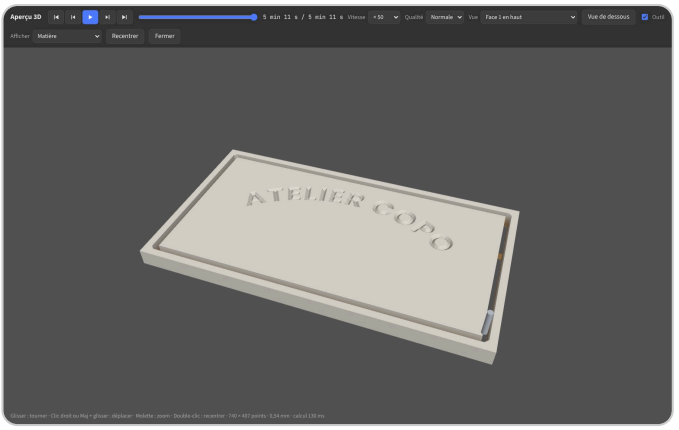


Le même travail dans l'aperçu 3D.

Choisissez une police dans la liste du bloc **Texte** : polices installées (Chrome et Edge) ou votre dossier de polices (**Fichier** › **Ouvrir un dossier de polices…**), avec aperçu. Deux cases en haut de la liste, *Polices de COPO* et *Polices de l'ordinateur*, raccourcissent la liste ; le choix est mémorisé. Prenez l'outil **Texte** `T` et cliquez sur le plan. En placement **Sur une courbe**, cliquez sur un contour : le texte s'y centre, au-dessus ou en dessous, avec l'espacement voulu. Le texte devient des vecteurs groupés, prêts pour le V-carving, la poche ou le profil.

## Polices à trait unique

COPO est livré avec une soixantaine de **polices à trait unique** (Hershey, EMS, Cutlings, Relief SingleLine, Routed Gothic…), rangées dans le dossier `fonts/trait-unique` et proposées en tête de la liste des polices, avec aperçu. Chaque lettre y est un simple trait : le texte se grave en une seule passe avec un parcours **Profil Sur la ligne**, à la fraise en V ou avec une petite fraise droite. C'est le plus rapide pour les numéros de pièce, les plaques et les repères. Quand la sélection ne contient que des traits ouverts, **Usiner…** propose directement ce profil. Le catalogue `fonts/apercu-polices.html` (lien « Voir le catalogue des polices à trait unique » dans le bloc Texte) les montre toutes avec un aperçu de votre texte. Vous pouvez aussi ajouter vos propres polices SVG avec **Ajouter des polices…**.

## Polices décoratives


Neuf familles de **polices décoratives** sont aussi fournies, dans le dossier `fonts/decoratives`, et proposées dans la section *Polices décoratives (fournies avec COPO)* de la liste : **URW Chancery** (chancelière italique), **Alegreya** (romaine et italique), **Cinzel Decorative** (capitales ornées, 3 graisses), **Pirata One** (gothique), **Chicle**, **Comic Neue** (6 styles), **Protest Riot**, **Great Vibes** (anglaise) et

**Smokum** (western). Ce sont des polices à contours : usinez-les en V-carving, en poche ou en profil. Pour les scriptes fines comme Great Vibes, choisissez une hauteur de texte suffisante (20 mm et plus) pour que la fraise passe dans les déliés. La case *Polices de COPO* les masque avec les polices à trait unique. Licences : SIL Open Font License pour la plupart, Apache 2.0 pour Smokum, AGPL 3 avec exception pour URW Chancery (voir `fonts/decoratives/LICENCES.txt`).

# Lutherie : touche et incrustation

## Touche de guitare

**Gadgets** › **Touche de guitare** (ou Dessin › Touche de guitare…) dessine la touche, le sillet à gauche, centrée sur le brut. Réglez le **diapason**, le **nombre de frettes**, la **largeur au sillet** et la seconde largeur, *à la 12e case* ou *au bout du diapason*, le dépassement après la dernière frette, les **cases avec un repère** et **un double repère** (listes de numéros) et le diamètre des repères. Le **trait du diapason** (case cochée par défaut) trace l'axe du sillet jusqu'au chevalet, avec un repère à chaque bout, pour placer le chevalet. Avec la case **Frette zéro**, une frette 0 est tracée à l'origine du diapason (avec la même distance au bord que les autres) et la touche commence avant elle, à la distance réglée dans *Début de touche → frette zéro* ; la largeur « au sillet » est alors celle de la frette zéro. La **distance frettes – bord** arrête les traits de frettes avant le bord de la touche (0 = frettes traversantes). L'aperçu se met à jour en direct. La fenêtre s'ouvre à côté du panneau de gauche, comme les réglages des parcours, et se déplace par son titre.

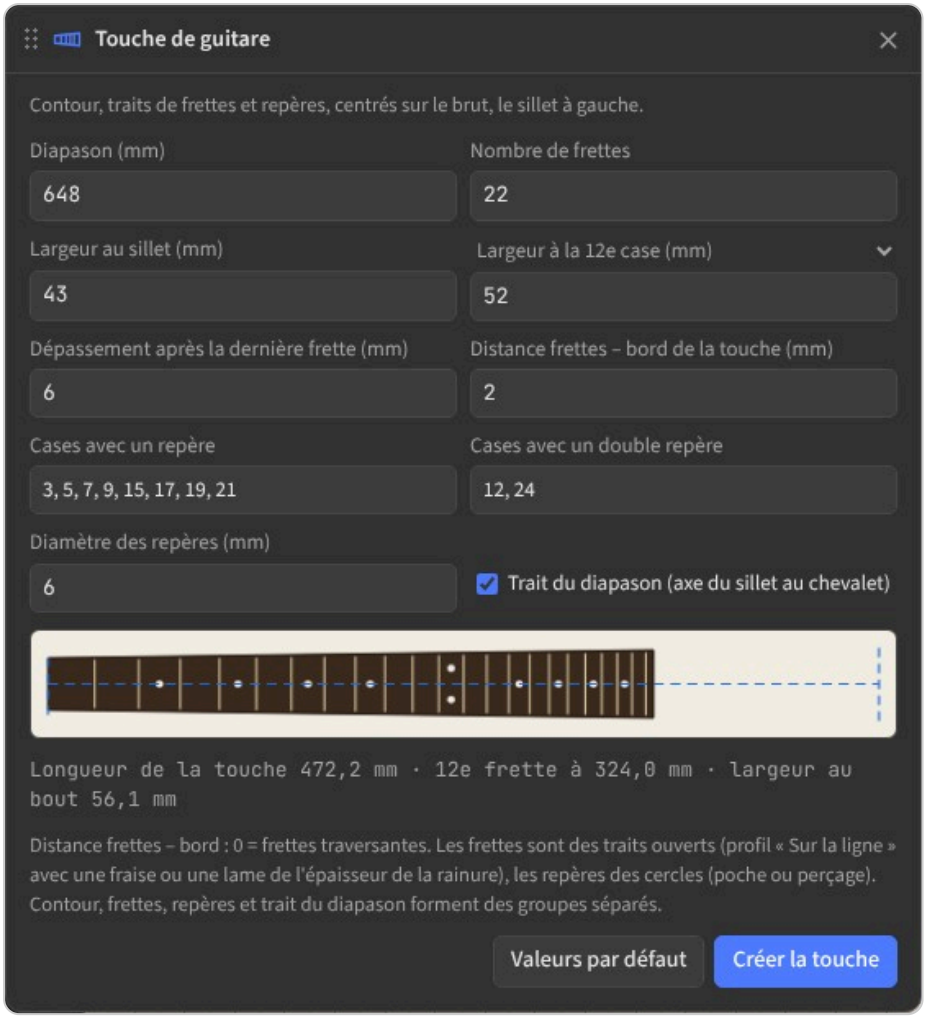


La fenêtre **Touche de guitare** avec son aperçu : touche, frettes, repères et trait du diapason en pointillés.

### Position des frettes

COPO utilise la formule exacte du tempérament égal, celle des calculateurs de frettes de référence :

> $\mathbf{d_n = L - L / 2^{n/12}}$ soit $d_n = L \times (1 - 2^{-n/12})$

où $L$ est le diapason, $n$ le numéro de la frette et $d_n$ la distance du sillet à la frette.

Chaque frette raccourcit la corde d'un demi-ton, d'un facteur $2^{1/12} \approx 1{,}05946$ ; la $12^{e}$ frette tombe exactement au milieu du diapason. La « règle du 17,817 » donne le même résultat ; l'ancienne règle du 18, moins juste, n'est pas utilisée. Aucune compensation n'est appliquée aux frettes : la justesse se règle au chevalet, que l'on recule de quelques millimètres par rapport au trait du diapason.

| FRETTE | 1 | 5 | 7 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance au sillet (diapason 648 mm) | 36,37 mm | 163,51 mm | 215,64 mm | 324,00 mm | 466,16 |

Le résultat forme des groupes séparés : le trait du diapason (à ne pas usiner), le contour, les traits de frettes (traits ouverts, à usiner en profil **Sur la ligne** avec une fraise ou une lame de la largeur de la rainure) et les repères (cercles, en poche ou en perçage).

### Incrustation en V (inlay)

Sélectionnez le motif (formes fermées), puis **Dessin** › **Incrustation en V (inlay)…**. Choisissez la fraise en V, la **profondeur de la poche femelle**, le **jeu pour la colle** et la **profondeur de coupe du mâle**. COPO crée :

- un V-carving *femelle* du motif dans votre pièce ;
- la pièce *mâle* : le motif en miroir entouré d'un cadre, sur le calque « Incrustation · mâle », avec un V-carving qui démarre à la profondeur de la poche moins le jeu. Son parcours est créé *masqué* : pour l'usiner dans le bois d'incrustation, affichez-le et masquez celui de la femelle avant d'enregistrer le G-code.


Retournez le mâle, collez-le dans la femelle, puis rabotez ou poncez le surplus. Le réglage **Profondeur de départ** du V-carving est aussi disponible à la main dans le formulaire des parcours.

## Boîte à entures

Dans le groupe **Gadgets** de l'onglet Dessin (ou **Dessin** › **Boîte à entures…**), ce module dessine une boîte assemblée par tenons droits, à la façon du « Box Creator » de Vectric. Réglez les **dimensions extérieures** (largeur X, profondeur Y, hauteur Z), l'**épaisseur du matériau** (celle du brut par défaut), la **largeur des tenons** (leur nombre, toujours impair, s'en déduit), le **jeu d'assemblage** (0,1 à 0,2 mm dans le bois), la **fraise de découpe**, l'**assemblage du dessus** (*à entures* pour une boîte fermée, par défaut, ou *posé à plat* pour un couvercle amovible) et les **faces à usiner** (Dessus, Fond de boîte, Côtés, Bouts). Les tenons sont répartis à égalité entre les coins : la zone de coin, de l'épaisseur du matériau, n'existe que là où un autre panneau s'assemble, si bien qu'une boîte ouverte garde le même pas jusqu'en haut. Les tenons peuvent être plus étroits que l'épaisseur ; COPO prévient si les creux deviennent plus étroits que la fraise. L'option *Dégagements dogbone* ajoute au fond de chaque creux un arc du diamètre de la fraise, pour que les tenons à angles vifs entrent.

L'aperçu montre les panneaux posés à plat. **Créer la boîte** les place sur le brut, espacés pour la fraise : usinez-les en profil extérieur, avec des ponts d'attache. Les volumes des panneaux s'emboîtent exactement : aucun recouvrement ni manque aux coins.

# Imbrication

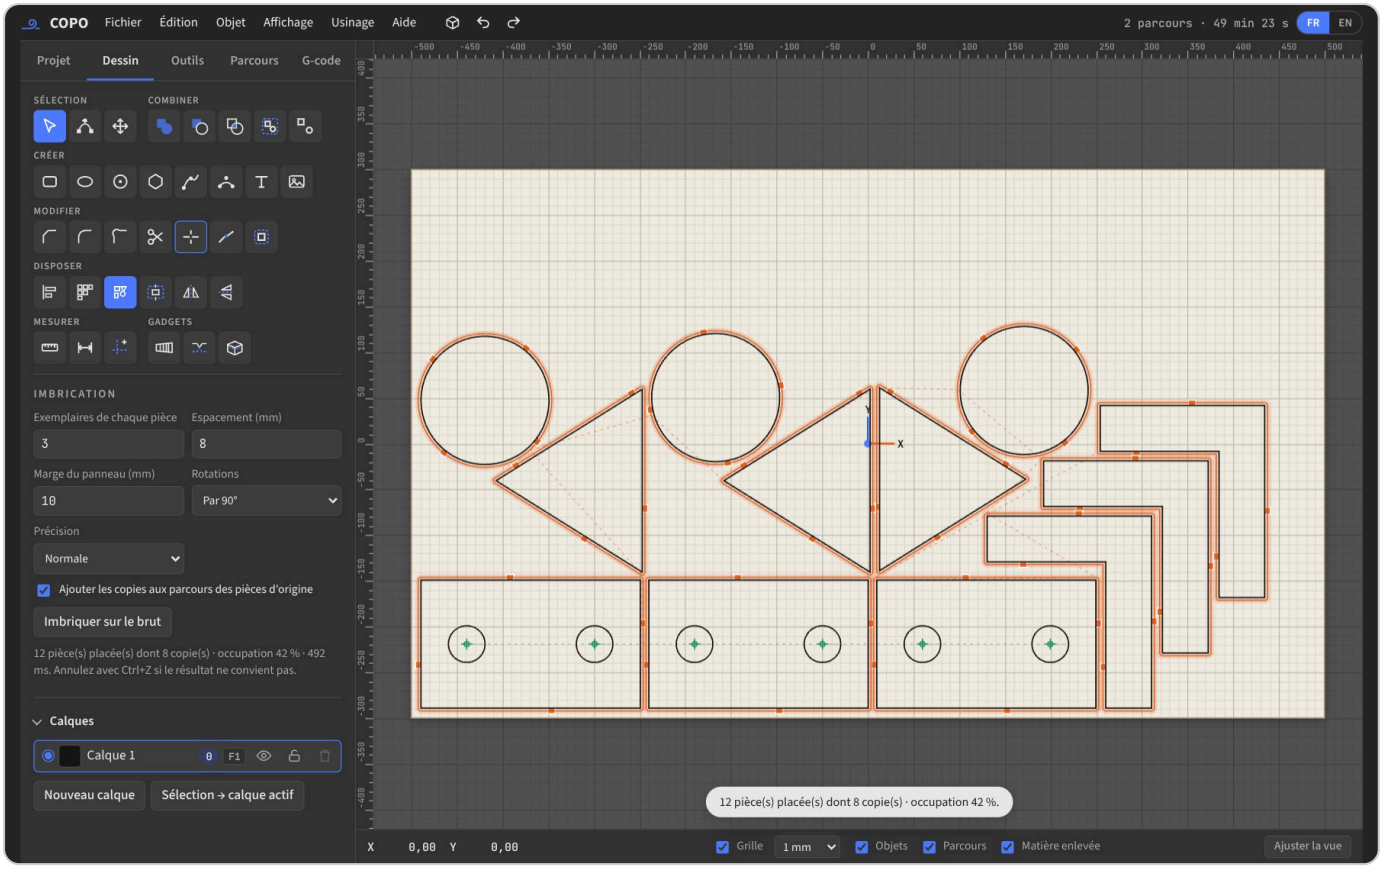


Quatre pièces en trois exemplaires sur un panneau de 1000 × 600 mm. Les L s'emboîtent, les copies reprennent les parcours des pièces d'origine.

**Dessin** › **Imbrication…** ouvre le bloc dans l'onglet Dessin. Sélectionnez les pièces (sans sélection, tout le dessin est pris) et réglez le nombre d'exemplaires, l'espacement, la marge du panneau, les rotations permises et la précision. COPO place les pièces selon leur forme réelle, les plus grandes d'abord, le plus en bas à gauche possible. Un groupe ou un texte reste d'un bloc. Les pièces qui ne tiennent pas restent sélectionnées et le taux d'occupation du panneau s'affiche.

> Pour du détourage, prenez un espacement au moins égal au diamètre de la fraise. `Ctrl` + `Z` annule l'imbrication si le résultat ne convient pas.


# Usinage double face

1. Mettez les vecteurs de la face du dessous sur un calque réglé sur **F2** (bouton F1/F2 dans la liste des calques). Dessinez-les vus du dessus, par transparence.
2. Choisissez le retournement : autour de l'axe X (haut ↔ bas) ou de l'axe Y (gauche ↔ droite).

3. Les parcours de la face 2 sont calculés sur la géométrie retournée ; le sens de coupe est conservé.
4. Dans le G-code, la face 1 est suivie d'une pause `M0` : retournez la pièce, refaites X0 Y0 Z0 au même point et relancez.

L'aperçu 3D montre les deux faces ; l'option **Face 2 en haut** présente la pièce retournée.

# Aperçu 3D

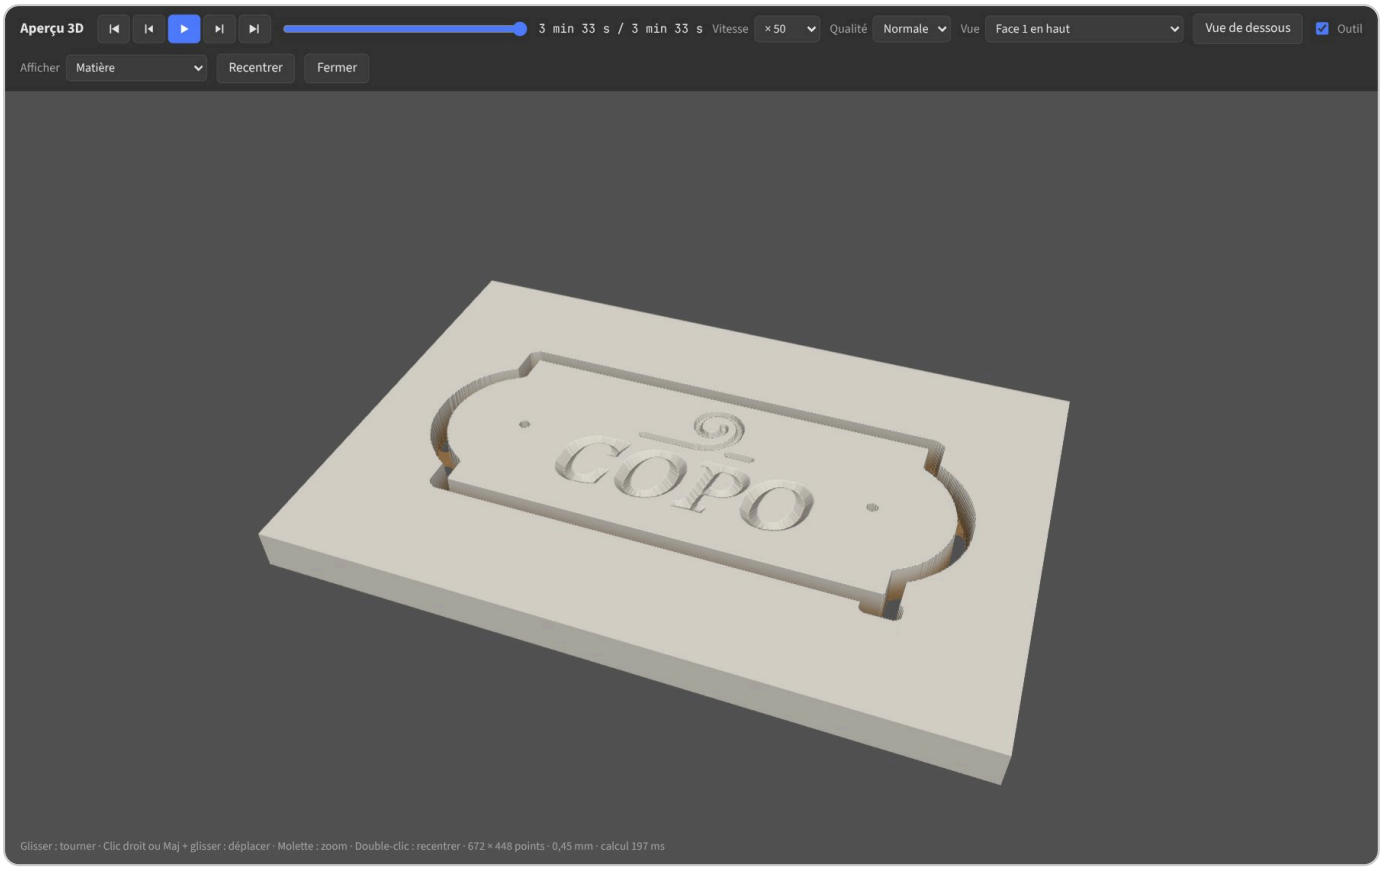


Glisser pour tourner, clic droit ou Maj pour déplacer, molette pour zoomer, double-clic pour recentrer.


L'aperçu simule l'enlèvement de matière dans l'épaisseur réelle du brut, y compris les trous débouchants. Les boutons de lecture rejouent l'usinage : **retour au début**, **pas en arrière**, **lecture / pause**, **pas en avant** et **aller à la fin** ; un pas correspond à un déplacement de l'outil. Au clavier : flèches gauche et droite, Début, Fin et Espace. Le curseur permet d'aller à n'importe quel instant. L'aperçu demande WebGL 2 (Chrome, Edge ou Firefox récents).

**Cube d'orientation** (coin haut droit) : il tourne avec la vue et indique les faces (Dessus, Avant, Droite…) et les axes X, Y, Z. Cliquez une face pour la vue correspondante (Dessus = vue de plan, comme le dessin), ou un coin pour une

vue isométrique. L'outil affiché reprend sa forme : fraise droite, hémisphérique, en V, foret ou fraise à fileter (dent à 60° en bout, col dégagé). Les filets d'un filetage apparaissent dans l'aperçu au fil de la dernière passe (profil ISO à 60°), dans le trou ou autour de la vis.


## Trajectoires en 3D

La liste **Afficher** de la barre de l'aperçu propose *Matière*, *Matière + trajectoires* ou *Trajectoires seules*. La case **Dessin** affiche ou masque les vecteurs du dessin, à la couleur de leur calque, sur la face tournée vers le haut : ceux de la face 1 avec la vue Face 1, ceux de la face 2 avec la vue Face 2. Les trajectoires sont tracées en lignes dans l'espace, avec la couleur du type de parcours ; les déplacements rapides (G0) sont en pointillés gris. Pendant la lecture, elles se dessinent au fur et à mesure que l'outil avance. Avec un parcours sélectionné dans la liste, la case **Parcours sélectionné seul** n'affiche que lui. Idéal pour vérifier les passes, les rampes, les hélices et les hauteurs de dégagement avant d'usiner.

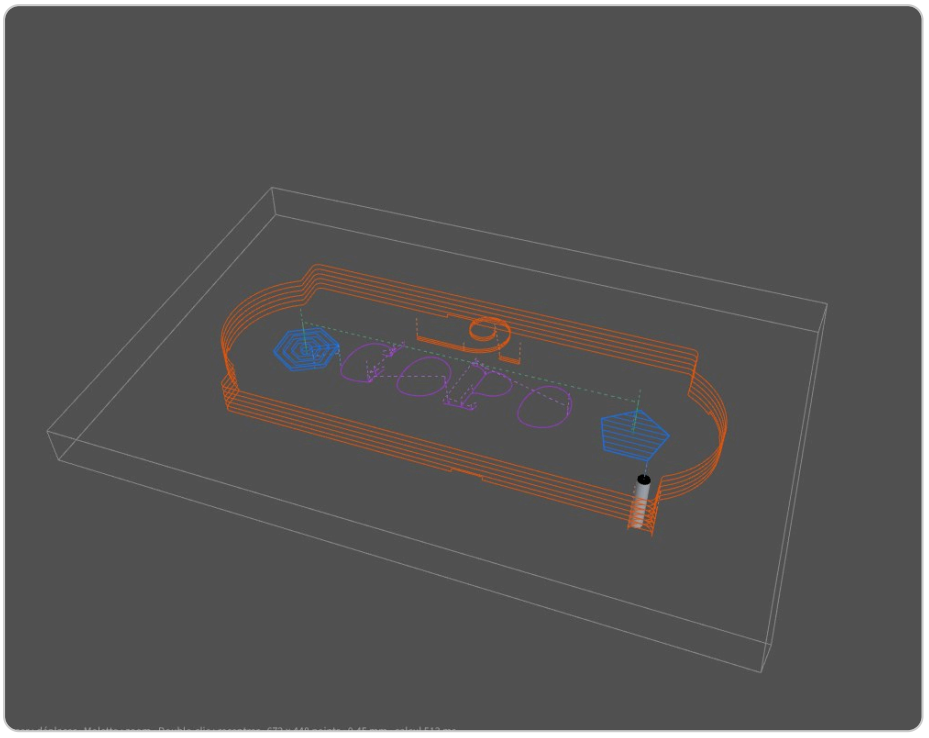

Mode *Trajectoires seules* : chaque passe du détourage est visible, les rapides en pointillés.

# G-code

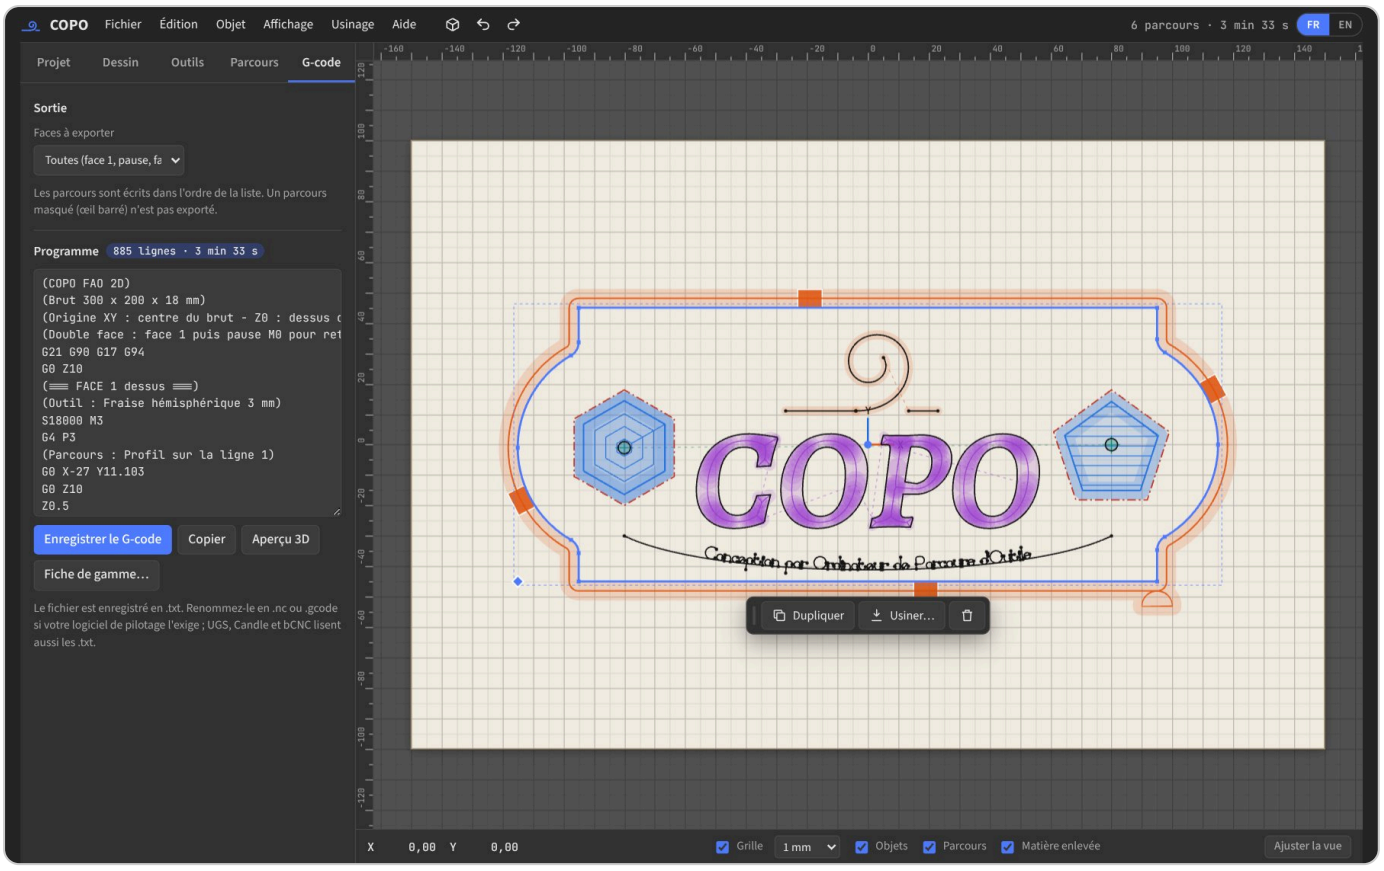


Les parcours sont écrits dans l'ordre de la liste ; un parcours masqué n'est pas exporté.

| POST-PROCESSEUR | CHANGEMENT D'OUTIL |
|---|---|
| GRBL | Pause `M0` entre deux outils. |
| GRBL manuel | Avant chaque outil, y compris le premier : remontée `G53 G0 Z-10` (valeur réglable) et pause `M0`. Remontée en `G53` aussi à la fin du programme. |
| Carbide Motion, Onefinity | `M6 T…` : le logiciel de pilotage demande de changer l'outil. |
| LinuxCNC, Mach3/4, UCCNC, MASSO | `T… M6` avec le numéro d'outil, en-tête `G40 G49 G80`, arcs en `G91.1`. Fichier `.ngc` (LinuxCNC), `.tap` (Mach, UCCNC) ou `.nc`. |
| Personnalisé | Vous écrivez l'en-tête, le changement d'outil et la fin du programme, avec des variables : `{UNITS}`, `{SAFEZ}`, `{TCZ}`, `{T}`, `{S}`, `{D}`, `{TOOL}`. Extension du fichier et `G91.1` au choix. |

```
(Mettre l'outil : Fraise droite 6 mm D6 - refaire le zero Z puis reprendre)
G21 G90 G17 G94
G53 G0 Z-10
M0
S18000 M3
G4 P3
G0 X10 Y10
G0 Z10
…
M5
G53 G0 Z-10
G0 X0 Y0
M30
```

Le post-processeur, la vitesse des rapides (pour l'estimation du temps), le Z de sécurité, le Z de dégagement, les commentaires et les arcs G2/G3 se règlent dans l'onglet Projet, bloc Machine. Le fichier prend l'extension attendue par le post-processeur ( `.nc` , `.tap` , `.ngc` ).

**Courbes et arcs G2/G3.** COPO n'envoie pas les courbes de Bézier telles quelles à la machine : les parcours sont calculés en petits segments, puis, si « Arcs G2/G3 » est coché, les portions circulaires sont reconnues et écrites en vrais arcs G2/G3 (fichier plus court, mouvement plus fluide). Un cercle dessiné avec l'outil Cercle ou un tracé lissé en mode *Arcs* donne des arcs exacts ; une courbe libre est approchée par une suite d'arcs et de droites, dans la tolérance.

> Vérifiez toujours le G-code par un passage à vide, outil au-dessus du brut, avant d'usiner.

## Unités : millimètres ou pouces

Dans l'onglet Projet, bloc Unités, choisissez les **Unités de longueur** (millimètres ou pouces) et les **Unités d'avance** (mm/min, mm/s ou in/min). Le choix s'applique partout : dessin, règles, grille (1/16, 1/8, 1/4 et 1 pouce), coordonnées, cotes, outils, parcours et fiche de gamme. En pouces, une option affiche les valeurs en fractions (au 1/64) et une autre écrit le G-code en pouces ( `G20` ) pour les contrôleurs réglés ainsi.

Le projet reste enregistré en millimètres : on peut changer d'unité à tout moment sans rien déformer, et un projet s'ouvre correctement chez quelqu'un qui travaille dans l'autre unité. Le choix est gardé en mémoire dans le navigateur.

### Fiche de gamme

Le bouton **Fiche de gamme…** de l'onglet G-code (aussi dans le menu Usinage) prépare une fiche de réglage de deux pages pour l'atelier. Indiquez le nom de la pièce, la matière et vos remarques ; la fiche contient :

- le brut, l'origine X0 Y0, le zéro Z, le retournement et le post-processeur ;
- un résumé : temps estimé, profondeur maximale, emprise usinée depuis l'origine, longueur de coupe et volume de matière enlevée ;
- la vue 2D de chaque face avec les parcours, l'origine et les cotes du brut, et deux vues dimétriques de la simulation (face 1 et face 2) ;
- l'ordre de montage des outils, puis le tableau des parcours : opération, outil, profondeur, passes, surépaisseur, entrée, ponts, avance, plongée et temps ;
- les points de vigilance détectés (usinage qui traverse le brut, détourage sans ponts, passe trop profonde, usinage hors du brut, parcours masqués) ;
- une liste de contrôle avant de lancer, une zone de remarques et des cases de visa.

**Enregistrer en PDF** (dans la fenêtre de la fiche, ou directement **Fichier** › **Enregistrer la fiche de gamme en PDF** sans l'ouvrir) crée un fichier PDF au format A4, découpé en pages sans couper les tableaux ni les images, prêt à imprimer ou à envoyer. Le PDF est une image de la fiche (texte non sélectionnable) ; pour un PDF avec du texte, utilisez **Imprimer** puis « Enregistrer au format PDF » du navigateur. Vous pouvez aussi garder le fichier HTML avec le G-code. Les réglages de la fiche sont enregistrés avec le projet.

# Installer et utiliser hors ligne

- **En ligne** : ouvrez la page GitHub Pages du dépôt COPO. Rien à installer.
- **Comme une application** (Chrome, Edge, Brave, Vivaldi… sous Windows, macOS et Linux) : **Aide › Installer COPO comme application…** ou l'icône d'installation de la barre d'adresse. COPO s'ouvre alors dans sa propre fenêtre, avec son icône dans le menu des applications, fonctionne **hors ligne** une fois chargé, et un **double-clic sur un fichier .copo** l'ouvre directement (l'icône des fichiers dépend du système). Les mises à jour arrivent toutes seules dès qu'on est connecté. Firefox et Safari n'offrent pas cette installation : COPO y fonctionne normalement dans un onglet.
- **Hors ligne** : téléchargez le dossier complet de COPO (bouton « Code › Download ZIP » sur GitHub) et décompressez-le. Ouvrez `index.html` en double-cliquant : tout est déjà dans le dossier `lib` (bibliothèques de calcul et polices de l'interface) et dans le dossier `fonts`. Rien d'autre à installer ni à télécharger.

- **Polices de l'interface** : le dossier `lib/fonts` contient les polices de COPO (Source Sans 3, JetBrains Mono, Barlow Condensed). Hors ligne, l'interface, la fiche de gamme et ce mode d'emploi gardent ainsi le même aspect.
- **Polices de gravure** : rangez vos `.ttf`, `.otf` ou `.woff` dans un dossier `fonts` à côté de COPO.html et ouvrez-le une fois depuis le menu Fichier.

COPO fonctionne sous Windows, macOS et Linux, dans Chrome, Edge ou Firefox récents. La liste des polices installées n'est disponible que dans Chrome et Edge.

# Raccourcis clavier

| TOUCHE | ACTION | TOUCHE | ACTION |
|---|---|---|---|
| `V` | Sélection | `Ctrl` + `Z` / `Y` | Annuler / Rétablir |
| `N` | Nœuds | `Ctrl` + `S` / `O` | Enregistrer / Ouvrir un projet |
| `H` ou `Espace` | Déplacer la vue | `Ctrl` + `D` | Dupliquer |
| `R` `E` `C` | Rectangle, ellipse, cercle | `Ctrl` + `A` | Tout sélectionner |
| `O` | Polygone et étoile | `Ctrl` + `G` | Grouper ( `Maj` : dégrouper) |
| `P` `A` `T` | Plume, arc, texte | `Échap` / clic droit | Revenir à la sélection, désélectionner |
| `K` `F` | Chanfrein, congé | `Suppr` | Supprimer la sélection ou le nœud |
| `X` `U` | Ajuster, couper | Flèches | Déplacer de 1 mm ( `Maj` : 10 mm) |
| `M` `D` | Mesurer, coter | `Échap` | Annuler le tracé en cours, désélectionner |

Sur Mac, `Cmd` remplace `Ctrl`.

# Signaler un bug

Menu **Aide › Signaler un bug…** : décrivez le problème, puis cliquez sur **Ouvrir le rapport sur GitHub**. Le rapport arrive pré-rempli avec les informations techniques (navigateur, unités, brut, parcours, erreurs récentes). La capture du plan est copiée dans le presse-papiers : collez-la dans le rapport avec `Ctrl` + `V`. Si vous cochez « Joindre le projet », le fichier téléchargé se glisse

dans le rapport. Un compte GitHub gratuit suffit. Les idées d'amélioration sont aussi les bienvenues sur github.com/gbulleryahen-hash/copo/issues.

**Aide › Proposer une amélioration…** ouvre la même fenêtre pour une idée : décrivez la fonction souhaitée et à quoi elle servirait ; elle arrive sur GitHub avec l'étiquette *enhancement*. Les deux envois indiquent le **numéro de version** de COPO (visible aussi dans **Aide › À propos**) : 1.*n*, où *n* augmente à chaque mise à jour publiée.

# Licence

COPO est un logiciel libre © 2026 g.bulleryahen, distribué sous licence GNU GPL version 3. Vous pouvez l'utiliser, l'étudier, le modifier et le redistribuer, y compris pour un usage commercial. Toute version modifiée diffusée doit rester sous la même licence, avec son code source. COPO est fourni sans aucune garantie.

Bibliothèques utilisées, fournies dans le dossier `lib` : Clipper (Boost Software License), opentype.js (MIT), d3-delaunay et delaunator (ISC).