


PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES.

1- VALIDACIÓN DEL FAT



Identificar el FAT más cercano al domicilio; antes del tendido, verificar la potencia en el puerto asignado.

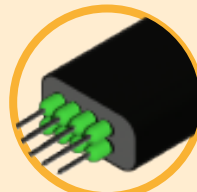

Si no tiene la potencia aceptable, o no hay puerto en el FAT:

- Hacer barrido. De no tener opción, reubica otras acometidas para liberar el puerto más cercano al titular.



- Si NO hay puertos libres en el FAT, realizar un barrido para ver si se pueden liberar puertos, Avisa a tu supervisor y envía el trabajo a PRO por FAT saturado para turnar el caso al departamento de mantenimiento para un posible rediseño. (Referencia documento instalación)

2- TENDIDO DEL DROP DE FIBRA



- Mantener una tensión adecuada y respetar los radios de curvatura (mínimo 3 cm) para evitar micro-dobleces que generen atenuación excesiva.



- Evitar el contacto o paralelismo con líneas de alta tensión para prevenir daños físicos en la fibra.

3- ENTRADA AL DOMICILIO Y ROSETA



- Instalar el protector de entrada (tubo o pasamuros) para evitar fricción.




- Terminar la roseta óptica asegurando la limpieza de las caras del conector SC/APC.

4- CERTIFICACIÓN DE POTENCIA



Umbral obligatorio:
La potencia medida en la fibra hacia la ONT debe estar entre los -12.5 dBm y -22.5 dBm.

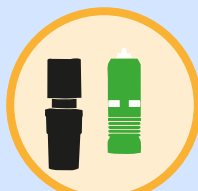

Si la potencia es menor a -25 dBm, se debe limpiar o rehacer el conector, o revisar la trayectoria antes de conectar la ONT.

-12.5 dBm
-22.5 dBm

