



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

ליקויי רטיבות וליקויי בנייה שונים

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי רטיבות לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוו לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד
מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980
רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588
חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבנייה

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא



* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי רטיבות, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. מצלמה דיגיטלית.

2. מד רטיבות דיגיטלי.

3. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו ליקויי רטיבות בלבד, כולל ליקויי בנייה נלווים.

תיאור הבניין:

תיאור הדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –

ממצאים

1. ליקויי רטיבות:

תיאור הליקויים

1.1 הקדמה:

1.1.1 נושא הבדיקה:

א'. תופעת רטיבות קשה במיוחד אשר מתרחשת בדירה הנדונה במקומות רבים המתוארים להלן.

1.1.2 מטרת הבדיקה:

א'. איתור ותיעוד של מוקדי הרטיבות;

ב'. ניתוח ממצאים והסקת מסקנות;

ג'. קביעת גורמים לרטיבות (הערכה עם סבירות גבוהה);

ד'. קביעת תיקונים נדרשים ועלויותיהם (הערכה עם סבירות גבוהה).


1.1.3 כלים ומכשור לבדיקת רטיבות:

א'. נושא הרטיבות במבנה הנדון נבדק הן באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור

ומדידת רטיבות. להלן הוצגו המכשירים שבאמצעותם נבדק נושא הרטיבות המבנה הנדון:




מד רטיבות ומצלמה תרמית

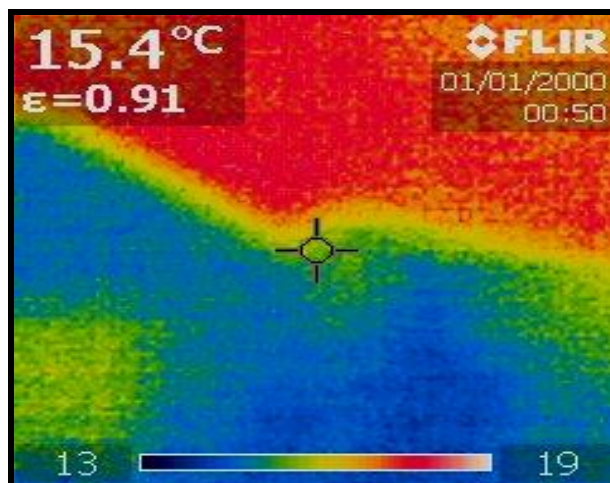

צילום תרמי – הדמיה תרמית של הרטיבות (לדוגמא בלבד)

הערה:

לקריאה נכונה של איורים תרמיים – הצבע הכחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזור רטוב או לח);
הצבע האדום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזור חם, יבש). להן לדוגמא בלבד צורפה תמונה – צילום תרמי אשר
נעשה במקום יבש ותיקין:

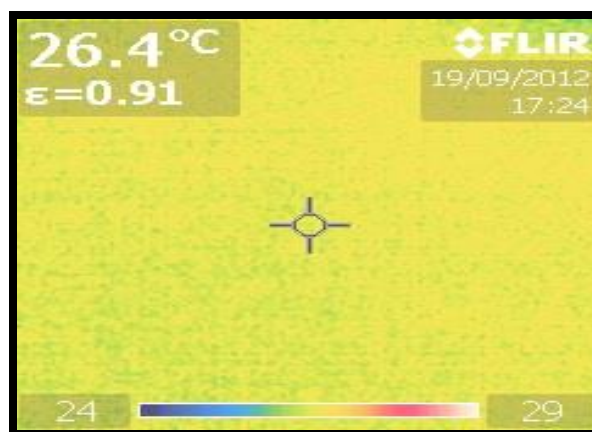

צילום תרמי – כך נראה בצילום התרמי משטח יבש
(דוגמא לצורך הבנה והשוואה בלבד)



1.2 מיקום / תיעוד מוקדי הרטיבות:

1.2.1 בסלון (ראה בתמונות מס' 1-32, כולל תוצאות הבדיקות):

א'. ברצפה וקירות הסמוכים לוויטרינה;

ב'. מספר מוקדים בקיר ימני, עד לפינה הגובלת עם המבטח;

ג'. רטיבות חמורה במיוחד בתחתית הקיר השמאלי ורטיבות חמורה במיוחד ברצפה הסמוכה

לקיר זה.

ד'. בקיר ורצפה של הול הכניסה.

1.2.2 בפרוזדור בין החדרים (ראה בתמונות מס' 41-48, כולל תוצאות הבדיקות):

א'. מספר מוקדי רטיבות בצמוד ובסמוך לדלת הממ"ד;

ב'. מספר מוקדים בצמוד ובסמוך לדלת של חדר רחצה כללי;

ג'. מספר מוקדים בתחתית הקירות במקומות ספורים;

ד'. ברצפת הפרוזדור.

1.2.3 במטבח (ראה בתמונות מס' 33-40, כולל תוצאות הבדיקות):

א'. רטיבות קשה בקיר מימין לארונות המטבח;

ב'. רטיבות ברצפה הסמוכה לקיר זה.

1.2.4 בחדר שינה ילדים (ראה בתמונות מס' 49-54, כולל תוצאות הבדיקות):

א'. בתחתית הקיר משני צדי הדלת;

ב'. ברצפה הסמוכה לקיר זה.



1.2.5 בחדר שינה הורים (ראה בתמונות מס' 55-60, כולל תוצאות הבדיקות):

א'. רטיבות בקירות של חדר רחצה הורים, משני צדי הדלת;

ב'. רטיבות קשה ברצפה בסמוך לחדר רחצה הורים.


1.2.6 במרפסת שירות (ראה בתמונות מס' 61-64, כולל תוצאות הבדיקות):

א'. בתחתית הקיר משמאל לדלת יציאה לגינה;

ב'. ברצפה הסמוכה לקיר זה.

להלן נספח תמונות, כולל:

מיקום מוקדי הרטיבות ותוצאות בדיקות ע"י מד רטיבות ומצלמה תרמית:

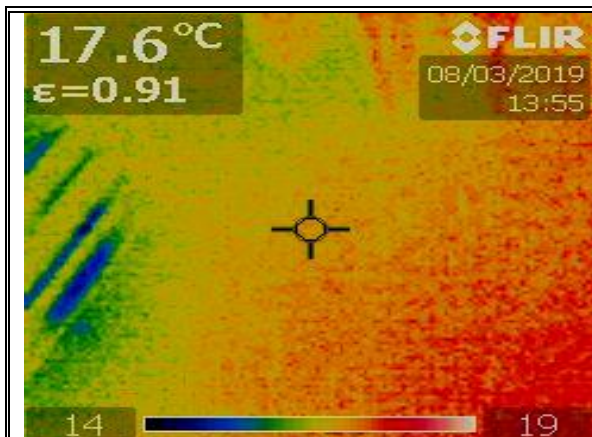

8. הדמיית מעבר רטיבות מהמרפסת לסלון




7. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <



10. התנפחות טיח בגלל הרטיבות




9. המשך מוקדי רטיבות בקיר הימני וברצפת הסלון

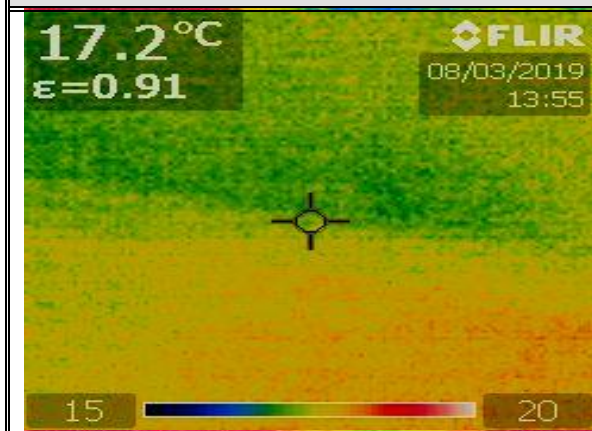


12. הדמיית רטיבות במקום הנבדק



11. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <

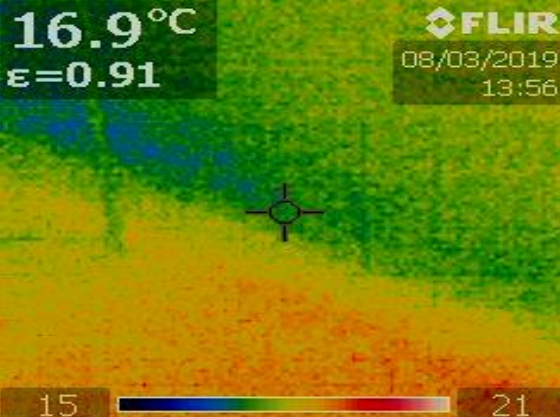 08/03/2019 13:55	 08/03/2019 13:54
14. מוקד רטיבות בקיר מאחורי טלוויזיה	13. קריאת מד רטיבות מקסימלית
 16.9°C ε=0.91 FLIR 08/03/2019 13:56	 08/03/2019 13:56
16. הדמיית רטיבות במקום הנבדק	15. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <
 08/03/2019 13:54	 08/03/2019 13:54
18. כנ"ל תמונה מוגדלת	17. רטיבות חמורה בפינת הקירות

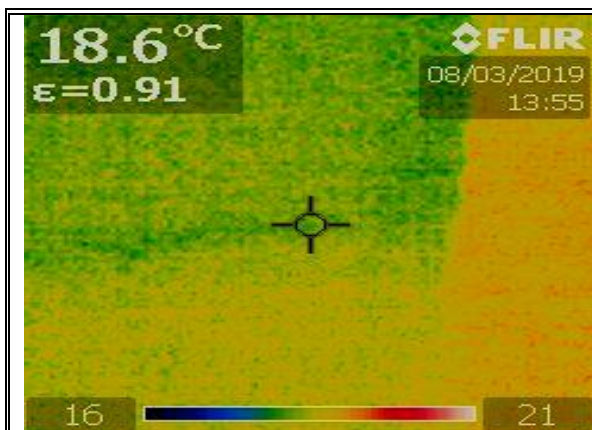

20. הדמיית רטיבות במקום הנבדק




19. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <



22. רטיבות בהול הכניסה <<



21. קריאת מד רטיבות מקסימלית

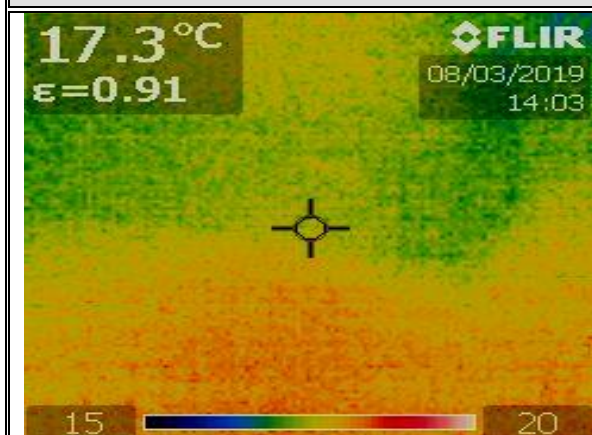

24. הדמיית רטיבות במקום הנבדק



23. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <



26. המשך הקיר הנ"ל + רצפה הסמוכה לקיר זה



25. רטיבות בסלון בקיר השמאלי




28. כנ"ל



27. אין סימני רטיבות ברצפה שברורים יותר מאלה



30. כנ"ל

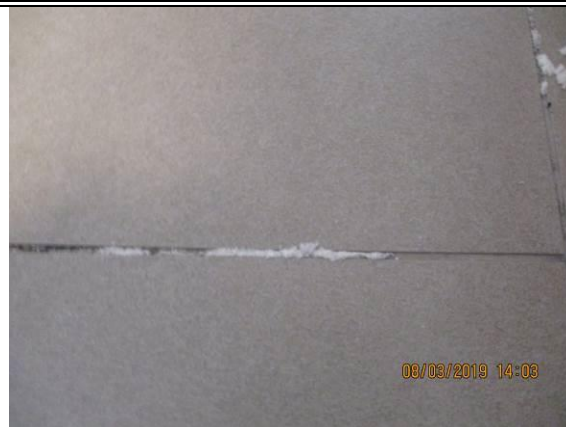

29. כנ"ל




32. הדמיית רטיבות במקום הנבדק	31. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <
34. רטיבות בתחתית הקיר שמימין לארונות המטבח	33. מטבח
36. שיפול מתפרק בגלל הרטיבות	35. כנ"ל



38. קריאת מד רטיבות מקסימלית



37. עץ בצוקל הארונות מתפרק ומתנפח בגלל הרטיבות

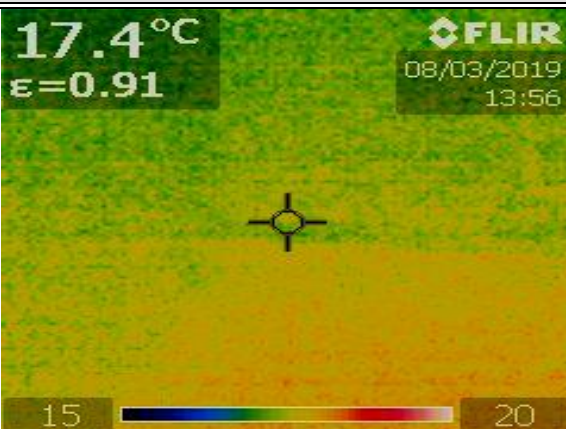

40. הדמיית רטיבות במקום הנבדק





39. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <



42. רטיבות בפינת הקירות מימין לדלת



41. חדר רחצה כללי ומשטחי הדירה הסמוכים לו <<<

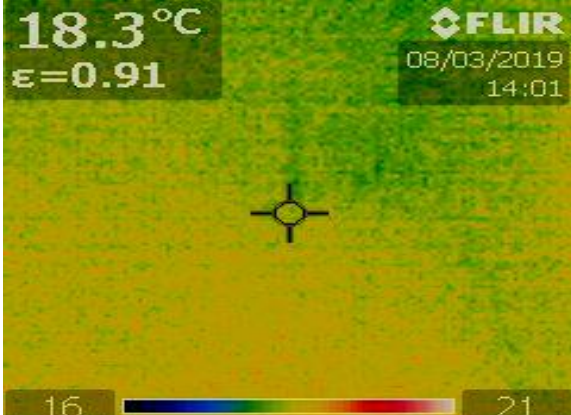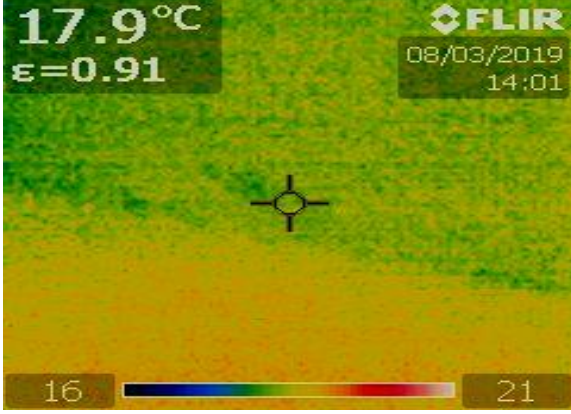
	
44. רטיבות בפרוזדור בין הדלתות (חדר ילדים / ממ"ד). קריאה מקסימלית	43. רטיבות ליד דלת הממ"ד
	
46. הדמיית רטיבות במקום הנבדק	45. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <
	
48. הדמיית רטיבות במקום הנבדק	47. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <



50. רטיבות בקיר משמאל לדלת



49. חדר שינה ילדים <<<

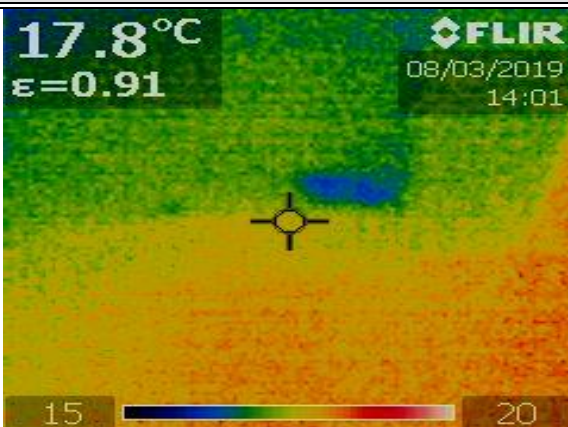

52. הדמיית רטיבות במקום הנבדק



51. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <



54. קריאת מד רטיבות מקסימלית בחדר שינה ילדים - מול הרטיבות הקודמת



53. קריאת מד רטיבות מקסימלית מימין לדלת הממ"ד



56. חדר רחצה הורים



55. חדר שינה הורים



58. קריאת מד רטיבות גבוהה באזור הדלת של חדר הרחצה




57. רטיבות ברצפה של חדר ההורים



60. קריאה גבוהה ברצפה של חדר ההורים



59. קריאה מקסימלית ברצפה של חדר הרחצה

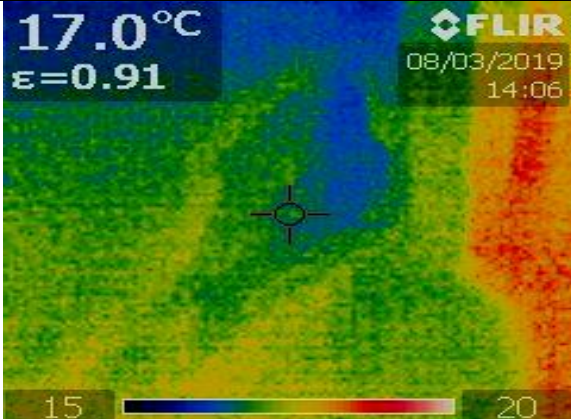	
62. רטיבות בקיר ורצפה	61. מרפסת שירות <<<
	
64. הדמיית רטיבות במקום הנבדק	63. בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <

1.3 נתונים נוספים:

1.3.1 לטענת הבעלים הרטיבות בדירתם התחילה מיד לפני מסירה ואכלוס הדירה.

1.3.2 כמו כן לטענת הבעלים עוצמת הרטיבות גודלת במשך הזמן.

1.3.3 כמו כן לטענת הבעלים ולאחר קבלת תלונותיהם הקבלן ביצע תיקונים קוסמטיים בלבד

(תיקוני טיח וצבע), מבלי לאתר ולטפל במקורות הבעיה. מטבע הדברים התיקונים הנ"ל

לא שפרו את המצב.

1.3.4 ביום ביקורי בדירה ועקב חשש על דליפות מים מצנרת המים נבדק מונה מים.

ברז המים הראשי נסגר לחצי שעה בערך ונפתח לאחר מכן. פרפר המונה לא זז. הדבר העיד על תקינות הצינורות, אך בכדאי לקבוע סופית את תקינות של הצינורות שווה ומומלץ לבצע בדיקה מקצועית באמצעות משאבת מים, מונה לחץ ולבצע את הבדיקה הנ"ל בלחץ המקסימלי המותר לסוג הצינורות.

1.4 מסקנות:

1.4.1 עפ"י הממצאים, תוצאות בדיקות, אופן התפשטות הרטיבות, עוצמת מוקדי הרטיבות

ולמיטב ידיעתי הרטיבות בדירה נגרמה ע"י הגורמים הבאים:

- א'. חדירות רטיבות למשטחי הדירה הסמוכים משני חדרי הרחצה. וזאת בשל אי תקינות של מערכות האינסטלציה (ניקוזים) והאיטום ברצפה ובעיקר בתחתית הקירות. הליקויים במערכות האינסטלציה גורמים לחדירות מים אל רצפת חדרי הרחצה, הליקויים במערכות האיטום מאפשרים למים לפלוש למשטחי הדירה הסמוכים;
- ב'. אי תקינות של מערכת הניקוז במטבח, ודליפות מים ממנה אל משטחים הסמוכים;
- ג'. אי תקינות של מערכת האיטום בין רצפת הסלון לרצפת המרפסת גינה (מתחת לוויטרינה).
- ד'. אי תקינות של מערכת האיטום בין רצפת מסתור הכביסה לרצפת החוץ + איטום לקוי בתחתית של קיר החיצוני. כמו כן יתכן שישנן בעיות במערכת הניקוז של מכונת הכביסה.

1.5 דרכי הפעולה:

1.5.1 עפ"י הממצאים בשני חדרי הרחצה יש לבצע את התיקונים הבאים:

- א'. לפרק את כלים הסניטריים ואת הריצוף באופן מלא;
- ב'. לפרק חיפוי הקירות לפחות בשורה תחתונה;
- ג'. לבצע בדיקות של מערכות האינסטלציה אשר ברובן חשופות לאחר הסרת הריצוף. לאתר ולתקן ליקויים;
- ד'. לאטום את רצפת הבטון ואת תחתית הקירות מחדש ובאופן מלא וע"י חומר אטימה תקין ואיכותי;

ה'. על מנת לקבוע תקינות ואיכות של איטום החדש יש לבצע בדיקת הצפת מים תוך 3-4 ימים;

ו'. לרצף מחדש, להשלים חיפוי הקירות;

ז'. לבצע תיקוני גמר סופיים, כולל תיקוני טיח וצבע במשטח יהדירה הסמוכים לחדרי הרחצה.

עלות: כ- 30,000 ₪

1.5.2 ע"פ הממצאים בסלון באזור הוויטרינה, יש לבצע:

א'. לפרק את הוויטרינה בסלון;

ב'. לפרק ריצוף במרפסת גינה בסמוך לוויטרינה;

ג'. לבצע מערכת איטום תקינה במפגש בין רצפת הסלון לרצפת המרפסת גינה (בדופן רצפת הסלון);

ד'. להשלים ריצוף במרפסת גינה;

ה'. להרכיב את הוויטרינה מחדש;

ו'. לבצע תיקוני גמר סופיים, כולל אטימת הוויטרינה.

עלות: כ- 5,000 ₪

1.5.3 עפ"י הממצאים במטבח, יש לבצע:

א'. לאתר ליקויים במערכת ניקוז הכיור ולתקנם.

עלות: כ- 1,000 ₪

1.5.4 עפ"י הממצאים במרפסת שירות, יש לבצע:

א'. לבדוק את מערכת הניקוז של מכונת כביסה ובמידת הצורך לתקנה.

ב'. לפרק ריצוף פנים וחץ, הכל בסמוך לקיר החיצוני ומשני צדיו, ולבצע תיקוני איטום

נדרשים.

עלות: כ- 2,000 ₪

עלות התיקונים: כ- 38,000 ₪

2. ליקויי בנייה שונים:

תיאור הליקויים

- 2.1 בשני חדרי הרחצה הורכב ודלתות אשר אינן מתאימות להרכבה בחדרים "רטובים".
בשתי הדלתות בתחתית של שתי הכנפיים נמצא חומר פגום, התנפחות וכדומה.
- 2.2 בחדר רחצה כללי חיפוי הקירות בוצע ע"י קרמיקה בעלת איכות ירודה. על כך מעיד שינוי בגוון (לקהה יותר) אחרי מגע עם מים של אריחי הקרמיקה בחיפוי הקירות מעל האמבט.
- 2.3 בחדר שינה הורים בתקרה מעל החדר נמצאה בליטה אשר מידותיה כ- 3.0 מ' * 2.0 מ' ו כ- 60 ס"מ גובה. הדבר המוזר הנ"ל נעשה בדירה ללא סיבה ברורה, הדבר לא מופיע בתכניות ומפרט הטכני. אפילו הקבלן מסרב לתת הסבר לקיומה הבליטה הנ"ל.
בנוסף שנגרם נזק אסתטי אשר ממש בולט לעין ומפריע מאוד לדיירים, נעשתה גם סטייה מדרישות של התקנות לתכנון ולבנייה, בגין גובה מינימלי בחדרים למגורים.
בסופו של דבר נגרם נזק אשר מוריד את ערך הנכס בצורה משמעותי מאוד.

נדרש:

1. להחליף דלתות בחדרי הרחצה (2 יח').
2. להחליף אריחי קרמיקה פגומים בחדר רחצה כללי.
3. לזמן לדירה שמאי נדל"ן או מקרקעין מוסמך, לצורך חישוב ירידת ערך הדירה.

עלות: כ- 6,000 ₪

הערה: לא כולל ירידת הערך של הדירה

להלן נספח תמונות:

	
8. בליטה ענקית מעל החדר	7. חדר שינה הורים <
	
4. כנף הדלת פגומה	3. חדר רחצה כללי <
	
6. כנ"ל	5. אריחים לקויים בחדר רחצה כללי

אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 44,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 4,400
מע"מ (17.0 %)	₪ 8,228

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 56,628 ₪
-----------------------	-------------

הערות:

1. לא סופי.

2. לא כולל ירידת ערך הדירה.

הערות כלליות:

- המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
- חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
- ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
- המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
- יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
- ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
- המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 8 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
- אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
- אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן

מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588