

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד
[REDACTED]

הנדון: בית ב

בדיקה לפני קניה

חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס [REDACTED], בוגר [REDACTED]
[REDACTED] להנדסת אזרחית [REDACTED]
[REDACTED]

התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבית לפני קניה.

בתאריך ה [REDACTED] ביקרתי בבית הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

ואלה פרטי ניסיוני

תיאור המבנה

1. בית מגורים.
2. חוץ המבנה חיפוי טיח.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה בלבד.
4. הבית מרוצף להלן: קרמיקה.

מטרת הביקורת הינה מתן חוות דעת הנדסית לגבי מצבו הפיזי / הנדסי של הנכס לפני רכישתו, בכל הנוגע לבלאי חריג, פגמים במבנה ורמת תחזוקתו.
המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו כי:

- יתכנו ליקויים ו/או פגמים נסתרים אשר אותם לא ניתן לאתר מראש ויתכן שיופיעו ו/או יתגלו ו/או יחמירו בעתיד. במיוחד אמור הדבר בליקויים של רטיבות מקירות חיצון ומגגות מאחר והבדיקה מתקיימת בלא שמבוצע ניסיון המטרה על קירות או הצפה של המרפסות. (ניסיון המטרה והצפת גג/מרפסת אינם ישימים במגבלות הדו"ח וחורגים מתחולתו של דו"ח זה).
- חוות הדעת מתייחסת אך ורק לליקויים ופגמים בנכס ואשר ניתנים לאבחון במועד הביקור.
- בהעדר תוכניות מפורטות של מערכות החשמל והאינסטלציה מוגבלת הבדיקה לחלקים ויזואלים של המערכות אך נעשות סקירות עם מיכשור אלקטרוני ככל שזה מסייע.
- חוות הדעת מהווה סקירה הנדסית כללית של מצבו הפיזי של הנכס, בהתאם למגבלות שפורטו לעיל, ואינה מהווה בשום מקרה אחריות לגבי פגמים / ליקויים / אי התאמות וכו' אשר יתגלו בעתיד ו/או אשר קיימים כיום ותיווצר בהם החמרה.
- היקף חוות דעת זו אינו כולל הערכות ואנליזות לעמידות הנכס ברעידות אדמה.
- חוות הדעת מתייחסת לליקויים בהיבט של חוק התיכנון והבנייה ותקנים ומיפרטים הנהוגים בעת ביצוע הבדיקה.
- ליקויים שמהותם אי התאמה לתקן הישראלי ולחוקים אחרים יצוינו במיסמך זה אך מאחר ולא נכרת חוזה בין הקונה למוכר, אין בליקויים באלו, אם ימצאו, משום הפרה של מי מזכויותיו של האחר שכן לקונה הזכות להימנע מחתימה על החוזה, בין אם קיימים ממצאים ובין אם לאו.
- אין באחריות הבודק כל נושא רכישה או אי רכישת הנכס.

- חוות דעת זו מסויגת באופן הבא: היא אינה פוטרת את המוכר מחובותיו כלפי הקונה (ככל שאלו ינוסחו בחוזה שיכרת בין הצדדים) בקשר עם כל ליקוי שיתגלה בעתיד, בין אם ניתן היה להבחין בו במועד בדיקה זו ובין אם לאו ובין אם חדש הוא או שהתקיים במועד הבדיקה.
- חוות דעת זו הינה חוות דעת הנדסית בלבד ואינה חוות דעת שמאית.
- הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.

ממצאים

1. אלומיניום

1.1. חדר דיור קומת קרקע: תריסי החלונות ורשתות פגומים.

הערכת עלות: 500 ש"ח.





יש להחליף את החלקים הפגומים.

תקן/כללי מקצוע

וזאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 האוסר פגיעות מכניות (קמטים, שריטות, שברים) ופגיעות כימיות (איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום וכתימה) במוצר.

1.2. מדרגות : מהלכי המדרגות ומעקה לא תקינים.

הערכת עלות : 20,000 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 



09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

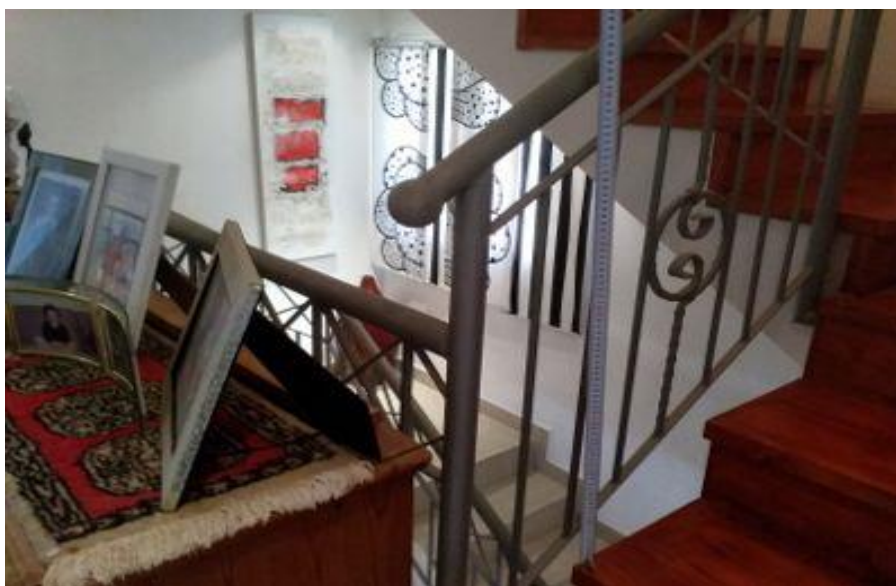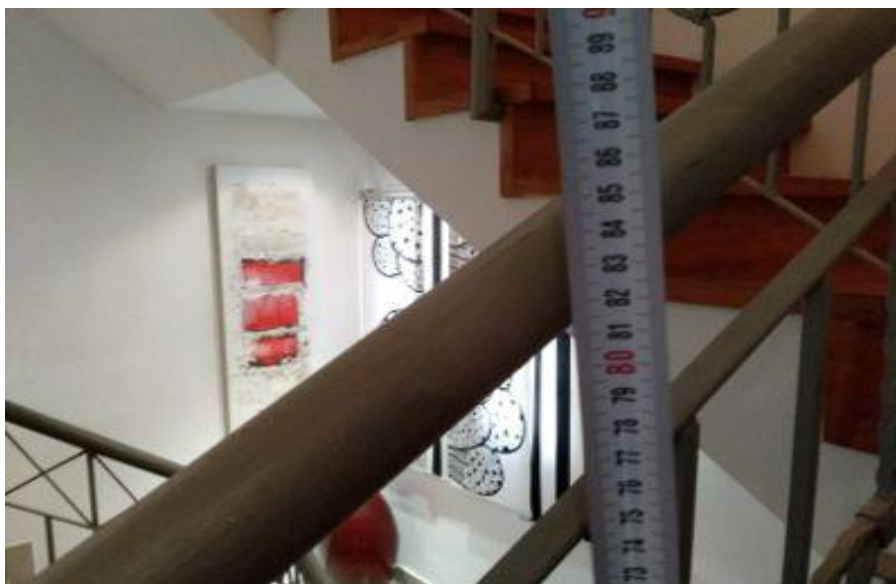

נדרש לבצע מהלכי המדרגות ומעקה באופן תיקוני.

1.3. פיתוח וחזיתות: איטום סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא מקצועי.

הערכת עלות: 1,500 ש"ח.





יש לאטום היטב בחומר איטום תיקני סביב מסגרות החלונות.

תקן/כללי מקצוע

ובניגוד למפרט הכללי סעיפים - 12.03.04 ו- 12.08.04. 1. ת"י 1068 חלק 1
"חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה
וגימור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי
גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין
חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי
ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים
מתאימים. 2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר:
חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי
אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום
המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי
אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

1.4. פרטי אלומיניום: קיימים פגמים בגימור פרופילי אלומיניום. ישנם ליקויי
סגירה של פרטי האלומיניום.

הערכת עלות: 1,500 ש"ח.

יש לטפל.

תקן/כללי מקצוע


בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 202.1 האוסר פגמים בפרופילי החלון. וכן
בניגוד לת"י 1068 חלק 2 סעיף 203 לפיו המלבן יהיה מורכב לפי כללי
המקצוע הטובים, הפרופילים יחתכו בקווים ישרים ופינות המלבן יהיו
סגורות עם מישק חלק.

סה"כ הערכת עלות לאלומיניום: 23,500 ש"ח.

2. גג רעפים

2.1. גג רעפים : קונסטרוקציית הגג לא תקינה. חשש לאי הגנה נגד אש של קורות וחלקי העץ.

הערכת עלות : 30,000 ש"ח.

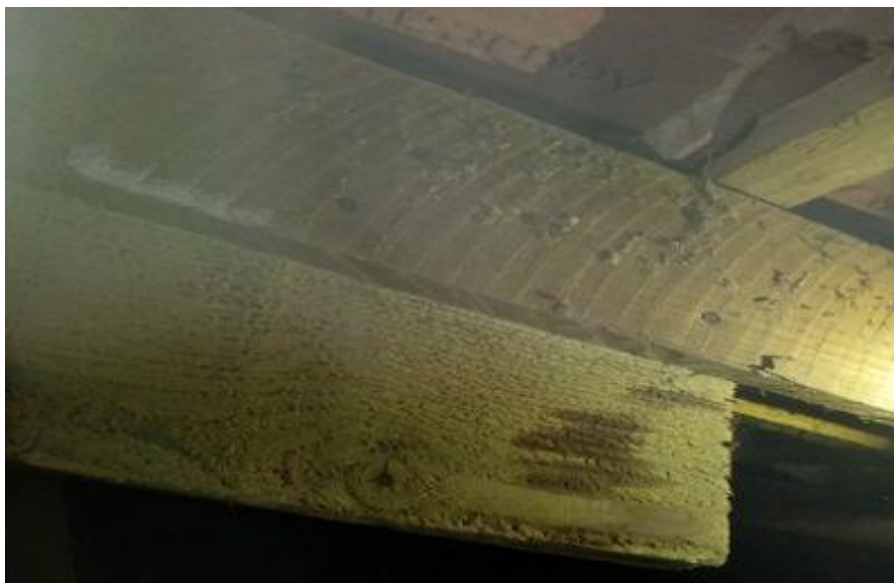

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

ירושלים – 02-6450935 חיפה – 04-8254971 תל אביב – 03-5731232

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש לתקן את קונסטרוקציית העץ לפי תכניות המתכנן. נדרש לבצע הגנה נגד אש של קורות וחלקי העץ.

2.2. גג רעפים: חוסר בפתחי אוורור של הגג.

הערכת עלות: 3,000 ש"ח.



נדרש להשלים.

סה"כ הערכת עלות לגג רעפים: 33,000 ש"ח.

3. חיפוי קרמיקה/פסיפס

3.1. חוסר במילוי חומר גמיש תקין בין משטח/אביזר לחיפוי הקיר.

3.1.1. חדר רחצה הורים קומה 1.

הערכת עלות: 50 ש"ח.




3.1.2. חדר רחצה כללי קומה 1.

הערכת עלות : 50 ש"ח.



3.1.3. מטבח קומת קרקע.

הערכת עלות: 280 ש"ח.

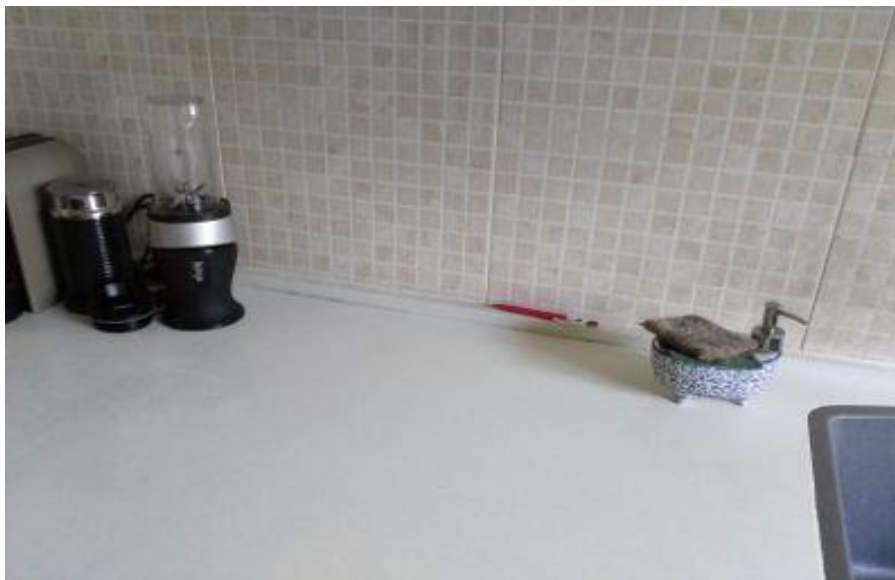

מומלץ לאטום בצורה מקצועית בין המשטח/אביזר לחיפוי הקיר ע"י חומר גמיש תקני.


תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1 ועפ"י סעיף 5.1.5.1.

3.2. לא בוצע כראוי מילוי חומר מתאים במישקים בין אריחי החיפוי.

3.2.1. חדר רחצה הורים קומה 1.

הערכת עלות: 300 ש"ח.

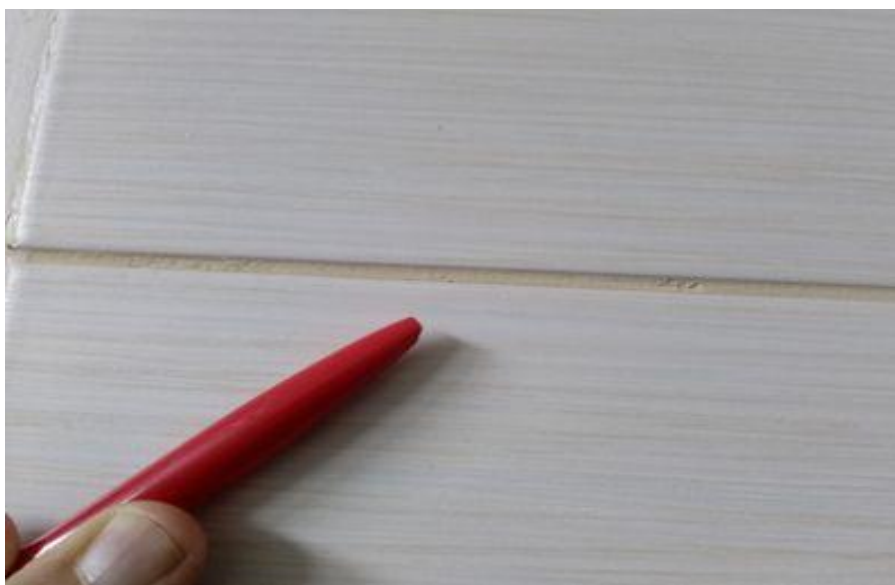



3.2.2. חדר רחצה כללי קומה 1.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש לבצע את המילוי בצורה תקינה, ללא שקעים ו/או בליטות במראה
חלק ואחיד מילוי לא תקין עלול לגרום לחדירה של מים ולגרום לנזקים.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו. בנוסף, הליקוי הנ"ל בניגוד ל: 1. תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים. 2. הל"ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ- 1.80 מ' מעל רום הרצפה". 3. מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 980 ש"ח.

4. מסגרות

4.1. ממ"ד קומת קרקע: חסרה כנף הדלת.

הערכת עלות: 2,000 ש"ח.



יש להרכיב.

4.2. ממ"ד קומת קרקע: סף תחתון של משקוף חלול.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT


National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית

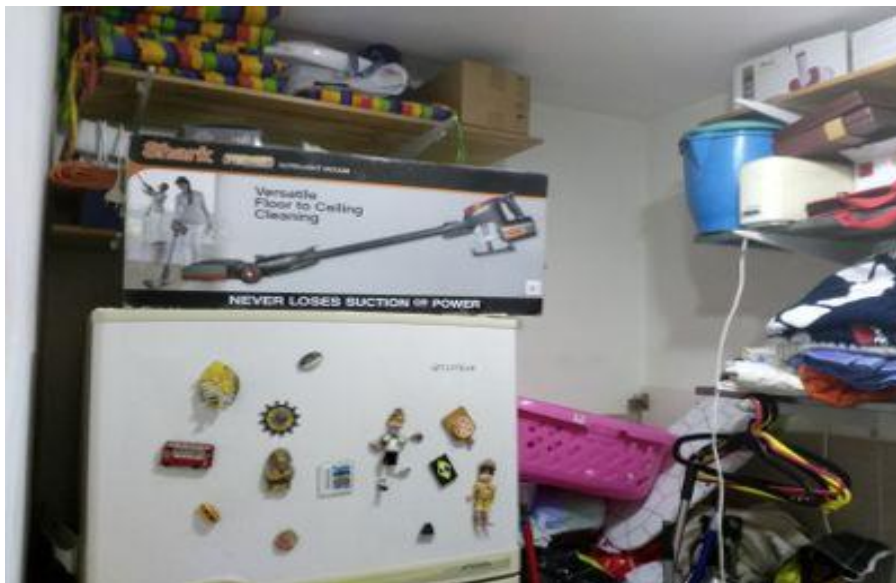

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il




נדרש לבצע בדיקת החדר ע"י נציג פיקוד העורף ולקבל הנחיות לביצוע השלמות ותיקונים. הערכת העלויות כפופה לתוצאות הבדיקה.

4.3. מעקה לא בטיחותי.

4.3.1. חדר שינה הורים קומה 1.

הערכת עלות : 2,500 ש"ח.

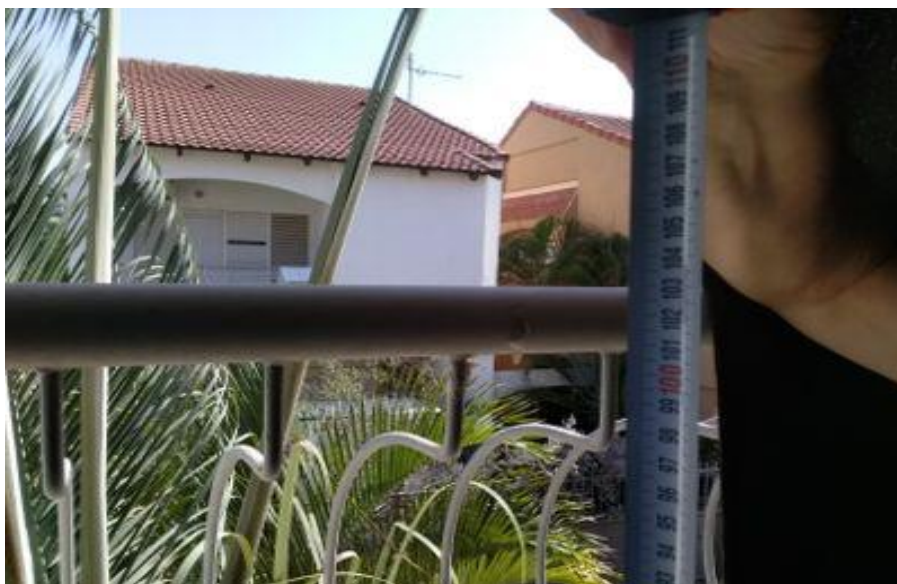




נדרש לבצע מעקה תיקני. יש לחסום גישה של בני האדם למקום עד
ביצוע המעקה התקני.

4.3.2. מרפסת קומה 1.

הערכת עלות: 2,500 ש"ח.

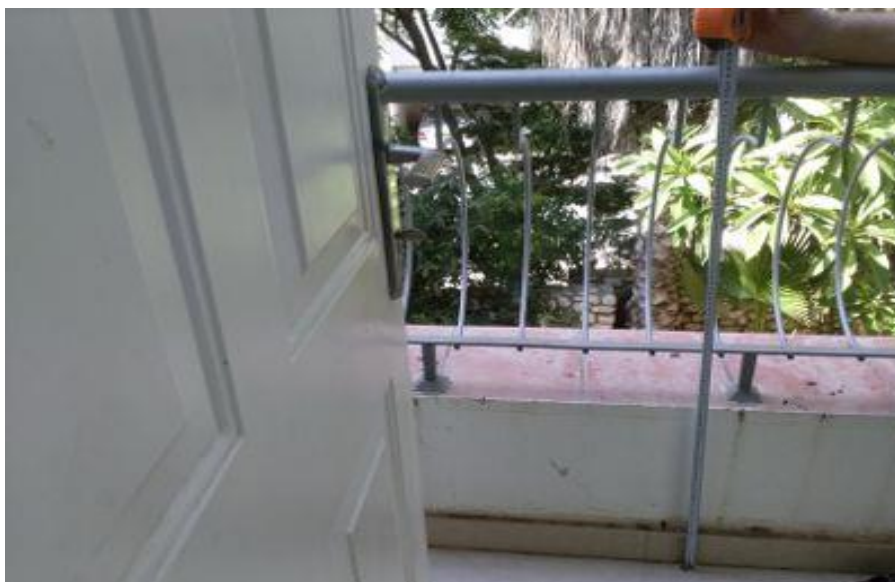

נדרש לבצע מעקה תיקני. יש לחסום גישה של בני האדם למקום עד ביצוע המעקה התיקני.

4.4. מרפסת קומה 1 : חלודה ע"ג דלתות.

הערכת עלות : 4,000 ש"ח.





HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש להחליף את הדלתות.

סה"כ הערכת עלות למסגרות: 11,000 ש"ח.

5. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

5.1. חדר שינה 1 קומה 1 : כבל מחוץ לטיח.

הערכת עלות : 800 ש"ח.



יש לסדר.


סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 800 ש"ח.

6. נגרות

6.1. מטבח קומת קרקע: כתמים ע"ג הארונות.

הערכת עלות: 1,000 ש"ח.



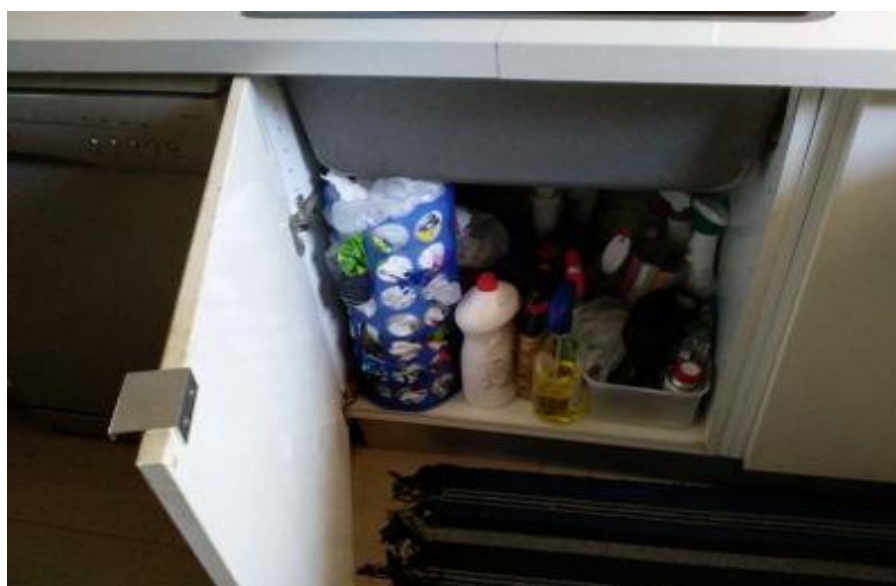

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



יש לטפל.

072-2740719



09-7701000



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק



תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935


www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

6.2. דלתות עץ : ציפוי דלתות לא תקין.

הערכת עלות : 20,000 ש"ח.



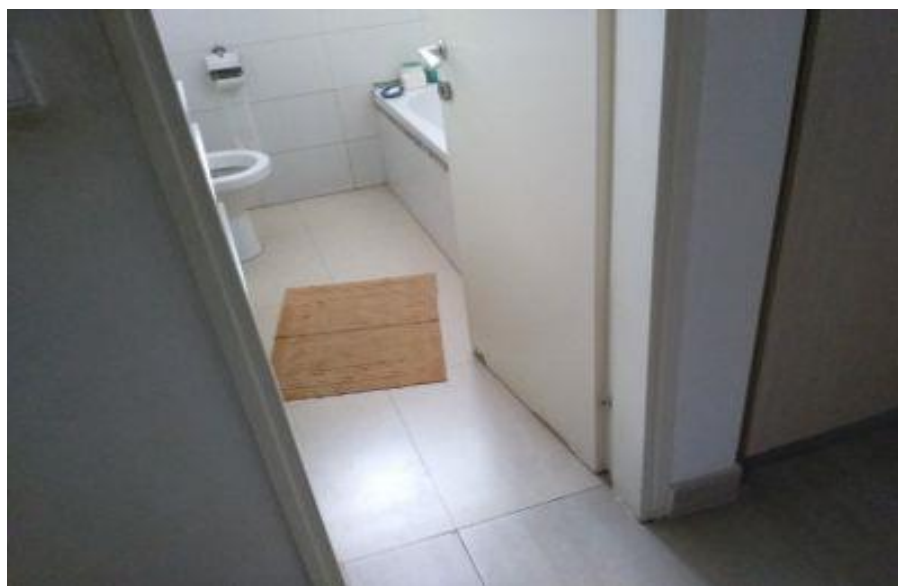

נדרש להחליף את הדלתות.

סה"כ הערכת עלות לנגרות: 21,000 ש"ח.

7. עבודות איטום וליקויי רטיבות

7.1. כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה.

7.1.1. חדר שינה 3 קומה 1.





נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

הערכת העלויות כפופה לפתרון הבעיה.

7.1.2. חדר שינה הורים קומה 1.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 


09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

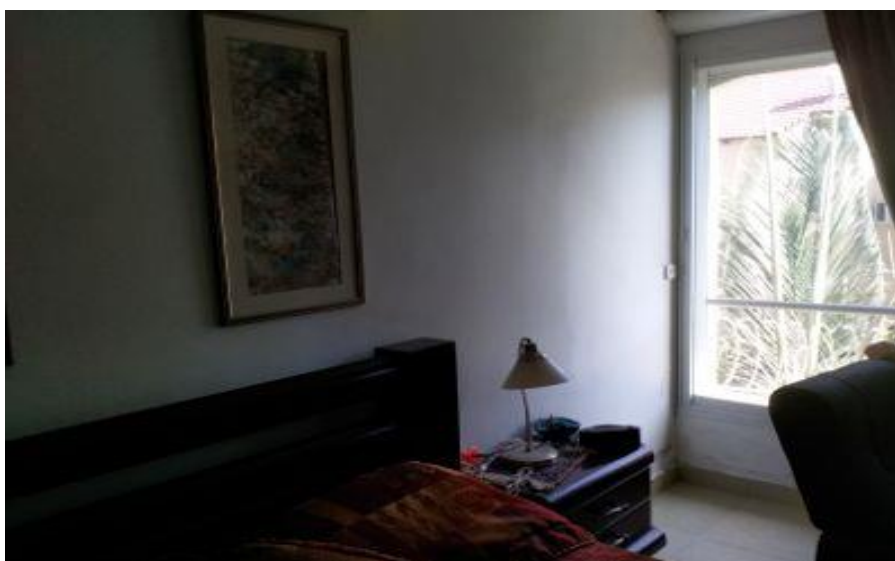

נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.
הערכת העלויות כפופה לפתרון הבעיה.


תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות
כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו
החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות
לתוכו מבחוץ."

8. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

8.1. שרותים קומת קרקע: בוצע צינור שרשורי בחדר רחצה.

הערכת עלות: 150 ש"ח.

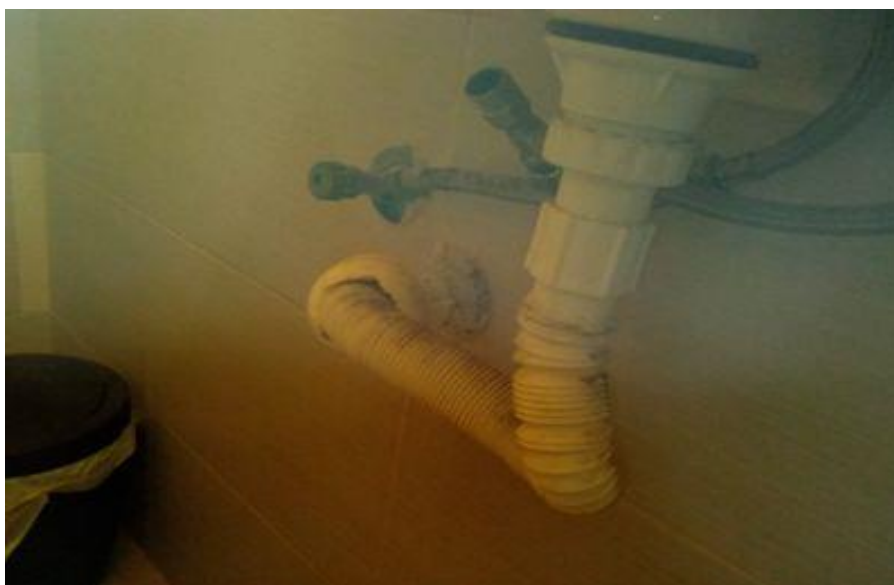



נדרש לבצע מערכת ניקוז תקינה מצנרת קשיחה.

תקן/כללי מקצוע

נדרש לבצע בהתאם לתקן 1205 חלק 2 טבלה 1.

טבלה 1 - חומרים לנקיים של דלוחים ושפכים

חומר תקן	התאמה לתקן הישראלי	תתאמה ל- קולטן ונקז אנפיוני, בהתקנה: סמויות							
		1	2	3	4	5	6	7	8
צינור פלדה מגולוון עם אבזרים המתאימים לדרישות ת"י 538	ת"י 103	+	+	+	+	+	+	+	+
צינור יצקת ברזל עם אבזרי יצקת ברזל המתאימים לדרישות ת"י 125 על תלפיו	ת"י 124	+	+	+	+	+	+	+	+
צינור פלדה מגולוון המתאים לדרישות מסמ"כ 266.1	ת"י 530	+	+	+	+	+	+	+	+
צינור נחושת עם אבזרי ניקוז מנזח	-	+	+	+	+	+	+	+	+
צינור פלסטיק קשיח	ת"י 576 חלק 1 ת"י 958 חלק 1	+	+	+	+	+	+	+	+
צינור פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה	ת"י 4476 חלק 1	+	+	+	+	+	+	+	+

הערות לשבילת:

- 1 - פירוט הקולטנים והנקזים.
- 2 - קולטן חשוף להשפעות אקלים חיצוניות.
- 3 - קולטן מוגן מפני השפעות אקלים חיצוניות.
- 4 - קולטן מוגן מפני מניעת מכניות.
- 5 - קולטן בתוך קיר בני (בלוקים או לבנים).
- 6 - קולטן ביציקת בטון לא קונסטרוקטיבית.
- 7 - נקז בהתקנה גלויה או חשיפה או במילוי הרצפה.
- 8 - נקז מותקן ברצפת בטון או מותחתית.

(ג) מעבר דרך תקרת ייעשה דרך פתחים או שרזולים עשויים פראש למי תוכניות שלד תבנית.

(ג) הציפוי במלט צמנט עמיד בסולפטים (מלט רב-אלומינה).


מקרא לשבילת:

+ = מתאים (מותר)

- = לא מתאים (מסור)

8.2. חדר רחצה הורים קומה 1 : סדק באגנית.

הערכת עלות : 2,500 ש"ח.

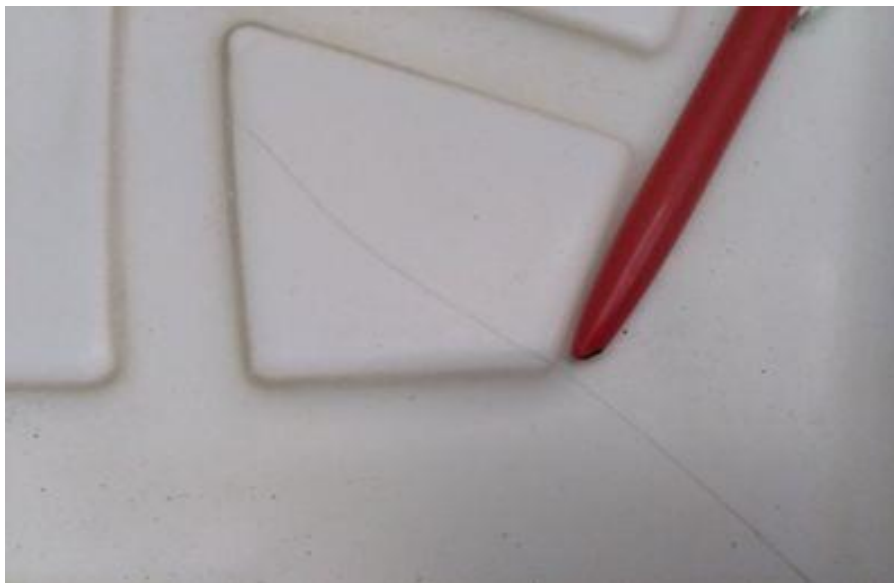

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש להחליף את האגנית.

072-2740719

09-7701000

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

8.3. חדר רחצה כללי קומה 1 : כתמים באמבט.

הערכת עלות : 500 ש"ח.




נדרש לנקות.


סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז : 3,150 ש"ח.

9. עבודות טיח וצבע

9.1. חדר דיור קומת קרקע: גבשושיות וגלים בטיח.

הערכת עלות: 3,000 ש"ח.

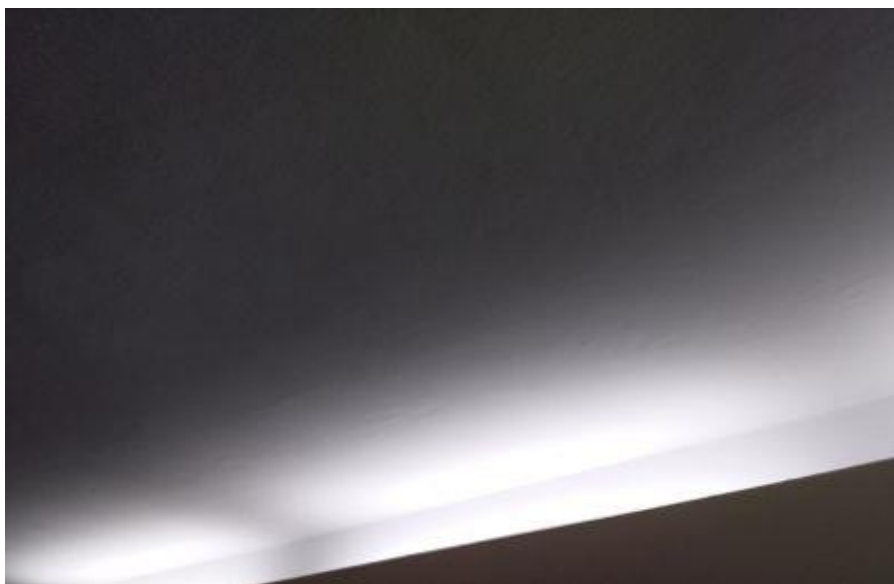

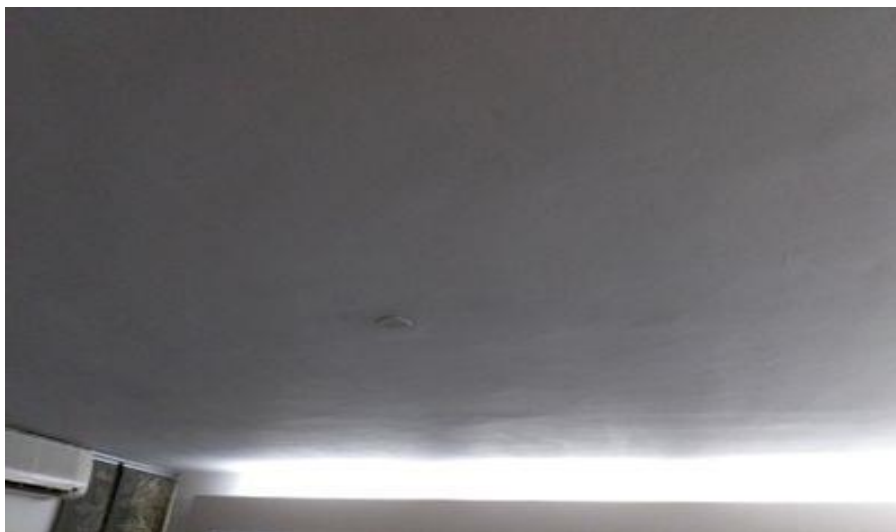

יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .


תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנים הישראליים של מכון התקנים ת"י 1920.2 – לגבי סטיות מותרות בטיח. ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01 לפיו :
"יום לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות : א.
יסתום את החורים והמרווחים ("פוגות") בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה... ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד'..." וכן בניגוד לסעיף 09.09.

9.2. קיימים סדקים בטיח במקומות פזורים.

9.2.1. חדר שינה 1 קומה 1.

הערכת עלות: 900 ש"ח.

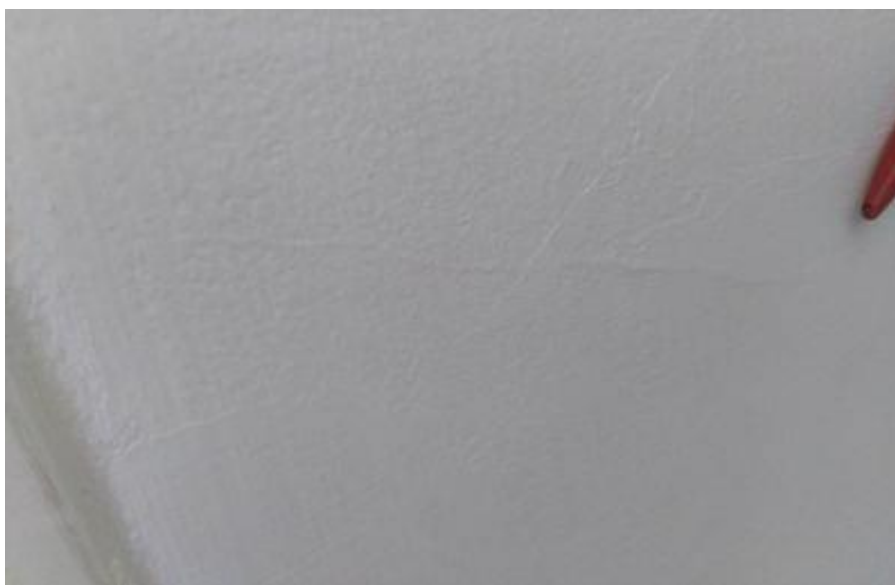

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



9.2.2. חדר שינה 2 קומה 1.

הערכת עלות: 600 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il


9.2.3. חדר שינה 3 קומה 1.

הערכת עלות: 600 ש"ח.



9.2.4. חדר שינה הורים קומה 1.

הערכת עלות: 1,500 ש"ח.

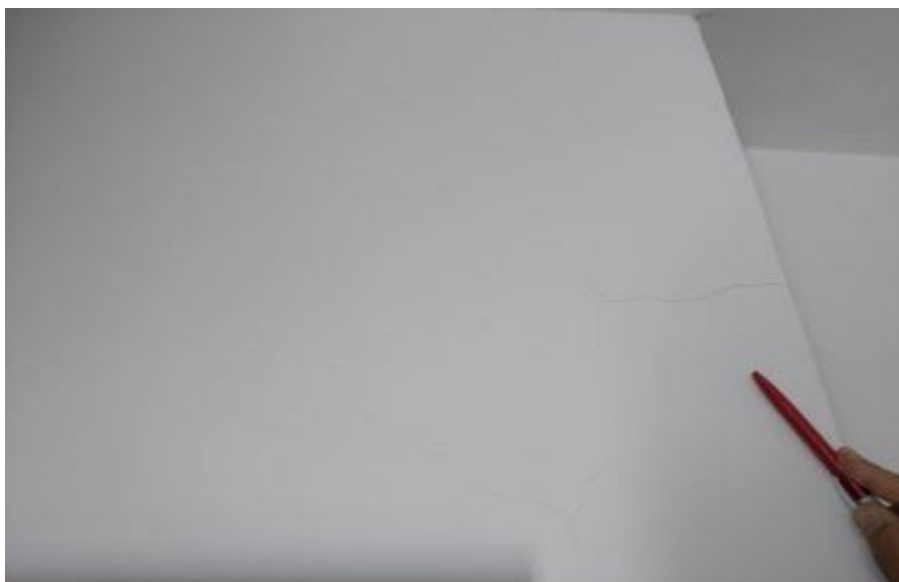

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT


National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית

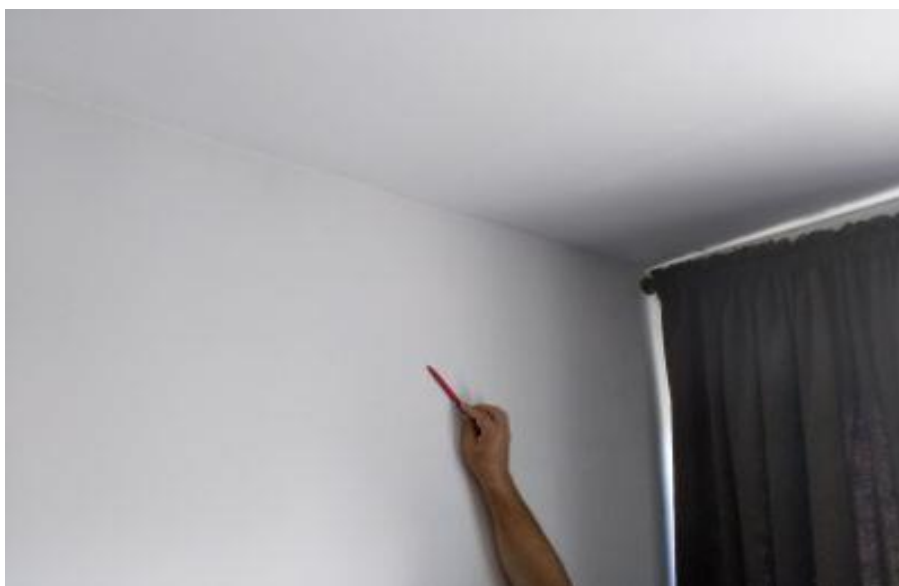

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 


תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

9.2.5. חדר שינה הורים קומה 1.

הערכת עלות: 1,500 ש"ח.

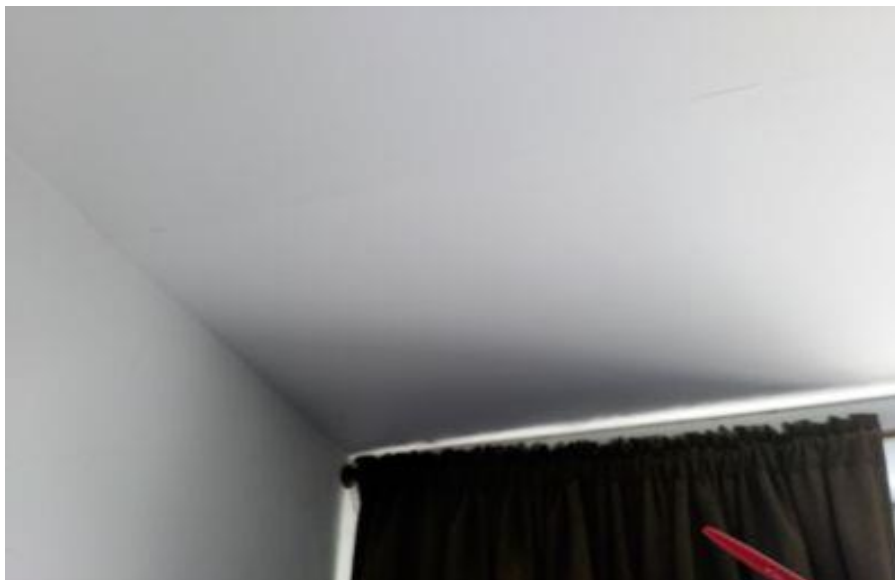

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 


תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

9.2.6. פיתוח וחזיתות.

הערכת עלות: 50,000 ש"ח.

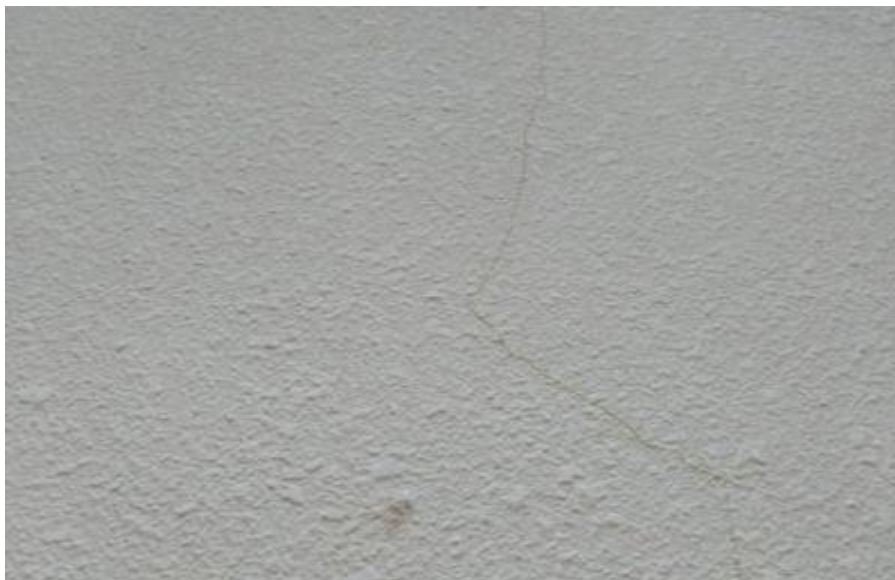

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש להסיר את שכבת הצבע . נדרש להסיר את שכבת השליכט. יש
לבדוק מצב של הטיח השחור ובמקרה ותקין להשלים את השליכט
ואת הצבע מחדש.
נדרש לתקן בצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע


הליקויים הנ"ל בניגוד ל: תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2 – טיח : מערכת
הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן.
במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על-ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים
בעובי העולה על 0.3 מ"מ."

סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע: 58,100 ש"ח.

10. עבודות פיתוח ושונות

10.1. גג רעפים : חפצים בחלל הגג.

הערכת עלות : 2,000 ש"ח.

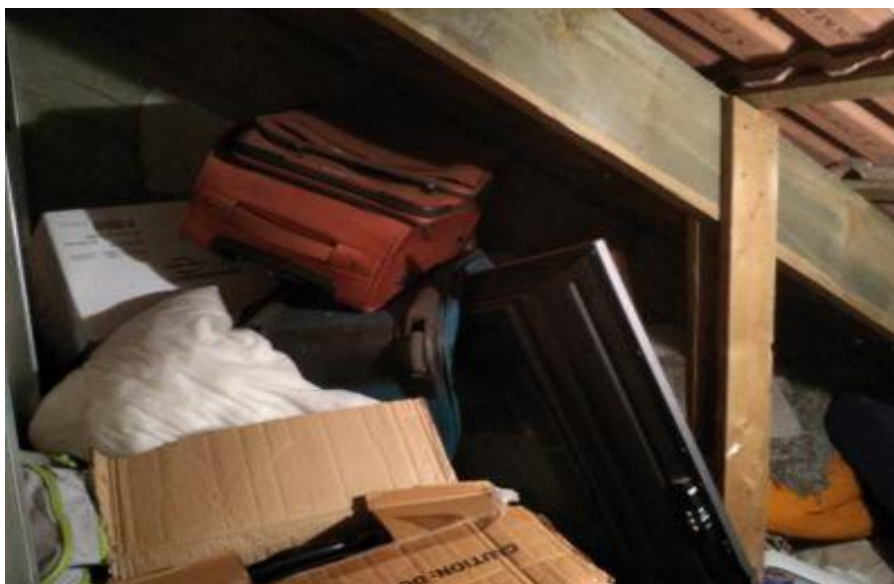

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719



09-7701000



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק



תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 


09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

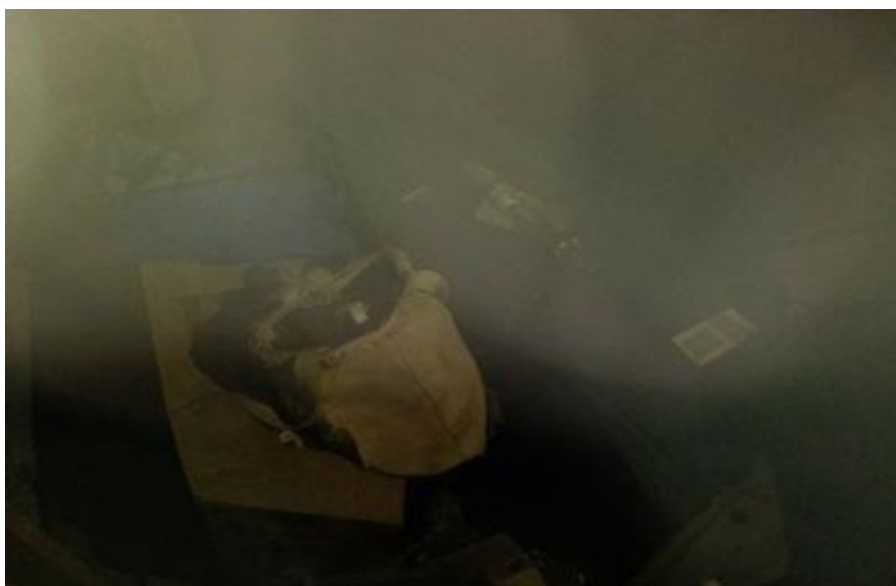

נדרש לסלק את החפצים (בעיה בטיחות באש).

10.2. פיתוח וחזיתות: סדיקה של ריצוף חוץ.

הערכת עלות: 30,000 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719

09-7701000

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש לפרק את שבילי הריצוף הקיימים ולרצף מחדש ע"ג תשתית מתאימה.

10.3. פיתוח וחזיתות : סדקים בקירות פיתוח.

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

הערכת עלות : 25,000 ש"ח.



יש לפרק את הקירות הקיימים ולבצע מחדש ע"ג תשתית תקנית ותקינה.

10.4. פיתוח וחזיתות : חוסר בסידור מגרש.

הערכת עלות: 10,000 ש"ח.



יש לסדר את המגרש.

סה"כ הערכת עלות לעבודות פיתוח ושונות: 67,000 ש"ח.

11. עבודות ריצוף

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 


02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

11.1. ריצוף קומת קרקע: חוסר במרווחים בין אריחי הריצוף. חוסר במרווחים
בין אריחי ריצוף לבין השיפולים.

הערכת עלות: 9,000 ש"ח.

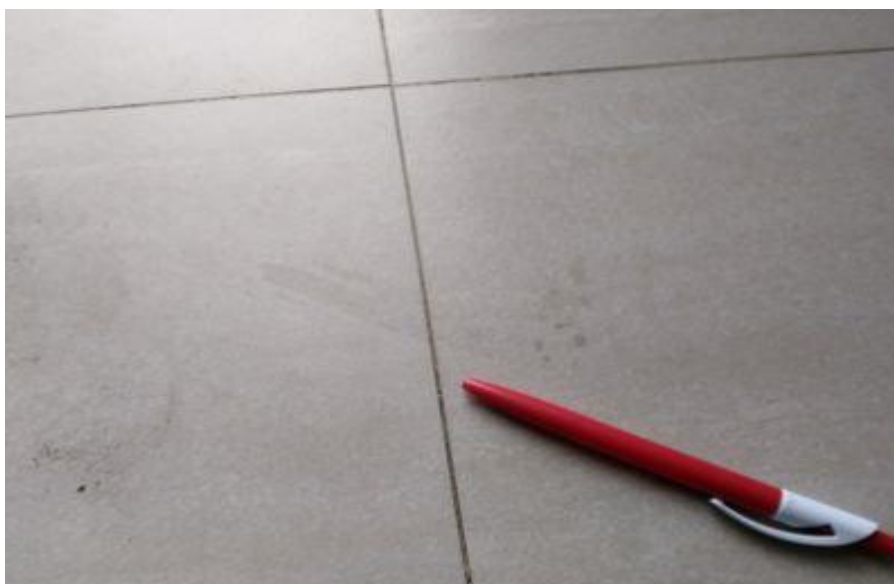



יש לפרק את האריחים הקיימים ולחפות מהדש עם מרווחים תקינים
המאפשרים הכנסת חומר מילוי המישקים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקן 1555 חלק 3 – סעיף 5.1.5.1 – לפיו נדרש למלא את
המישקים בצורה אחידה ללא חורים והרובה תתאים לגוון שהוזמן.

11.2. מרפסת קומה 1 : ריצוף במרפסת לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתח הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים.
הערכת עלות : 2,000 ש"ח.





יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 11,000 ש"ח.

12. שלד ובניה

12.1. פיתוח וחזיתות : בנייה מסוכנת של גדרות.



נדרש לפרק את הבנייה באופן מיידי בתאום עם השכן.

הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
אלומיניום	23,500
גג רעפים	33,000
חיפוי קרמיקה/פסיפס	980
מסגרות	11,000
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	800
נגרות	21,000
עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז	3,150
עבודות טיח וצבע	58,100
עבודות פיתוח ושונות	67,000
עבודות ריצוף	11,000
פיקוח הנדסי	22,953
סכום ביניים:	252,483
תוספת 17% מע"מ	42,922
סה"כ	295,405 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
4. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 3 שבועות בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
5. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.

בכבוד רב,

מהנדס בנין.

