

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד
[REDACTED]
ירושלים

הנדון: הדירה ב [REDACTED] ירושלים

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, [REDACTED], מרחוב רבקה גובר 6/22 רעננה, בוגר בית ספר להנדסאים רופין, ובעל רישיון הנדסאי בניין מס' [REDACTED].
התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה הנדונה.

בתאריך ה' 06/02/2018 ביקרתי בדירה הנדונה, סקרתי אותו על כל חלקיה, ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי בוגר בית ספר להנדסאים רופין.

ואלה פרטי ניסיוני פיקוח על עבודות בנייה במבני מגורים ומבני ציבור.
ניהול פרויקטים שיפוצי מבנים.

תיאור המבנה

1. דירת מגורים בקומה 2 מתוך 5 קומות.
2. חוץ המבנה חיפוי אבן.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה בלבד.
4. המבנה כולל: מטבח, חדר דיור, 2 חדרי שינה, ממ"ד, חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי, שירותי אורחים, מרפסת דיור.
5. הדירה מרוצפת באריחי גרניט פורצלן.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזורים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון: תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה:

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3);
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציאת היסודות ושל קומת המסד.

תיקון ליקויי בנייה:

כמעט כל לקוי אפשר לתקן. השאלה היא ההוצאה הכרוכה בתיקון. על בסיס הנחה זו ניתן למיין את הליקוי לשלושה סוגים:

1. ליקויים שחובה לתקנם.
2. ליקויים המצויים במסגרת הסיבולת של הבניין.
3. ליקויים שלא ניתן לתקנם או שלא מעשי לתקנם, ולגביהם יש להיעזר בחוות דעת שמאי מקרקעין להערכת גובה הפיצוי.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.

ממצאים

1. עבודות ריצוף

1.1. כתמים בריצוף, שאינם ניתנים להסרה.

1.1.1. חדר דיור.



מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לטיב האריח.

1.1.2. מטבח.



מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לטיב האריח.


תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 314. וכן בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.5 האומר שנדרש להגן על הרצפה מפני נזקים או לכלוך בעת עבודות בניה. וע"פ נספח א' לתקן, האומר שנדרש להגן על הרצפה משאריות צמנט, חול ומלט ומכל חומר שיכול לגרום כתמים ושחיקה.

1.2. חדר דיור : גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה")

במישקים בריצוף.

הערכת עלות : 800 ש"ח.

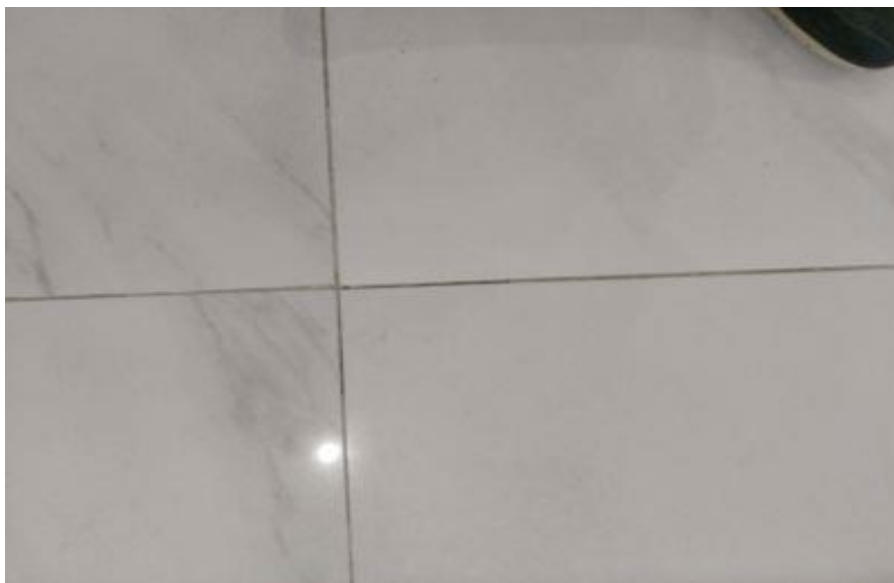



נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

1.3. כללי: כתמים בריצוף שאינם ניתנים להסרה, נעשתה בדיקת מעבדה ונמצא שהריצוף לא תקין.

הערכת עלות: 50,000 ש"ח.

מכיוון שלא ניתן להסיר הכתמים ובמידה והלקוח לא קיבל הנחיות לטיפול בריצוף כפי שטען, ובהנחה שלא נותרו עודפי ריצוף, יידרש להחליף הריצוף בחדרים היבשים.

תקן/כללי מקצוע



זאת בניגוד לת"י 314. וכן בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.5 האומר שנדרש להגן על הרצפה מפני נזקים או לכלוך בעת עבודות בניה. וע"פ נספח א' לתקן, האומר שנדרש להגן על הרצפה משאריות צמנט, חול ומלט ומכל חומר שיכול לגרום כתמים ושחיקה.

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 50,800 ש"ח.

2. עבודות טיח וצבע

2.1. חדר דיור : התנתקות של טיח וסדקים בקיר מזרחי סמוך לחלון דרומי.

הערכת עלות : 1,500 ש"ח.

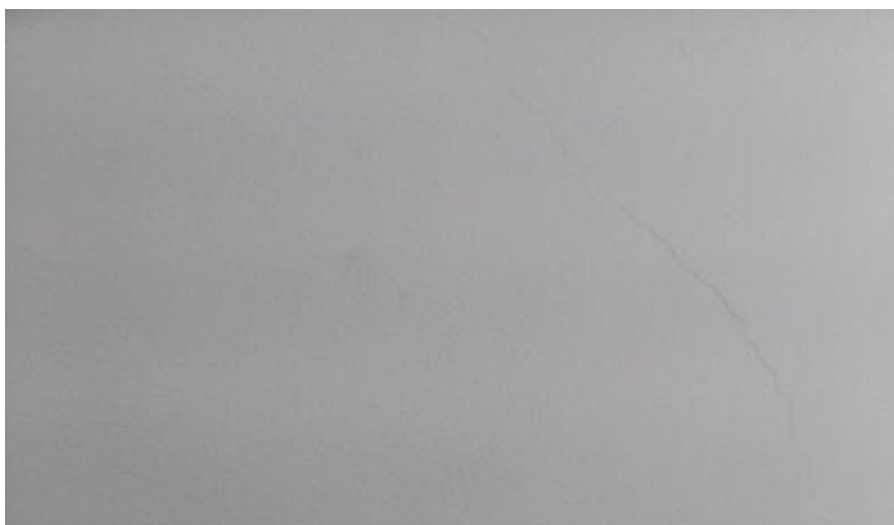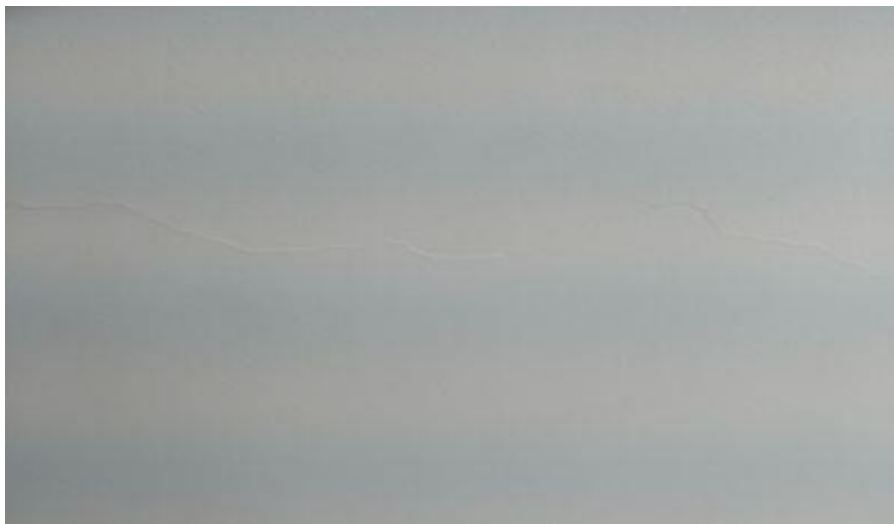

נדרש לפרק ולבצע טיח בצורה תקינה ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים הנ"ל בניגוד ל: תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2 – טיח : מערכת הטיח באתר, סעיף 3.1 לפיו מראה, גימור וגוון הטיח יתאימו למוזמן. במידה ומערכת טיח מיועדת לגימור על-ידי שכבת צבע, לא יהיו סדקים בעובי העולה על 0.3 מ"מ."

2.2. פרוזדור : גימור שפכטל וצבע לא אחידים סביב לוח החשמל.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע : 1,700 ש"ח.

3. אלומיניום

3.1. חדר שינה הורים: קושי בפתיחה וסגירת החלונות.

הערכת עלות: 1,600 ש"ח.

נדרש לתקן.

3.2. חדר שינה סמוך לממ"ד: תריס בחלון הממ"ד אינו מכוון משאיר חריצים,

וחלון אינו מכוון קושי בפתיחה וסגירה.

הערכת עלות: 800 ש"ח.



נדרש לכוון.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 ששם נדרש שתפעול המוצר יהיה תקין.

3.3. חדר רחצה הורים : איטום סיליקון חסר סביב הלבשות החלון.

הערכת עלות : 400 ש"ח.

יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים
סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המושפעות
בגשמים.

תקן/כללי מקצוע

ובניגוד למפרט הכללי סעיפים - 12.03.04 ו- 12.08.04.1. ת"י 1068 חלק
1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו מבנה וגימור
החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם
וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי
התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509
חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים. 2. ת"י
4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים
מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום
ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע
חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי
תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

3.4. חדר רחצה הורים : הלבשות החלון הותקנו בסטייה.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



יש לפרק ולבצע ללא סטיות, ובמישור אחיד.

תקן/כללי מקצוע

יזאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1.

סה"כ הערכת עלות לאלומיניום : 3,300 ש"ח.

4. שלד ובניה

4.1. חדר שינה הורים: סדק מתחת לחלון מערבי מימין.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



יש לבצע תיקון לפי ההנחיות הבאות:

- א. לגרד את הטיח עד לבלוק ברצועה של כ 20 ס"מ, 10 ס"מ מכל צד של הסדק, להסיר כל שכבה רופפת ולשטוף היטב בלחץ מים מתוקים.
- ב. לפתוח את הסדקים בצורת קונוס ולמלא במרק גמיש לסתימת סדקים.
- ג. ליישם שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע יסוד קושר בשיעור המומלץ לפי היצרן.
- ד. ליישם בכף טייחים (מלז') שכבה אחת של מרק גמיש או ש"ע ביניים למילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן. מעל לשכבה זו יש להדביק רשת לחיזוק.
- ה. ליישם שכבה נוספת של מרק גמיש או ש"ע ביניים מילוי גמיש בשיעור המומלץ לפי היצרן.
- או לחילופין יש לתקן בדרך הבאה:
- א. לגרד הטיח ברצועה של 20 ס"מ סביב הסדק. ב. לפתוח הסדק ולמלא בשכבת פרימר WAFP ולמלא לאחר מכן בסיקפלס FC11.

סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה: 400 ש"ח.

5. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

5.1. איטום חסר בין האסלה לחיפוי.


5.1.1. חדר רחצה הורים.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



5.1.2. חדר רחצה כללי.

הערכת עלות: 200 ש"ח.

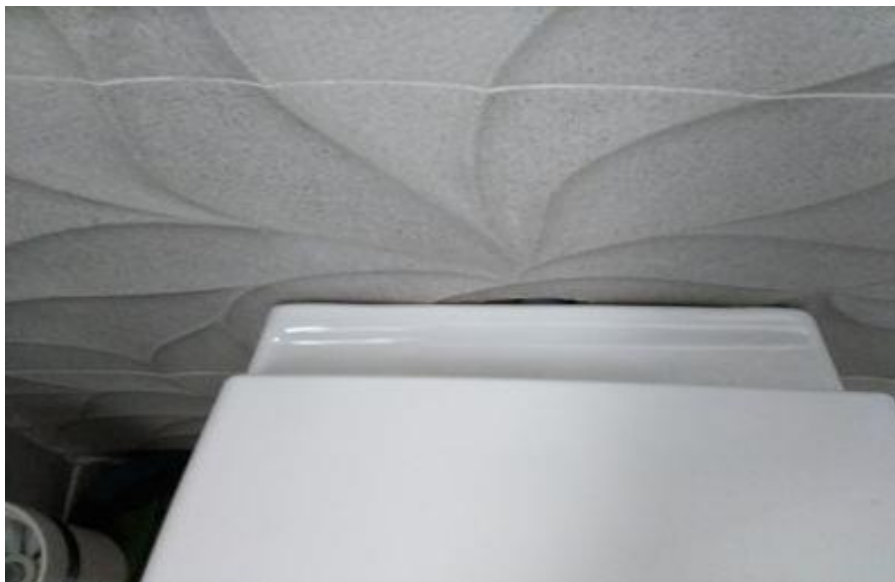

יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד להל"ת (קבועות שרברבות ומחסומים) סעיף 3.1.3 הדורש כי:
"במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע אטימי
מים" ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי
הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה
החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות
הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת,
פליז וכד'".

5.2. בוצע צינור שרשורי לניקוז הכיור.

5.2.1. חדר רחצה הורים.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להחליף לסיפון קשיח ותקני.

5.2.2. פרוזדור.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להחליף לסיפון קשיח ותקני.

5.3. חדר רחצה הורים : מים עומדים בתוך רשת הניקוז במקלחון.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



נדרש לתקן ע"י מומחה.

5.4. חדר רחצה הורים : טוש ראש אינו מחוזק היטב לתקרה.

הערכת עלות : 300 ש"ח.

נדרש לחזק כראוי, סכנה בטיחותית.

סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז : 1,800 ש"ח.

6. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

6.1. פרוזדור : לא בוצע נקודת חשמל בארון תקשורת.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש להשלים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 145.

6.2. פרוזדור : לוח חשמל לא מושלם.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש להשלים פסים מ C.V.P במקומות החסרים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

6.3. פרוזדור : דלת ארון חשמל שבורה.

הערכת עלות : 100 ש"ח.



נדרש להחליף.

6.4. מרפסת דיור : מכסה לשקע מוגן מים שבור סמוך לוויטרינה.

הערכת עלות : 100 ש"ח.

נדרש להחליף.

6.5. ממ"ד: קופסאות חשמל בולטות מפני הקיר משמאל למלבן הדלת.

הערכת עלות: 600 ש"ח.



6.6. ממ"ד : חסרה הלבשה לשקע מעל החלון מימין.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש להשלים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 08.
ובניגוד לתקנות החשמל (התקנת מוליכים) משנת 1970 סעיף 42 הקובע כי :
"תיבה ואבזר יהיו תקינים ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם
לפי העניין ... (2) הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם ; (3)
אטימה נאותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחומרים מזיקים אחרים, הכל
לפי מקום ההתקנה ...".

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות : 1,500 ש"ח.

7. נגרות

7.1. שירותי אורחים: חסר איטום בין הלבשה עליונה במלבן הדלת לקיר.

הערכת עלות: 300 ש"ח.

יש לפרק ולהרכיב ללא סטיות.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 23 על חלקיו.

סה"כ הערכת עלות לנגרות: 300 ש"ח.

8. מסגרות

8.1. ממ"ד: דלת הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן

הרמטי.

הערכת עלות: 500 ש"ח.

נדרש לכוון.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)
התש"ן 1990 סעיף 202 הקובע כי: "הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה מתוך
שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתי, אשר תהיה אטומה בפני גזים".

סה"כ הערכת עלות למסגרות: 500 ש"ח.

9. חיפוי קרמיקה/פסיפס

9.1. חדר רחצה כללי: לא בוצעו אריחי חיפוי לצינור 4, מתחת לארון.

הערכת עלות: 1,200 ש"ח.



נדרש להשלים.

סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 1,200 ש"ח.

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 3 שבועות בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.

בכבוד רב,



הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
עבודות ריצוף	50,800
עבודות טיח וצבע	1,700
אלומיניום	3,300
שלד ובניה	400
עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז	1,800
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	1,500
נגרות	300
מסגרות	500
חיפוי קרמיקה/פסיפס	1,200
פיקוח הנדסי	6,150
סכום ביניים:	67,650
תוספת 17% מע"מ	11,501
סה"כ	79,151 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

בכבוד רב,



דין וחשבון על בדיקה מס' 9811917774

פרטי ההזמנה

שם המזמין:	[REDACTED]
מענו:	[REDACTED]
תאריך ההזמנה:	18/12/18

דין וחשבון על מוצר

אריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף במידות: 880 X 880 מ"מ הדגם הנבדק: CALACATA GLOSSY יצרן: COTTO DEST ארץ ייצור: איטליה מס' סידרה: 175 סוג האריח עפ"י שיטות הייצור: אריחים המיוצרים בכבישה (B); סוג האריח עפ"י גימור פני האריח: אריחים לא מזוגגים;

פרטי הנטילה

המדגם ניטל ונמסר בתאריך: 18/12/18	הנוטל: <u>בא כח המזמין</u>
גודל המדגם: 2 אריחים	

מהות הבדיקה

בדיקה בהתאם לסעיף: 3.1 – עמידות בהכתמה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004. גיליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005.
--

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
---	--	---

תוצאות הבדיקה

הפרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם: פטל יוסי
תפקידו: הנדסאי בודק

24/12/18

תוצאות הבדיקה

3.1 עמידות בהכתמה:

מס' דוגמה	תמיסת (10g/L) Potassium Permanganate ("אדומה")	תמיסת (10g/L) Methylene green ("ירוקה")
	דרגת עמידות בהכתמה	דרגת עמידות בהכתמה
1	1	3
2	1	3
3	1	3
4	1	3
5	1	3

מקרא תוצאות:

דרגת עמידות בהכתמה	תצפית/תוצאה
5	הכתמים הוסרו ע"י שטיפה במים וניגוב במטלית
4	הכתמים הוסרו בשימוש עם חומר ניקוי "עדין" ושטיפה
3	הכתמים הוסרו בשימוש עם חומר ניקוי "חזק" ושטיפה
2	הכתמים הוסרו לאחר 24 שעות השרייה במים מתאים ושטיפה
1	הכתמים לא הוסרו כלל



בית משפט השלום בירושלים

ת"א 73694-05-19 פינקוס ואח' נ' חזיבנק דיזיין בע"מ

בפני כבוד השופטת הבכירה מרים קסלסי

תובעים

1.
2.

נגד

נתבעת

פסק דין

1 הצדדים הסמיכו אותי לפסוק בדרך של פשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
2 התשמ"ד-1984.

3 לאחר שבחנתי טענות הצדדים ונתתי דעתי למכלול המסמכים בתיק, אני מחייבת את הנתבעת
4 לשלם לתובעים ביחד ולחוד סך של 60,000 ₪ (כולל הוצאות ואגרה). על הסכום הנ"ל יש להוסיף
5 שכר טרחת עורך דין בסך 5,850 ₪, סה"כ 65,850 ש"ח.

6 הסכום הנ"ל ישולם לתובעים בתוך 30 יום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד
7 התשלום בפועל.

8
9 ניתן היום, י' טבת תשפ"ב, 14 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

10

מרים קסלסי, שופטת בכירה

11
12