

חוות דעת הנדסית - בדק בית

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: [REDACTED]

כתובת: [REDACTED]

תאריך ביקור בנכס: 02/09/2024

שם הבודק: אבירן בכר

מספר דוח: 1978

אלה פרטי השכלתי

לימודי הנדסה במכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון.
התמחות בקונסטרוקציית במבנים.

אלה פרטי נסיוני

מתכנן מבנים במשרד ירין את נועם הנדסה בע"מ, במסגרת התפקיד:
- תכנון קונסטרוקטיבי של מבני פלדה.
- תכנון קונסטרוקטיבי של מבני בטון.
- פיקוח עליון באתרים.
מהנדס איתור לקויי בניה בחברת לעד הנדסה, במסגרת התפקיד:
- בדיקת דירות חדשות וישנות בעמידותם לתקנים הישראליים.
- חיבור חוות דעת הנדסיות לבית משפט.

חוות הדעת מסתמכת על:

התקנים הישראליים.
תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

הערות כלליות לדוח

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו. ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

תיאור הנכס:

סוג הנכס: דירת מגורים יד שניה, 5 חדרים

הנכס כולל: חדר דיור (סלון), מטבח, מרפסת שמש, מסדרון, יחידת הורים, חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי,

2 חדרי שינה, מ"מ"ד, מסתור כביסה, חניה.

הנכס מאוכלס: כן

חיבור לחשמל: יש

חיבור למים: יש

1. עבודות טיח וצבע


1.1 ממצא	סדקים בטיח
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש לחרוץ מחדש את אזור הסדק ולתקן על פי דרישות התקן (מומלץ - לפתוח את הסדק עד רוחב 1-2 ס"מ, לנקות וליישם קלסימו, לאחר ייבוד הקלסימו יש להדביק רשת פיבן באמצעות שפכטל אמריקאי, לאחר מכן לשייף למרוח חומר מקשר (פריימר) ולצבוע מחדש)
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1]
מחיר	4,850 ש"ח (מחיר ליחידה: 4,850 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



מטבח



מטבח

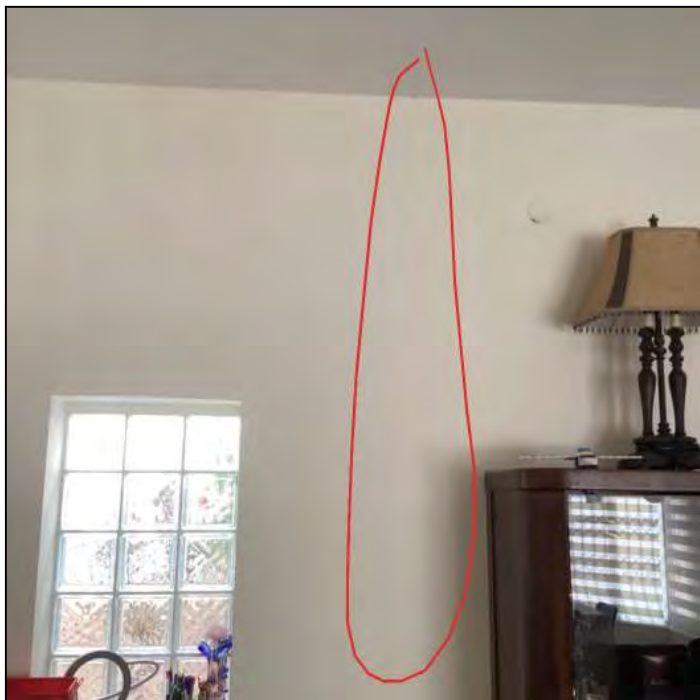


סלון



סלון



חדר שינה 1

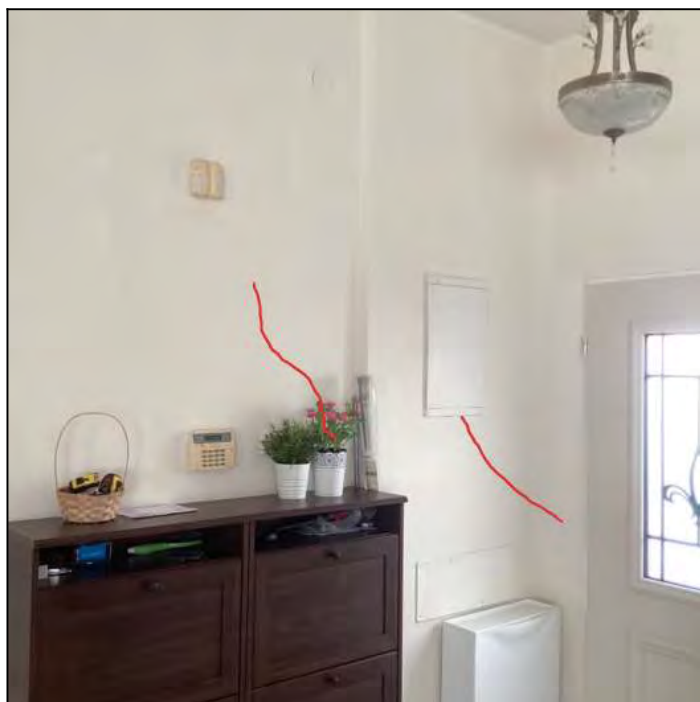

כניסה



חדר שינה 2




המון סדקים נימיים בחדר רחצה



חדר רחצה הורים



חדר הורים


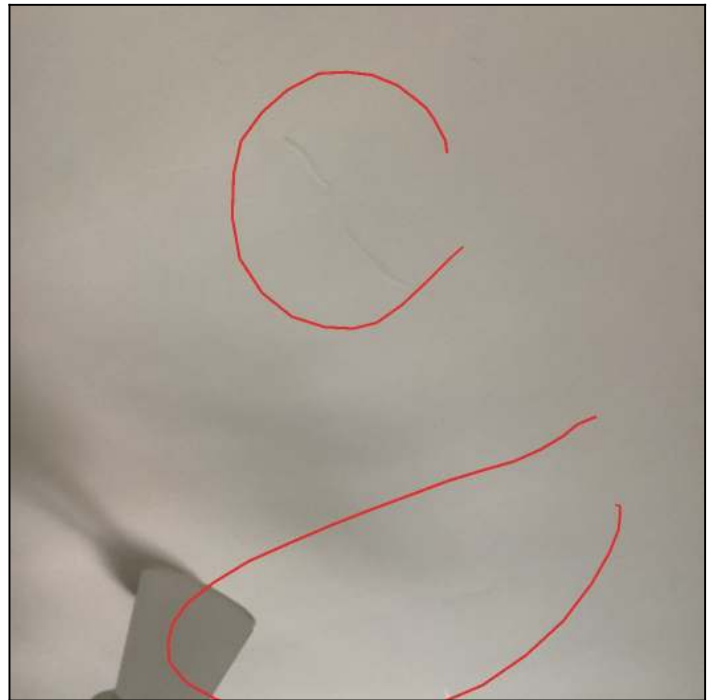




ממד



1.3. מראה מערכת הטיח

המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא יראו סדקים שעוביים גדול מ-0.3 מ"מ.

1.2 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	כלל הבית
הערה	התמונות מתארות דוגמאות של טיח וצבע לקויים אך הם לא כוללות את כלל הפגמים אשר יש בבית. יש לעבור על כלל הבית ולתקן בהתאם ללא יוצא מן הכלל.
המלצה	יש לבצע בכל חלקי הנכס תיקונים של טיח/שפכטל שיוף וצביעה מחדש בדגש על מקומות בהם בוצעו עבודות לא סופיות של צבע סופי תיקני/חוסר אחידות בגוון צבע/גלויות בטיח מחוסר שיוף כראוי/תיקונים צבע בולטים לעין - יש לתקן עד קבלת מראה אחיד ואסתטי ובהתאם לאיכות המקובלת בענף
מחיר	6,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 6,000 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

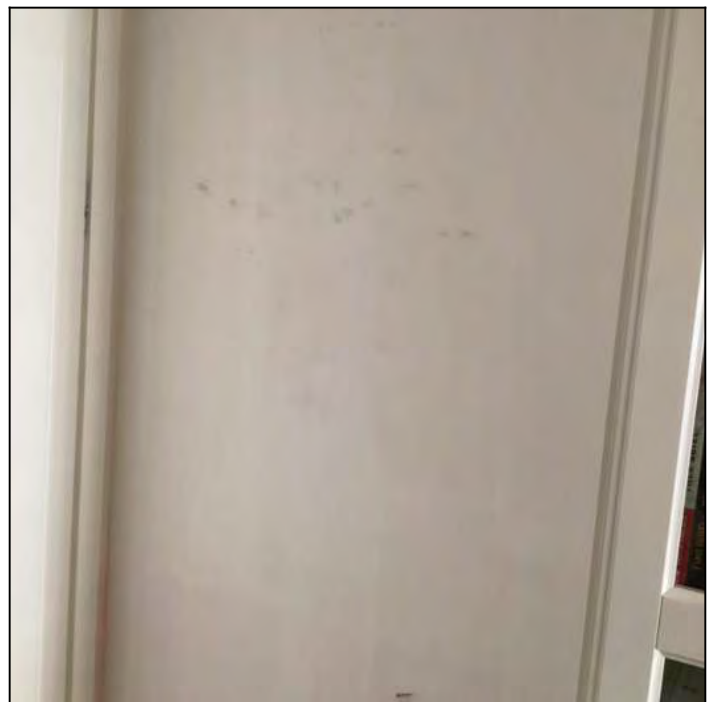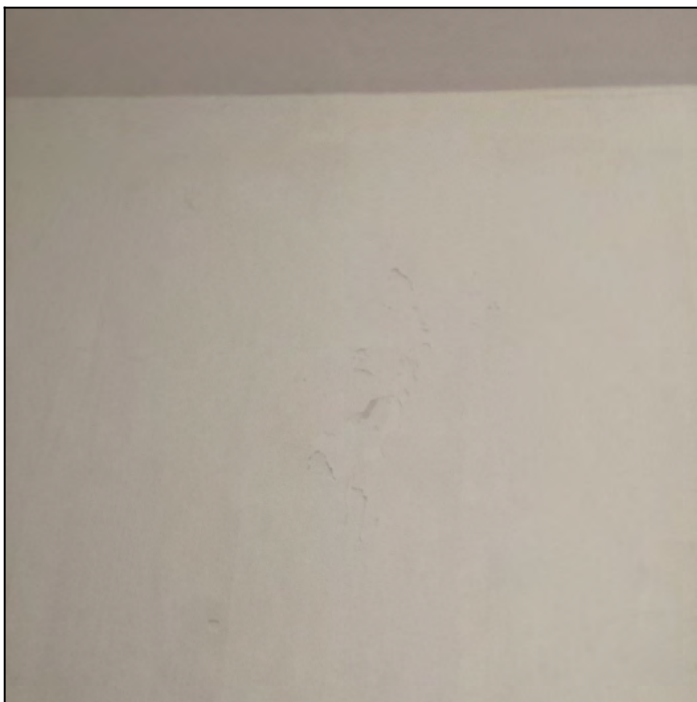

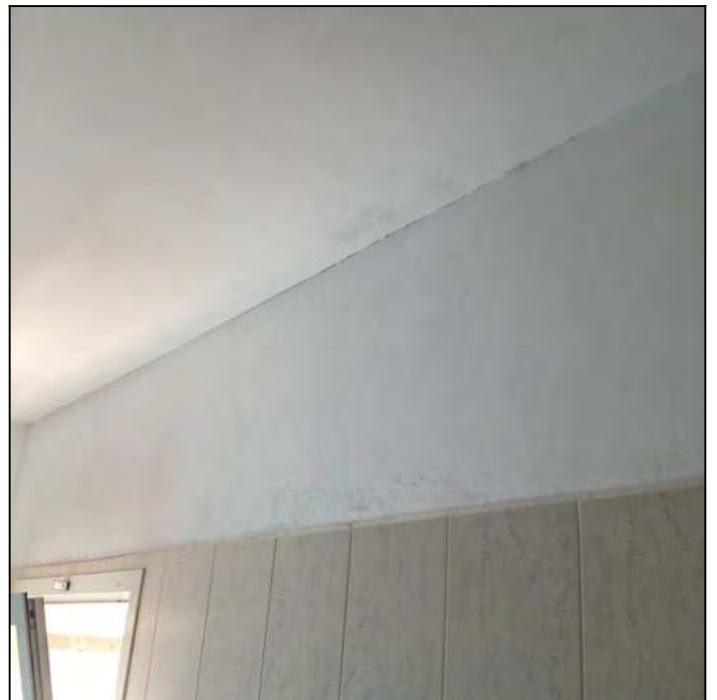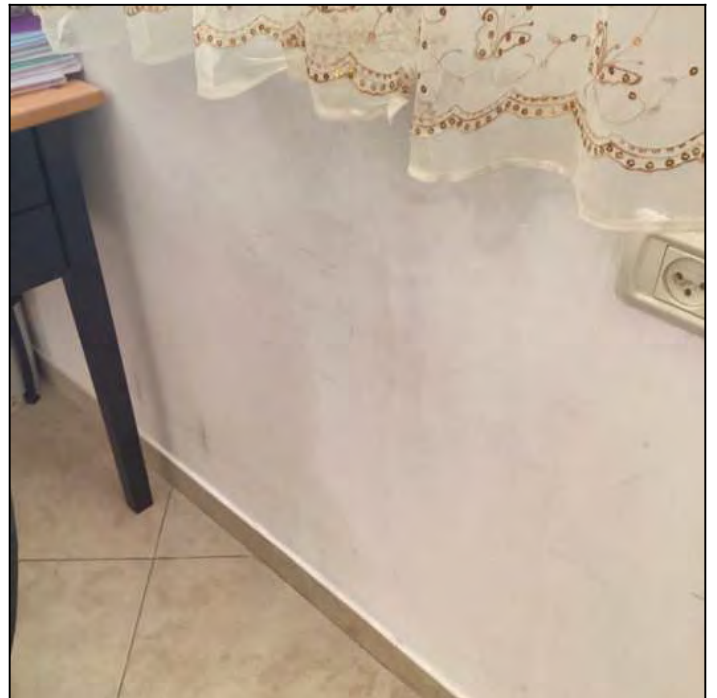

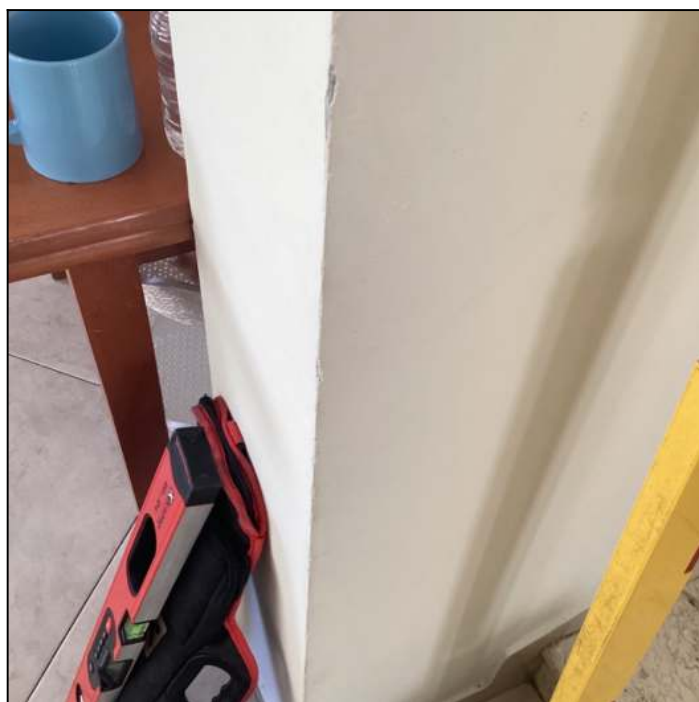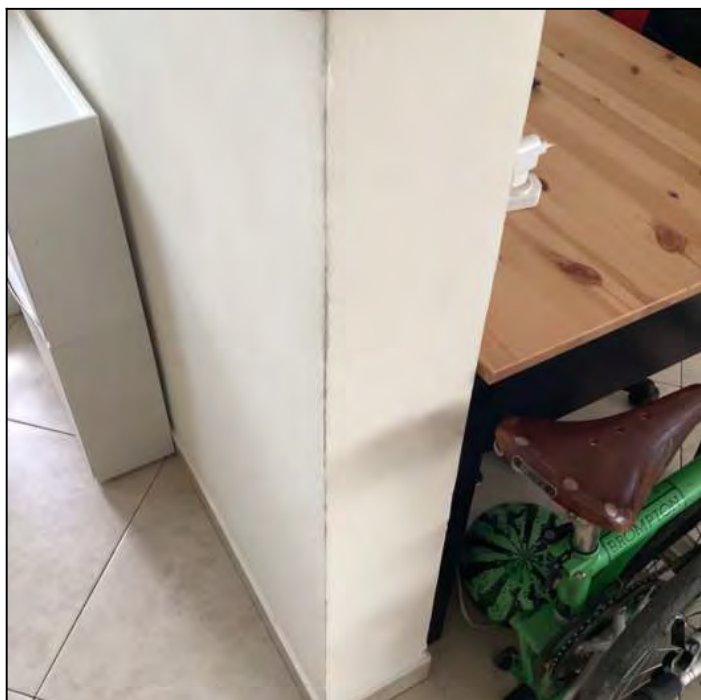

1.3 ממצא	סדקים רבים בחומת החצר
מיקום	חצר
המלצה	יש לחרוץ מחדש את אזור הסדק ולתקן על פי דרישות התקן (מומלץ - לפתוח את הסדק עד רוחב 1-2 ס"מ, לנקות וליישם קלסימו, לאחר ייבוד הקלסימו יש להדביק רשת פיבר באמצעות שפכטל אמריקאי, לאחר מכן לשייף למרוח חומר מקשר (פריימר) ולצבוע מחדש)
מחיר	1,850 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,850 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



2. ריצוף

2.1 ממצא	רובה מתקלפת במישקים של הריצוף
מיקום	כלל הבית
הערה	המון מקומות ברחבי הבית, ריצוף נמצא עם רובה ישנה ומתקלפת. מומלץ לחדש רובה בכלל הבית.
המלצה	יש לחרוץ רובה, לקנות את המישקים עד תחתית האריח ולבצע מחדש בצורה תקינה
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1]
מחיר	7,200 ש"ח (מחיר ליחידה: 7,200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')






3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

2.2 ממצא	אריחים חלולים
מיקום	מסדרון
הערה	יש להרים 2-3 אריחים ולבצע מילוי תקין לכלל האריחים מסביב. לטענת בעל הדירה קיימים אריחים נוספים.
המלצה	על הקבלן להוכיח כי האריחים תקינים ע"י בדיקת שליפה ובמידת הצורך להחליף את האריחים
מחיר	1,150 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



2.3 ממצא פגיעות ופגמים באריחים.	
מיקום	כלל הבית
הערה	בעקבות כך שהבית עם ריהוט יתכן כי ימצאו אריחים פגומים נוספים. לטענת בעל הדירה קיימים אריחים נוספים.
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2]
מחיר	960 ש"ח (מחיר ליחידה: 960 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

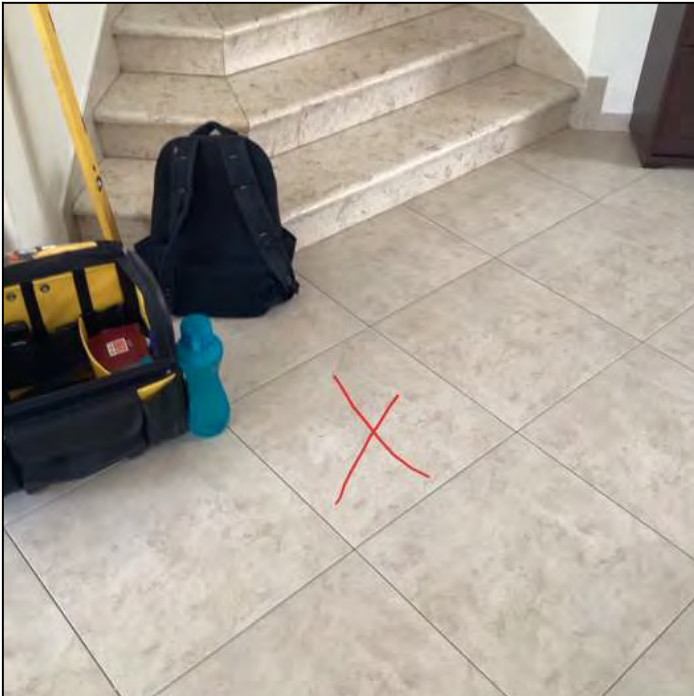

כניסה



מטבח



מסדרון



5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.

2.4 ממצא	אבנים משתלבות
מיקום	כניסה לחצר
המלצה	יש לפרק את שביל הגישה ולאחר מכן לכרות את העץ ולהוציא את השורשים מהאדמה שמתחת לשביל הגישה. לאחר מכן יש לבצע מחדש את שביל הגישה. באיזור הגז יש לפרק את האבנים לייצב את ביסוס הקרקע ולבצע מחדש בצורה תקנית.
מחיר	4,750 ש"ח (מחיר ליחידה: 4,750 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

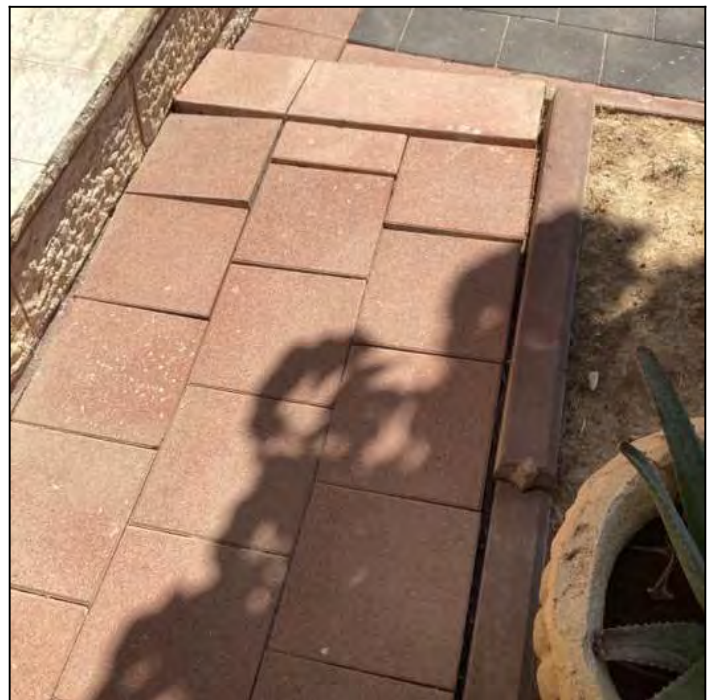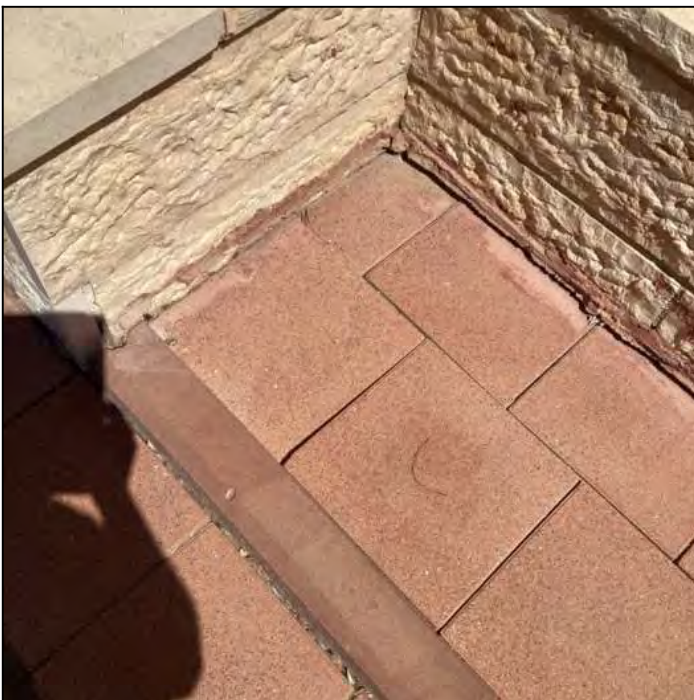



3. חיפוי קרמיקה

3.1 ממצא	אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות
מיקום	כלל הבית
הערה	לטענת בעל הדירה קיימים אריחים נוספים.
המלצה	יש לפרק את האריחים הפגומים ולהחליפם באריחים תיקנים שלמים
תקן	[תקן 1555 חלק 2 סעיף 5.3]
מחיר	1,600 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,600 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חדר רחצה הורים



חדר רחצה כללי

5.3. בדיקות בגמר העבודה

5.3.1. בדיקות גימור הקיר

בודקים חזותית בבדיקות המפורטות להלן:

א. רוחב המישקים

רוחב המישקים יתאים לנדרש בסעיף 4.6.1 ולדרישות התכנון, ויהיה אחיד לאורך המישק, בהתחשב בסטיות המותרות לאריחי קרמיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 314 ובסטיות המותרות ללוחות פסיפס כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1353.

ב. ישרות המישקים

המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.

ג. שלמות האריחים והלוחות


בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים.

ד. מילוי המישקים

מוודאים שכל המישקים ללא חורים, וממלאים חללים אם נמצאו בהם.

3.2 ממצא	מישקי ביינים - בין אריחי קרמיקה אופקיים ואנכיים לא בוצע בעזרת חומר איטום גמיש
מיקום	חדרי רחצה
הערה	מומלץ להחליף לחומר איטום גמיש. בין אמבטיה לקרמיקה האטום ישן ופגום לכן גם סביב האמבטיה יש להחליף.
המלצה	יש לחרוץ חומר קשיח ולבצע מילוי מישקי ביינים בעזרת חומר איטום \גמיש על פי התקן
תקן	[תקן 1555 חלק 2 סעיף 4.7.2 ציור 2 ו-5]
מחיר	1,200 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



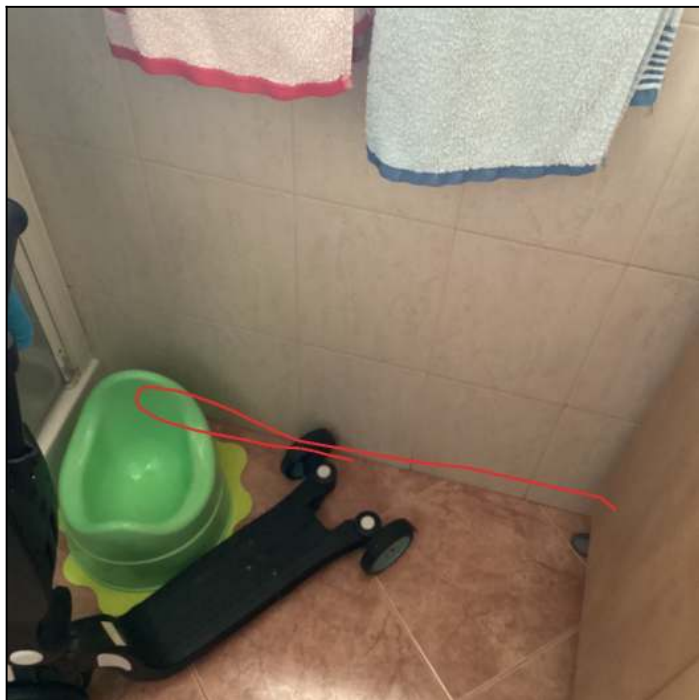

4. אינסטלציה - כללי

4.1 ממצא	מערכת ניקוז הדירה מכילה פסולת ולכלוך דבר שעלול להוביל לסתימות
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש לבצע ניקיון כללי וניקיון נגד עובש של צנרות ניקוז הדירה ולבצע שטיפה של הקופסאות ביקורת ע"י לחץ מים גבוה
תקן	[תקן 1205 חלק 6 פרק ב סעיף 2.2]
מחיר	750 ₪ (מחיר ליחידה: 750 ₪, כמות: 1 קומפ')



2.2. הבדיקות ודרישותיהן

בודקים את המוצרים המותרים להתקנה בבדיקות חזותיות בלבד.
בודקים את הפרטים האלה:

2.2.1. בדיקת אחסון המוצר

- בודקים את התאמת אופן אחסון המוצר להנחיות היצרן;
 - בודקים קיום הגנה נאותה למוצר מפני פגיעה מכנית ואקלימית.
- המוצר יהיה מאוחסן על פי הנחיות היצרן, ומוגן מפני פגיעה מכנית ואקלימית.

2.2.2. בדיקת סימון המוצר

- בודקים את קיום פרטי הסימון האלה:
- סימון לזיהוי היצרן והמוצר;
 - דגם המוצר;
 - פרטי סימון המוצר - כנדרש בתקנים או במפרטים החלים עליו;
 - סימן תו תקן על המוצר, אם יש היתר לכך.
- המוצר יהיה מסומן כנדרש.

2.2.3. בדיקת תקינות המוצר

בודקים אם יש במוצר פגמים או ליקויים, כגון: חורים, סדקים או סימני פגיעה ושינויי צורה שנגרמו בתהליך הייצור או בזמן ההובלה או האחסון.
לא יהיו במוצר פגמים או ליקויים כלשהם.


4.2 ממצא	לחצני מיכל הדחה לא פועלים כראוי
מיקום	חדר רחצה כללי
הערה	צריך ללחוץ זמן ממושך לצורך הורדת המים.
המלצה	יש לתקן ואם לא ניתן יש להחליף
מחיר	650 ש"ח (מחיר ליחידה: 650 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



4.3 ממצא	דלתות/מגירות ארונות חדרי הרחצה לא מכוונות
מיקום	חדר רחצה הורים
המלצה	יש לכוון
מחיר	200 ש"ח (מחיר ליחידה: 200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



4.4 ממצא		נקודת מים לא פעילה
מיקום	חצר	
הערה	לטענת הלקוחה, בעל הבית ביטל את נקודת המים בעקבות נזילות.	
המלצה	יש לתקן את נקודת המים הקיימת או לחלופין לבצע נקודת מים חדשה.	
מחיר	1,350 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	

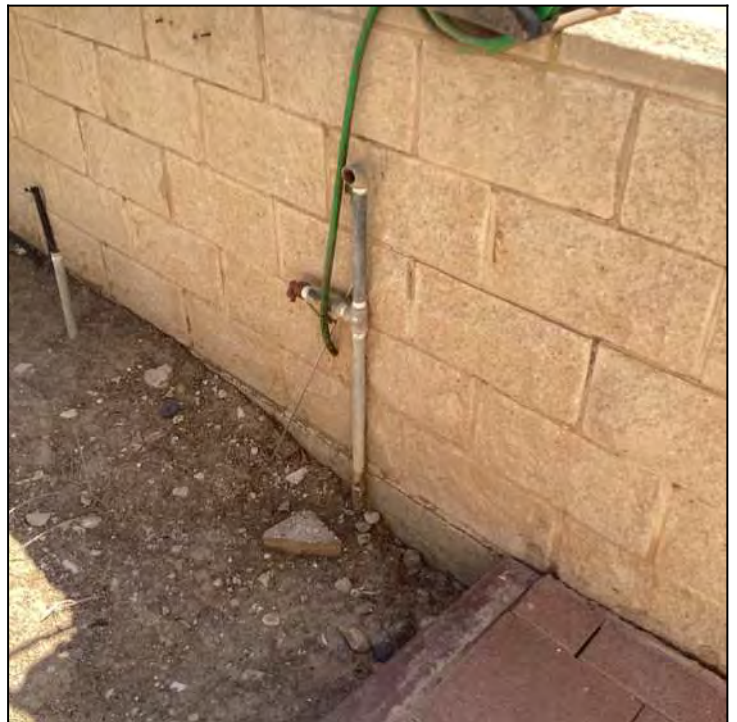


5. כללי

5.1 ממצא	פגמים במראה
מיקום	חדרי רחצה
המלצה	יש להחליף
מחיר	850 ש"ח (מחיר ליחידה: 850 ש"ח, כמות: 1 קומפ')




חדר רחצה כללי

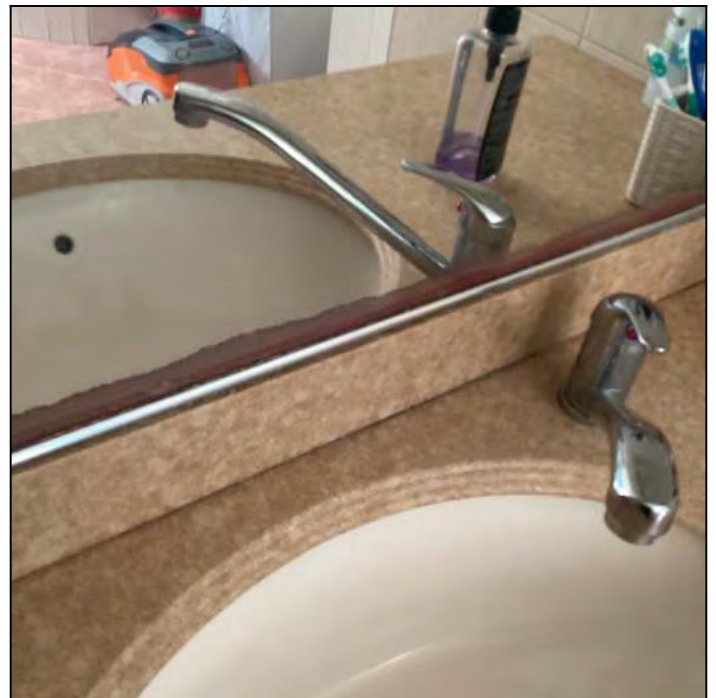

שני חדרי הרחצה

6. דלת כניסה

6.1 ממצא	פגמים במלבן דלת כניסה אחורית
מיקום	כניסה אחורית
הערה	נמצאה שבורה ומלאה חלודה.
המלצה	יש להחליף.
תקן	[תקן 23 חלק 3 סעיף 3.4.2.2]
מחיר	2,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

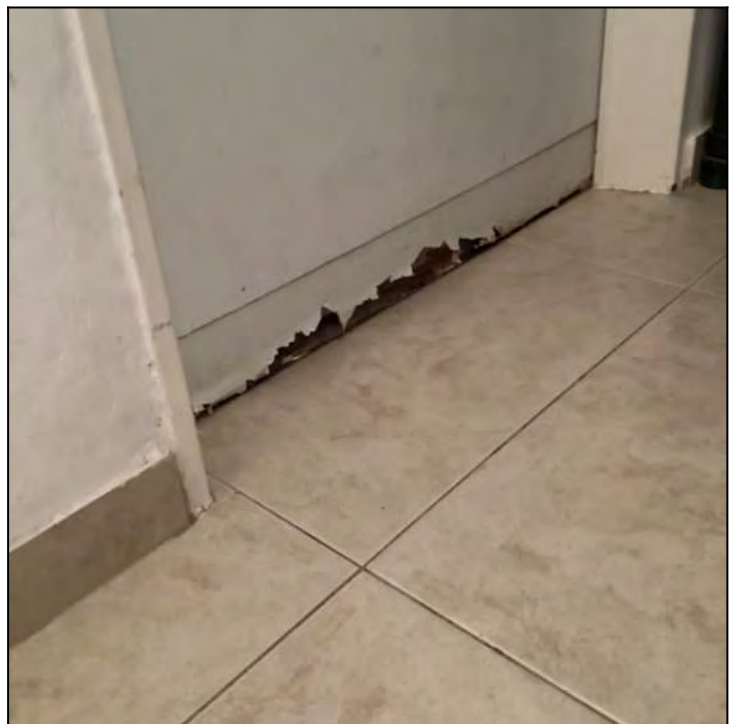


הציפוי יעמוד בדרישות הנקובות להלן:

א. פגמים חזותיים

בודקים בבדיקה זו גם את הפאה העליונה והפאות הצדדיות של הדלת.
 בבדיקה ממרחק 2 מ' מהדלת, לא ייראה בציפוי שום פגם מהפגמים המתוארים בסעיף "פגמים חזותיים" שבתקן הישראלי ת"י 23 חלק 1, ולא תיראה היפרדות של הציפוי במקצועות הדלת.

7. דלתות פנים

7.1 ממצא	פגמים משקופי דלת חדר הרחצה וחסר מנגנון נעילה
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	יש להחליף את כלל משקופי הדלת ולהשלים מנגנון נעילה
מחיר	950 ש"ח (מחיר ליחידה: 950 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

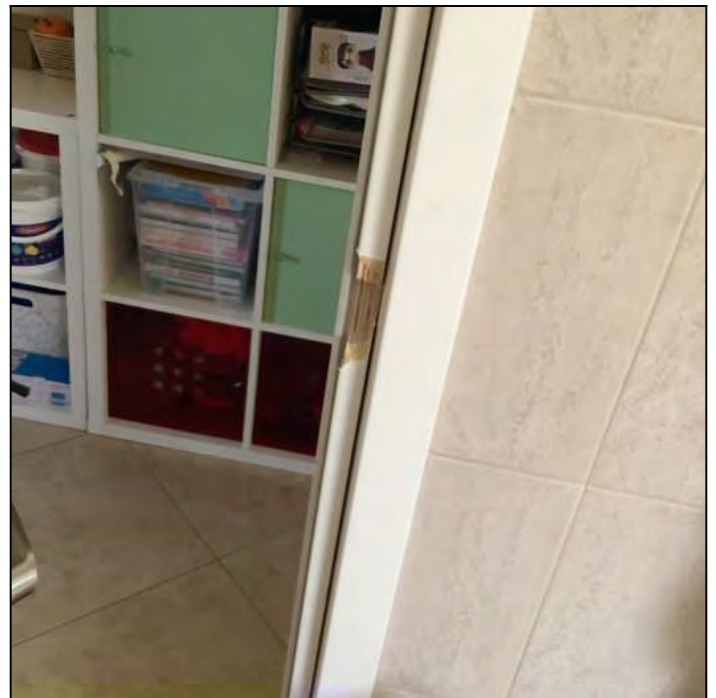


7.2 ממצא	דלת לא מכוונת
מיקום	יחידת הורים
המלצה	יש לכוון דלתות
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



7.3 ממצא	משקוף הדלת לא מקובע לקיר באופן תקני
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש להדביק את המשקוף בצורה תקנית ובטוחה
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חדר שינה 2

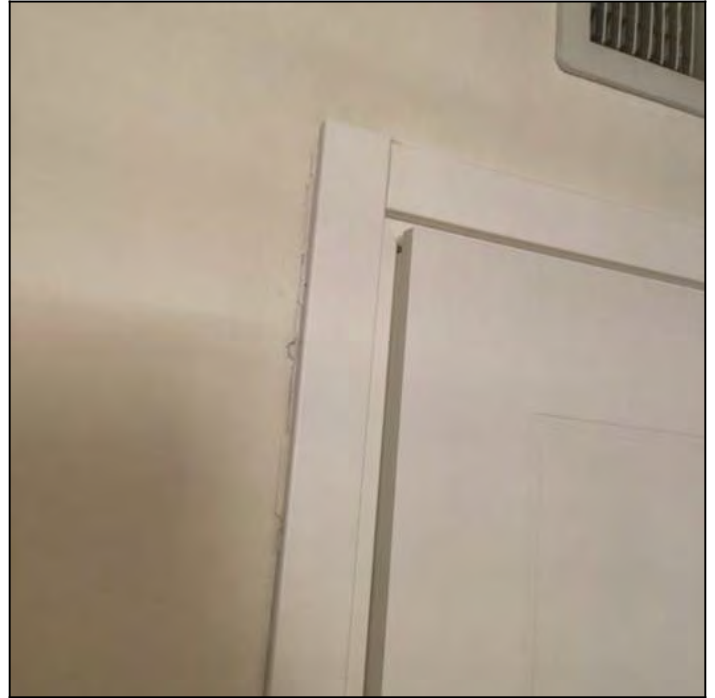

חדר הורים

8. אלומיניום


8.1 ממצא	נעילה תקולה
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש לתקן ואם לא ניתן יש להחליף מגננון נעילה
מחיר	1,850 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,850 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חדר שינה 2




חדר הורים 2 צדדים

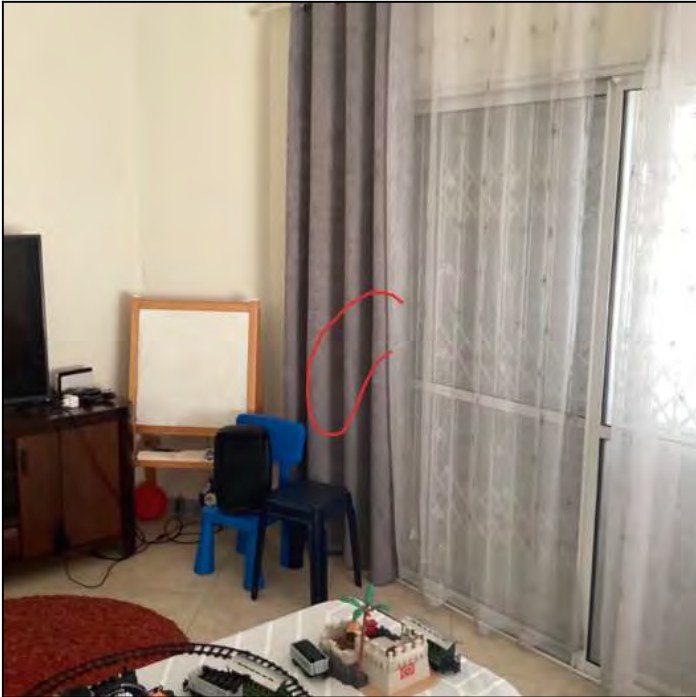

סלון



סלון

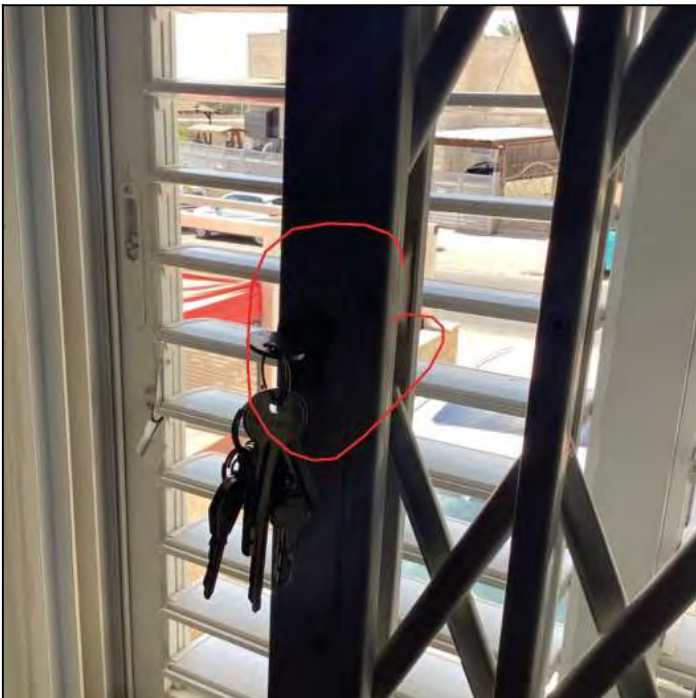

ממד



סלון


8.2 ממצא	תריסי השלבים לא נעים על המסילה בצורה תקנית
מיקום	ממ"ד
המלצה	יש להחליף את גלגלי התריסים
מחיר	450 ש"ח (מחיר ליחידה: 450 ש"ח, כמות: 1 קומפ')




8.3 ממצא	פגמים בשלבי תריס
מיקום	ממ"ד
המלצה	יש להחליף שלבים פגומים
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



8.4 ממצא		מנגנון החלון לא מאפשר פתיחה וסגירה תקינים
מיקום	ממ"ד	
הערה	המחיר מתייחס לתיקון	
המלצה	יש לתקן ובמידת הצורך להחליף	
מחיר	320 ש"ח (מחיר ליחידה: 320 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	

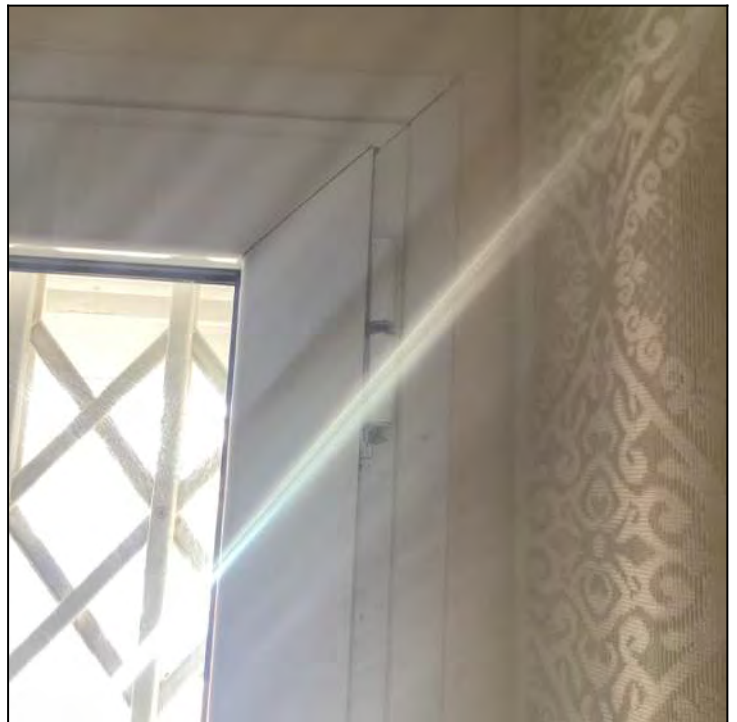


שער כניסה תקוע	8.5 ממצא
כניסה ראשית	מיקום
קושי רב בזמן פתיחה וסגירה. לא קיימת אפשרות לנעילה. מנגנון הנעילה מפריע לפתיחה וסגירה תקינה.	הערה
יש להחליף כלל מנגנון הנעילה	המלצה
400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	מחיר

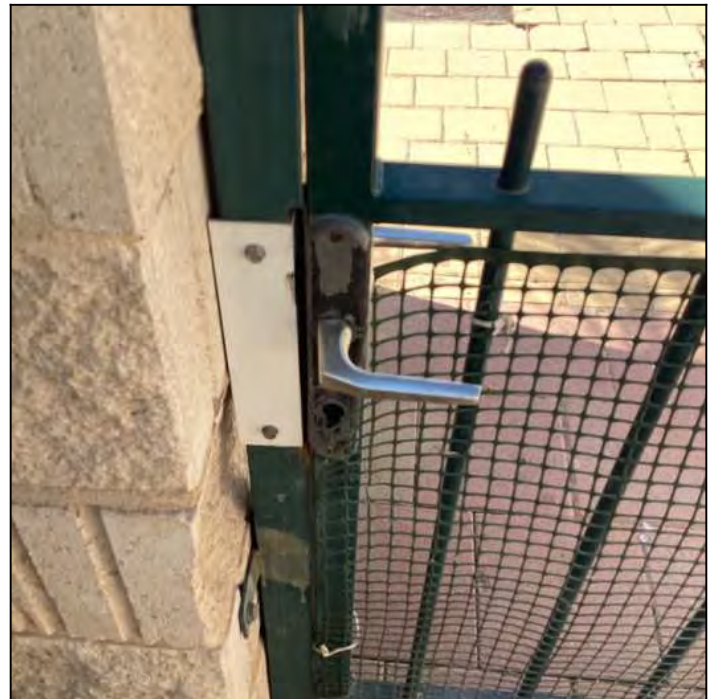

9. מטבח

9.1 ממצא	חסר סיליקון לאיטום להגנה מפני מים
מיקום	מטבח
הערה	כלל חיבור בין שיש לקרמיקה
המלצה	יש לחרוץ איטום קיים ולנקות היטב ולאחר מכן להוסיף סיליקון לצורך מניעת כניסת מים
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

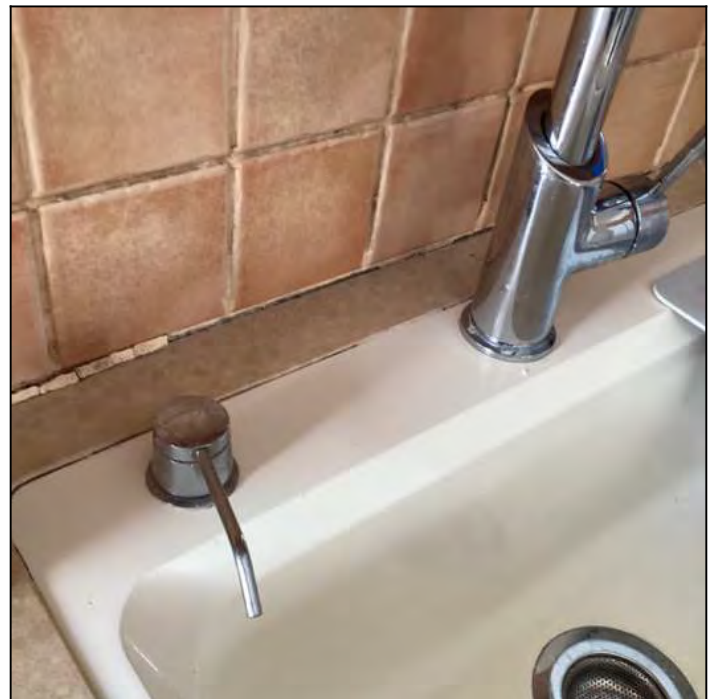


10. מסגרות-ממ"ד

10.1 ממצא	ידית משוחררת ולא מאפשרת נעילה תקינה של הממד
מיקום	ממ"ד
המלצה	יש לתקן את ידית הדלת ולבדוק שנית את אפשרות נעילת הממ"ד
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



11. נגרות - מטבח


11.1 ממצא	דלתות ומגירות לא מכוונות
מיקום	מטבח
המלצה	יש לבצע כיוון
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

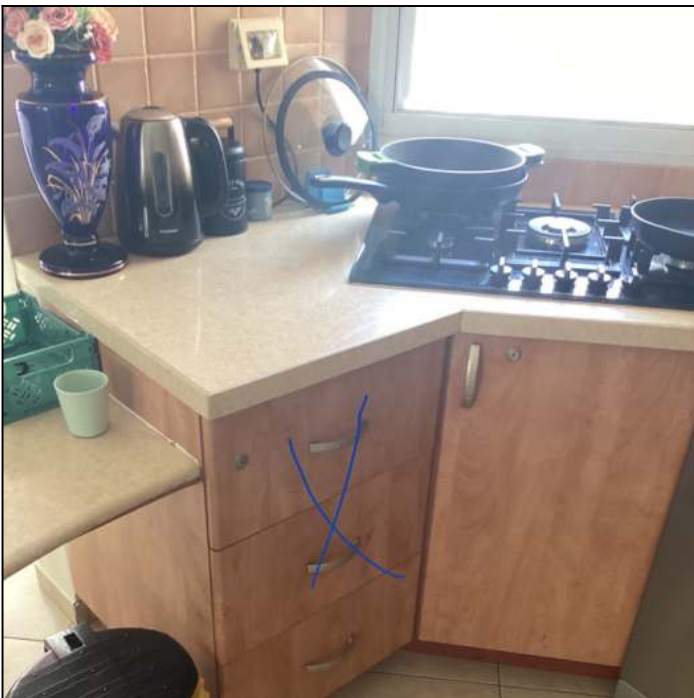




12. חצר

12.1 ממצא	איטום חיצוני סביב המבנה
מיקום	חצר
המלצה	יש לבצע איטום סביב כלל המבנה ובמקומות אשר האיטום נסדק יש לתקנו
מחיר	1,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

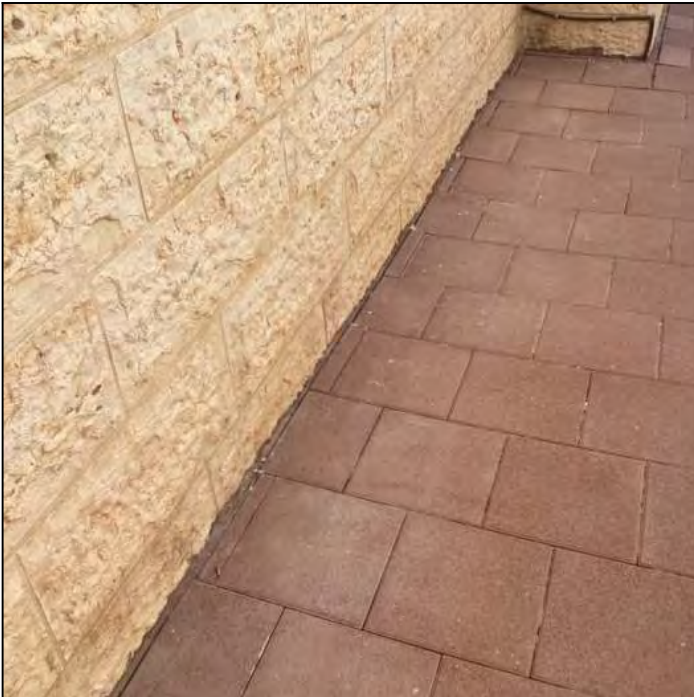

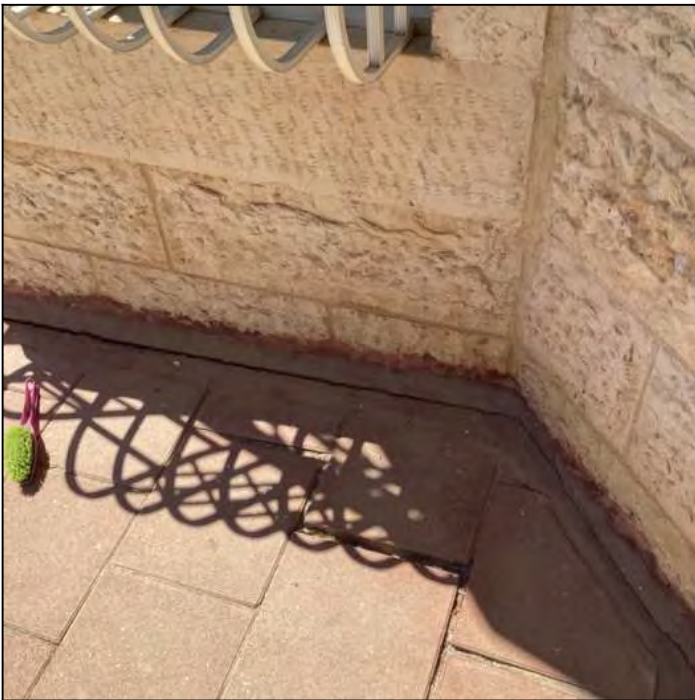

הערכה כספית

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
1	עבודות טיח וצבע				
1.1	סדקים בטיח	1	קומפ'	4850	4,850 ₪
1.2	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	6000	6,000 ₪
1.3	סדקים רבים בחומת החצר	1	קומפ'	1850	1,850 ₪
1.4	סה"כ עבודות טיח וצבע				12,700 ₪
2	ריצוף				
2.1	רובה מתקלפת במישקים של הריצוף	1	קומפ'	7200	7,200 ₪
2.2	אריחים חלולים	1	קומפ'	1150	1,150 ₪
2.3	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	960	960 ₪
2.4	אבנים משתלבות	1	קומפ'	4750	4,750 ₪
2.5	סה"כ ריצוף				14,060 ₪
3	חיפוי קרמיקה				
3.1	אריחי קרמיקה שבורים/סדוקים בחיפוי קירות	1	קומפ'	1600	1,600 ₪
3.2	מישקי ביינים - בין אריחי קרמיקה אופקיים ואנכיים לא בוצע בעזרת חומר איטום גמיש	1	קומפ'	1200	1,200 ₪
3.3	סה"כ חיפוי קרמיקה				2,800 ₪
4	אינסטלציה - כללי				
4.1	מערכת ניקוז הדירה מכילה פסולת ולכלוך דבר שעלול להוביל לסתימות	1	קומפ'	750	750 ₪
4.2	לחצני מיכל הדחה לא פועלים כראוי	1	קומפ'	650	650 ₪
4.3	דלתות/מגירות ארונות חדרי הרחצה לא מכוונות	1	קומפ'	200	200 ₪
4.4	נקודת מים לא פעילה	1	קומפ'	1350	1,350 ₪
4.5	סה"כ אינסטלציה - כללי				2,950 ₪
5	כללי				
5.1	פגמים במראה	1	קומפ'	850	850 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
5.2	סה"כ כללי				850 ₪
6	דלת כניסה				
6.1	פגמים במלבן דלת כניסה אחורית	1	קומפ'	2500	2,500 ₪
6.2	סה"כ דלת כניסה				2,500 ₪
7	דלתות פנים				
7.1	פגמים משקופי דלת חדר הרחצה וחסר מנגנון נעילה	1	קומפ'	950	950 ₪
7.2	דלת לא מכוונת	1	קומפ'	250	250 ₪
7.3	משקוף הדלת לא מקובע לקיר באופן תקני	1	קומפ'	300	300 ₪
7.4	סה"כ דלתות פנים				1,500 ₪
8	אלומיניום				
8.1	נעילה תקולה	1	קומפ'	1850	1,850 ₪
8.2	תריסי השלבים לא נעים על המסילה בצורה תקנית	1	קומפ'	450	450 ₪
8.3	פגמים בשלבי תריס	1	קומפ'	250	250 ₪
8.4	מנגנון החלון לא מאפשר פתיחה וסגירה תקינים	1	קומפ'	320	320 ₪
8.5	שער כניסה תקוע	1	קומפ'	400	400 ₪
8.6	סה"כ אלומיניום				3,270 ₪
9	מטבח				
9.1	חסר סיליקון לאיטום להגנה מפני מים	1	קומפ'	350	350 ₪
9.2	סה"כ מטבח				350 ₪
10	מסגרות-ממ"ד				
10.1	ידית משוחררת ולא מאפשרת נעילה תקינה של הממד	1	קומפ'	350	350 ₪
10.2	סה"כ מסגרות-ממ"ד				350 ₪
11	נגרות - מטבח				
11.1	דלתות ומגירות לא מכוונות	1	קומפ'	250	250 ₪
11.2	סה"כ נגרות - מטבח				250 ₪
12	חצר				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
12.1	איטום חיצוני סביב המבנה	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
12.2	סה"כ חצר				1,500 ₪
13	סה"כ ביניים				43,080 ₪
14	בצ"מ (10%)				4,308 ₪
15	פיקוח (10%)				4,739 ₪
16	סה"כ				52,127 ₪
17	מע"מ (17%)				8,862 ₪
18	סה"כ כולל מע"מ				60,989 ₪

הערות להערכה כספית

- המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.
- המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת.

