

תאריך: 29/02/2024

חוות דעת הנדסית - שטחים משותפים

כתובת: _____

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: _____

תאריך ביקור בנכס: 18/02/2024

שם הבודק: אבירן בכר

אלה פרטי השכלתי

לימודי הנדסה במכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון.
התמחות בקונסטרוקציית במבנים.

אלה פרטי נסיוני

מתכנן מבנים במשרד ירין את נועם הנדסה בע"מ, במסגרת התפקיד:
- תכנון קונסטרוקטיבי של מבני פלדה.
- תכנון קונסטרוקטיבי של מבני בטון.
- פיקוח עליון באתרים.
מהנדס איתור לקויי בניה בחברת לעד הנדסה, במסגרת התפקיד:
- בדיקת דירות חדשות וישנות בעמידותם לתקנים הישראליים.
- חיבור חוות דעת הנדסיות לבית משפט.

חוות הדעת מסתמכת על:

- התקנים הישראליים.
- תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
- תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
- הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

- המפרט הכללי הבין משרדי.
- חוק החשמל.
- תכניות הדירה.

ידע כללי עבור הדיירים:

1. **תקופת הבדק** – בתקופה זו חובה על המוכר לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעלי הבניין. תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה בבניין, והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים. על פי מהות הליקוי (לכל ליקוי תקופת בדק שונה).
2. **תקופת האחריות** – בתקופה זו חובת ההוכחה רובצת על בעלי הבניין – עליהם להוכיח שהליקוי נובע מתכנון, מהעבודה או מחומרים המנוגדים את דרישות התקן. תקופת האחריות מתחילה עם סיום תקופת הבדק ונמשכת שלוש שנים.

לאחר תקופת הבדק והאחריות חלה אחריות הקבלן רק במקרים הבאים :

- אי יציבות בבנין או בבטיחותו, שמקורה בשלד הבניין או ביסודות
- התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות למגורים, אם רוכש הדירה הודיע על אי התאמה למוכר כבר בשנים הראשונות לאחר קבלת הדירה, והליקוי לא תוקן.

זמני תקופת הבדק לפי חוק מכר :

- ליקוי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים
- ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים
- כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים
- כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים
- כשל (נזילות) במערכת אינסטלציה, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין ובויב – ארבע שנים.
- כשל באיטום המבנה, לרבות חללים תת קרקעיים, בקירות בתקרות וגגות – ארבע שנים.
- סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
- התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפוי חוץ – שבע שנים.
- כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

ריכוז מסמכים הנדרש לספק לנציגות ביום מסירת הבניין:

- ביום מסירת הבניין, על המוכר לספק לנציגות את מספרי הטלפון ושמות הספקים של : יצרן ו/או ספק כליים סניטרים, יצרן ו/או ספק אביזרי אינסטלציה, יצרן ו/או ספק של הריצוף, בנוסף יספק גם :
1. חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחומרים השונים המותקנים בבניין .
 2. שנה מיום קבלת החזקה, יש לוודא קבלת טופס 5 (תעודת גמר).
 3. יש לבצע שהשתתפות חשמלאי מוסמך של הבניין הנדון בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים החשמלאי יבדוק בנוכחות

המזמין, ובאמצעות מכשור מתאים את כל חיבורי הדירה לחשמל ויוודא תפקוד זרם.

4. אחריות לדלתות כניסה.

5. אחריות למתקנים שונים (מערכות).

6. אחריות לאלומיניום.

7. אישור תקינות זכוכית ב"אזור סכנה" לרבות זיגוג הנמצאים באל. נטי אלומיניום נמצאים בתחום הגובה שבין הרצפה לעד 105 ס"מ (כמו ויטרינה) ע"פ ת"י 1099 חלק 1.1

8. אריחים רזרביים של ריצוף וחיפוי קירות. מקובל לקבל כמות 2%-5% משטחי החיפוי.

תיאור הנכס:

סוג הנכס: בניין מגורים, 7 קומות

הנכס כולל: גג מבנה, 5 קומות טיפוסיות, קומת קרקע (כניסה), חניון בקומת הקרקע, מועדון דיירים, חדר מכונות, חדר עגלות

הנכס מאוכלס: כן

חיבור לחשמל: יש

חיבור למים: יש

תאריך מסירת הבניין: 03/2023

רשימת ממצאים (70)

קטגוריה	סה"כ ממצאים
1 עבודות טיח וצבע	13
2 ריצוף	7
3 חיפוי קרמיקה	9
4 אלומיניום	10
5 אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות	7
6 עבודות איטום וליקויי רטיבות	6
7 חדר מדרגות	2
8 דלתות אש	3
9 חיפוי אבן טבעית	4
10 איטום גג/יריעות ביטומניות	4
11 אינסטלציה סניטרית וניקוז	2
12 מעלית	2
13 דלת כניסה	1

1. עבודות טיח וצבע

1.1 ממצא	סדקים בטיח
מיקום	מבואת עלייה לגג
המלצה	יש לחרוץ מחדש את אזור הסדק ולתקן על פי דרישות התקן (מומלץ - לפתוח את הסדק עד רוחב 1-2 ס"מ, לנקות וליישם קלסימו, לאחר מכן לשייף למרוח חומר מקשר (פריימר) ולצבוע מחדש)
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1]
מחיר	1,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





1.3. מראה מערכת הטיח

המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים גדול מ-0.3 מ"מ.

1.2 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	קומה 7
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





1.3 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	קומה 6
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')




3. 2. סטיות מותרות

הסטיות המותרות של הטיח יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789 (7).
 בדיקת האנכיות והמישוריות של הקיר המטויח תיערך כמפורט בסעיפים 5.2.3.2 - 5.2.3.3, לפי העניין.




1.4 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	קומה 5
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

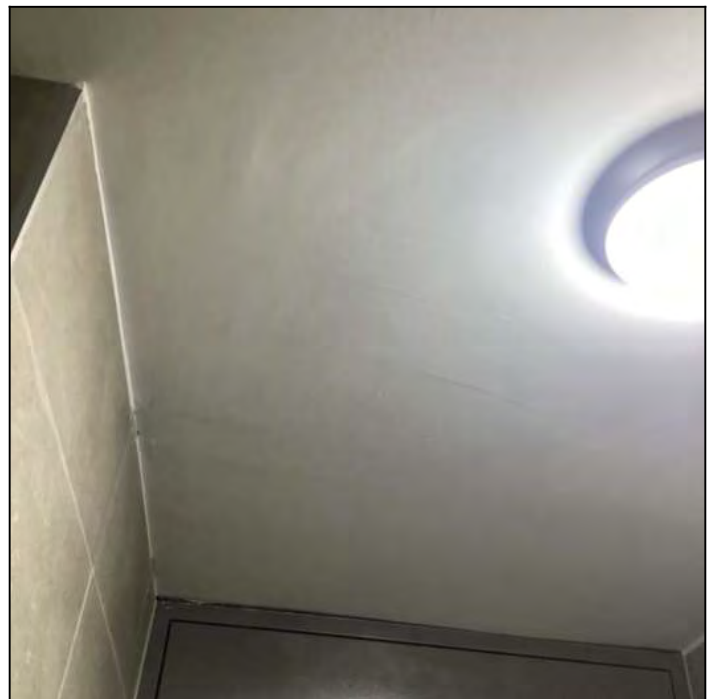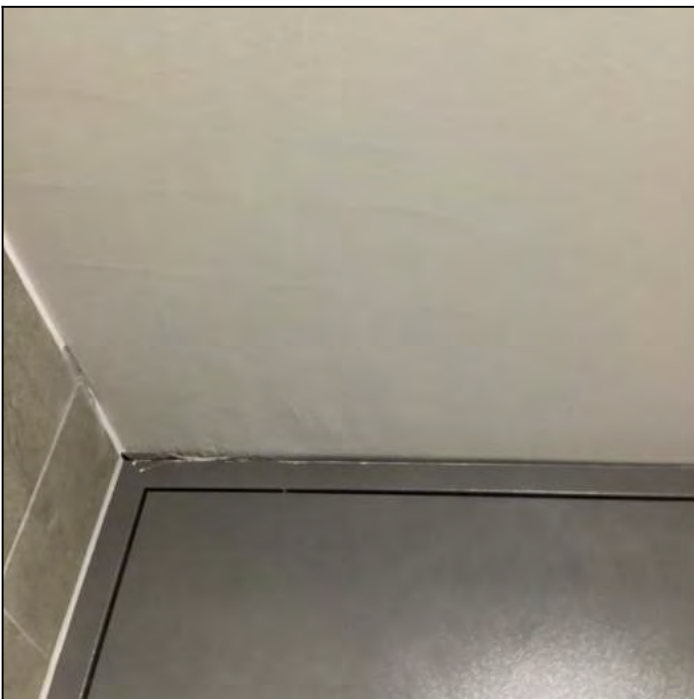

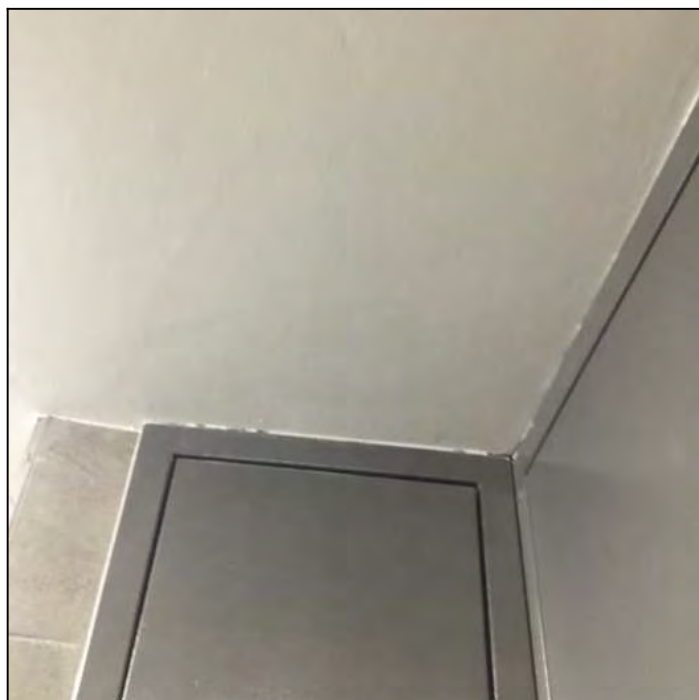

1.5 ממצא מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום קומה 4
המלצה נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר 550 ₪ (מחיר ליחידה: 550₪, כמות: 1 קומפ')



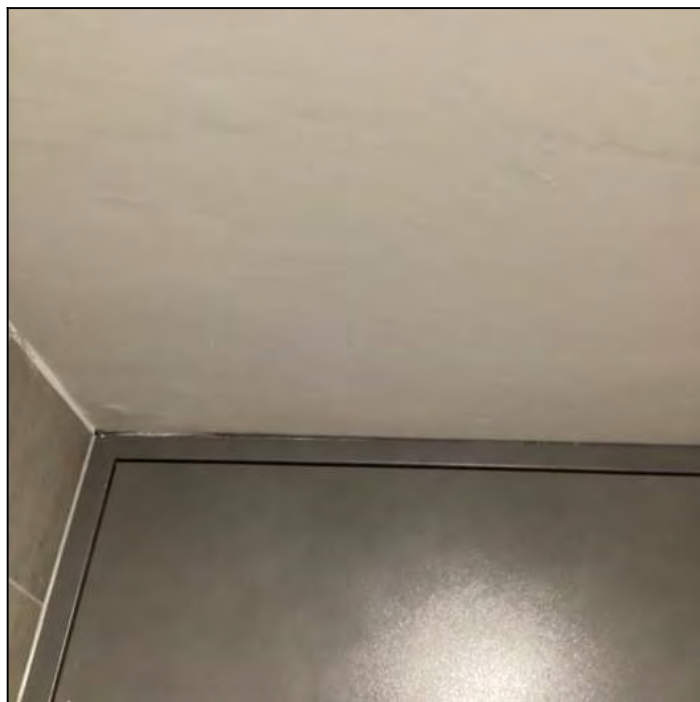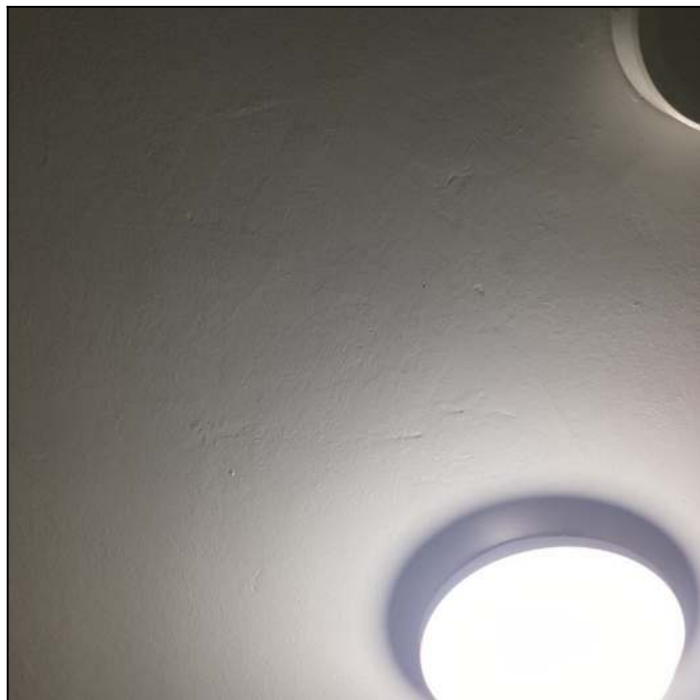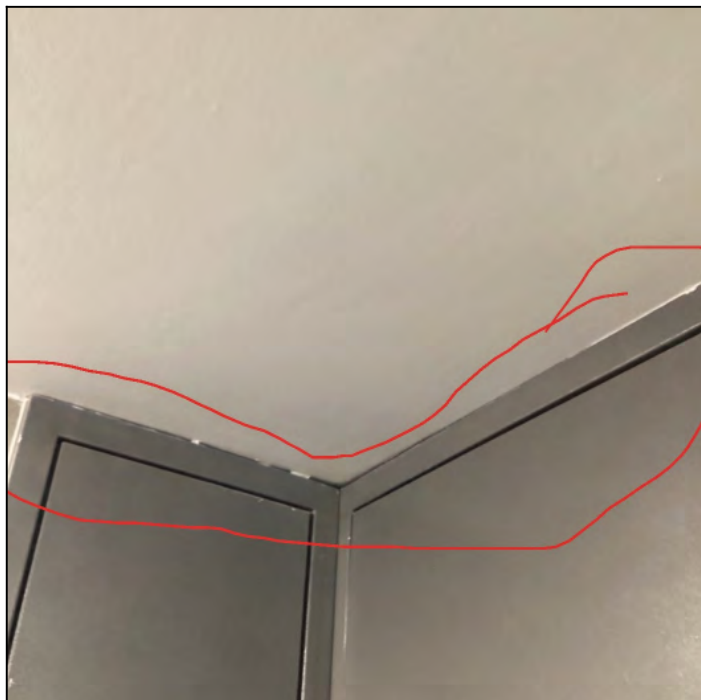

1.6 ממצא	טיח וצבע מתקלפים.
מיקום	מדרגות בין קומה 4 ל 3
המלצה	נדרש להסיר טיח פגום, לבצע מחדש בצורה מקצועית וכן לחדש צביעה.
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 6.2 וסעיף 6.3]
מחיר	420ש"ח (מחיר ליחידה: 420ש"ח, כמות: 1 קומפ')




2.6. תיקונים וגימור



כל פגם מכני הנוצר בשכבות הטיח כתוצאה מפעולה כלשהי יתוקן מיד בעת הביצוע או בעת הבדיקות לאחר תום הביצוע. מתקנים תוך שמירת האטימות ושאר התכונות הנדרשות מהמערכת ולפי הוראות יצרן הטיח.

3.6. סיום העבודה




עם סיום כל עבודות הטיח המפורטות לעיל, לרבות תיקונים וגימור, ינוקה השטח מפסולת ומחומרים ומוצרים הנמצאים באתר ואין להם שימוש עוד, כדי שלא יפריעו לעבודות הבאות לאחר השמת הטיח, כגון: עבודות צביעה, חיפויים קשיחים.

1.7 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	קומה 3
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

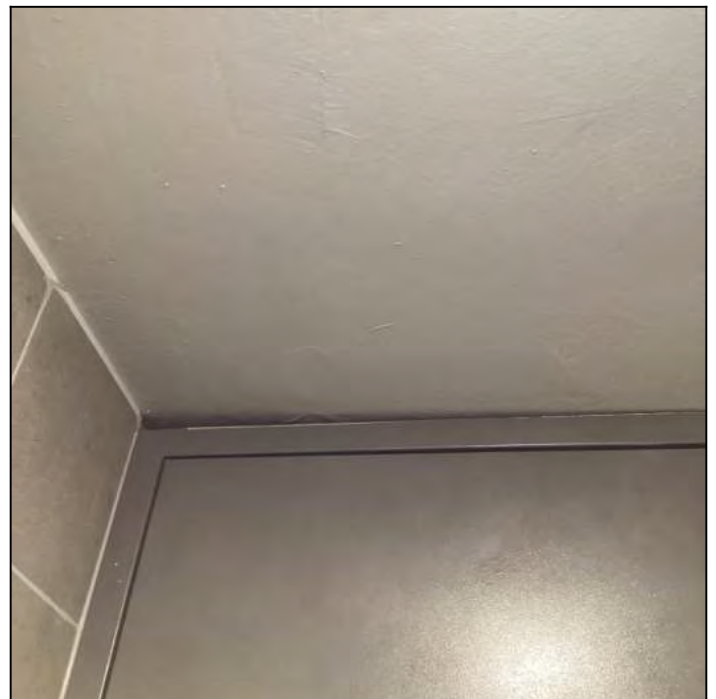

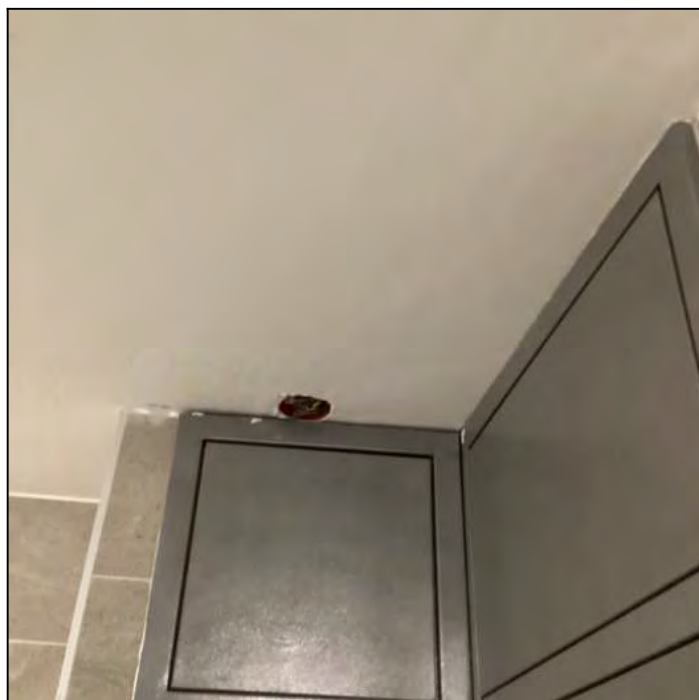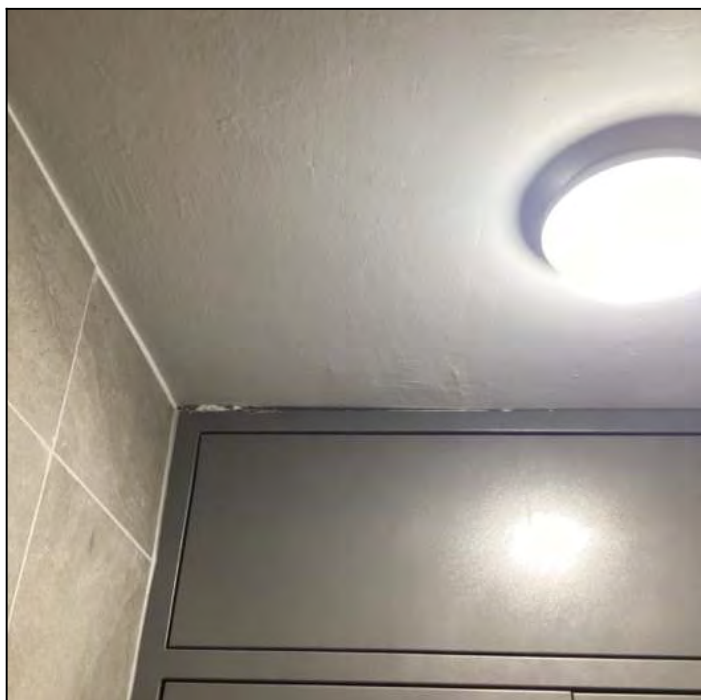


1.8 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	קומה 2
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

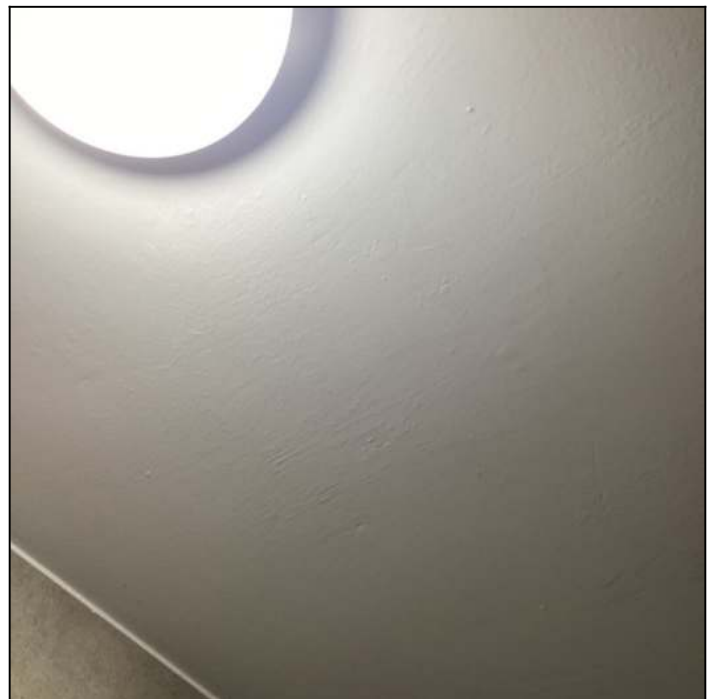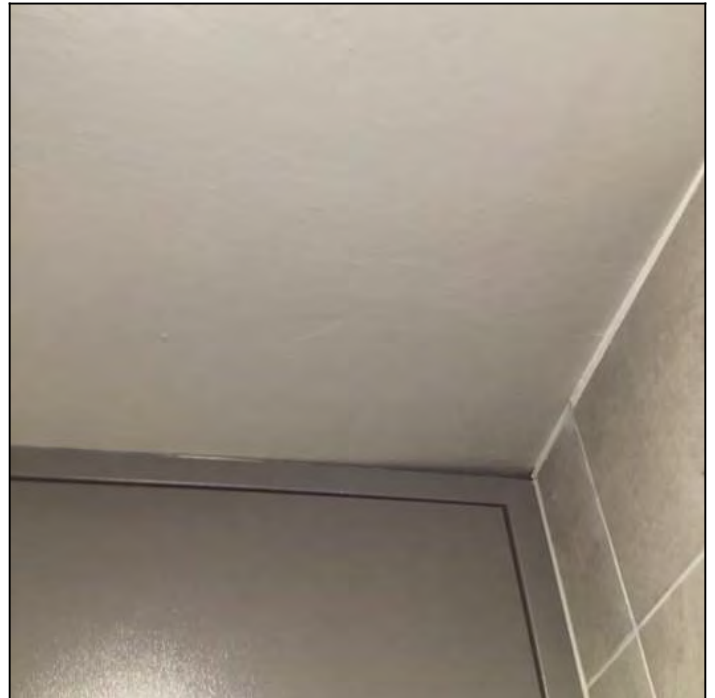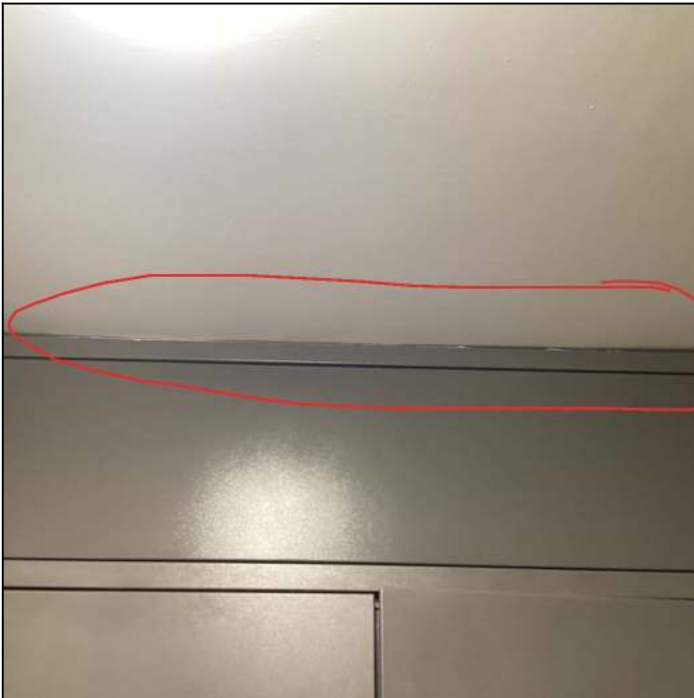



1.9 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	קומה 1
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

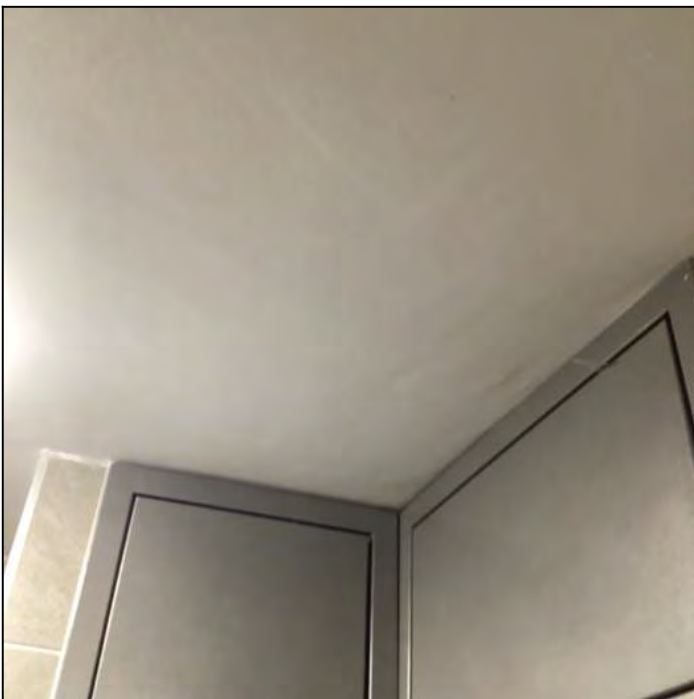


1.10 ממצא מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום לובי ראשי
המלצה נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר 300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



1.11 ממצא	סדקים בטיח
מיקום	מועדון דיירים
המלצה	יש לחרוץ מחדש את אזור הסדק ולתקן על פי דרישות התקן (מומלץ - לפתוח את הסדק עד רוחב 1-2 ס"מ, לנקות וליישם קלסימו, לאחר מכן לשייף למרוח חומר מקשר (פריימר) ולצבוע מחדש)
תקן	[תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1]
מחיר	2,500 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



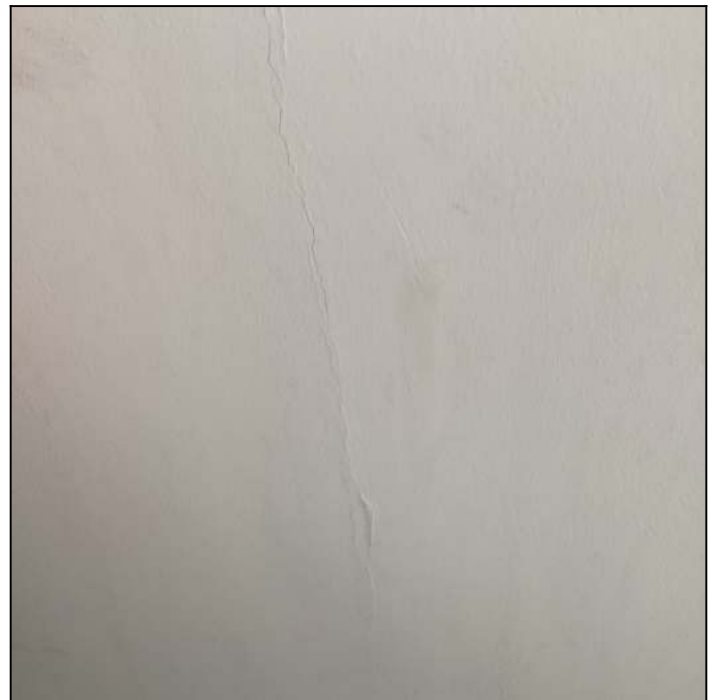

1.3. מראה מערכת הטיח

המראה של מערכת הטיח, גימור הטיח וגונו יתאימו למוזמן. במערכת טיח המיועדת לגימור בשכבת צבע בלבד, לא יראו סדקים שעוביים גדול מ-0.3 מ"מ.

1.12 ממצא	לא בוצע גימור טיח וצבע
מיקום	מועדון דיירים
המלצה	יש להשלים
מחיר	450 ש"ח (מחיר ליחידה: 450 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



1.13 ממצא	מראה טיח/צבע לא אחיד.
מיקום	מועדון דיירים
המלצה	נדרש לתקן בצורה מקצועית למראה אחיד של הקיר ללא גוונים שונים
מחיר	1,200 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



2. ריצוף

2.1 ממצא	אריח שבור
מיקום	חדר מדרגות פוסק קומה 5
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.2] "בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או נתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים"
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



2.2 ממצא פגיעות ופגמים באריחים.	
מיקום	קומה 5
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2]
מחיר	1,050 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,050 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.


2.3 ממצא	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני
מיקום	קומה 4
המלצה	יש להשלים חומר מילוי במישקים על פי דרישות התקן
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1]
מחיר	100ש (מחיר ליחידה: 100ש, כמות: 1 קומפ')



3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהיו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

2.4 ממצא		פגיעות ופגמים באריחים.
מיקום	קומה 3	
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם	
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2]	
מחיר	350ש (מחיר ליחידה: 350ש, כמות: 1 קומפ')	

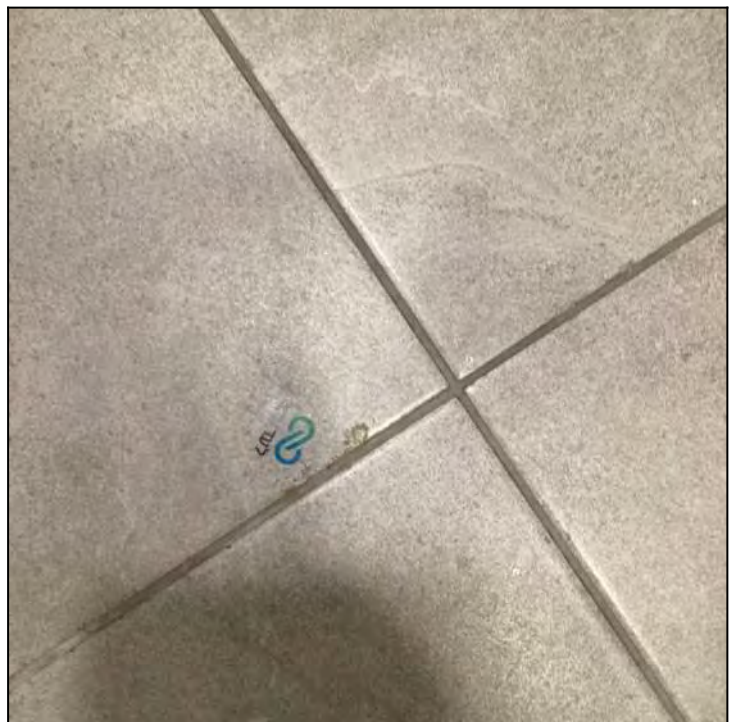


5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.


2.5 ממצא	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני
מיקום	קומה 2
המלצה	יש להשלים חומר מילוי במישקים על פי דרישות התקן
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1]
מחיר	100ש (מחיר ליחידה: 100ש, כמות: 1 קומפ')

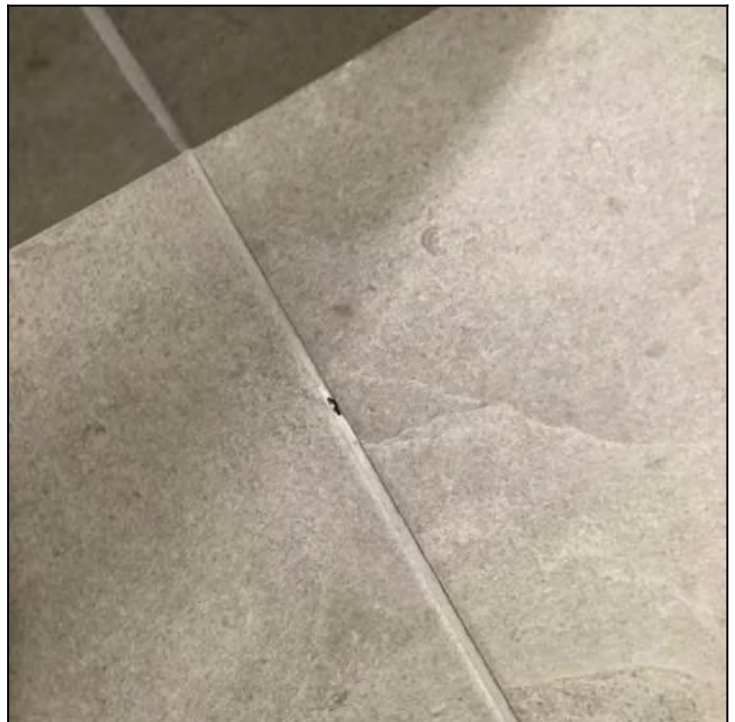

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהיו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.


2.6 ממצא	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני
מיקום	קומה 1
המלצה	יש להשלים חומר מילוי במישקים על פי דרישות התקן
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1]
מחיר	100ש (מחיר ליחידה: 100ש, כמות: 1 קומפ')

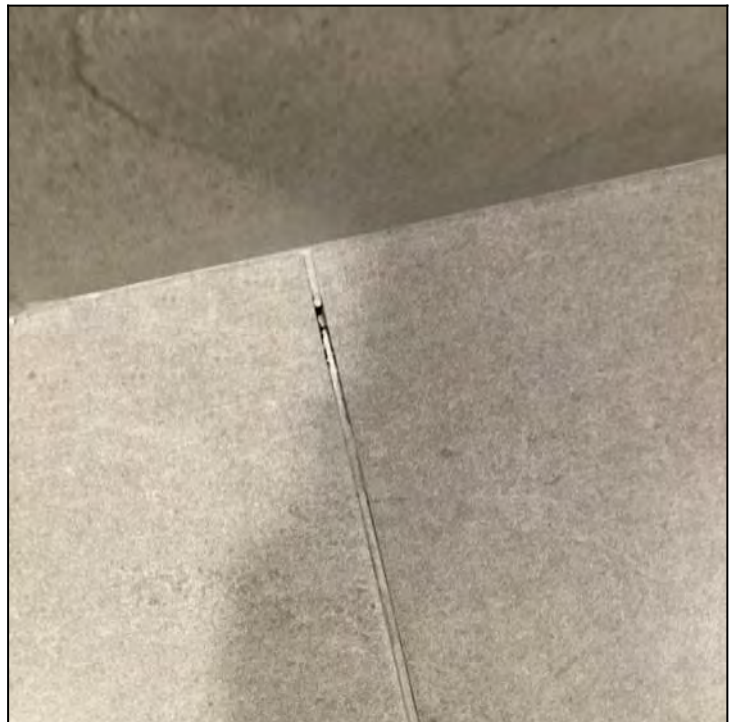

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהיו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

פנלים רחוקים מהקיר ללא איטום	2.7 ממצא
חדר משאבות	מיקום
יש להשלים חומר בין הפנלים לקיר	המלצה
750ש (מחיר ליחידה: 750ש, כמות: 1 קומפ')	מחיר

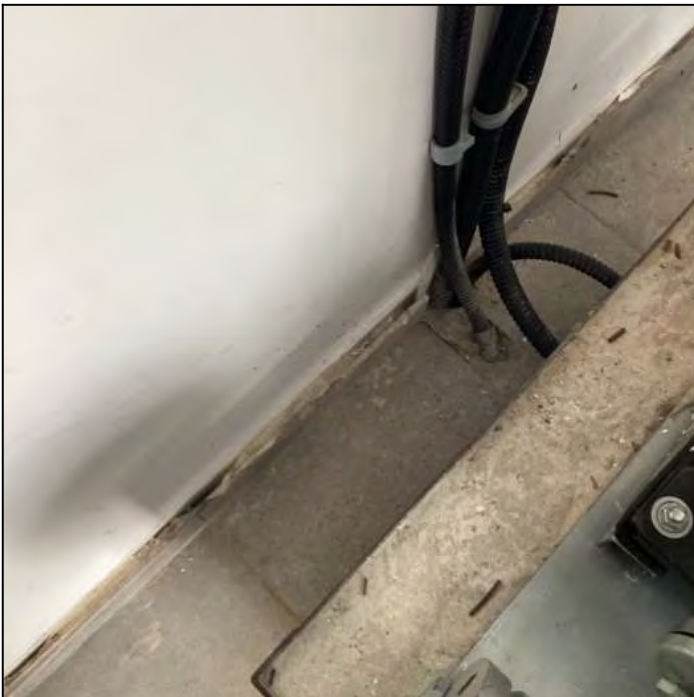

3. חיפוי קרמיקה

3.1 ממצא	פגמים חיפוי הקרמיקה
מיקום	קומה 6
המלצה	יש להחליף אריחים פגומים
מחיר	700 ש"ח (מחיר ליחידה: 700 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



מעל מעלית



מול דירה 24


3.2 ממצא		חסר מילוי בין אריחים (רובה)
מיקום	קומה 5	
המלצה	יש להשלים	
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1 וסעיף 2.2.11] "המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן. חומרי המילוי למישקים רגילים עבור אותו חלל בבניין יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון."	
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	




3.3 ממצא	פגמים חיפוי הקרמיקה
מיקום	קומה 5
המלצה	יש להחליף אריחים פגומים
מחיר	700 ש"ח (מחיר ליחידה: 700 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



פגמים חיפוי הקרמיקה	3.4 ממצא
קומה 4	מיקום
יש להחליף אריחים פגומים	המלצה
700 ש" (מחיר ליחידה: 700 ש", כמות: 1 קומפ')	מחיר

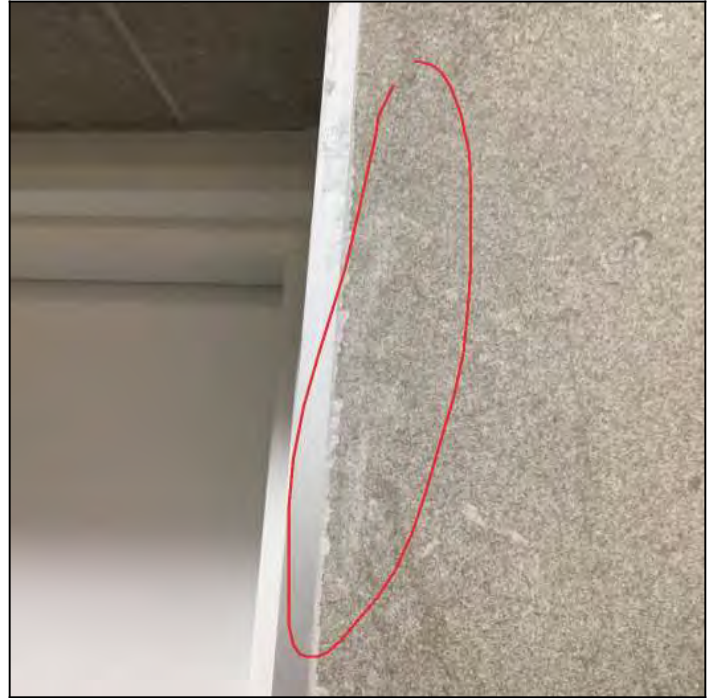

3.5 ממצא	חסר מילוי בין אריחים (רובה)
מיקום	קומה 4
המלצה	יש להשלים
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1 וסעיף 2.2.11] "המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן. חומרי המילוי למישקים רגילים עבור אותו חלל בבניין יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון."
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

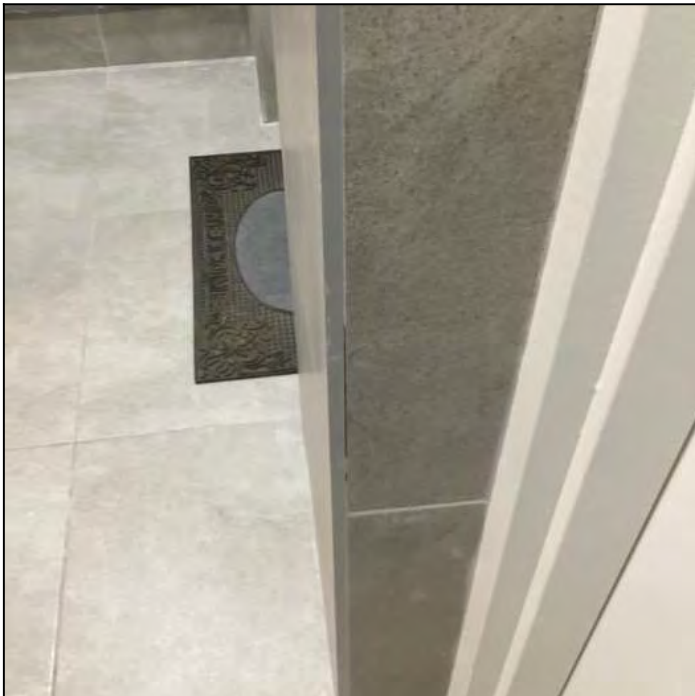

דירה 18



דירה 18



דירה 18

3.6 ממצא	חסר מילוי בין אריחים (רובה)
מיקום	קומה 2
המלצה	יש להשלים
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1 וסעיף 2.2.11] "המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן. חומרי המילוי למישקים רגילים עבור אותו חלל בבניין יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון."
מחיר	250 ₪ (מחיר ליחידה: 250 ₪, כמות: 1 קומפ')



ליד דירה 10



ליד דירה 10



ליד דירה 11



מול דירה 8


פגמים חיפוי הקרמיקה	3.7 ממצא
קומה 2	מיקום
יש להחליף אריחים פגומים	המלצה
350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	מחיר



3.8 ממצא		חסר מילוי בין אריחים (רובה)
מיקום	לובי ראשי	
המלצה	יש להשלים	
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 3.1 וסעיף 2.2.11] "המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן. חומרי המילוי למישקים רגילים עבור אותו חלל בבניין יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון."	
מחיר	250 ₪ (מחיר ליחידה: 250 ₪, כמות: 1 קומפ')	




ליד דלת מדרגות

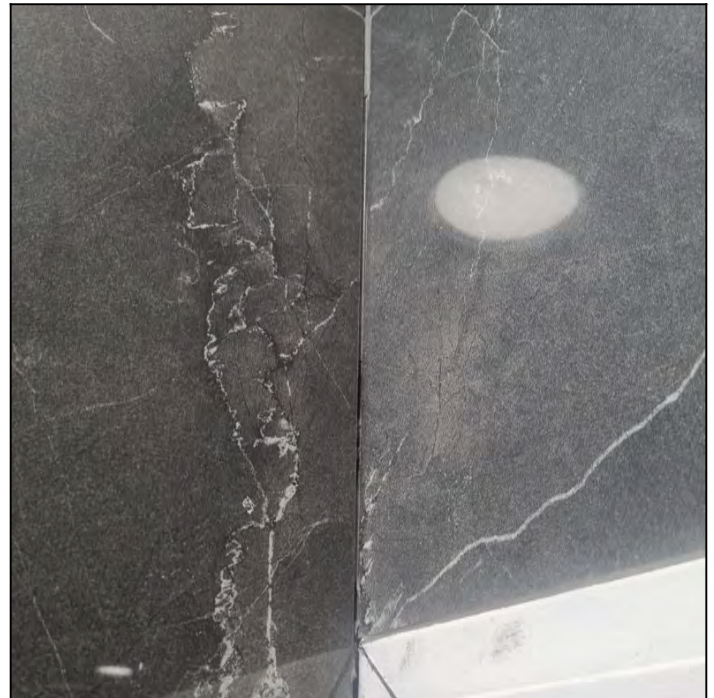


ליד דלת מדרגות

3.9 ממצא		פגמים חיפוי הקרמיקה
מיקום	לובי ראשי	
המלצה	יש להחליף אריחים פגומים	
מחיר	700 ש"ח (מחיר ליחידה: 700 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	

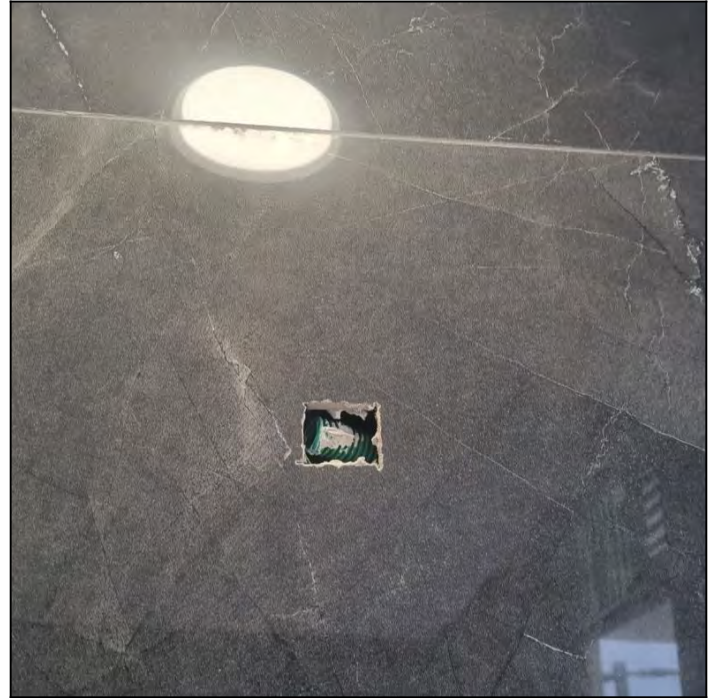

4. אלומיניום


4.1 ממצא	דלת ארון דוודים עקומה ולא נסגרת כראוי
מיקום	קומה 7
המלצה	יש לתקן כך שדלת הארון תסגר בקלות ללא קושי
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

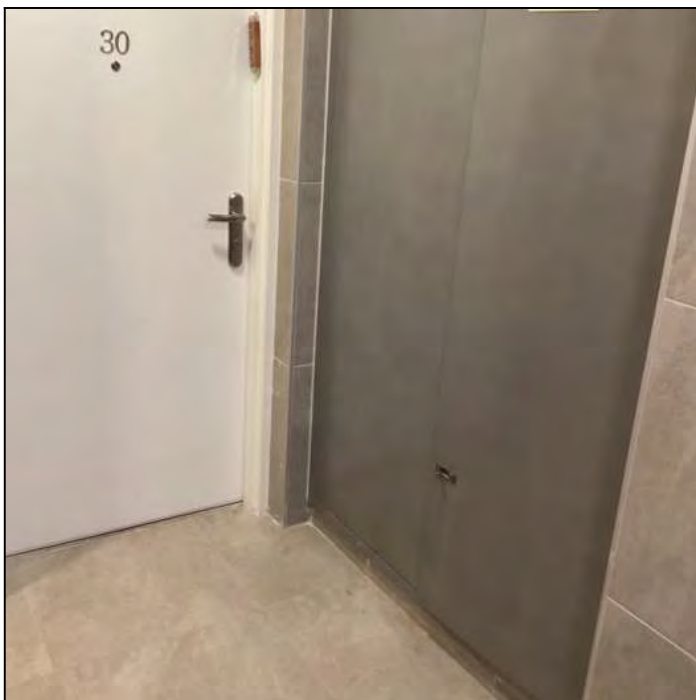

4.2 ממצא	דלת ארון דוודים עקומה ולא נסגרת כראוי
מיקום	קומה 6
המלצה	יש לתקן כך שדלת הארון תסגר בקלות ללא קושי
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')




4.3 ממצא	נעילה תקולה
מיקום	קומה 6
המלצה	יש לתקן מנעול
מחיר	150 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

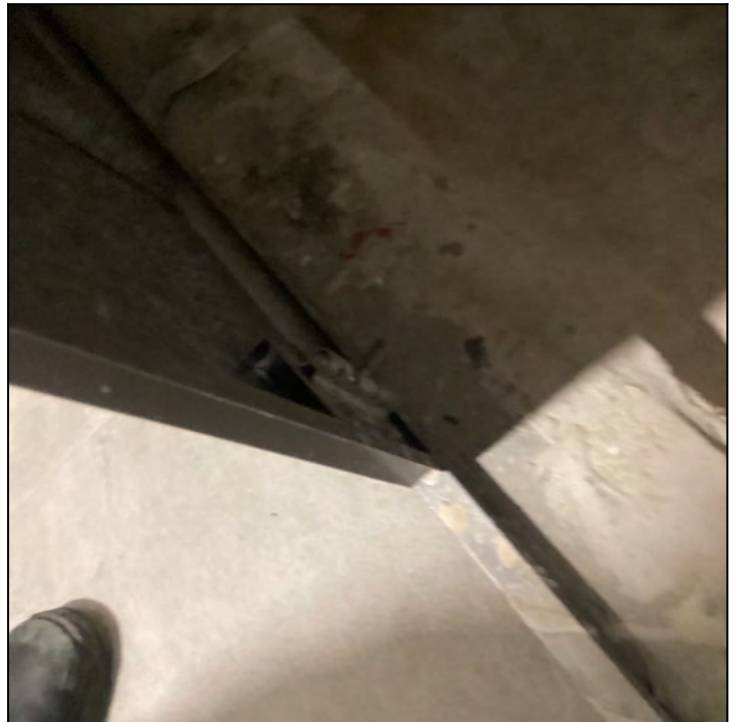

ארון מוני מים

4.4 ממצא		פגמים בדלת ארון האלומיניום
מיקום	קומה 6	
המלצה	יש לתקן ובאם לא ניתן יש להחליף חלקים פגומים	
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	

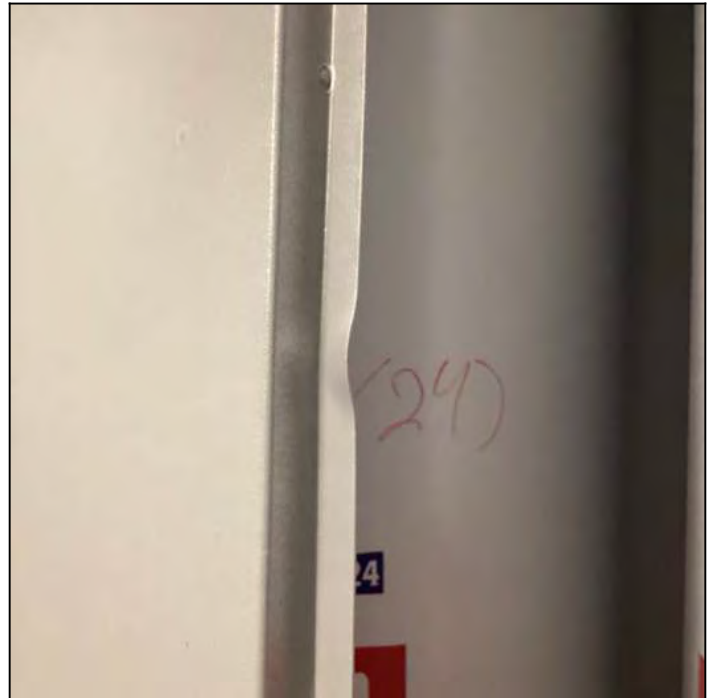

4.5 ממצא	נעילה תקולה
מיקום	קומה 5
המלצה	יש לתקן מנעול
מחיר	150 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



ארון גז

4.6 ממצא	דלת ארון אלומיניום עקומה ולא נסגרת כראוי
מיקום	קומה 5
המלצה	יש לתקן כך שדלת הארון תסגר בקלות ללא קושי
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



ארון תקשורת

4.7 ממצא	דלת ארון אלומיניום עקומה ולא נסגרת כראוי
מיקום	קומה 2
המלצה	יש לתקן כך שדלת הארון תסגר בקלות ללא קושי
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



ליד דירה 11

4.8 ממצא	נעילה תקולה
מיקום	קומה 2
המלצה	יש לתקן מנעול
מחיר	150 ש"ח (מחיר ליחידה: 150 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



ליד דירה 11

4.9 ממצא	פגמים בארון האלומיניום
מיקום	קומה 2
המלצה	יש לתקן ובאם לא ניתן יש להחליף חלקים פגומים
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



ליד דירה 11

מעקה לא מקובע	4.10 ממצא
חוץ	מיקום
יש לקבע מעקה אלומיניום לקיר בצורה תקנית כך שלא יתנדנד	המלצה
450ש (מחיר ליחידה: 450ש, כמות: 1 קומפ')	מחיר



5. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות

5.1 ממצא	תאורה לא פועלת בגג התחתון
מיקום	גג תחתון
המלצה	יש לתקן או לחלופין להחליף
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5.2 ממצא	מתג לא מקובע לקיר
מיקום	קומה 4
המלצה	יש להרכיב מתג לקיר כך שיהיה מקובע לקיר
מחיר	120ש (מחיר ליחידה: 120ש, כמות: 1 קומפ')



5.3 ממצא		פתח חשמל לא סגור
מיקום	קומה 3	
המלצה	יש לסגור	
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



5.4 ממצא		חסר מכסים לשקעים
מיקום	חדר עגלות	
המלצה	יש להשלים	
מחיר	200 ש"ח (מחיר ליחידה: 200 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



5.5 ממצא נקודות חשמל פתוחות	
מיקום	מועדון דיירים
המלצה	מפגע בטיחות, יש לסגור את הפתחים בצורה תקינה
מחיר	450 ש"ח (מחיר ליחידה: 450 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5.6 ממצא	תאורה לא פועלת
מיקום	גרם מדרגות
המלצה	יש לתקן
מחיר	240 ש"ח (מחיר ליחידה: 240 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



בין 7 ל 87



קומה 7

5.7 ממצא	חסר סגירה
מיקום	חדר עגלות
המלצה	יש להשלים
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



פתח חדר עגלות


6. עבודות איטום וליקויי רטיבות

6.1 ממצא	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות
מיקום	קומה 1
המלצה	על הקבלן להביא איש מקצוע אשר יאתר את מקורות הרטיבות, לתקן את הנזילה, לייבש את האיזור הרטוב בעזרת תנורים, ולצבוע ולתקן מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין
מחיר	2,560 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,560 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חדר דוד ליד דירה 5

6.2 ממצא סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות
מיקום גרם מדרגות
המלצה על הקבלן להביא איש מקצוע אשר יאתר את מקורות הרטיבות, לתקן את הנזילה, לייבש את האיזור הרטוב בעזרת תנורים, ולצבוע ולתקן מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין
מחיר 8,690 ש"ח (מחיר ליחידה: 8,690 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

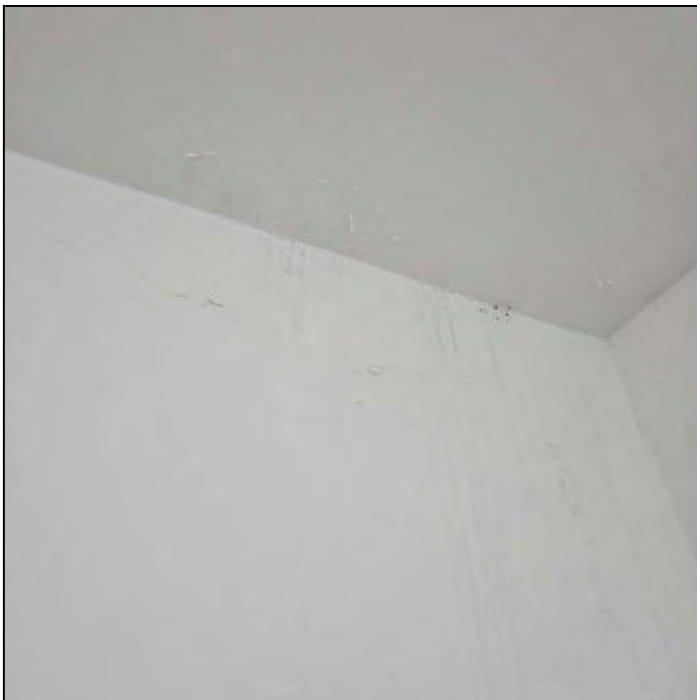

קומת גג



קומת גג



בין קומה 7 ל 8



בין קומה 7 ל 8



בין קומה 7 ל 8



בין קומה 7 ל 8



בין קומה 6 ל7



בין קומה 6 ל7



בין 5 ל6



בין 5 ל6

סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	6.3 ממצא
מועדון דיירים	מיקום
על הקבלן להביא איש מקצוע אשר יאתר את מקורות הרטיבות, לתקן את הנזילה, לייבש את האיזור הרטוב בעזרת תנורים, ולצבוע ולתקן מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין	המלצה
6,780 ש"ח (מחיר ליחידה: 6,780 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	מחיר





דלת כניסה





6.4 ממצא סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות
מיקום חדר עגלות
המלצה על הקבלן להביא איש מקצוע אשר יאתר את מקורות הרטיבות, לתקן את הנזילה, לייבש את האיזור הרטוב בעזרת תנורים, ולצבוע ולתקן מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין
מחיר 4,360 ש"ח (מחיר ליחידה: 4,360 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



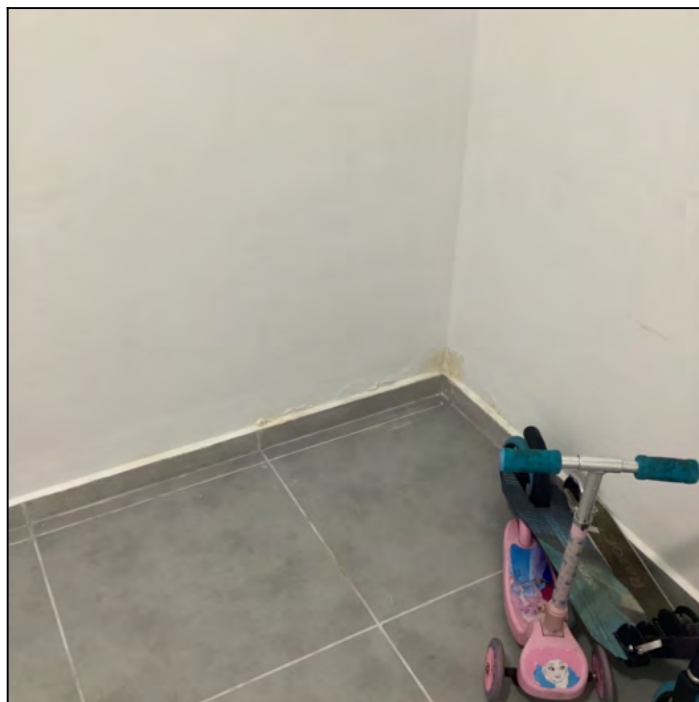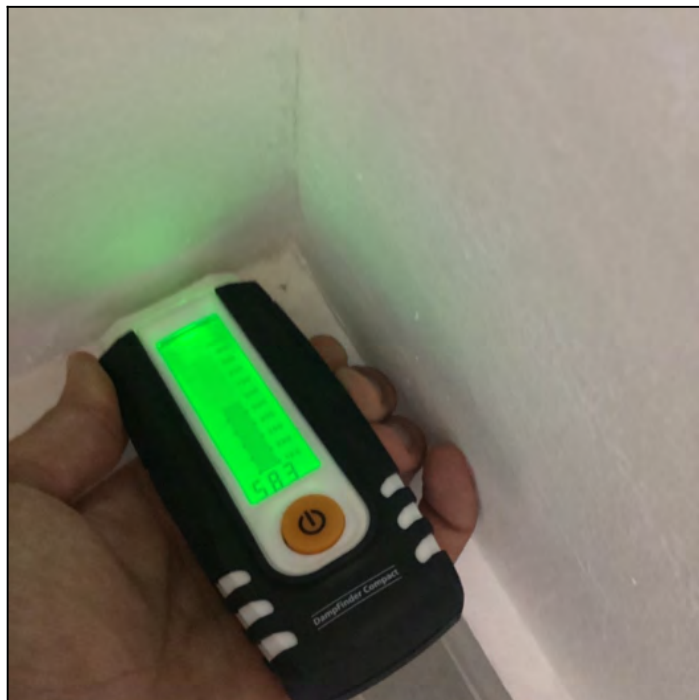


6.5 ממצא	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות
מיקום	חדר משאבות
המלצה	על הקבלן להביא איש מקצוע אשר יאתר את מקורות הרטיבות, לתקן את הנזילה, לייבש את האיזור הרטוב בעזרת תנורים, ולצבוע ולתקן מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין
מחיר	3,190 ש"ח (מחיר ליחידה: 3,190 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



6.6 ממצא סימני רטיבות נמצאו בדירות הבניין	
מיקום	כלל הבניין
הערה	ישנם דירות רבות אשר סובלות מרטיבויות בקירות חיצוניים אשר לא עובר שם צנרת. ההנחה היא שהבעיה נובעת מכך שאיטום החוץ של המבנה לקוי. לא ניתן לתת הערכת מחיר מפני שלא ידוע באילו מקומות באיטום החוץ ישנם ליקויים.
המלצה	נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן את הנזילה ולצבוע מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין



חדר שירות קומה 6 דירה 27

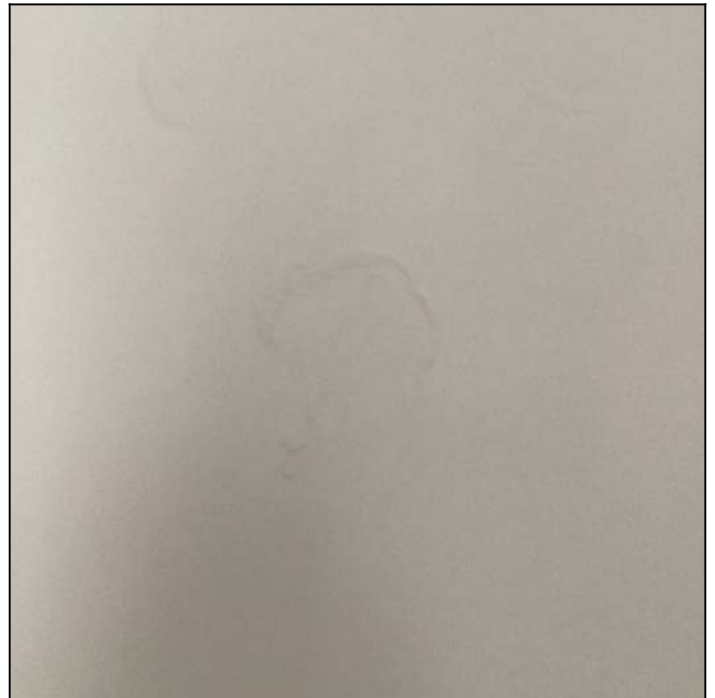

חדר הורים קומה 6 דירה 27



סלון קומה 5 דירה 20



סלון קומה 5 דירה 20



דירה 20




סלון קומה 5 דירה 20




דירה 24




דירה 24

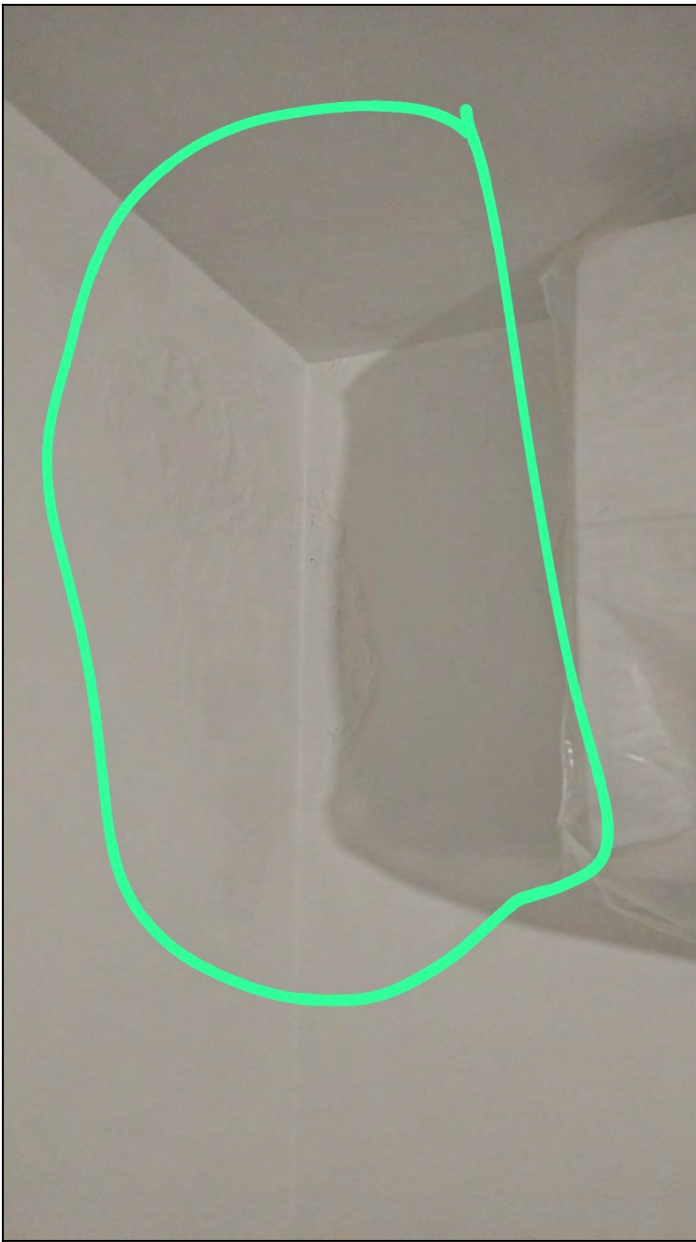

דירה 6

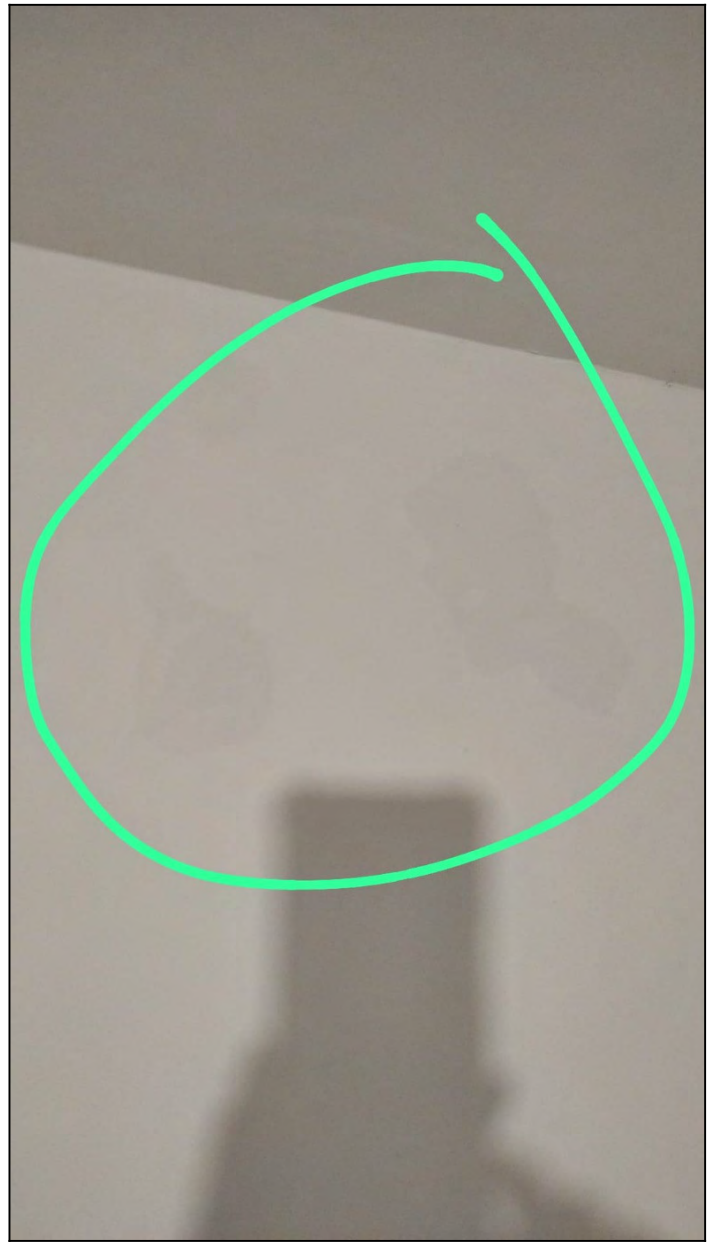

דירה 6

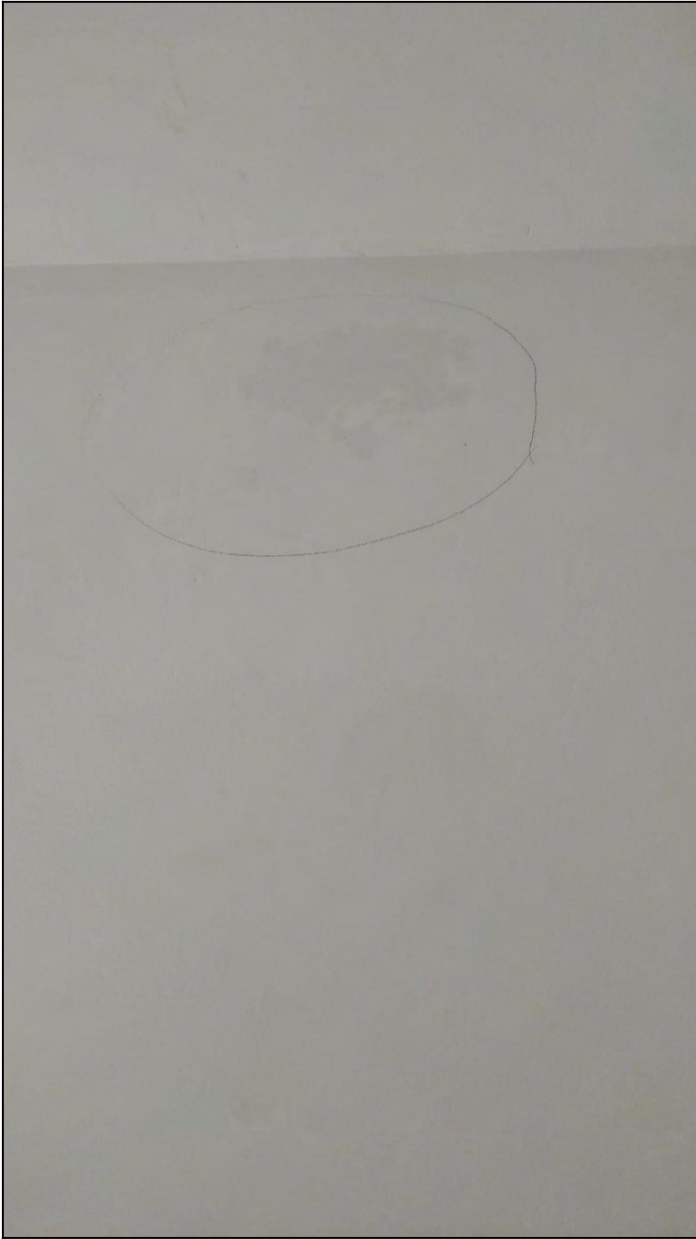

דירה 6



דירה 6




דירה 28



דירה 6



דירה 28

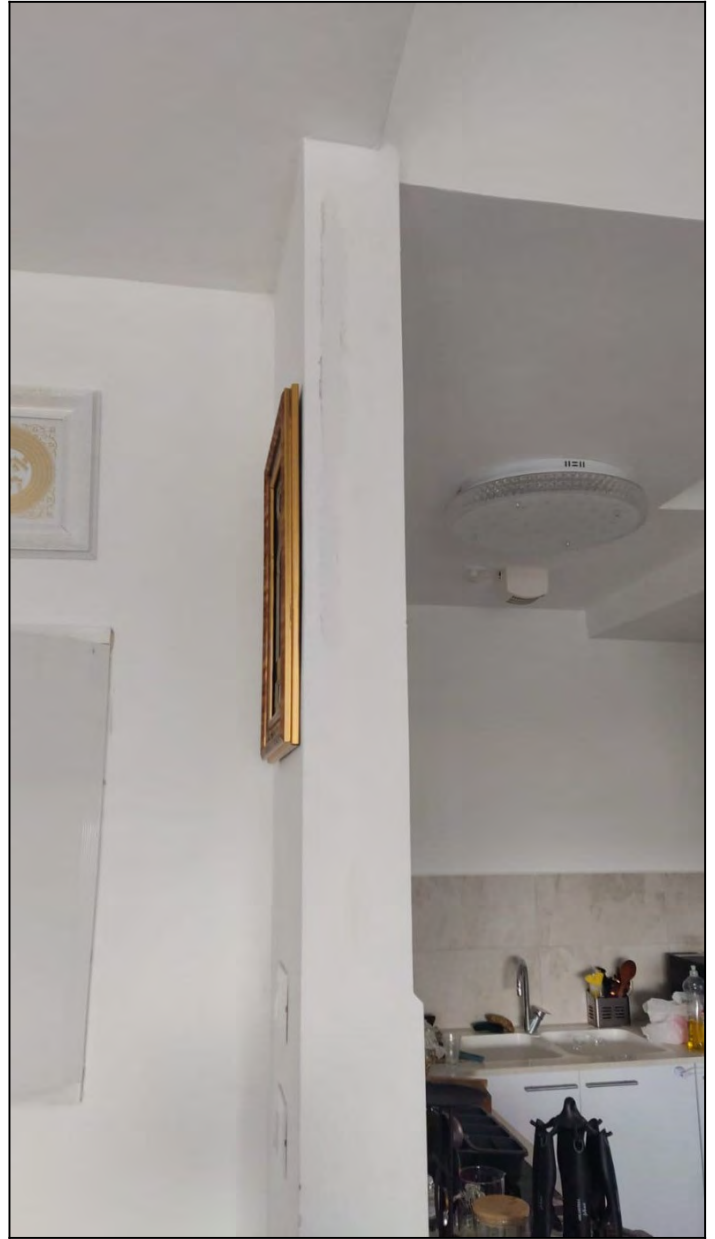

דירה 28



דירה 28



דירה 28



דירה 8



דירה 8



דירה 8



דירה 8




דירה 8



דירה 8

7. חדר מדרגות

7.1 ממצא	שיפוע במדרגה הראשונה בקומה 7
מיקום	מדרגות קומה 7
המלצה	יש לפרק מדרגה ולהרכיבה מחדש בצורה תקנית
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

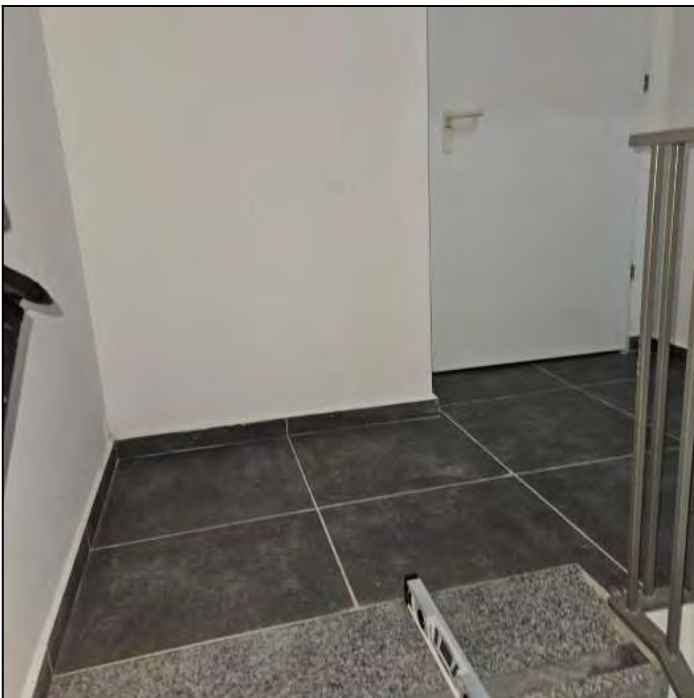

7.2 ממצא	כתם בשלח
מיקום	בין קומה 5 ל 4
המלצה	יש לנקות את הכתם בצורה תקינה ואסתטית
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



8. דלתות אש

8.1 ממצא	דלת לא נתרקת
מיקום	דלת מדרגות בקומת קרקע
המלצה	יש לבצע כיוון הדלת
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



8.2 ממצא	דלת מעוקמת ויש אוויר שעובר מהצד שלה
מיקום	דלת מדרגות קומת קרקע
המלצה	יש לתקן את הדלת ואם לא ניתן יש להחליפה
מחיר	350 ש"ח (מחיר ליחידה: 350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



8.3 ממצא		אביזר נעילה של הדלת לא קיים
מיקום	חדר עגלות	
המלצה	יש להשלים	
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



9. חיפוי אבן טבעית

9.1 ממצא	אבני חיפוי לא מודבקות
מיקום	חוץ
המלצה	יש להדביק אבני חיפוי בצורה תקנית ולהשלים חוסרים במקרה הצורך
מחיר	1,160 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,160 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חניה בפינה



כניסה ראשית ליד אשפה

9.2 ממצא	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)
מיקום	גג תחתון
המלצה	להחליף אבן פגומה באבן חדשה תיקנית מאותו ספק וסוג גוון
תקן	[תקן 2378 חלק 4 סעיף 5.2.3.3]
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5.2.3.3. בדיקות גימור הקיר

לפני פירוק הפיגומים בודקים בבדיקה חזותית את הגימור בבדיקות שלהלן :

- א. רוחב המישקים**
רוחב המישקים יהיה אחיד ויתאים לדרישות התכנון.
- ב. ישרות המישקים**
המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.
- ג. שלמות האבנים**
כל האבנים יהיו שלמות. אבנים שנסדקו או שנפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומות יוסרו ויוחלפו באחרות.
- ד. מילוי המישקים**
כל המישקים יהיו ללא חורים, אם נמצאו בהם חללים הם ימולאו.

9.3 ממצא	פגמים באבן קופינג
מיקום	מועדון דיירים
המלצה	יש להחליף אבן פגומה
מחיר	400 ש"ח (מחיר ליחידה: 400 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



9.4 ממצא		נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)
מיקום	חוץ	
המלצה	להחליף אבן פגומה באבן חדשה תיקנית מאותו ספק וסוג גוון	
תקן	[תקן 2378 חלק 4 סעיף 5.2.3.3]	
מחיר	800ש"ח (מחיר ליחידה: 800ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



חניה בפינה



כניסה

5.2.3.3. בדיקות גימור הקיר

לפני פירוק הפיגומים בודקים בבדיקה חזותית את הגימור בבדיקות שלהלן:

- א. **רוחב המישקים**
רוחב המישקים יהיה אחיד ויתאים לדרישות התכנון.
- ב. **ישרות המישקים**
המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.
- ג. **שלמות האבנים**
כל האבנים יהיו שלמות. אבנים שנסדקו או שנפגעו במהלך העבודה, או שנתגלו כפגומות יוסרו ויוחלפו באחרות.
- ד. **מילוי המישקים**
כל המישקים יהיו ללא חורים, אם נמצאו בהם חללים הם ימולאו.

10. איטום גג/יריעות ביטומניות

10.1 ממצא	שיפוע גג - לא בוצע שיפוע של 1.5% לפחות כלפי ניקוז (קולט) מי גשמים
מיקום	גג תחתון
הערה	מים עומדים אשר יגרמו לחדירה לאורך זמן
המלצה	יש לתקן שיפוע ולבצע לפחות שיפוע של 1.5% כלפי ניקוז (קולט) מי גשמים
תקן	[תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5]
מחיר	2,360 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,360 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



צד מערבי



צד מזרחי

10.2 ממצא	שיפוע גג - לא בוצע שיפוע של 1.5% לפחות כלפי ניקוז (קולט) מי גשמים
מיקום	גג עליון כחלון מערב
הערה	מים עומדים אשר יגרמו לחדירה לאורך זמן
המלצה	יש לתקן שיפוע ולבצע לפחות שיפוע של 1.5% כלפי ניקוז (קולט) מי גשמים
תקן	[תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.2.5]
מחיר	1,000 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,000 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



10.3 ממצא יריעות האיטום לא מקובעות ונמצאו מנותקות מתשתית הגג עקב תשתית לא חלקה - ליקוי שיכול להוביל לחדירת מים אל המבנה
מיקום צמוד לדלת כניסה לגג
המלצה יש להוציא את היריעות ולרתך מחדש בצורה תיקנית למניעת חדירת מים ובדיקת הצפה מחדש לכל הגג
תקן [תקן 1752 חלק 1 סעיף 3.1.1.7]
מחיר 760 ₪ (מחיר ליחידה: 760 ₪, כמות: 1 קומפ')



3.1.1.7. רמת גליות, מישוריות וחלקות

רמת החלקות של שיפועי הגגות תהיה דומה לרמת ההחלקה המתקבלת משימוש במחליק סיבובי ("הליקופטר").

מידות המישוריות, הגליות והחלקות (רמת חספוס) של שכבת השיפועים יעמדו בדרישות סרגל אלה:

- א. עבור סרגל שאורכו 2.00 מ' הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-15 מ"מ;
- ב. עבור סרגל שאורכו 30 ס"מ הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ;
- ג. עבור סרגל שאורכו 5 ס"מ הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-1.5 מ"מ או/וגם לא תהיה גדולה מ-1/3 (שליש) עובי שכבת האיטום המתוכננת.

הערה:

נוסף על דרישות תקן זה, לאחר התקנת מערכת האיטום על גבי תשתית הגג ושיפועיו יש לעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1476 חלק 1. לא תתאפשר הימצאות מים מעבר למותר בתקן הישראלי ת"י 1476 חלק 1.

10.4 ממצא סרגל לא מקובה אשר מאפשר חדירה
מיקום גג עליון
המלצה יש לרתך מחדש
מחיר 550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



11. אינסטלציה סניטרית וניקוז

11.1 ממצא	צינור בדוד פגום
מיקום	קומה 7
המלצה	יש להחליף
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



נזילה בדוד	11.2 ממצא
קומה 1	מיקום
יש לתקן	המלצה
350ש (מחיר ליחידה: 350ש, כמות: 1 קומפ')	מחיר



ארון דוודים ליד דירה 5

12. מעלית

12.1 ממצא	שריטות/פגמים במעלית
<u>מיקום</u>	מעלית
<u>המלצה</u>	יש לתקן חלקים פגומים ובאם לא ניתן יש להחליפם
<u>מחיר</u>	450 ש"ח (מחיר ליחידה: 450 ש"ח, כמות: 1 קומפ')







12.2 ממצא	מעקה יד מתנדנד
מיקום	מעלית
המלצה	יש לקבע מעקה
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



13. דלת כניסה

13.1 ממצא	נעילה תקולה
מיקום	דלת כניסה אחורית
המלצה	יש לתקן
מחיר	250 ש"ח (מחיר ליחידה: 250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



הערכה כספית

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
1	עבודות טיח וצבע				
1.1	סדקים בטיח	1	קומפ'	1500	1,500 ₪
1.2	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.3	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	300	300 ₪
1.4	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.5	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.6	טיח וצבע מתקלפים.	1	קומפ'	420	420 ₪
1.7	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.8	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.9	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.10	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	300	300 ₪
1.11	סדקים בטיח	1	קומפ'	2500	2,500 ₪
1.12	לא בוצע גימור טיח וצבע	1	קומפ'	450	450 ₪
1.13	מראה טיח/צבע לא אחיד.	1	קומפ'	1200	1,200 ₪
1.14	סה"כ עבודות טיח וצבע				9,970 ₪
2	ריצוף				
2.1	אריח שבור	1	קומפ'	350	350 ₪
2.2	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	1050	1,050 ₪
2.3	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני	1	קומפ'	100	100 ₪
2.4	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	350	350 ₪
2.5	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני	1	קומפ'	100	100 ₪
2.6	לא בוצע מילוי רובה באופן תיקני	1	קומפ'	100	100 ₪
2.7	פנלים רחוקים מהקיר ללא איטום	1	קומפ'	750	750 ₪
2.8	סה"כ ריצוף				2,800 ₪
3	חיפוי קרמיקה				

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
3.1	פגמים חיפוי הקרמיקה	1	קומפ'	700	700 ₪
3.2	חסר מילוי בין אריחים (רובה)	1	קומפ'	250	250 ₪
3.3	פגמים חיפוי הקרמיקה	1	קומפ'	700	700 ₪
3.4	פגמים חיפוי הקרמיקה	1	קומפ'	700	700 ₪
3.5	חסר מילוי בין אריחים (רובה)	1	קומפ'	250	250 ₪
3.6	חסר מילוי בין אריחים (רובה)	1	קומפ'	250	250 ₪
3.7	פגמים חיפוי הקרמיקה	1	קומפ'	350	350 ₪
3.8	חסר מילוי בין אריחים (רובה)	1	קומפ'	250	250 ₪
3.9	פגמים חיפוי הקרמיקה	1	קומפ'	700	700 ₪
3.10	סה"כ חיפוי קרמיקה				4,150 ₪
4	אלומיניום				
4.1	דלת ארון דוודים עקומה ולא נסגרת כראוי	1	קומפ'	350	350 ₪
4.2	דלת ארון דוודים עקומה ולא נסגרת כראוי	1	קומפ'	350	350 ₪
4.3	נעילה תקולה	1	קומפ'	150	150 ₪
4.4	פגמים בדלת ארון האלומיניום	1	קומפ'	350	350 ₪
4.5	נעילה תקולה	1	קומפ'	150	150 ₪
4.6	דלת ארון אלומיניום עקומה ולא נסגרת כראוי	1	קומפ'	350	350 ₪
4.7	דלת ארון אלומיניום עקומה ולא נסגרת כראוי	1	קומפ'	350	350 ₪
4.8	נעילה תקולה	1	קומפ'	150	150 ₪
4.9	פגמים בארון האלומיניום	1	קומפ'	250	250 ₪
4.10	מעקה לא מקובע	1	קומפ'	450	450 ₪
4.11	סה"כ אלומיניום				2,900 ₪
5	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				
5.1	תאורה לא פועלת בגג התחתון	1	קומפ'	250	250 ₪
5.2	מתג לא מקובע לקיר	1	קומפ'	120	120 ₪
5.3	פתח חשמל לא סגור	1	קומפ'	300	300 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
5.4	חסר מכסים לשקעים	1	קומפ'	200	200 ₪
5.5	נקודות חשמל פתוחות	1	קומפ'	450	450 ₪
5.6	תאורה לא פועלת	1	קומפ'	240	240 ₪
5.7	חסר סגירה	1	קומפ'	250	250 ₪
5.8	סה"כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				1,810 ₪
6	עבודות איטום וליקויי רטיבות				
6.1	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	1	קומפ'	2560	2,560 ₪
6.2	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	1	קומפ'	8690	8,690 ₪
6.3	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	1	קומפ'	6780	6,780 ₪
6.4	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	1	קומפ'	4360	4,360 ₪
6.5	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	1	קומפ'	3190	3,190 ₪
6.6	סימני רטיבות נמצאו בדירות הבניין		קומפ'		
6.7	סה"כ עבודות איטום וליקויי רטיבות				25,580 ₪
7	חדר מדרגות				
7.1	שיפוע במדרגה הראשונה בקומה 7	1	קומפ'	550	550 ₪
7.2	כתם בשלח	1	קומפ'	250	250 ₪
7.3	סה"כ חדר מדרגות				800 ₪
8	דלתות אש				
8.1	דלת לא נתרקת	1	קומפ'	300	300 ₪
8.2	דלת מעוקמת ויש אוויר שעובר מהצד שלה	1	קומפ'	350	350 ₪
8.3	אביזר נעילה של הדלת לא קיים	1	קומפ'	300	300 ₪
8.4	סה"כ דלתות אש				950 ₪
9	חיפוי אבן טבעית				
9.1	אבני חיפוי לא מודבקות	1	קומפ'	1160	1,160 ₪
9.2	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)	1	קומפ'	500	500 ₪
9.3	פגמים באבן קופינג	1	קומפ'	400	400 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
9.4	נמצאו פגמים באבן (שברים/סדקים/כתמים)	1	קומפ'	800	₪ 800
9.5	סה"כ חיפוי אבן טבעית				₪ 2,860
10	איטום גג/יריעות ביטומניות				
10.1	שיפוע גג - לא בוצע שיפוע של 1.5% לפחות כלפי ניקוז (קולט) מי גשמים	1	קומפ'	2360	₪ 2,360
10.2	שיפוע גג - לא בוצע שיפוע של 1.5% לפחות כלפי ניקוז (קולט) מי גשמים	1	קומפ'	1000	₪ 1,000
10.3	יריעות האיטום לא מקובעות ונמצאו מנותקות מתשתית הגג עקב תשתית לא חלקה - ליקוי שיכול להוביל לחדירת מים אל המבנה	1	קומפ'	760	₪ 760
10.4	סרגל לא מקובה אשר מאפשר חדירה	1	קומפ'	550	₪ 550
10.5	סה"כ איטום גג/יריעות ביטומניות				₪ 4,670
11	אינסטלציה סניטרית וניקוז				
11.1	צינור בדוד פגום	1	קומפ'	500	₪ 500
11.2	נזילה בדוד	1	קומפ'	350	₪ 350
11.3	סה"כ אינסטלציה סניטרית וניקוז				₪ 850
12	מעלית				
12.1	שריטות/פגמים במעלית	1	קומפ'	450	₪ 450
12.2	מעקה יד מתנדנד	1	קומפ'	300	₪ 300
12.3	סה"כ מעלית				₪ 750
13	דלת כניסה				
13.1	נעילה תקולה	1	קומפ'	250	₪ 250
13.2	סה"כ דלת כניסה				₪ 250
14	סה"כ ביניים				₪ 58,340
15	בצ"מ (10%)				₪ 5,834
16	פיקוח הנדסי (10%)				₪ 6,417
17	סה"כ				₪ 70,591
18	מע"מ (17%)				₪ 12,000

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש"ח)
19	סה"כ כולל מע"מ				82,591 ₪

הערות תיקונים:

- במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.
- לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כשבועיים בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בבניין.
- מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

דוח זה מאושר ע"י
מהנדס אלכס דנה,
מנכ"ל לעד הנדסה

