

湖南九嶷职业技术学院  
湖南潇湘技师学院

教

案

本

授课教师：高老师

授课课程：数铣编程与操作

授课班级：15 级中数班

二〇一六——二〇一七 学年 第二学期

湖南九嶷职业技术学院  
湖南潇湘技师学院 授课计划

2016-2017 学年 2 学期

系部: 机电工程系 专业: 数控技术 班级: 15 级中数班

课程: 《数控编程与实习》 上课周数: 17 周学时: 2[3](3)

本学期课时分配表

教学模式	理论		一体化		实习		考核	机动	合计
	讲	实	理	实	理	生			
教学形式	课	验	论	训	论	产			
课时	×	×	30	[48] (48)	×	×	2	2[3] (3)	34[51] (51)

说明:与本课程无关教学模式的各项各打 ×

备注: 1、本课程以前完成学时数: **64[48]48**

2、本课程在以后学期尚余留时数: **[64]48**

3、本课程本学期列为考试(考查)课程: **理论考试 (实习考查)**

4、本课程使用教材名称: **数控机床编程与操作(数控铣床 加工中心分册)**

任课教师: 编写日期: 年 月 日

教研室主任: 编写日期: 年 月 日

系主任: 编写日期: 年 月 日

教务处: 编写日期: 年 月 日

分管领导: 编写日期: 年 月 日

## 学期授课计划说明

### 一、教学目的与要求:

本学期主要在上个学期的基础上学习数控编程中的手工编程,要求学生能熟练运用各种编程方法来解决实际问题,充分把自己的能力及智慧通过编程展示出来。为以后走上工作岗位作好准备。

### 二、用教材、参考书

1、使用教材:《数控机床编程与操作(数控铣床加工中心分册)》沈建峰

2、参考书:《加工中心编程与操作》科学出版社刘加孝主编

《加工中心操作工》中国劳动社会保障出版社杨伟群主编

《加工中心考工实训教程》化学工业出版社吴明友主编

### 三、教学措施

1、采用多媒体、仿真、讨论等教学方法。

2、作业:理论课每周布置一道编程题,仿真每周做习题集上的题目,实习除了完成课题外,还要每个课题写一个实习报告。

3、学生评价采用自评、小组评价、教师评价三结合。

### 四、增删内容

本计划无增删内容。

### 五、本课程与其他课程的关系

本课程是专业课,其他课程是基础,为本课服务。先要学习好《数控加工工艺》、《普铣》、《机械制图》、《机械加工原理》、《专业数学》等课程。在这些课程的基础上再来学习本课程就容易多了,希望同学们多复习这些课程。

### 六、课程计划周数:

授课时间为 2-18 周(第 1 周学生报到注册,第 19 周考试),周课时 8 节。

湖南九嶷职业技术学院  
湖南潇湘技师学院 教师学期授课计划

周次	授课章节内容摘要	教学要求	教具及实验实习材料	作业及参考材料	教学时数	备注
1	教师报到、学生报到变量编程概述					02.13 02.19
2	理论 1、复习导入	复习上学期所学内容	自绘示意图 1	习题 1	2 节	02.20 02.26
3	理论 2、变量编程概述	掌握变量及用变量来编程	自绘示意图 2	习题 2	2 节	02.27 03.05
4	理论 3、变量 Z 向分层	掌握 Z 向分层的应用	自绘示意图 3	习题 3	2 节	03.06 03.12
5	理论 4、椭圆编程	掌握椭圆加工及 while 指令	自绘示意图 4	习题 4	2 节	03.13 03.19
6	理论 5、椭圆弧编程	掌握椭圆弧的加工	自绘示意图 5	习题 5	2 节	03.20 03.26
7	理论 6、局部坐标系	掌握局部坐标系的使用	自绘示意图 6	习题 6	2 节	03.27 04.02
8	理论 7、坐标系旋转(一)	掌握坐标系旋转的使用	自绘示意图 7	习题 7	2 节	04.03 04.09
9	理论 8、坐标系旋转(二)	掌握坐标系旋转的编程	自绘示意图 8	习题 8	2 节	04.10 04.16
10	理论 9、极坐标指令	掌握极坐标指令的使用	自绘示意图 9	习题 9	2 节	04.17 04.23

湖南九嶷职业技术学院  
湖南潇湘技师学院 教师学期授课计划

周次	授课章节内容摘要	教学要求	教具及实验实习材料	作业及参考材料	教学时数	备注
11	理论 10、期中测试	期中测试	自绘示意图 10	习题 10	2 节	04.24 04.30
12	五一放假机动					05.01 05.07
13	理论 11、试卷讲解	复习巩固	自绘示意图 11	习题 11	2 节	05.08 05.14
14	理论 12、孔系变量编程	掌握孔系变量编程技巧	自绘示意图 12	习题 12	2 节	05.15 05.21
15	理论 13、变量周边导圆角	掌握变量周边导圆角编程技巧	自绘示意图 13	习题 13	2 节	05.22 05.28
16	理论 14、自动编程	掌握自动编程的流程	自绘示意图 14	习题 14	2 节	05.29 06.04
17	理论 15、综合练习	了解自动编程的技巧	自绘示意图 15	习题 15	2 节	06.06 06.11
18	理论 16、期末复习	复习	自绘示意图 16	习题 16	2 节	06.12 06.18
19	期末考试、阅卷					06.19 06.25

任课教师: \_\_\_\_\_ 教研室主任: \_\_\_\_\_ 系主任: \_\_\_\_\_

湖南九嶷职业技术学院  
湖南潇湘技师学院 教师学期授课计划

周次	授课章节内容摘要	教学要求	教具及实验 实习材料	作业及参考材料	教学 时数	备注
1	学生报到注册					02.20 02.26
2-4	实习 1、六面四方体加工	掌握平面的加工 掌握六面四方体的加工工艺	数控机床及 相关工具	实习报告 1	[9](9)	02.27 03.12
5-8	实习 2、六面圆槽加工	掌握槽的下刀方式 掌握六面圆槽的加工工艺	数控机床及 相关工具	实习报告 2	[12](12)	03.13 04.09
9-11	实习 3、椭圆加工	掌握椭圆的宏程序 掌握椭圆的加工工艺	数控机床及 相关工具	实习报告 3	[9](9)	04.10 04.30
12	五一放假					05.01 05.07
13-17	实习 4、薄壁配合加工	掌握薄壁的加工工艺 掌握配合件的加工工艺	数控机床及 相关工具	实习报告 4	[15](15)	05.08 06.11
18	复习	复习总结				06.12 06.18
19	期末考试、阅卷					06.19 06.25

任课教师: \_\_\_\_\_ 教研室主任: \_\_\_\_\_ 系主任: \_\_\_\_\_

## 目 录

理论 1 复习上期所学内容 . . . . .	2
理论 2 变量编程概述 . . . . .	8
理论 3 变量 Z 向分层 . . . . .	12
理论 4 椭圆编程 . . . . .	16
理论 5 椭圆弧编程 . . . . .	19
理论 6 局部坐标系 . . . . .	25
理论 7 坐标系旋转 1 . . . . .	30
理论 8 坐标系旋转 2 . . . . .	35
理论 9 极坐标指令 . . . . .	40
理论 10 极坐标指令 . . . . .	45
理论 11 极坐标指令 . . . . .	50
理论 12 孔系变量编程 . . . . .	55
理论 13 变量周边倒圆角 . . . . .	59
理论 14 自动编程 . . . . .	65
理论 15 综合加工 . . . . .	78
理论 16 复习 . . . . .	84
实习 1 六面四方题加工 . . . . .	88
实习 2 六面圆槽加工 . . . . .	92
实习 3 椭圆加工 . . . . .	96
实习 4 薄壁配合件加工 . . . . .	102

# 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 1	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	复习上期所学内容	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、巩固上期的基本指令；  
2、总结上期的编程思路；  
3、总结机床的操作技巧；  
4、了解本期的学习内容及学生情况；

教学重点： 1、巩固上期的基本指令；  
2、总结上期的编程思路；

教学难点： 1、总结上期的编程思路；

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次	15 级中数班
授 课 日 期	2017 年 2 月 20 日 4-5 节

教学后记： 大部分同学能够回忆起所学的知识，达到教学效果。

# 教 案 纸

● 说明介绍	<p style="text-align: center;"><b>理论 1 复习上期所学内容</b></p> <p><b>I 组织教学</b></p> <p>1、集中学生注意力; 2、清查学生人数; 3、维持课堂纪律;</p> <p><b>II 复习导入及主要内容</b></p> <p>1、上学期末考试讲评; 2、了解学生情况;</p> <p><b>III 教学内容及过程</b></p> <p><b>一、本期教学安排</b></p> <p>1、理论教学计划:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 复习导入</li><li>● 变量编程概述</li><li>● 变量 Z 向分层</li><li>● 椭圆编程</li><li>● 椭圆弧编程</li><li>● 局部坐标系</li><li>● 坐标系旋转(一)</li><li>● 坐标系旋转(二)</li><li>● 极坐标指令</li><li>● 期中测试</li><li>● 试卷讲解</li><li>● 孔系变量编程</li><li>● 变量周边导圆角</li><li>● 自动编程</li><li>● 综合练习</li><li>● 期末复习</li></ul>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 教 案 纸

	<p>● 互动提问</p> <p>● 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍</p> <p>● 说明介绍说明 介绍说明介绍说 明介绍说明介绍 说明介绍</p> <p>2、 实习教学计划</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 六面四方体加工</li><li>● 六面圆槽加工</li><li>● 椭圆加工</li><li>● 薄壁配合加工</li></ul> <p>二、 手工编程复习</p> <p>如下面的思维导图 1.1</p> <p>三、 数控机床的操作</p> <p>如下面的思维导图 1.2</p> <p>四、 数控机床指令</p> <p>1、 G 指令</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● G0 G1 G2 G3</li><li>● G17 G18 G19</li><li>● G9 G61 G62 G63 G64</li><li>● G4</li><li>● G20 G21</li><li>● G40 G41 G42</li><li>● G43 G44 G49</li><li>● G90 G91</li><li>● G98 G99</li><li>● G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73 G74 G76</li></ul> <p>2、 M 指令</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● M0 M1 M2 M30</li><li>● M3 M4 M5 M19</li><li>● M6 M7 M8 M9</li><li>● M98 M99</li></ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 教 案 纸

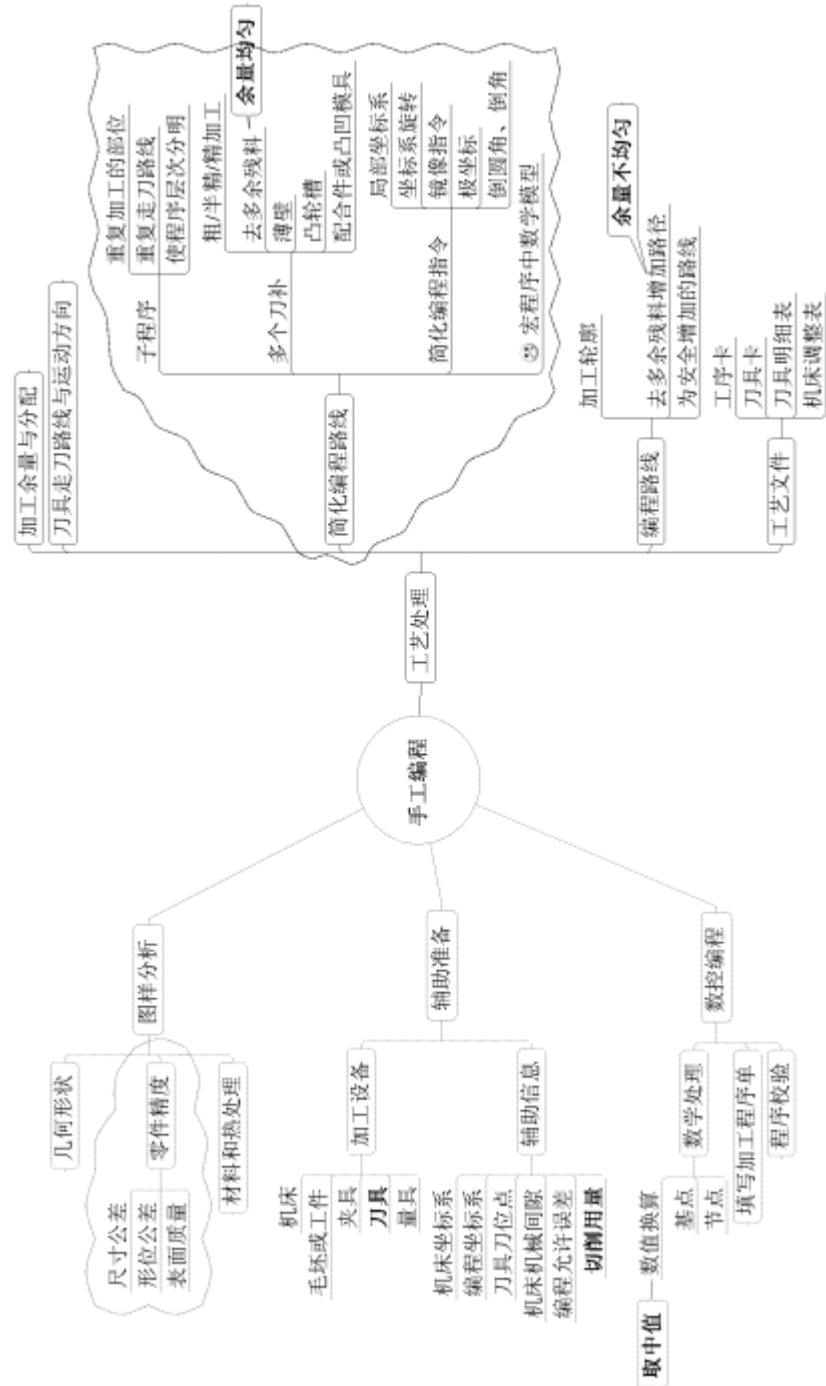


图 1.1 手工编程思维导图

# 教 案 纸

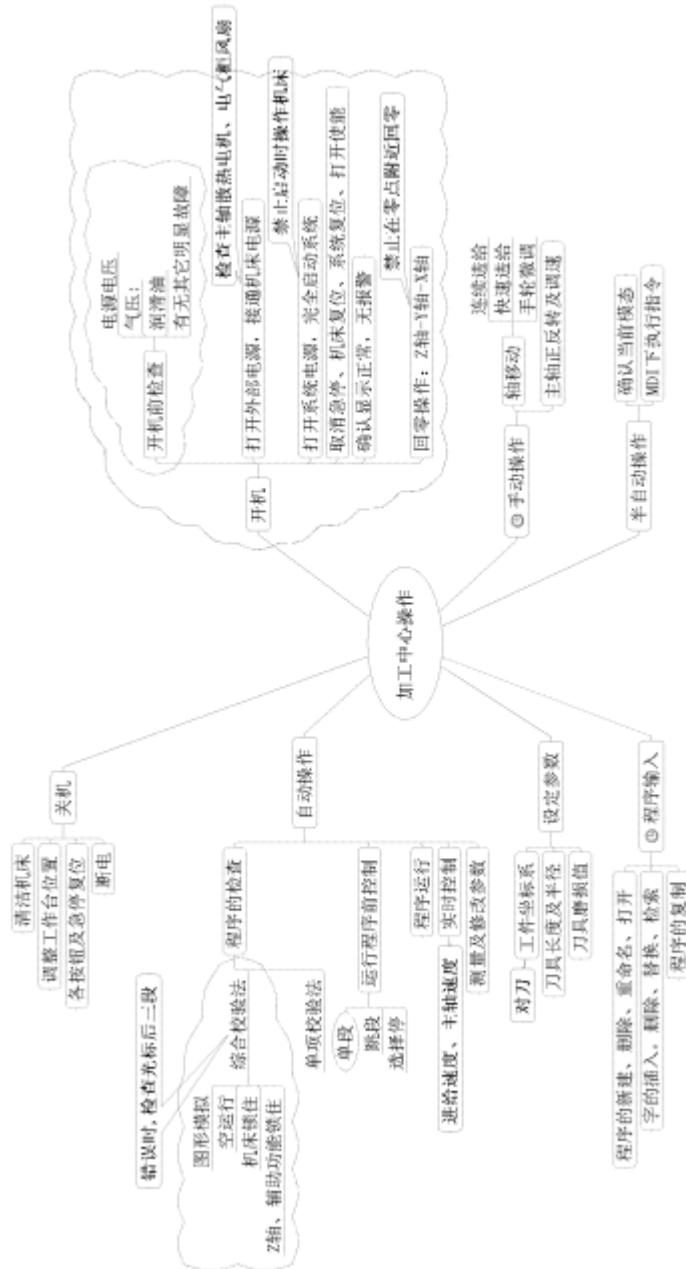


图 1.2 数控机床的操作思维导图

# 教 案 纸

3、其它指令

## 五、常见加工结构

- 平面
- 外轮廓
- (岛屿)
- 孔
- 凸轮槽
- 复杂零件
- 配合零件
- CAD/CAM
- 宏程序
- 其它

## 六、上学期期末试卷分析

### IV 课堂小结

主要复习了数控方面的基本知识。

### V 布置作业

1、自选一零件图,写出其工艺与程序;

2、写出如图所示零件的程序及与工艺;

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 2	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	变量编程概述	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握变量的概念；  
2、掌握变量的赋值于引用；  
3、掌握表达式的使用；  
4、会用变量编程；

教学重点： 1、变量的概念；  
2、表达式的使用；

教学难点： 1、用变量编程；

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 2 月 27 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

	<h2 style="text-align: center;">理论 2 变量编程概述</h2> <p><b>I 组织教学</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、集中学生注意力；</li><li>2、清查学生人数；</li><li>3、维持课堂纪律；</li></ul> <p><b>II 复习导入及主要内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、复习；</li><li>2、了解学生情况；</li></ul> <p><b>III 教学内容及过程</b></p> <p>● 举例说明</p> <p><b>一、 变量与常量</b></p> <p>常量：指其值不变的量。如数值：1、4、6</p> <p>字符：“A”、“b”</p> <p>布尔值：“TURE”、“FALSE”</p> <p>变量：由变量名（变量号）和变量值组成，其值可以改变，变量就是指其值可以改变的量。</p> <p>分析：程序结构相同，如果使用变量，则两个程序可以合为一个程序。</p> <p>长宽圆弧半径深度等都可以使用变量 可以用表达式来指定变量。</p> <p><b>二、 Fanuc 上的变量</b></p> <p>1、变量号（变量名）</p> <p>#1-#33 #100-#199 #500-#999 #1000 以上</p> <p>由变量符号“#”和后面的变量号组成。</p> <p>2、变量的赋值：</p> <p>赋值是指将一个数据赋予一个变量</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 教 案 纸

(1) 在程序中赋值:

#1=10 #2=5+5 #3=#3+1 #5=#7

注意: “=”为赋值号, 并等于号

赋值号“=”两内容不能随意互换, 左边只能是变量, 而右边可有是表达式, 数值或变量.

一个赋值语句只能给一个变量赋值.

可以多次给一个变量赋值, 新变量值将取代原变量值.

赋值表达式的运算顺序与数学运算顺序相同

(2) 在宏程序调用指令中赋值:(不讲)

如 G66 P5000 A10.0 B11.0

A10.0 B11.0 会给 5000 号宏程序中的 #1, #2 赋值

宏调用中的 A B C 与 #1 #2…#20 有一种邦定关系.

(3) 在系统参数中设定变量的值:

Fanuc 中操作如下:

Offset—[下一页]—-[Macro]

#1-#33 #100-#199 #500-#999

3、变量值的范围及小数点

定义变量时, 整数值的小数点可以省略。

如: #100 = 123 变量 #100 的值为 123.000

4、变量值的引用

在程序中使用变量时, 在相应的字后跟上变量号即可. 当用表达式指定变量时, 必须把表达式放在括号中, 如:

G1 X# 1 Y#2

G1 X[-#1-10]

改变变量的符号, 可直接在 # 前面加“-”, 如 G1 X-#1

注意: O N G L P / 后不能使用变量.

程序的修改。

三、 变量的分类

系统变量, 用于系统内部运算时各种数据的存储. #1000 以上, 如刀具当前位置和补偿值等.

用户变量, 包括局部变量与公共变量, 用户可以单独使用, 系统作为处理资料的一部分.

# 教 案 纸

局部变量: #1-#33 , 只能在宏程序中存储数据, 例如运算结果, 断电时, 局部变量清除 (初始值为空)

公共变量: #100-#199(数据断电清除)

#500-#999(数据断电时也不会清除)

公共变量在不同的宏程序中意义相同 (即公共变量对于主程序和从这些主程序调用的每一个宏程序来说是公用的.)

举例说明: 个人的钱包局部的

班上的班费公共的

实例程序的修改: 讲解

## 四、 算术

1. 加减乘除:

#i=#j+#k #i=#j-#k

#i=#j\*#k #i=#j/#k

2. 三角函数:

#i=SIN[#j] #i=COS[#j]

#i=ASIN[#j] #i=ACOS[#j]

#i=TAN[#j] #i=ATAN[#j]/[#k] (可理解为对边/邻边)

注意: 三角函数及反三角函数的数值均以度为单位来指定  
如 90 度 30 分应表示为 90.5 度

3. 开平方根, 舍入, 绝对值:

#i=SQRT[#j] #i=ABS[#j]

#i=ROUND[#j]

4. 指数对数

#i=EXP[#j]

#i=LN[#j]

5. 取整

上取整 #i=FIX[#j]

下取整 #i=FUP[#j]

## 五、 运算顺序与括号

### IV 课堂小结

### V 布置作业

1、自选一零件图, 写出其工艺与程序.

2、写出如图所示零件的程序及与工艺.

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 3	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	变量 Z 向分层	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握用循环来实现 Z 向分层；  
2、掌握条件表达式的确定(加不加“=”);  
3、掌握 if then 的使用；

---

教学重点： 1、循环来实现 Z 向分层；  
2、条件表达式的确定(加不加“=”)

教学难点： 1、条件表达式的确定(加不加“=”)

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 3 月 6 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

● 举例说明	<h2>理论 3 变量 Z 向分层</h2> <p>I 组织教学</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、集中学生注意力;</li><li>2、清查学生人数;</li><li>3、维持课堂纪律;</li></ol> <p>II 复习导入及主要内容</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、变量与常量;</li><li>2、Fanuc 上的变量;</li><li>3、变量的分类;</li><li>4、运算;</li><li>5、运算顺序与括号</li></ol> <p>III 教学内容及过程</p> <p>一、Z 向分层</p> <p>1、基本思路</p> <p>以前 G91+ 子程序。</p> <p>G90 深度用变量，每个深度进行计算。</p> <p>G91 次数用变量，次数递增记数。</p> <p>2、形成循环：</p> <pre>#1=0 N10 #1=#1+4 G90 G1 z-#1 ..... If [#1lt12] goto10</pre> <pre>#1=0 N10 #1=#1+1 G91 g1 z-4.0 ..... If [#1lt3] goto10</pre>
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 教 案 纸

尽量用 G90。

## 3、思考一

如果初始值为 4, 侧程序怎么改

```
#1=4  
N10  
G90 G1 z-#1  
.....  
#1=#1+4  
If [#1      12] goto10
```

讨论分析:

用 LE

结论:

**#1=#1+4** 放在执行之前, 判断的量是当前位置值, 当前值为终点是, 应结束循环, 条件判断用 GT 或 LT

**#4=#4+4** 放在执行之后, 判断的量是下一个位置的值, 下一点为终止值时, 应走到终点后结束循环, 条件判断应用 GE 或 LE。

## 4、思考二

当加工深度为 13mm 时怎么改程序。

方法一: 等分每层加工  $13/4=3.25\text{mm}$

方法二: 第一层加工 1mm 其余  $12/4=3\text{mm}$

**#1=2 #1=#1-3**

注意初始值的更换。

方法三: 每层 4mm 最后一层 1mm

怎么实现?

**#1=0 #1=#1-4 到了 16?**

## 二、 IF Then 指令

格式: if [条件] THEN [指令]

功能: 条件成立时执行 THEN 后的指令

条件不成立时, 跳过后面的指令。

如 if [#1GT13] THEN #1=13

# 教 案 纸

不适合判断的是下一个值,会干涉判断。

## 三、 Z 向分层的应用

```
#l=0  
N10  
#l=#l+4  
If [#l GT 13] then #l=13  
G90 G1 z-#l  
.....  
If [#l lt 13] goto10  
写成while就是：  
#l=0  
While [#l lt 13] D01  
#l=#l+4  
If [#l GT 13] then #l=13  
G90 G1 z-#l  
.....  
END1
```

实例:深度 13

## IV 课堂小结

- 1、Z 向分层
- 2、IF Then
- 3、应用

## V 布置作业

- 1、自选 1 个图进行 Z 向分层应用。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 4	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	椭圆编程	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握用循环来实现 Z 向分层；  
2、掌握椭圆的宏程序思路；  
3、掌握椭圆的宏程序。

教学重点： 1、循环来实现 Z 向分层；  
2、椭圆的宏程序思路。

教学难点： 1、椭圆的宏程序思路。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 3 月 13 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 4 椭圆编程

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

### II 复习导入及主要内容

- 1、Z 向分层;
- 2、IF THEN 指令;
- 3、Z 向分层的应用;

### III 教学内容及过程

#### 一、 非圆曲线的拟合加工

数控机床一般中能作直线插补和圆弧插补. 遇到工件轮廓是非圆曲线的零件时. 常用直线段或圆弧去逼近非圆曲线. 即拟合加工. 只要拟合误差在允许的范围内就行了.

##### 1、 分段

等插补段法 (求最小曲率半径  $R_{min}$ , 求在允许插补误差时的弦长, 求坐标)

等插补误差法 (以起点建立误差圆, 求该圆与曲线的公切线的斜率, 以起点作公切线的平行线, 计算坐标.)

其它方法: (等角度)

##### 2、 用直线拟合

弦线, 割线, 切线

##### 3、 圆弧逼近法

通过三点作圆 (这三点是上面分段中的三个点)

计算圆心

计算坐标

#### 二、 椭圆的数学模型

##### 1、 参数方程

$$X = A * \cos(a)$$

# 教 案 纸

	$Y = B * \sin(a)$ <p>使用角度控制</p> <p>2、 普通方程</p> $\frac{X^2}{A^2} + \frac{Y^2}{B^2} = 1$ <p>可使用 <math>X</math> 控制, 常用于车床</p> <p>三、 流程控制</p> <p>四、 椭圆的宏程序</p> <pre>N100 #3=#3-1 G1 X[#1*COS[#3]] Y[#1*SIN[#3]] IF [#1 GT -180] GOT0100</pre> <p>五、 <b>GOTO</b> 指令</p> <p>无条件转移。</p> <p>IV 课堂小结</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、非圆曲线的拟合加工;</li><li>2、椭圆的数学模型;</li><li>3、流程控制</li><li>4、椭圆的宏程序</li></ol> <p>V 布置作业</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、编写一个比较通用的外圆加工轮廓。。</li></ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 授课课时计划

课程章节及主题	理论 5	授课教师 <u>高老师</u> 签字
	椭圆弧编程	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 siemens 上的变量；  
2、掌握 Siemens 上的 if goto 指令；  
3、掌握 Siemens 上 while endwhile 指令  
4、会用 if then 对变量进行修正。

教学重点： 1、Siemens 上变量、if GOTO；  
2、对变量进行修正。

教学难点： 1、对变量进行修正。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次 授课日期	15 级中数班
	2017 年 3 月 20 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 5 椭圆弧编程

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力；
- 2、清查学生人数；
- 3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

- 1、Z 向分层；
- 2、IF THEN 指令；
- 3、Z 向分层的应用；

### III 教学内容及过程

#### 一、相关内容

##### 1、变量

Fanuc: #1 – #33#100 – #199#500 – #999#1000 以上

Siemens: R1 – R299 开头的系统变量

赋值: Fanuc: #101 = 50

Siemens: #100 = 50

引用: Fanuc X#101X[#101 \* 50]

Siemens X = R101X = R101 \* 50

##### 2、运算

加减乘除

三角函数 Sin[] Sin() Cos[] cos() tan[] tan()

单位: 度

反三角函数: Asin[] Acos[] ATan[] / []

Asin() Acos() Atan2(, )

ASin/ACOS 不能大于 1 其他函数:

平方根: SQRT[] SQRT() 为正

绝对值: ABS[] ABS()

舍入: Round[] Round() 四舍五入

指数: EXP[] exp() A×10<sup>m</sup>

# 教 案 纸

对数:  $LN[] lN() logeA$

取整: 上取整  $Fix[]$  无条件去小数

Siemens 去小数取整  $Trunc()$

下取整  $Fup[]$  进位取整

## 3、 条件表达式

等于: EQ = 小于: LT < 大于 GT > 不等于 NE <> 小于等于 LE <= 大于等于 GE >=

## 4、 流程控制

A、无条件转移

Fanuc: GOTO \_\_\_\_\_

Siemens: GOTO/GOTOB/GOTOF AA

B、有条件转移

Fanuc: if

□□□□□

## GOTO

Siemens: IF 条件表达式 GOTO/GOTOB/GOTOF BB

C、循环

Fanuc: while [条件表达式] D0m

ENDm m 只能为 1、2、3

Siemens: while 条件

Endwhile

## 5、 值的修正

Fanuc: if[条件表达式]then

Siemens: if 条件

Endif

## 二、 椭圆弧加工

参考程序:

零件图如图 5.1 所示:

GX01

G54G17G40G90G64

# 教 案 纸

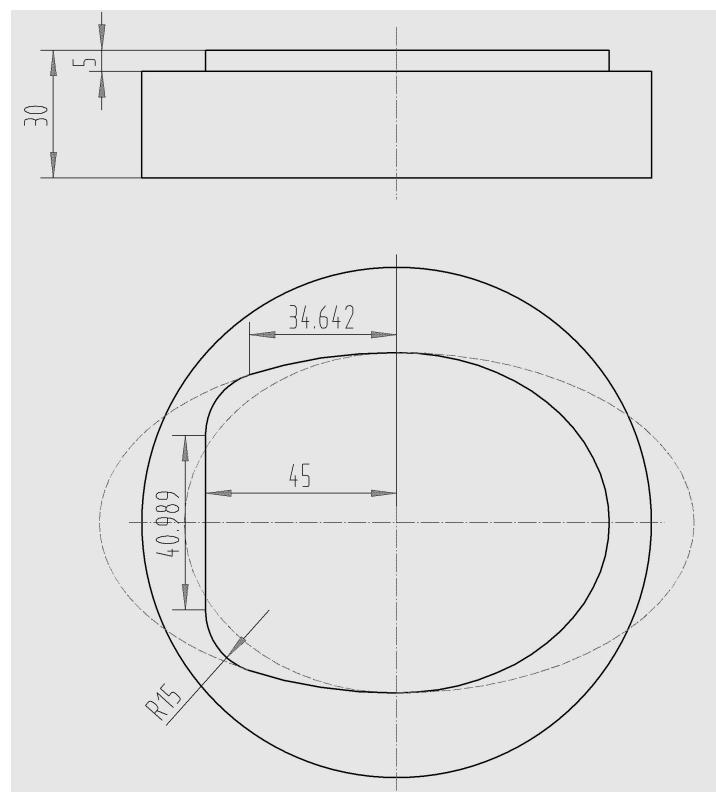


图 5.1 椭圆弧加工

CFC  
T1D1  
M3S500  
G1Z30.F2000  
X-70.Y0  
Z5.0  
Z-5.0F200  
G1G41X-60.0Y-15.D1  
G3X-45.Y0R15.  
G1Y20.495  
R1=ACOS(-34.642/70)  
R2=-R1  
G2 X-34.642 Y=40\*SIN(R1) CR=15.  
WHILE R1 >90  
R1=R1-1  
G1 X=70\*COS(R1) Y=40\*SIN(R1)  
ENDWHILE  
WHILE R1>-90

# 教 案 纸

```
R1=R1-1 G1 X=50*COS(R1) Y=40*SIN(R1)
ENDWHILE
WHILE R1>R2
R1=R1-1
G1 X=70*COS(R1) Y=40*SIN(R1)
ENDWHILE
G2 X-45. Y20.495 R15.
G1 Y0
G3X-60.Y15.R15.
G1G40X-70.Y0
Z30.F2000
M5
M2
```

### 三、 应用实例

正多边形加工思路

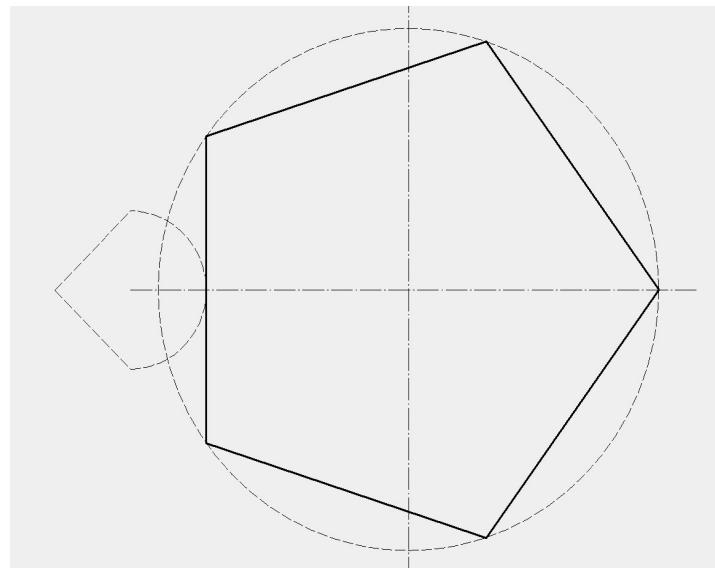


图 5.2 正多边形加工

### IV 课堂小结

- 1、非圆曲线的拟合加工;
- 2、椭圆的数学模型;
- 3、流程控制

# 教 案 纸

## 4、椭圆的宏程序

### V 布置作业

1、编写一个比较通用的外圆加工轮廓。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 6	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	局部坐标系	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 Fanuc 上 G52 指令的格式；  
2、掌握 Siemens 上 Trans 指令的格式；  
3、掌握用局部坐标系指令编程。

教学重点： 1、Fanuc 上 G52 指令的格式；  
2、用局部坐标系指令编程。

教学难点： 1、用局部坐标系指令编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 3 月 27 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 6 局部坐标系

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力；
- 2、清查学生人数；
- 3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

- 1、相关内容；
- 2、椭圆弧加工；
- 3、应用实例；

### III 教学内容及过程

#### 一、 几种坐标系

##### 1、 工件坐标系

G54-G59、G92

G54-G59 是在机床参数中以机床坐标为基准设定工件坐标系

G92 是在程序中以刀具当前位置为基准设定工件坐标系  
一般使用 G54 ~ G59 指令后,就不再使用 G92 指令。

##### 2、 机床坐标系

G53

当需要用机床坐标系编程时,用 G53 指令。

机床坐标系通过回零(回参考点)建立。

如坐标系不对,可通过回零重新建立机床坐标系,机床坐标系原点在机床上是固定的一个点,这个点不会变的。

##### 3、 局部坐标系

G52、Trans

在工件坐标上建立一个子工件坐标系。即局部坐标系。

#### 二、 Fanuc 上局部坐标系

指令格式: G52 X\_ Y\_ Z\_ ; 建立局部坐标系

G52 X0 Y0 Z0 ; 取消局部坐标系。

# 教 案 纸

说明: 其 X、Y 的定义是原坐标系的程序原点到子坐标系的程序原点之向量值。

G52 X0 Y0; => 表示回复到原坐标系。

注意:

- A、局部坐标系设定不改变工件和机床坐标系。
- B、当用 G50 定义工件坐标系时, 如果没有对局部坐标系中的所有轴指定坐标值, 局部坐标系保持不变。如果没有为局部坐标系中的任何轴指定坐标值, 局部坐标系被取消。
- C、G52 暂时取消刀尖半径补偿中的偏移。
- D、在绝对方式紧跟 G52 之后指令一个运动指令。
- E、复位时是否取消局部坐标系取决于参数的设定。当 3402 号参数的第 6 位 (CLR) 或者 1202 号参数 3 位 (RLC) 设为 1 时, 局部坐标系在复位状态被取消。
- F、手动返回参考点是否取消局部坐标系取决于 ZCL 的设定(参数 1201 的第 2 位)。

## 三、Siemens 上的局部坐标系

指令格式:

TRANS X\_ Y\_ Z\_ ; 可编程的偏移, 清除所有有关偏移、旋转、比例系数、镜像的指令

ATRANS X\_ Y\_ Z\_ ; 可编程的偏移, 附加于当前的指令

TRANS; 不带数值清除所有有关偏移、旋转、比例系数、镜像的指令

TRANS/ATRANS 指令要求一个独立的程序段。

## 四、编程实例

在数控机床上加工如图 6.1 所示的零件, 完成工艺分析及加工程序的编写。

1、工件坐标系

2、装夹

3、刀具

φ12 立铣刀

# 教案 纸

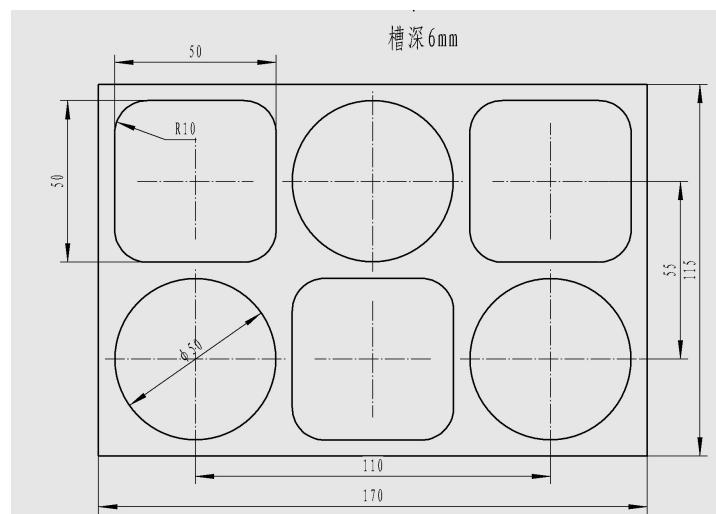


图 6.1 局部坐标系

$\varphi 8$  立铣刀

## 4、加工顺序

## 五、应用实例 2

如图6.2所示,加工 40\*40 矩形凸台,高 3mm, 刀具为  $\Phi 14$  的平底刀。

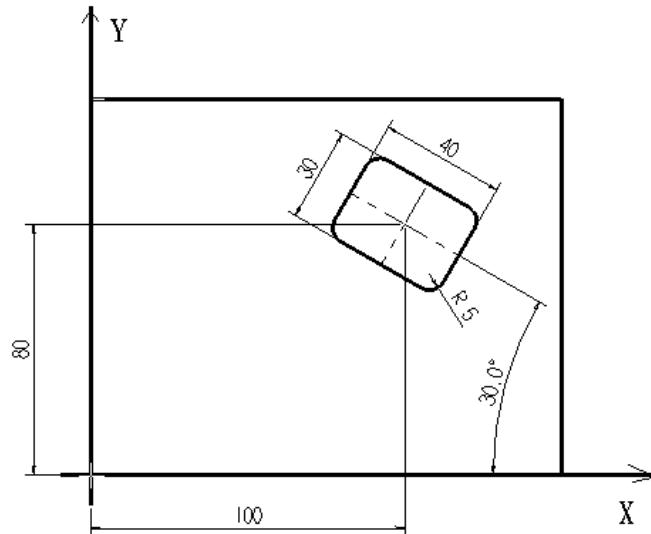


图 6.2 局部坐标系 2

分析:

- 凸台为倾斜形式,可以使用旋转指令编程。
- 凸台四角带圆角,可以使用倒圆角指令编程。

# 教 案 纸

- 使用局部坐标系,将当前工件坐标系移至凸台的中心处。  
加工程序如下:

```
01 (FANUC)
G54G17G90G40
G01Z100F2000
M03S500
G52X100Y80 当前工件坐标系移至凸台的中心处
G68X0Y0R-30 当前工件坐标系顺时针旋转30度
G00X-35Y0
G01Z-3F1000
G01G41X-30Y-10D01
G03X-20Y0R10
G01Y15,R5 倒圆角R5
X20,R5
Y-15,R5
X-20,R2
Y0
G03X-30Y10R10
G01G40X-35Y0
G01Z100F2000
G69 取消坐标系旋转
G52X0Y0 取消坐标系平移
M05
M30
```

## IV 课堂小结

- 1、几种坐标系;
- 2、Fanuc 上的局部坐标系;
- 3、Siemens 上的局部坐标系;
- 4、编程实例。

## V 布置作业

- 1、综合习题一。

## 授课课时计划

课程章节及主题	理论 7	授课教师 <u>高老师</u> 签字
	坐标系旋转 1	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 Fanuc 上的坐标系旋转指令；  
2、掌握 Siemens 上的坐标系旋转指令；  
3、会使用旋转指令编程。

---

教学重点： 1、Fanuc 上的坐标系旋转指令；  
2、Siemens 上的坐标系旋转指令。

教学难点： 1、使用旋转指令编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	2017 年 4 月 10 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 7 坐标系旋转 1

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力；
- 2、清查学生人数；
- 3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

- 1、几种坐标系；
- 2、Fanuc 上的局部坐标系；
- 3、Siemens 上的局部坐标系；
- 4、应用实例；

### III 教学内容及过程

#### 一、 旋转可用于以下几种情况

- 编程轮廓与工件安装面成一定角度。
- 有多个旋转的相同轮廓。
- 同一轮廓上有多个旋转的要素。
- 其它简化程序的地方。

#### 二、 要素及原理

##### 1、 旋转指令的要素

- 旋转平面
- 旋转中心
- 旋转角度

##### 2、 原理

在 CNC 内部对目标点进行转换 (我们不用管它)

$$X' = X * \cos A + Y * \sin A$$

$$Y' = Y * \cos A - X * \sin A$$

上图中的 A 为-45 度(即从  $X - - - - X'$  的方向)

# 教 案 纸

## 三、 Fanuc 指令格式

G17

G18 G68  $\alpha_{\_}$   $\beta_{\_}$  R\_ ; 坐标系旋转开始

G19

: 坐标系旋转模式

: (坐标系被旋转)

G69; 坐标系旋转取消模式

说明:

G17(G18 或 G19): 选择包含有被旋转图形的平面

$\alpha_{\beta}_{\_}$  : 对应当前平面指令 (G17,G18 或 G19) 中的两个轴的绝对指令。

此指令指定了 G68 后面指定旋转中心的坐标。

R\_ : 正值为逆时针方向的角度位移。参数 5400Bit0 指定角度位移是绝对值位移或者由 G 码 (G90 或 G91) 来决定绝对值或相对值。

最小输入增量: 0.001 度

有效数据范围: -360.000 360.000

注意事项:

A、 $\alpha_{\beta}_{\_}$  省略时, 默认的旋转中心为刀具当前位置。

B、程序的开头要加上 G69 安全注销指令。

C、在坐标系旋转后, 执行刀具半径补偿、刀具长度补偿、刀具偏置和其它补偿等, 要在坐标系旋转取消前取消补偿。

D、在坐标系旋转中, 不得执行与坐标系有关的指令。如: G27、G28、G29、G30, G52-G59。

E、坐标系旋转取消 (G69) 后的第一个指令必须用绝对值编程。用增量值则不能正确的执行。

F、坐标系 G68 后的第一个指令应用绝对值编程, 用增量值编程, 则会以刀具当前为中心进行第二次旋转, 如图7.1所示:

G、有多个旋转时, 旋转中的终点应与下一个旋转的启点重合。或者另外增加路径定位。

## 四、 Siemens 指令格式

功能: 在当前的平面 G17 或 G18 或 G19 中执行旋转, 值为 RPL=\_ , 单位为度。

# 教 案 纸

```
N1 G92 X-5000 Y-5000 G69 G17;  
N2 G68 X7000 Y3000 R60000;  
N3 G90 G01 X0 Y0 F200;  
    (G91 X5000 Y5000)  
N4 G91 X10000;  
N5 G02 Y10000 R10000;  
N6 G03 X-10000 I-5000 J-5000;  
N7 G01 Y-10000;  
N8 G69 G90 X-5000 Y-5000 M02;
```

当在N3程序段中指令增量值时的刀具轨迹  
(在括号中)

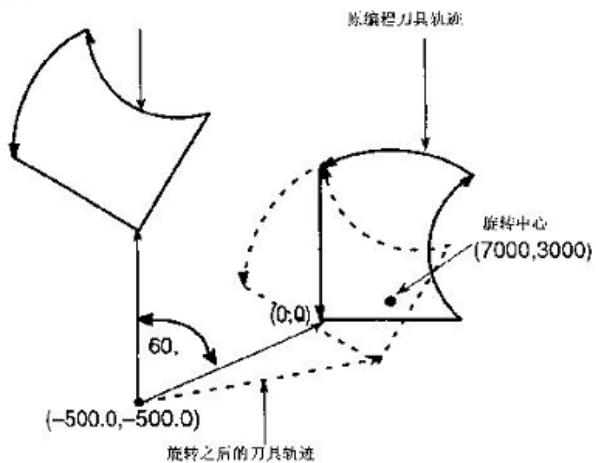


图 7.1 旋转

编程: ROT RPL=\_ 可编程旋转, 删除以前的偏移, 旋转, 比例系数和镜像指令。

AROT RPL=\_; 可编程旋转, 附加于当前的指令

ROT 没有设定值: 删除以前的偏移, 旋转, 比例系数和镜象  
ROT/AROT 指令要求一个独立的程序段。

注意: 旋转中心始终在工件坐标系原点  
工件坐标系原点可以通过 TRANS X\_ Y\_ 进行平移。

## 五、 加工实例

在数控机床上加工如图7.2所示的零件, 完成加工工艺及加工程序的编写: 参考程序:

```
1 02  
2 G54G17G40G49G90  
3 M3S500  
4 G43H1G1Z100.F2000;  
5 G1X40.Y40.  
6 Z5.0  
7 Z0F2000  
8 G68X0Y0R45.
```

# 教 案 纸

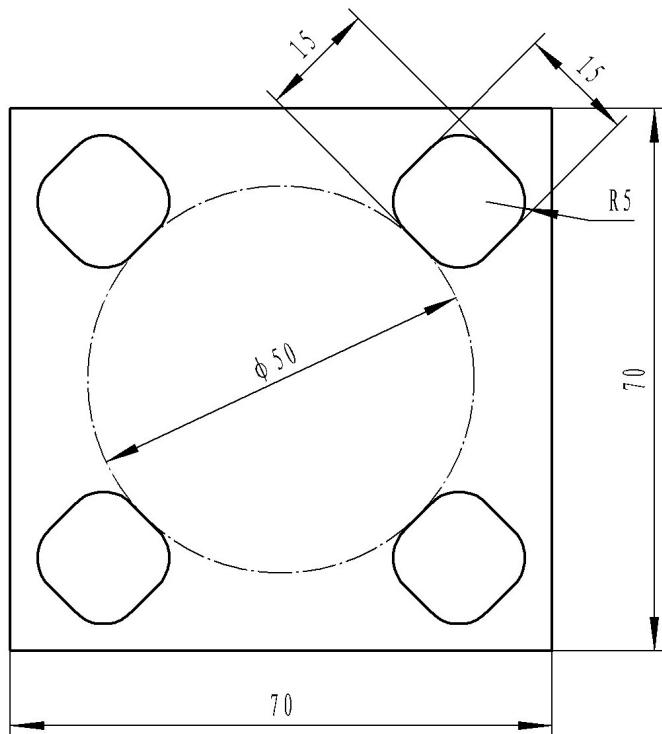


图 7.2 坐标系旋转

9 M98P221  
10 G69

## IV 课堂小结

- 1、旋转可应用场合;
- 2、要素及原理;
- 3、Fanuc 旋转指令格式;
- 4、Siemens 旋转指令格式;
- 5、编程实例。

## V 布置作业

- 1、综合习题一。

## 授课课时计划

课程章节及主题	理论 8	授课教师 <u>高老师</u> 签字
	坐标系旋转 2	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 Fanuc 上的坐标系旋转指令；  
2、掌握 Siemens 上的坐标系旋转指令；  
3、会使用旋转指令编程。

---

教学重点： 1、Fanuc 上的坐标系旋转指令；  
2、Siemens 上的坐标系旋转指令。

教学难点： 1、使用旋转指令编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教材和参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次 授课日期	15 级中数班
	2017 年 4 月 17 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 8 坐标系旋转 2

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力；
- 2、清查学生人数；
- 3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

- 1、几种坐标系；
- 2、Fanuc 上的局部坐标系；
- 3、Siemens 上的局部坐标系；
- 4、应用实例；

### III 教学内容及过程

#### 一、 旋转可用于以下几种情况

- 编程轮廓与工件安装面成一定角度。
- 有多个旋转的相同轮廓。
- 同一轮廓上有多个旋转的要素。
- 其它简化程序的地方。

#### 二、 要素及原理

##### 1、 旋转指令的要素

- 旋转平面
- 旋转中心
- 旋转角度

##### 2、 原理

在 CNC 内部对目标点进行转换 (我们不用管它)

$$X' = X * \cos A + Y * \sin A$$

$$Y' = Y * \cos A - X * \sin A$$

上图中的 A 为-45 度(即从  $X - - - - X'$  的方向)

# 教 案 纸

## 三、 Fanuc 指令格式

G17

G18 G68  $\alpha_{\_}$   $\beta_{\_}$  R\_ ; 坐标系旋转开始

G19

: 坐标系旋转模式

: (坐标系被旋转)

G69; 坐标系旋转取消模式

说明:

G17(G18 或 G19): 选择包含有被旋转图形的平面

$\alpha_{\beta}_{\_}$  : 对应当前平面指令 (G17,G18 或 G19) 中的两个轴的绝对指令。

此指令指定了 G68 后面指定旋转中心的坐标。

R\_ : 正值为逆时针方向的角度位移。参数 5400Bit0 指定角度位移是绝对值位移或者由 G 码 (G90 或 G91) 来决定绝对值或相对值。

最小输入增量: 0.001 度

有效数据范围: -360.000 360.000

注意事项:

A、 $\alpha_{\beta}_{\_}$  省略时, 默认的旋转中心为刀具当前位置。

B、程序的开头要加上 G69 安全注销指令。

C、在坐标系旋转后, 执行刀具半径补偿、刀具长度补偿、刀具偏置和其它补偿等, 要在坐标系旋转取消前取消补偿。

D、在坐标系旋转中, 不得执行与坐标系有关的指令。如: G27、G28、G29、G30, G52-G59。

E、坐标系旋转取消 (G69) 后的第一个指令必须用绝对值编程。用增量值则不能正确的执行。

F、坐标系 G68 后的第一个指令应用绝对值编程, 用增量值编程, 则会以刀具当前为中心进行第二次旋转, 如图8.1所示:

G、有多个旋转时, 旋转中的终点应与下一个旋转的启点重合。或者另外增加路径定位。

## 四、 Siemens 指令格式

功能: 在当前的平面 G17 或 G18 或 G19 中执行旋转, 值为 RPL=\_ , 单位为度。

# 教 案 纸

```
N1 G92 X-5000 Y-5000 G69 G17 ;
N2 G68 X7000 Y3000 R60000 ;
N3 G90 G01 X0 Y0 F200 ;
(G91 X5000 Y5000)
N4 G91 X10000 ;
N5 G02 Y10000 R10000 ;
N6 G03 X-10000 I-5000 J-5000 ;
N7 G01 Y-10000 ;
N8 G69 G90 X-5000 Y-5000 M02 ;
```

当在N3程序段中指令增量值时的刀具轨迹  
(在括号中)

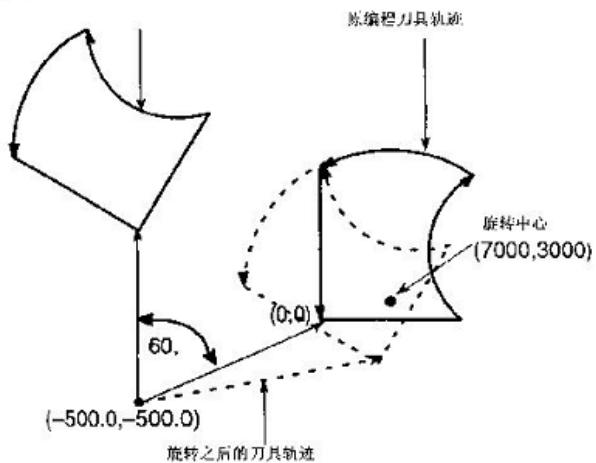


图 8.1 旋转 5

编程: ROT RPL=\_ 可编程旋转, 删除以前的偏移, 旋转, 比例系数和镜像指令。

AROT RPL=\_; 可编程旋转, 附加于当前的指令

ROT 没有设定值: 删除以前的偏移, 旋转, 比例系数和镜象  
ROT/AROT 指令要求一个独立的程序段。

注意: 旋转中心始终在工件坐标系原点  
工件坐标系原点可以通过 TRANS X\_ Y\_ 进行平移。

## 五、 加工实例

在数控机床上加工如图8.2所示的零件, 完成加工工艺及加工程序的编写: 参考程序:

```
1 02
2 G54G17G40G49G90
3 M3S500
4 G43H1G1Z100.F2000;
5 G1X40.Y40.
6 Z5.0
7 Z0F2000
8 G68X0Y0R45.
```

# 教 案 纸

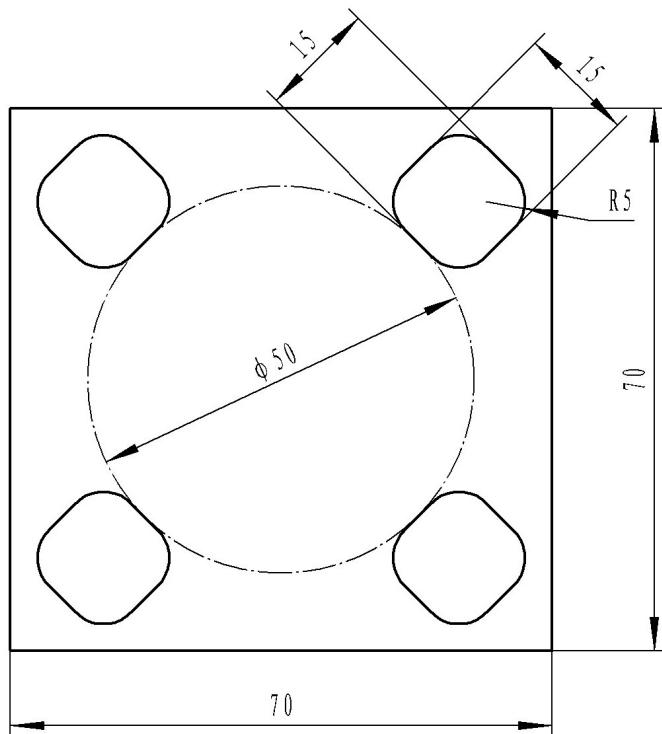


图 8.2 坐标系旋转 3

9 M98P221  
10 G69

## IV 课堂小结

- 1、旋转可应用场合;
- 2、要素及原理;
- 3、Fanuc 旋转指令格式;
- 4、Siemens 旋转指令格式;
- 5、编程实例。

## V 布置作业

- 1、综合习题一。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 9	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	极坐标指令	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 Fanuc 上极坐标指令的使用；  
2、掌握 Siemens 上极坐标指令的使用；  
3、灵活使用极坐标指令进行编程；  
4、掌握加工工艺的分析。

教学重点： 1、极坐标知识和其指令的使用；  
2、对加工轮廓进行处理后再编程。

教学难点： 1、加工轮廓进行处理后再编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 4 月 24 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 9 极坐标指令

### I 组织教学

1、集中学生注意力；

2、清查学生人数；

3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

1、旋转可应用场合；

2、要素及原理；

3、Fanuc 旋转指令格式；

4、Sienes 旋转指令格式；

5、编程实例。

### III 教学内容及过程

#### 一、 加工轮廓的处理

##### 加工轮廓的处理(改路径, 延长)

1、 把加工轮廓进行拆分

A、两个直槽：

标点的坐标, 直角坐标(开放的)

B、小圆弧槽：

标点的坐标, 使用极坐标

C、腰形槽：

标点的坐标, 极坐标

D、扇形台阶

标点的坐标, 极坐标

起点与终点不重合

编程时的处理



E、带翅膀的圆弧槽。

2、 极坐标与直角坐标的互换

$$X = P * \cos A$$

$$Y = P * \sin A$$

# 教 案 纸

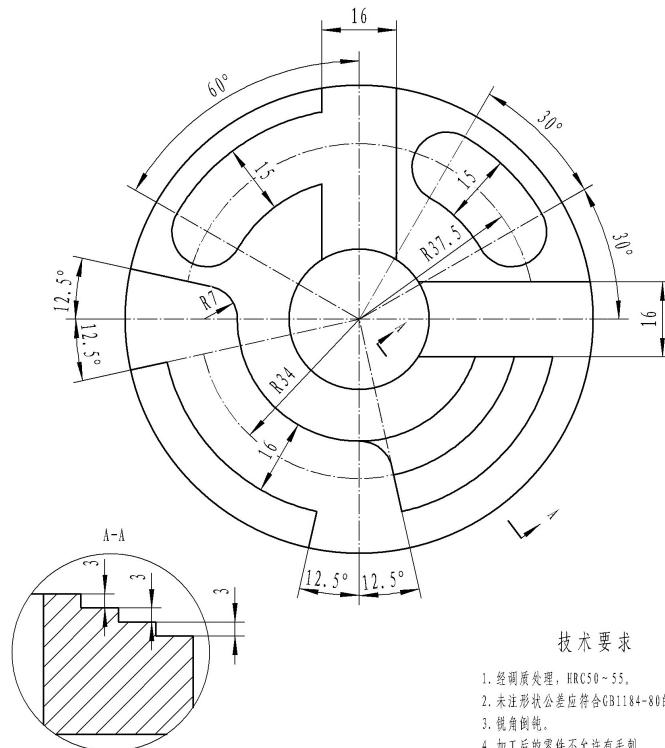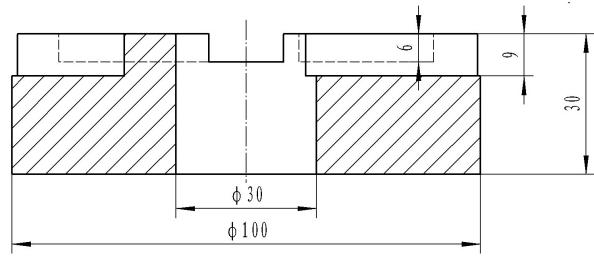

## 技术要求

1. 经调质处理, HRC50~55。
2. 未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
3. 锐角倒钝。
4. 加工后的零件不允许有毛刺。

图 9.1 极坐标实例

# 教 案 纸

$$P = X2 + Y2$$

$$A = a \operatorname{ctan} Y/X$$

## 二、 极坐标

### 1、 Fanuc 上的极坐标

指令格式: G\_\_ G\_\_ G16; 启动极坐标指令(极坐标方式)

G IP\_\_; 极坐标指令

:

G15; 取消极坐标

说明: G\_\_ 极坐标指令的平面选择(G17、G18、G19)

G G90 指定工件坐标系的零点作为极坐标系原点,  
G91 指定当前位置作为极坐标系的原点。

IP\_\_ 指定极坐标系选择平面的轴地址及其值。

第 1 轴: 极坐标半径

第 2 轴: 极坐标角度

用 G90 指定半径, 极点设在工件坐标系原点。

如再用 G90 指定角度, 角度是与 X 轴的夹角

如再用 G91 指定角度, 角度是与当前位置的夹角

用 G91 指定半径, 极点设在刀具当前位置。

如再用 G90 指定角度, 角度是与 X 轴的夹角

如再用 G91 指定角度, 角度是与当前位置的夹角。

限制: A、在极坐标方式中, 对圆弧插补或螺旋线插补(G02, G03)

用 R 指定半径。

在极坐标方式中, 不能用以下指令:

G4、G10、G52、G92、G53、G68、G51

在极坐标方式中不能倒角和倒圆

### 2、 Siemens 上的极坐标

极坐标, 极点定义: G110, G111, G112

A、在直角坐标系中定义极点:

G110/G111/G112 X\_\_ Y\_\_ Z\_\_

B、在极坐标系中定义极点:

G110/G111/G112 AP = \_\_ RP = \_\_

说明:

G110: 相对于刀具最近到达的点(刀具当前位置)定义极点

G111: 相对于当前工件坐标系定义极点

# 教 案 纸

● 比较分析讲解	<p>G112: 相对于上一个有效极点定义极点 在极坐标系中使用极坐标</p> <p>A、G0 AP = __ RP=__ B、G1 AP=__ RP=__ C、G2 AP = __ RP=__ D、G3 AP = __ RP=__ 说明: AP = __: 极角, 极点和目标点之间连线与角度参考方向之间的夹角(第一次角度参考方向线中一条), 取值范围 <math>\pm (0-360)</math>, 当用绝对坐标编程时, 角度为相对于加工平面的水平轴方向, 当用相对坐标编程时, 上一个被编程角度作为参考位置。极角一直保持到新的极角被定义或工件坐标系被改变。 RP = __: 极半径, 极点和目标点之间的距离, 极半径一保持到新的极半径被定义。 所有与极坐标有关的输入必须在单个程序段内编程。用极坐标所定义的位置都可以用 G0 G1 G2 G3 去移动, 极坐系在由 G17/G18/G19 所定义的加工平面内都有效。如果没有极坐标在使用, 有效的工件坐标系的原点有用,</p> <p><b>三、 加工工序</b></p> <p>A、铣上表面 B、铣 <math>\phi 30</math> 通孔(也可钻、扩、镗) C、铣直槽和圆弧 ……由学生自己分析。</p> <p><b>IV 课堂小结</b></p> <p>1、加工轮廓的处理; 2、极坐标; 3、加工工序。</p> <p><b>V 布置作业</b></p> <p>1、自选一零件图, 写出其工艺与程序。</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 10	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	极坐标指令	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 Fanuc 上极坐标指令的使用；  
2、掌握 Siemens 上极坐标指令的使用；  
3、灵活使用极坐标指令进行编程；  
4、掌握加工工艺的分析。

教学重点： 1、极坐标知识和其指令的使用；  
2、对加工轮廓进行处理后再编程。

教学难点： 1、加工轮廓进行处理后再编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 5 月 1 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 10 极坐标指令

### I 组织教学

1、集中学生注意力；

2、清查学生人数；

3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

1、旋转可应用场合；

2、要素及原理；

3、Fanuc 旋转指令格式；

4、Sienes 旋转指令格式；

5、编程实例。

### III 教学内容及过程

#### 一、 加工轮廓的处理

##### 加工轮廓的处理(改路径, 延长)

1、 把加工轮廓进行拆分

A、两个直槽：

标点的坐标, 直角坐标(开放的)

B、小圆弧槽：

标点的坐标, 使用极坐标

C、腰形槽：

标点的坐标, 极坐标

D、扇形台阶

标点的坐标, 极坐标

起点与终点不重合

编程时的处理

E、带翅膀的圆弧槽。

2、 极坐标与直角坐标的互换

$$X = P * \cos A$$

$$Y = P * \sin A$$

# 教 案 纸

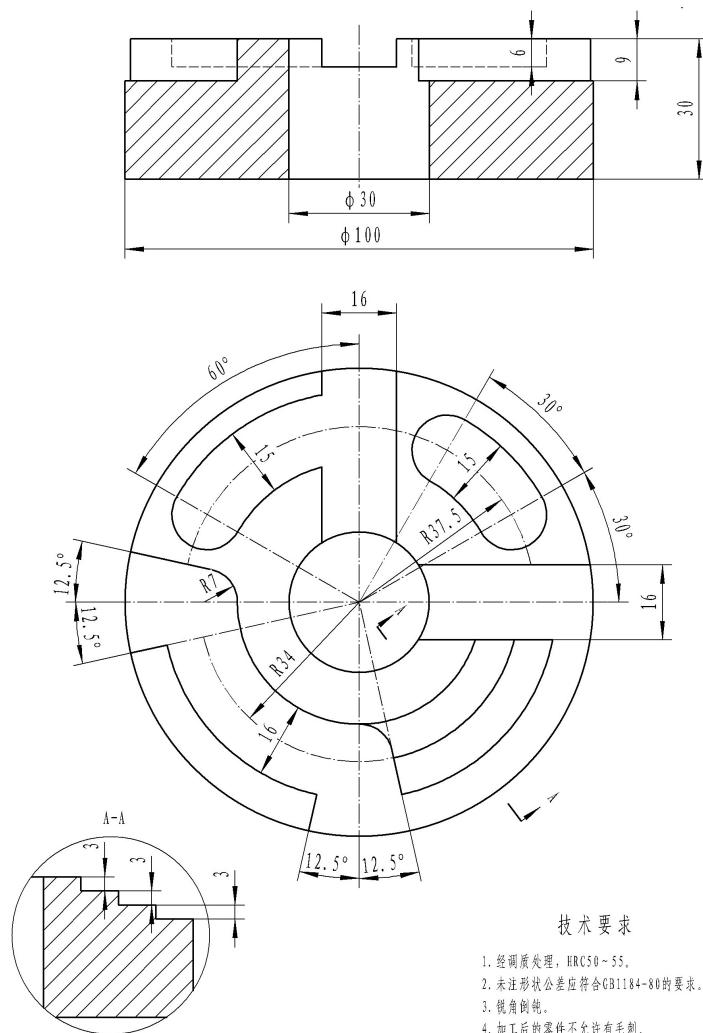


图 10.1 极坐标实例

# 教 案 纸

$$P = X2 + Y2$$

$$A = a \operatorname{ctan} Y/X$$

## 二、 极坐标

### 1、 Fanuc 上的极坐标

指令格式: G\_\_ G\_\_ G16; 启动极坐标指令(极坐标方式)

G IP\_\_; 极坐标指令

:

G15; 取消极坐标

说明: G\_\_ 极坐标指令的平面选择(G17、G18、G19)

G G90 指定工件坐标系的零点作为极坐标系原点,  
G91 指定当前位置作为极坐标系的原点。

IP\_\_ 指定极坐标系选择平面的轴地址及其值。

第 1 轴: 极坐标半径

第 2 轴: 极坐标角度

用 G90 指定半径, 极点设在工件坐标系原点。

如再用 G90 指定角度, 角度是与 X 轴的夹角

如再用 G91 指定角度, 角度是与当前位置的夹角

用 G91 指定半径, 极点设在刀具当前位置。

如再用 G90 指定角度, 角度是与 X 轴的夹角

如再用 G91 指定角度, 角度是与当前位置的夹角。

限制: A、在极坐标方式中, 对圆弧插补或螺旋线插补(G02, G03)

用 R 指定半径。

在极坐标方式中, 不能用以下指令:

G4、G10、G52、G92、G53、G68、G51

在极坐标方式中不能倒角和倒圆

### 2、 Siemens 上的极坐标

极坐标, 极点定义: G110, G111, G112

A、在直角坐标系中定义极点:

G110/G111/G112 X\_\_ Y\_\_ Z\_\_

B、在极坐标系中定义极点:

G110/G111/G112 AP = \_\_ RP = \_\_

说明:

G110: 相对于刀具最近到达的点(刀具当前位置)定义极点

G111: 相对于当前工件坐标系定义极点

# 教 案 纸

<p>● 比较分析讲解</p>	<p>G112: 相对于上一个有效极点定义极点 在极坐标系中使用极坐标 A、G0 AP = __ RP=__ B、G1 AP=__ RP=__ C、G2 AP = __ RP=__ D、G3 AP = __ RP=__ 说明: AP = __: 极角, 极点和目标点之间连线与角度参考方向之间的夹角(第一次角度参考方向线中一条), 取值范围 <math>\pm (0-360)</math>, 当用绝对坐标编程时, 角度为相对于加工平面的水平轴方向, 当用相对坐标编程时, 上一个被编程角度作为参考位置。极角一直保持到新的极角被定义或工件坐标系被改变。 RP = __: 极半径, 极点和目标点之间的距离, 极半径一保持到新的极半径被定义。 所有与极坐标有关的输入必须在单个程序段内编程。用极坐标所定义的位置都可以用 G0 G1 G2 G3 去移动, 极坐系在由 G17/G18/G19 所定义的加工平面内都有效。如果没有极坐标在使用, 有效的工件坐标系的原点有用,</p> <p><b>三、 加工工序</b></p> <p>A、铣上表面 B、铣 <math>\phi 30</math> 通孔(也可钻、扩、镗) C、铣直槽和圆弧 ……由学生自己分析。</p> <p><b>IV 课堂小结</b></p> <p>1、加工轮廓的处理; 2、极坐标; 3、加工工序。</p> <p><b>V 布置作业</b></p> <p>1、自选一零件图, 写出其工艺与程序。</p>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 11	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	极坐标指令	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握 Fanuc 上极坐标指令的使用；  
2、掌握 Siemens 上极坐标指令的使用；  
3、灵活使用极坐标指令进行编程；  
4、掌握加工工艺的分析。

教学重点： 1、极坐标知识和其指令的使用；  
2、对加工轮廓进行处理后再编程。

教学难点： 1、加工轮廓进行处理后再编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 5 月 8 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 11 极坐标指令

### I 组织教学

1、集中学生注意力；

2、清查学生人数；

3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

1、旋转可应用场合；

2、要素及原理；

3、Fanuc 旋转指令格式；

4、Sienes 旋转指令格式；

5、编程实例。

### III 教学内容及过程

#### 一、 加工轮廓的处理

##### 加工轮廓的处理(改路径, 延长)

1、 把加工轮廓进行拆分

A、两个直槽：

标点的坐标, 直角坐标(开放的)

B、小圆弧槽：

标点的坐标, 使用极坐标

C、腰形槽：

标点的坐标, 极坐标

D、扇形台阶

标点的坐标, 极坐标

起点与终点不重合

编程时的处理

E、带翅膀的圆弧槽。

2、 极坐标与直角坐标的互换

$$X = P * \cos A$$

$$Y = P * \sin A$$

# 教 案 纸

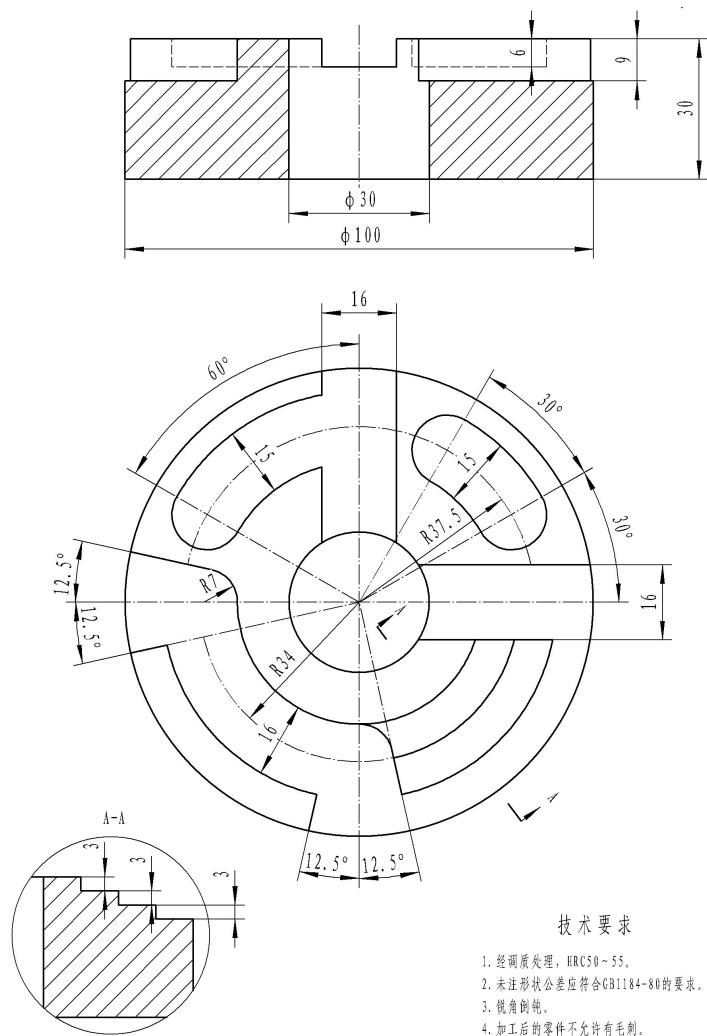


图 11.1 极坐标实例

# 教 案 纸

$$P = X2 + Y2$$

$$A = a \operatorname{ctan} Y/X$$

## 二、 极坐标

### 1、 Fanuc 上的极坐标

指令格式: G\_\_ G\_\_ G16; 启动极坐标指令(极坐标方式)

G IP\_\_; 极坐标指令

:

G15; 取消极坐标

说明: G\_\_ 极坐标指令的平面选择(G17、G18、G19)

G G90 指定工件坐标系的零点作为极坐标系原点,  
G91 指定当前位置作为极坐标系的原点。

IP\_\_ 指定极坐标系选择平面的轴地址及其值。

第 1 轴: 极坐标半径

第 2 轴: 极坐标角度

用 G90 指定半径, 极点设在工件坐标系原点。

如再用 G90 指定角度, 角度是与 X 轴的夹角

如再用 G91 指定角度, 角度是与当前位置的夹角

用 G91 指定半径, 极点设在刀具当前位置。

如再用 G90 指定角度, 角度是与 X 轴的夹角

如再用 G91 指定角度, 角度是与当前位置的夹角。

限制: A、在极坐标方式中, 对圆弧插补或螺旋线插补(G02, G03)

用 R 指定半径。

在极坐标方式中, 不能用以下指令:

G4、G10、G52、G92、G53、G68、G51

在极坐标方式中不能倒角和倒圆

### 2、 Siemens 上的极坐标

极坐标, 极点定义: G110, G111, G112

A、在直角坐标系中定义极点:

G110/G111/G112 X\_\_ Y\_\_ Z\_\_

B、在极坐标系中定义极点:

G110/G111/G112 AP = \_\_ RP = \_\_

说明:

G110: 相对于刀具最近到达的点(刀具当前位置)定义极点

G111: 相对于当前工件坐标系定义极点

# 教 案 纸

● 比较分析讲解	<p>G112: 相对于上一个有效极点定义极点 在极坐标系中使用极坐标</p> <p>A、G0 AP = __ RP=__ B、G1 AP=__ RP=__ C、G2 AP = __ RP=__ D、G3 AP = __ RP=__ 说明: AP = __: 极角, 极点和目标点之间连线与角度参考方向之间的夹角(第一次角度参考方向线中一条), 取值范围 <math>\pm (0-360)</math>, 当用绝对坐标编程时, 角度为相对于加工平面的水平轴方向, 当用相对坐标编程时, 上一个被编程角度作为参考位置。极角一直保持到新的极角被定义或工件坐标系被改变。 RP = __: 极半径, 极点和目标点之间的距离, 极半径一保持到新的极半径被定义。 所有与极坐标有关的输入必须在单个程序段内编程。用极坐标所定义的位置都可以用 G0 G1 G2 G3 去移动, 极坐系在由 G17/G18/G19 所定义的加工平面内都有效。如果没有极坐标在使用, 有效的工件坐标系的原点有用,</p> <p><b>三、 加工工序</b></p> <p>A、铣上表面 B、铣 <math>\phi 30</math> 通孔(也可钻、扩、镗) C、铣直槽和圆弧 ……由学生自己分析。</p> <p><b>IV 课堂小结</b></p> <p>1、加工轮廓的处理; 2、极坐标; 3、加工工序。</p> <p><b>V 布置作业</b></p> <p>1、自选一零件图, 写出其工艺与程序。</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 12	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	孔系变量编程	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握孔系的宏程序加工方法；  
2、掌握孔系的编程思路；  
3、掌握循环嵌套的使用；  
4、分清 Fanuc 与 Siemens 的指令格式。

教学重点： 1、孔系的宏程序；  
2、孔系的编程思路。

教学难点： 1、孔系的编程思路。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 5 月 15 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 12 孔系变量编程

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

### II 复习导入及主要内容

- 1、加工轮廓的处理;
- 2、极坐标;
- 3、加工工序。

### III 教学内容及过程

#### 一、在 Fanuc 上用 G91+K 来实现孔系加工

```
1 O0001
2 G54G17G40G49G90
3 M3S500
4 G1Z30.F2000
5 X0Y0
6 G99G81X20.Y20.Z-20.R5.F80 K6
7 G1Z30.F2000
8 M5
9 M30
```

#### 二、宏程序来实现

```
1 #24= 圆周圆心的X坐标绝对值
2 #25= 圆周圆心的Y坐标绝对值
3 #26= 孔深Z坐标绝对值
4 #18= 快速趋近点R坐标
5 #9= 切削进给速度F
6 #4= 圆半径1
7 #1= 第一孔的角度
8 #2= 增量角B
9 #11= 孔数H
10 G54G17G40G49G90
11 M3S800
12 G52 X#24 Y#25
13 G1 Z30.F2000
14 #8=1
15 WHILE[#8LE#11] DO1
16 #5=#4*COS[#1+[#8-1]*#2]
17 #5=#4*SIN[#1+[#8-1]*#2]
18 G99G81X#5Y#6Z#26R#18F#9
19 #8=#8+1
```

# 教 案 纸

```
20 END1;  
21 G1Z30.F2000  
22 G52 X0 Y0  
23 M5  
24 M30
```

## 三、 方形阵列孔加工

```
1 #1= 矩阵孔群横向中心连线与X轴的夹角  
2 #2= 矩阵孔群横向中心与纵向中心连线角度  
3 #3= 矩阵横向孔中心距  
4 #4= 矩阵纵向孔中心距  
5 #5= 矩阵横向孔数  
6 #6= 矩阵纵向孔数  
7 #9= 切削进给速度 Feed  
8 #18= 固定循环中快速走近R点Z坐标  
9 #24= 圆心X坐标  
10 #25= 圆心Y坐标  
11 #26= 孔深  
12 G54G17G40G49G90  
13 M3S500  
14 G1Z30.F2000  
15 G52 X#24 Y#25  
16 G68 X0 Y0 R#1  
17 #10=1  
18 WHILE[#10LE#6]DO1  
19 #11=1  
20 WHILE[#11LE#6]DO2  
21 IF [[#10AND1]EQ0] GOTO1  
22 #12=#3*[#11-1]+#4*COS[#2]*[#10-1]  
23 #13=#4*SIN[#2]*[#10-1]  
24 GOTO5  
25 N1 #12=#3*[#5-#11]+#4*COS[#2]*[#10-1]  
26 #13=#4*SIN[#2]*[#10-1]  
27 N5 G99 G81 X#12 Y#13 Z#26 r#18 F#9  
28 #11=#11+1  
29 END2  
30 #10=#10+1  
31 END1  
32 G80G1Z30.F2000  
33 G69  
34 G52 X0 Y0  
35 M5  
36 M30
```

## 四、 圆形阵列孔加工

```
1 O0001  
2 #1=40  
3 #2=45  
4 #3=8  
5 #4=10  
6 #5=5
```

# 教 案 纸

```
7 S1000M3
8 G54G90 G1 X0 Y0 Z30
9 G16
10 #6=1
11 WHILE[#6LE#3]DO1
12 #7=1
13 WHILE[#7LE#5]DO2
14 #8=#1/2+[#7-1]*#4
15 #9=[#6-1]*#2
16 G99G81 X#8 Y#9 Z-6 R1 F80
17 #7=#7+1
18 END2
19 #6=#6+1
20 END1
21 G80G1Z30.F2000
22 G15
23 M5
24 M30
```

## 五、混合孔的加工

略

## IV 课堂小结

- 1、在 Fanuc 上用 G91+K 来实现孔系加工；
- 2、宏程序来实现；
- 3、方形阵列孔加工；
- 4、圆形阵列孔加工；
- 5、混合孔的加工。

## V 布置作业

- 1、写出上面的程序；
- 2、从习题集上选做一个。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 13	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	变量周边倒圆角	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握简单零件的倒圆；  
2、掌握相关数学处理；  
3、掌握循环的几个特点；  
4、掌握简单零件的倒角。

教学重点： 1、掌握简单零件的倒圆；  
2、掌握简单零件的倒角。

教学难点： 1、相关数学处理。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 5 月 22 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 13 变量周边倒圆角

### I 组织教学

1、集中学生注意力；

2、清查学生人数；

3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

1、加工轮廓的处理；

2、极坐标；

3、加工工序。

### III 教学内容及过程

#### 一、简单零件的倒角

如图??所示：参考程序：

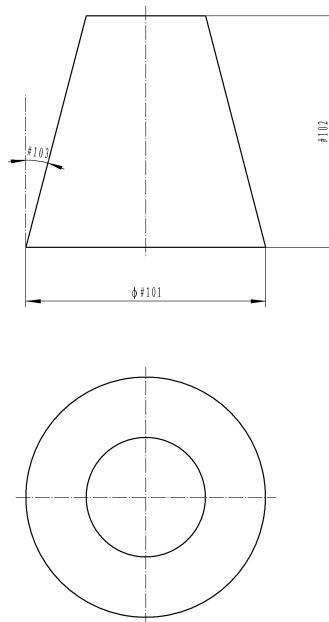


图 13.1 圆锥

1	O0001
2	#101=50
3	#102=20
4	#103=15
5	#104=8
6	#105=0.1

# 教 案 纸

```
7 G54G17G40G49G90
8 M3S500
9 G1Z30.F2000
10 X-[#101/2+#104]Y0
11 Z5.0
12 Z-#102F200
13 #120=#102
14 WHILE[#120 GT 0]DO1
15 #120=#120-#105
16 G1Z-#120
17 #121=#101/2-[#102-#120]*TAN[#103]
18 X-[#121+#104] Y0
19 G2 I[#121+#104]
20 END1
21 G1 Z30.F2000
22 M5
23 M30
```

## 二、写出如图13.2所示零件的宏程序

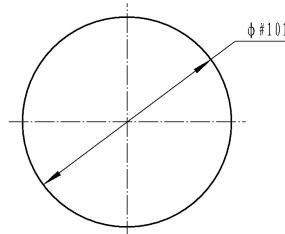
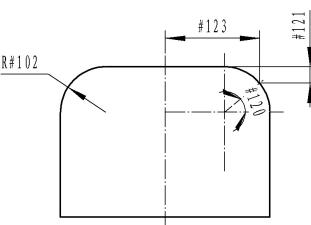


图 13.2 圆角

刀具半径: #103

加工精度: #104

Z 向分层 (用角度控制)

初始值: #120=0

终止值: 90

#121=#102-#102\*sin[#120]

#122=#101/2- [#102-#102\*cos[#120]]

参考程序:

# 教 案 纸

```
1 O0001
2 #101—#104
3 G54G17G40G49G90
4 M3S500
5 G1Z30.F2000
6 X-[#101/2+#103+1]Y0
7 Z5.0
8 Z-#102F200
9 #120=0
10 WHILE[#120LT90]DO1
11 #120=#120+#104
12 #121=#102-#102*sin[#120]
13 G1Z-#121
14 #122=#101/2-[#102-#102*cos[#120]]
15 G1X-[#122+#103]Y0
16 G2I[#122+#103]
17 END1
18 G1Z30.F2000
19 M5
20 M30
```

三、写出如图13.3所示零件的宏程序

：刀具:#105

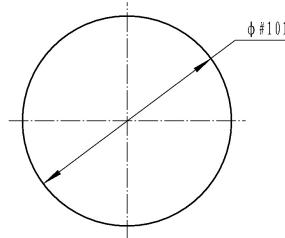
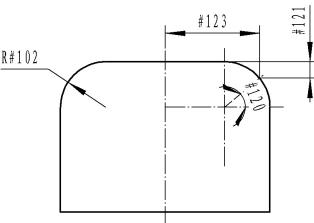


图 13.3 圆角:圆锥

加工精度: #106

角度精度: #107

斜度:

Z 向分层: 用长度控制

# 教 案 纸

初始值: #121=#102  
终止值为: #102-#131  
 $\#131=\#102-\#103+\#103*\text{SIN}[\#104]$   
 $\#122=\#101-[\#102-\#121]*\text{TAN}[\#121]$   
圆角:  
Z 向分层: 用角度控制  
初始值: #120=#104  
终止值: 90  
 $\#121=\#103-\#103*\text{sin}[\#120]$   
 $\#122=\#132+\#103*\text{cos}[\#120]$   
 $\#132=\#103-\#131*\text{tan}[\#103]-\#102*\text{cos}[\#103]$   
参考程序:

```
1 O0001
2 #101——#107
3 G54G17G40G49G90
4 M3S500
5 G1Z30.F2000
6 X-[#101+#105+2] Y0
7 Z5.0
8 Z-#102F200
9 #121=#102
10 #131=#102-#103+\#103*SIN[#104]
11 WHILE[#121GT#131]DO1
12 #121=#121-#106
13 IF[#121LT#131]THEN#121=#131
14 G1Z-#121
15 #122=#101-[#102-#121]*TAN[#121]
16 X-[#122+#105]Y0
17 G2I[#122+#105]
18 END1
19 #132=#103-#131*tan[#103]-#102*cos[#103]
20 #120=#104
21 WHILE[#120LT90]DO1
22 #120=#120+#107
23 IF[#120GT90]THEN#120=90
24 #121=#103-#103*SIN[#120]
25 #122=#132+\#103*COS[#120]
26 G1Z-#121
27 X-[#122+#105]Y0
28 G2I[#122+#105]
29 END1
30 G1Z30.F2000
31 M5
32 M30
```

# 教 案 纸

## IV 课堂小结

- 1、简单零件的倒角;
- 2、宏程序实例 1;
- 3、宏程序实例 2。

## V 布置作业

- 1、写出上面的程序;
- 2、从习题集上选做一个。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 14	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	自动编程	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、程序的传输；  
2、程序的 dnc 加工；  
3、自动编程刀路。

---

教学重点： 1、程序的传输；  
2、自动编程刀路。

教学难点： 1、自动编程刀路。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 5 月 29 日 4-5 节

教学后记：

---

# 教 案 纸

## 理论 14 自动编程

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

### II 复习导入及主要内容

- 1、简单零件的倒角;
- 2、宏程序实例 1;
- 3、宏程序实例 2。

### III 教学内容及过程

#### 一、数据线的接法

##### RS232 通讯电缆

RS-232 是美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,全称是 EIA-RS-232(简称 232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。

RS-232C 标准(协议),232 是标识号,C 代表 RS232 的最新一次修改(1969 年),在这之前,还有 RS232B、RS232A

##### FANUC 机床 25PIN 电脑 9PIN

Tx(02) ----->----- Rx(02)

Rx(03) -----<----- Tx(03)

GND(07) ----- GND(05)

RTS(04)-CD(08)--->--- CD(01)-CTS(08)

CTS(05) -----<----- DTR(04)

DSR(06)<-DTR(20)--->--- DSR(06)

屏蔽 ----- 屏蔽

简化:(不能硬握手)

Tx(02) ----->----- Rx(02)

Rx(03) -----<----- Tx(03)

GND(07) ----- GND(05)

# 教 案 纸

	<p>CD(08)-DSR(6)&lt;-DTR(20) CD(1)DTR(4)-&gt;DSR(6) RTS(4)-&gt;CTS(5) RTS(7)-&gt;CTS(8)</p> <p>屏蔽 ----- 屏蔽</p> <p>Siemens 9PIN 电脑 9PIN (只能使用硬握手)</p> <p>Rx(02)---&lt;---Tx(03)</p> <p>Tx(03)---&gt;---Rx(02)</p> <p>DTR(04)---&gt;---DSR(06)</p> <p>GND(05)-----GND(05)</p> <p>DSR(06)---&lt;---DTR(04)</p> <p>RTS(07)---&gt;---CTS(08)</p> <p>CTS(08)---&lt;---RTS(07)</p> <p>Siemens 25PIN 电脑 9PIN (只能使用硬握手)</p> <p>Rx(02)---&lt;---Tx(03)</p> <p>Tx(03)---&gt;---Rx(02)</p> <p>DTR(06)---&gt;---DSR(06)</p> <p>GND(07)-----GND(05)</p> <p>DSR(20)---&lt;---DTR(04)</p> <p>RTS(05)---&gt;---CTS(08)</p> <p>CTS(04)---&lt;---RTS(07)</p> <p>其中：</p> <p>Tx 发送数据(发) Rx 接受数据(收)</p> <p>DTR 数据终端准备(发) DSR 数据准备好(收)</p> <p>RTS 请求发送 CTS 清除发送</p> <p>CD 数据载波检测</p> <p>Tx、DTR 和 RTS 信号是由数据终端设备(DTE)产生的, Rx、DSR、CTS、DCD 信号是由数据通信设备(DCE)产生的。</p> <p>DCE(如打印机)---DTE(如服务器)</p> <p>连接两个 DTE 设备需要一个虚拟调制解调器来充当 DCE, 需交换相应的信号(TD-RD, DTR-DSR, and RTS-CTS), 就是上面的接法。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 教 案 纸

握手是在通信电路建立之后，信息传输开始之前。握手用于达成参数，如信息传输率，字母表，奇偶校验，中断过程，和其他协议特性。

软件握手 (XON/XOFF) ——握手通过交换的打印机与通过在传输服务器之间的控制代码来实现的并分别接收行。数据通讯设备的数据缓冲区满时它会发送通知服务器的打印处理器的 XOFF 暂停输出。当缓冲区可用空间的更多的数据时发送一个 XON 字符，并且服务器将继续发送到下一个 XOFF。XON/XOFF 可以工作于 3 线的接口

硬件握手 (RTS/CTS) ——使用信号电压级别的信号进行控制，要求数据终端就绪 (DTR) 针 20 在打印机清除发送 (CTS) 针 5 和在服务器上的数据集就绪 (DSR) 6 针连接上。当打印机数据缓冲区填充时，固定 20, DTR, 电压级别从更改高为低。这将指示服务器以停止发送数据。当缓冲区可用空间的更多的数据时 DTR 电压级别切换高，并在服务器继续发送到下一个 DTR 电压拉。

相关参数：

- 波特率 (又称鲍率): 是指从一设备发到另一设备的波特率，即每秒钟多少位元 bits per second (bit/s)。典型的波特率是 300, 1200, 2400, 9600, 115200, 19200 等 bit/s。一般通信两端设备都要设为相同的波特率，但有些设备也可以设置为自动检测波特率。

- 奇偶校验 (Parity): 是用来验证数据的正确性。奇偶校验一般不用，如果使用，那么既可以让奇校验 (Odd Parity) 也可以做偶校验 (Even Parity)。奇偶校验是通过修改每一发送字节 (也可以限制发送的字节) 来工作的。如果不作奇偶校验，那么数据是不会被改变的。在偶校验中，因为奇偶校验位会被相应的置 1 或 0 (一般是最高位或最低位)，所以数据会被改变以使得所有传送的数位 (含字符的各数位和校验位) 中“1”的个数为偶数；在奇校验中，所有传送的数位 (含字符的各数位和校验位) 中“1”的个数为奇数。奇偶校验可以用于接受方检查传输是否发生错误——如果某一字节中“1”的个数发生了错误，那么这个字节在传输中一定有错误发生。如果奇偶校验是正确的，那么要么没有发生错误要么发生了偶数个的错误。如果使用者选择资料长度为 8 位元，则因为没有多余的位元可被用来作为同位元，因此就叫做“无

# 教 案 纸

位元(Non Parity)”。

- 停止位: 是在每个字节传输之后发送的, 它用来帮助接受信号方硬件重同步, 即把同步讯号与资料混和之后, 使用同一条传输线来传输。比如资料 11001010 被传输时, 资料的前后就需加入 Start(Low) 以及 Stop(High) 等两个位元, Start 讯号固定为一个位元, 但 Stop 停止位元则可以是 1、1.5 或者是 2 位元。

## 二、 传输过程

设定好两边的参数:

Siemens 参数 Fanuc 参数

PC 参数

传输程序:

Fanuc:

Siemens

%\_N\_name\_MPF 或%\_N\_name\_SPF

;PATH=/\_DIR\_MPF

## 三、 DNC 在线加工

Fanuc 存储卡的使用

(一).CF 卡初期格式化步骤:

1 将 NC 的 I/O 频道设定为 4, 设定页面按【setting】进入, 如图14.1所示:

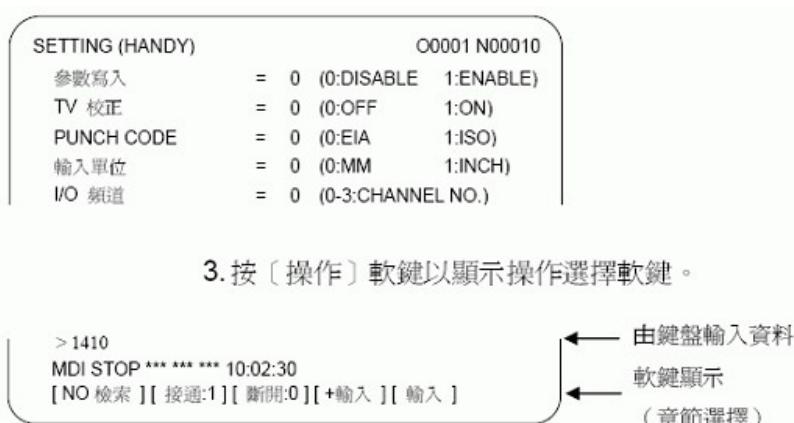


图 14.1 频道设定

2 关闭 CNC 系统及机台总电源;

# 教 案 纸

3 打开机台电控箱, 将安装好的 PCMCIA 接口的 CF 卡插入到 FANUC 0i 主机的【CNMC】插槽, 安装时注意方向, 不可用力过猛; 如图14.2所示。

- (1)从存储卡的插入口按图的方向把存储卡轻轻插入。
- (2)存储卡上有插入导槽, 若方向反了, 不能插入。请不要搞错卡的上、下向。

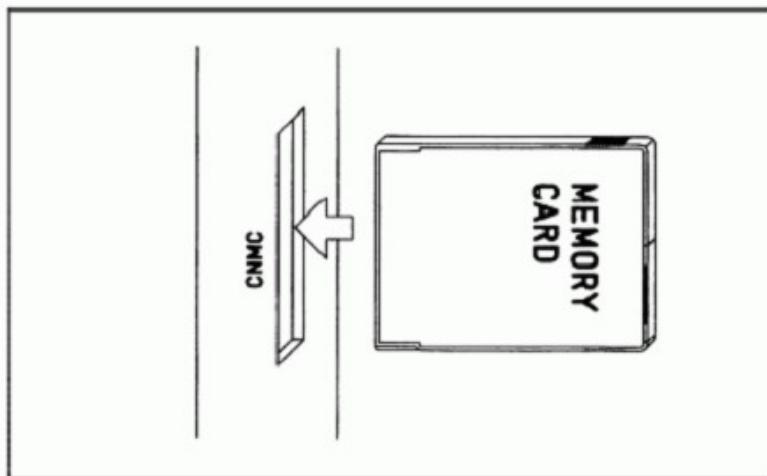


图 14.2 插入 PCMCIA 卡

4 进入 NC 的 BOOT 界面, 方法为: 同时按住屏幕下方最右边的两个软建, 如图14.3所示:



图 14.3 进入 BOOT 界面 1

同时开启 NC 电源, 直到出现如图14.4的画面:

格式化完成后, 退出 BOOT 界面, 重启系统, 退出步骤如图14.5所示:


如果一切正常, 格式过的 CF 卡, 就可以在 FANUC0i 系统中使用了。如程式的存储, 备份, 调用等。

## (二). PCMCIA 卡在 FANUC0i 系统上的使用

Oi-MB PCMCIA 读取程序操作步骤, 如图14.6所示。

将 NC 记忆体的资料拷贝到 (M-CARD) 的步骤, 如图14.7所示。

# 教 案 纸

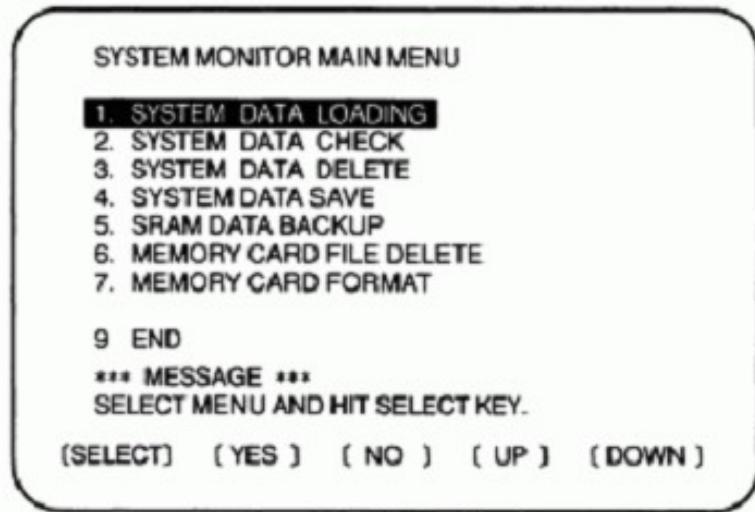

## MEMORY CARD FORMAT 功能

### 功能

可以进行存储卡的格式化。买了存储卡第1次使用时或电池没电了，存储卡的内容被破坏时，需要进行格式化。

### 操作步骤

①从 SYSTEM MONITOR MAIN MENU 中选择“7.MEMORY CARD FORMAT”。

②为了确认，显示以下信息。请按 (YES) 键。

\*\*\* MESSAGE \*\*\*  
MEMORY CARD FORMAT OK ? HIT YES OR NO.

③格式化中显示如下信息。

\*\*\* MESSAGE \*\*\*  
FORMATTING MEMORY CARD.

④正常结束时，显示以下信息。请按 (SELECT) 键。

\*\*\* MESSAGE \*\*\*  
FORMAT COMPLETE. HIT SELECT KEY.

图 14.4 进入 BOOT 界面 2

### 功能

结束引导系统，起动 CNC。

### 操作步骤

在 MAIN MENU 画面，若选择“10.END”，则显示“ARE YOU SURE? HIT YES OR NO.”。若结束引导系统，起动 CNC 时，请按软键 (YES)，否则按 (NO) 键，不结束。

\*\*\* MESSAGE \*\*\*  
ARE YOU SURE ? HIT YES OR NO.  
[SELECT][YES][NO][UP][DOWN]

图 14.5 格式化

# 教 案 纸

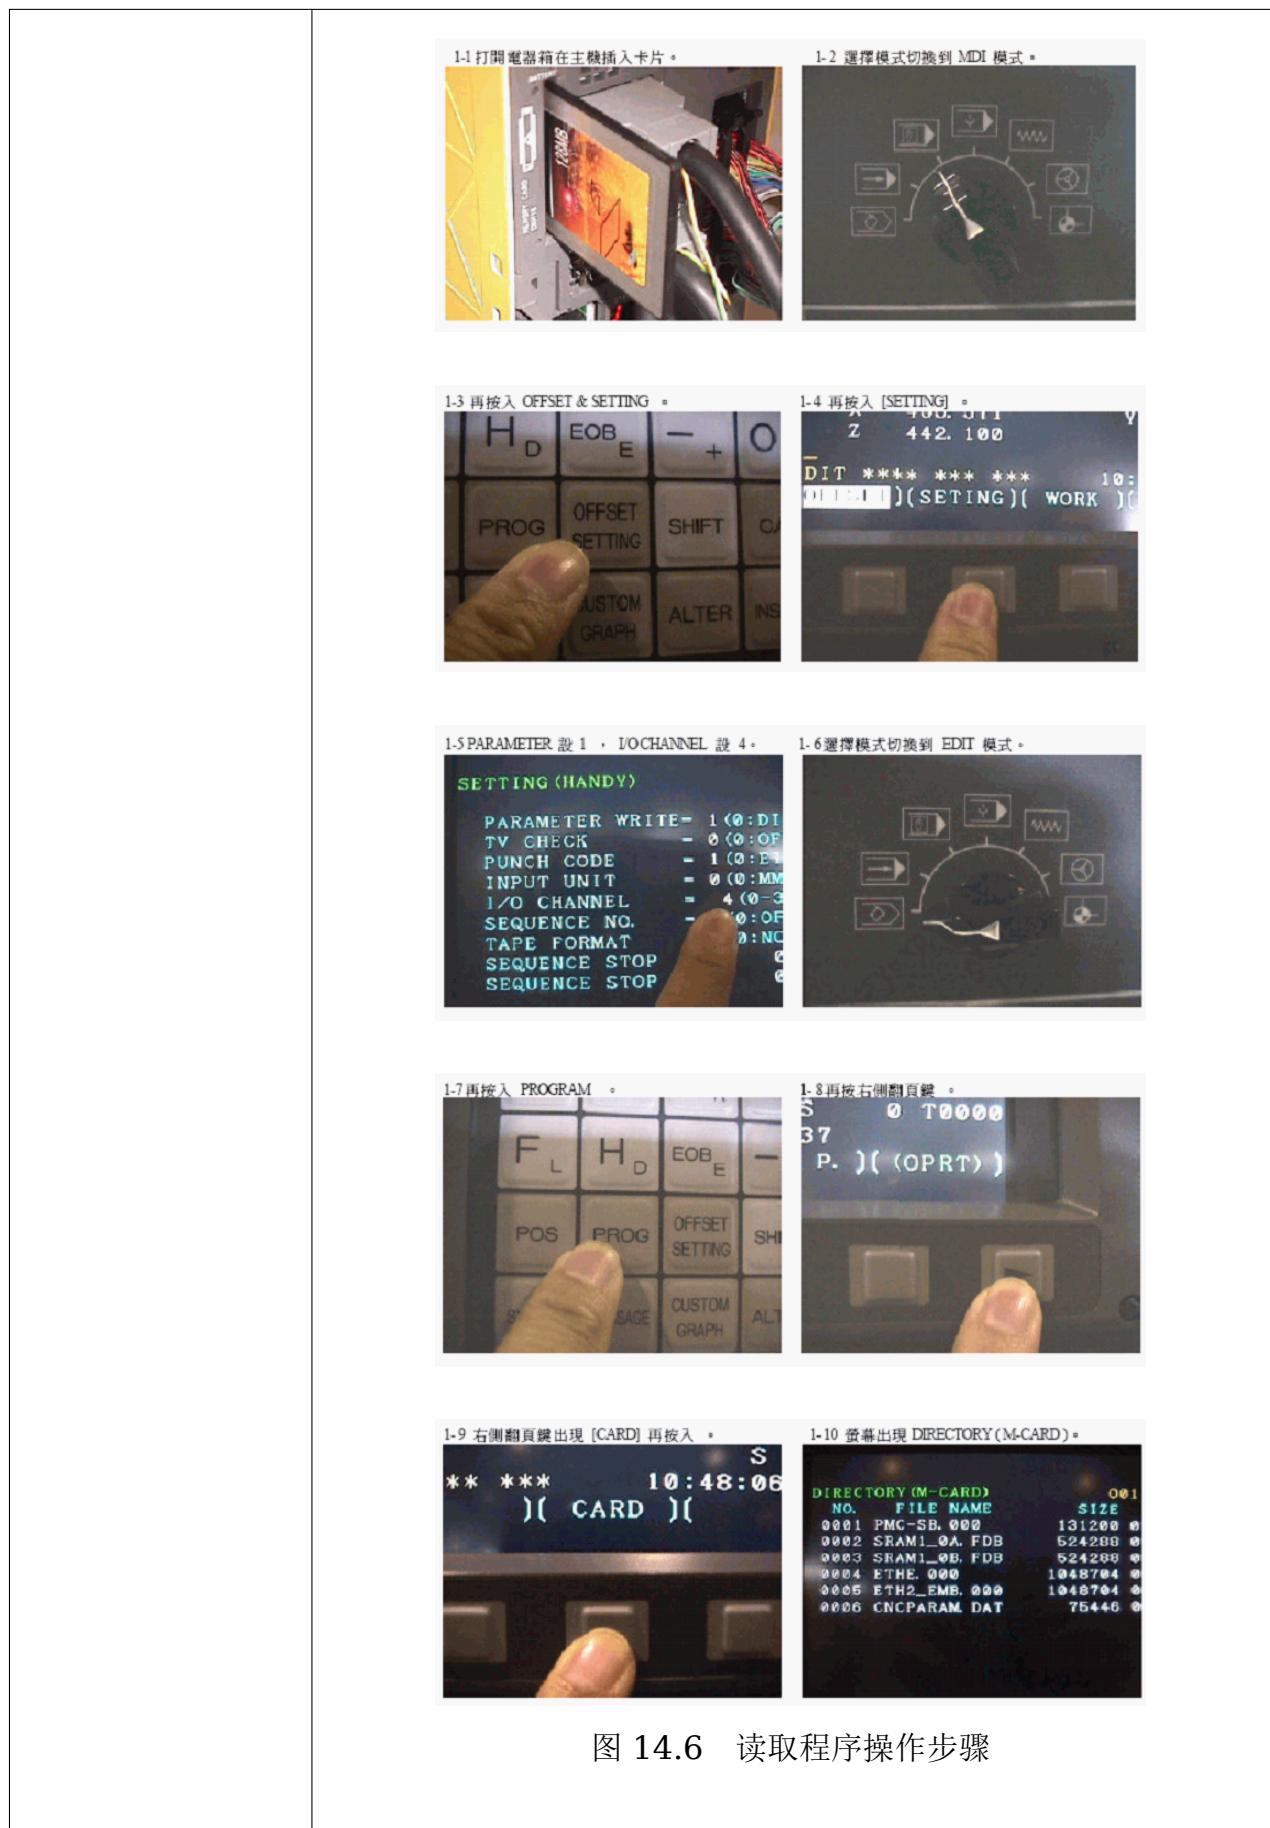


图 14.6 读取程序操作步骤

# 教 案 纸

2-1 選擇模式切換到 EDIT 模式。



2-2 再按入 [PROGRAM]。



2-3 再按入 [DIR]。



2-4 選擇 Q0003 (ST) 檔案，轉到 (M-CARD)。



2-5 按入 [OPRT] 鍵。



2-6 再按右側翻頁鍵。



2-7 再按入 [PUNCH]。



2-8 再按入 [EXEC] 執行完成。



2-9 按入 PROGRAM。



2-10 按入 [OPRT] 鍵。



# 教 案 纸

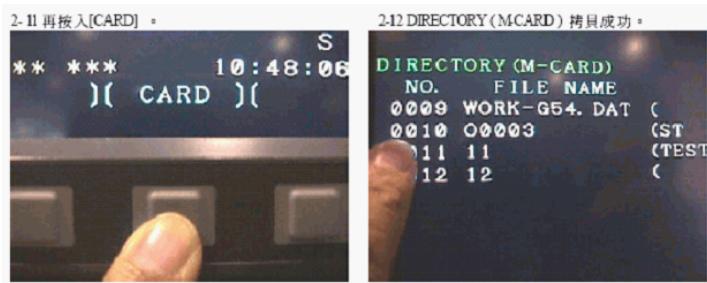


图 14.7 NC 到 M-CARD

将 (M-CARD) 资料拷贝到 NC 记忆体的步骤, 如图14.8所示。



M-CARD 程式删除步骤, 如图14.9所示。

选择 (M-CARD)DATA 执行, 如图14.10所示。

# 教 案 纸



图 14.8 M-CARD 到 NC

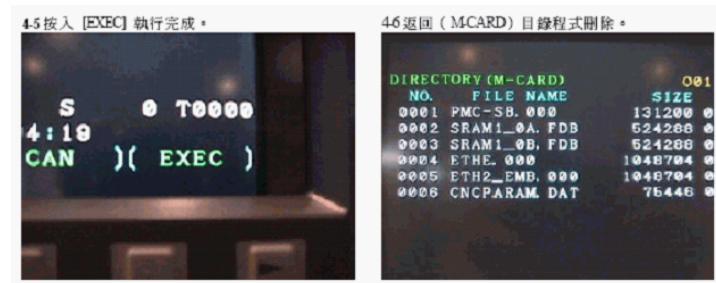
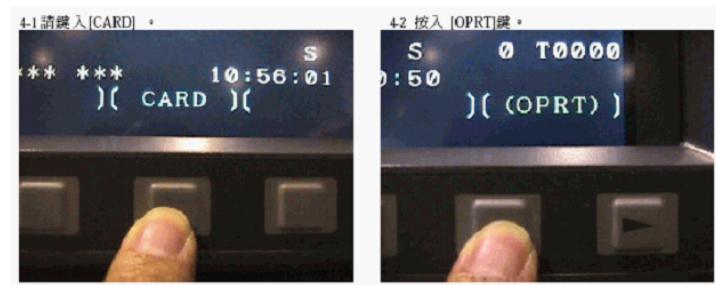


图 14.9 程式删除

# 教 案 纸

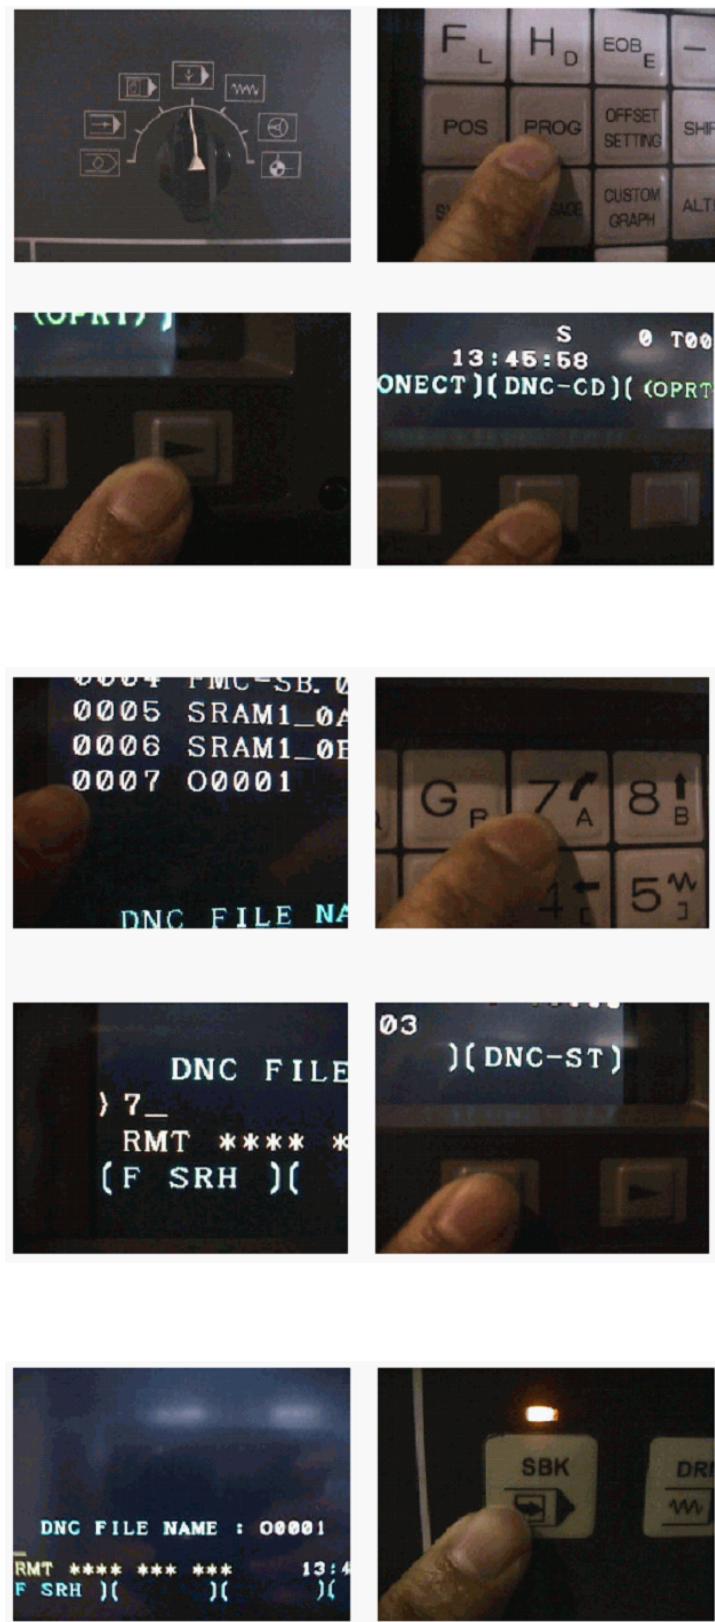


图 14.10 M-CARD 执行

# 教 案 纸

## IV 课堂小结

- 1、数据线的接法；
- 2、传输过程；
- 3、DNC 在线加工。

## V 布置作业

- 1、写出上面的程序；
- 2、从习题集上选做一个。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	理论 15	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	综合加工	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握二维图的绘制；  
2、掌握挖槽加工参数的设置；  
3、掌握孔加工参数的设置。

教学重点： 1、二维图的绘制；  
2、挖槽加工参数的设置。

教学难点： 1、挖槽加工参数的设置。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 6 月 5 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 理论 15 综合加工

### I 组织教学

1、集中学生注意力；

2、清查学生人数；

3、维持课堂纪律；

### II 复习导入及主要内容

1、数据线的接法；

2、传输过程；

3、DNC 在线加工。

### III 教学内容及过程

#### 一、绘制图形

如图15.1所示：(数铣的第四个课题图)

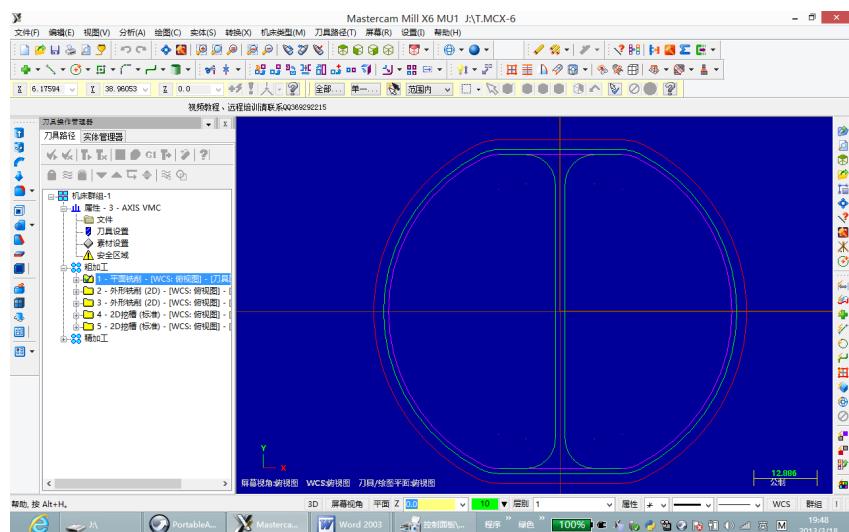


图 15.1 二维图

#### 绘图工具的使用

1、圆弧、圆

2、直线、垂直线、水平线的绘制(与 cad 不一样)

3、图形的修剪与延伸(分割物体、三个物体修剪、两个物体修剪、一个物体修剪、点修剪)延伸与打断

4、倒圆角(修剪与不修剪)

# 教 案 纸

5、单体补正、串联补正(注意补正的方向,最好标注一下)

6、尺寸的标注,(目的是进行检查)

7、图层的操作(显示与关闭、图素图层的更改)

## 二、面铣加工

如图15.2所示:

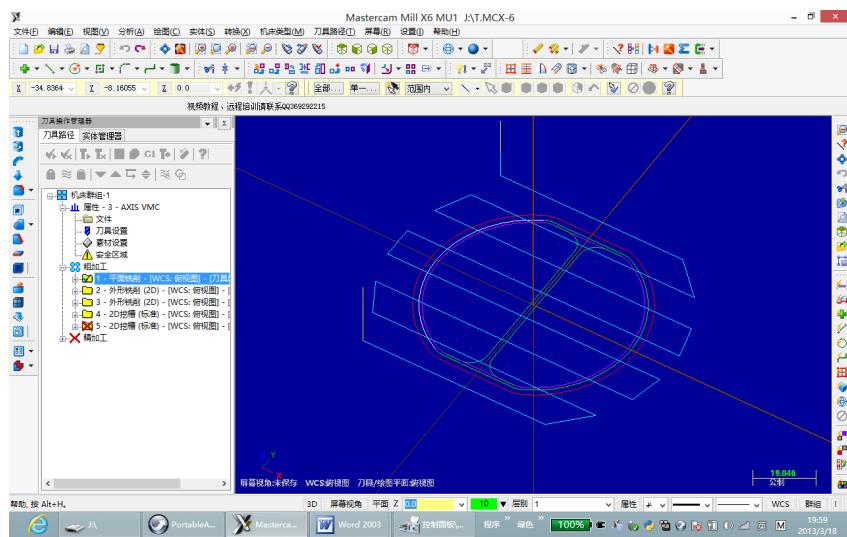


图 15.2 面铣加工

1、机床的选择(三轴立式铣床)

2、机床参数的设定(刀具、毛坯等)

3、面铣操作

图素的选择

刀具的选择及参数的设定

刀具过滤器、刀具号、补偿号、切削用量等

切削参数:

加工方向:单向、双向、一刀式、动态

对刀位置:刀尖、中心

两切削间位移方式:

底面预留量:

参考高度、安全高度、进给下刀位置、工件表面、深度

## 三、外形加工

如图15.3所示:1、图素的选择

# 教 案 纸

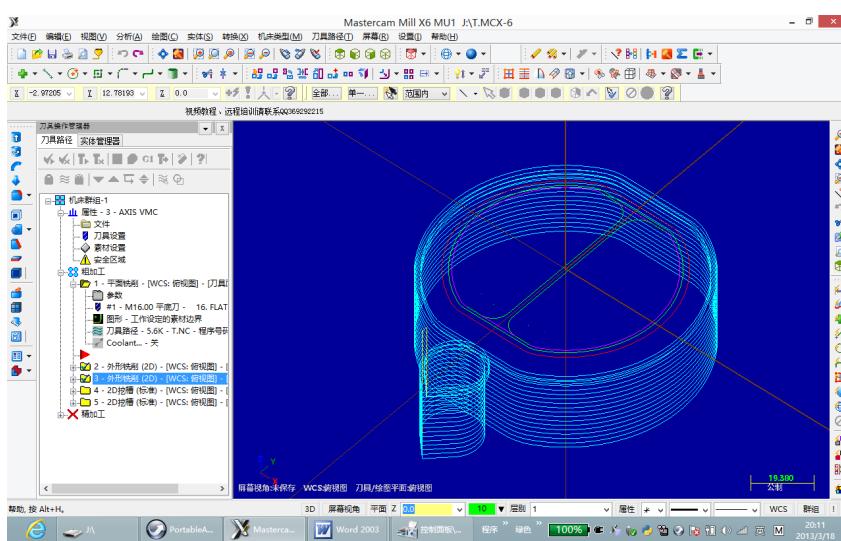


图 15.3 外形加工

## 2 刀具的选择及参数的设定

刀具过滤器、刀具号、补偿号、切削用量等

### 3、切削参数:

补正方式

补正方向

刀具在转角处走圆角

外形切削方式

壁边预留量

底边预留量

### 4、参考高度、安全高度、进给下刀位置、工件表面、深度

### 5、Z 向分层加工

### 6、XY 向分层加工

### 7、切入切出的设定

### 8、切入切出点的设定

### 9、加工方向补偿方向的改变。

## 四、刀路的检查与模拟

### 1、二维图形模拟

刀具的显示

着色显示

# 教 案 纸

Z 向坐标显示

## 2、实体验证

如图15.4所示：

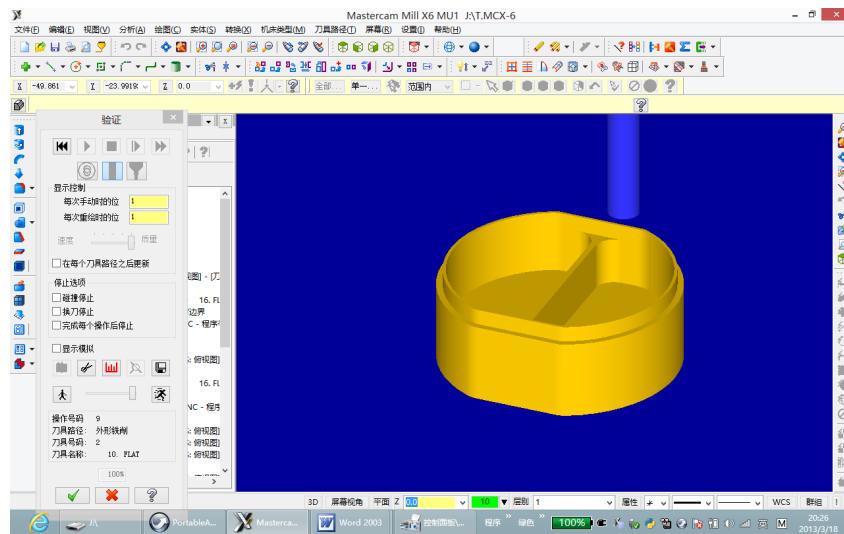


图 15.4 实体验证

## 五、应用、完成零件加工、后处理、生成加工程序

如图15.5所示：

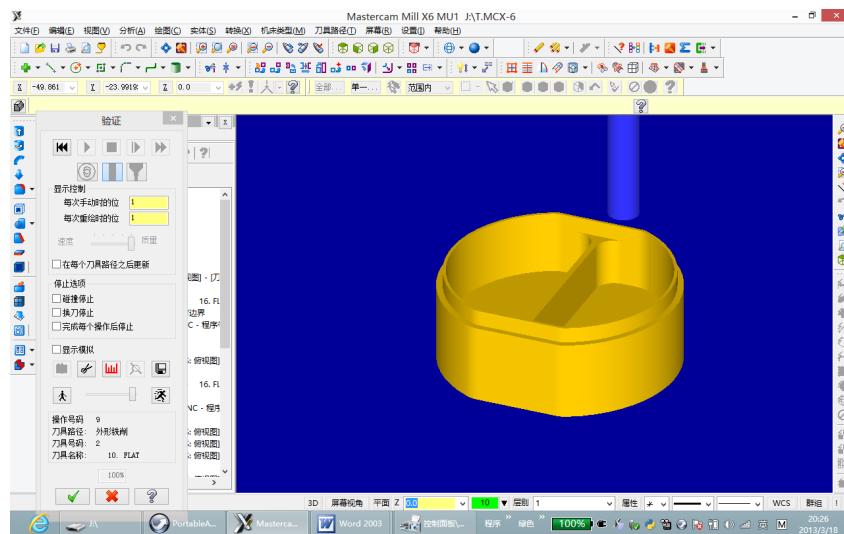


图 15.5 完成零件

## 六、其他图形的练习

自己练习

# 教 案 纸

## IV 课堂小结

- 1、绘制图形；
- 2、面铣加工；
- 3、外形加工。

## V 布置作业

- 1、自选图，完成简单零件的自动加工。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	实习 16	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	复习	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、复习相关知识；  
2、巩固相关知识。

---

教学重点： 1、复习相关知识；  
2、巩固相关知识。

教学难点： 1、巩固相关知识。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年 6 月 12 日 4-5 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 实习 16 复习

### I 组织教学

- 1、集中学生注意力;
- 2、清查学生人数;
- 3、维持课堂纪律;

### II 复习导入及主要内容

- 1、绘制图形;
- 2、面铣加工;
- 3、外形加工。

### III 教学内容及过程

#### 一、 小结

本学期教学工作上的总结,学生学习上的总结,学生作业完成上的总结,学生实习操作上的总结,学生实习报告上的总结,及总体评介,肯定其优点,并指出不足。

#### 二、 期终考试相关知识

选择、判断、填空、问答、编程、作图、改错。

#### 三、 复习基本指令

G 指令

G0 G1 G2 G3

G17 G18 G19

G9 G61 G62 G63 G64

G4

G20 G21

G40 G41 G42

G43 G44 G49

G90 G91

G98 G99

G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89 G80 G73

G74 G76

# 教 案 纸

M 指令  
M0 M1 M2 M30  
M3 M4 M5 M19  
M6 M7 M8 M9  
M98 M99  
其它指令

## 四、 复习相关知识

数控加工工艺学  
数学知识  
刀具、量具的选择及使用  
热处理、  
计算机知识  
CAD/CAM

## 五、 复习机床操作知识

操作方式:回零、手动、手轮、MDI、自动、快速、编辑  
开机  
手动回参考点  
手动返回  
输入程序  
参数设定  
程序检查及测试  
自动加工  
测量  
安全:

## 六、 复习编程思路

平面  
外轮廓  
挖槽(岛屿)  
孔、  
凸轮槽

# 教 案 纸

薄壁  
复杂零件  
配合零件  
CAD/CAM  
宏程序

## IV 课堂小结

- 1、小结；
- 2、基本指令；
- 3、相关知识
- 4、机床操作
- 5、编程思路。

## V 布置作业

- 1、自我复习。

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	实习 1	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	六面四方题加工	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握平面的加工程序；  
2、掌握六面四方体的加工工艺。

教学重点： 1、平面的加工程序；  
2、六面四方体的加工工艺。

教学难点： 1、六面四方体的加工工艺。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年   2 月 28 日   3 月 7 日   1-3 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 实习 1 六面四方题加工

### I 实习教学要求

- 1、掌握平面的加工程序；
- 2、掌握六面四方体的加工工艺；

### II 相关工艺

#### 一、 课题内容

加工 50\*50\*50 的正方体

#### 二、 平面程序编写

```
1 O2
2 T1M6
3 G54G17G40G49G90
4 M3S500
5 G1Z30.F2000
6 X-50Y-50
7 Z-5
8 Z0 F200
9 #1=-50
10 N10#1=#1+0.5
11 G1X50
12 Y#1
13 #1=#1+0.5
14 X-50
15 Y#1
16 IF[#1LT50]GOTO10
17 G1Z30.F2000
18 M5
19 M30
```

#### 三、 平面加工工艺

##### 1、 加工顺序

粗加工顺序

精加工顺序

##### 2、 装夹方式

##### 3、 切削用量

### III 实习内容及过程

#### 一、 集合、组织实习

- 1、清查学生人数
- 2、文明安全生产讲解

# 教 案 纸

3、实习内容说明

## 二、开机 15 分钟

1、由组长记录机床相关问题

2、开机前检查仔细

3、空转几分钟预热

## 三、机床操作及编程

1、教师演示基本操作

2、组长安排 2 人员操作机床 (1 人操作,1 个指导)

3、其他人员自选图形编程

4、每人操作时间不得超过 2 小时

5、教师巡回指导

## 四、操作点评及工件检测

1、学生操作感想说明及自评

2、教师提问及点评

3、学生对工件自测

4、教师检测及评分

## 五、准备下课

1、清洁数控机床

2、正常关机

3、集合教师点评

## IV 练习题及作业

1、小结;

2、基本指令;

3、相关知识

4、机床操作

5、编程思路。

# 教 案 纸

## V 加工准备与加工要求

### 一、 加工准备

1、设备：数控铣床、加工中心。

2、材料：45 圆钢(Φ82\*50)。

3、工具：活动扳手，平行垫铁，百分表，其它常用辅具。

4、量具：外径千分尺(0 25、100 125, 0.01)，深度千分尺(0 25, 0.01)，R 规。

5、刀具：Φ10、Φ16、Φ14 立铣刀、Φ64 面铣刀。

6、夹具：三爪自定心卡盘、螺杆压板、平口钳。

### 二、 课题评分表

工件编号				总得分			
项目与配分	序号	技术要求	配分	评分标准	检测记录	得分	
工件 加工 (80)	A 面 1	面铣	10	超差全扣			
	B 面 2	面铣	10	超差全扣			
	C 面 3	面铣	10	超差全扣			
	D 面 4	面铣	10	超差全扣			
	E 面 5	面铣	10	超差全扣			
	F 面 6	面铣	10	超差全扣			
程序与工艺 (10%)	7	程序正确合理	10	每错一处扣 2 分			
	8	加工工序卡	10	不合理每处扣 2 分			
机 床 操 作 (10%)	9	机床操作规范	10	出错一次扣 2 分			
	10	工件刀具装夹	10	出错一次扣 2 分			
安全文明生 产(倒扣分)	11	安全操作	倒扣	安全事故停止操 作或酌情扣分			
	12	机床整理	倒扣				

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	实习 2	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	六面圆槽加工	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握槽的下刀方式；  
2、掌握六面圆槽的加工工艺；  
3、掌握圆槽的宏程序。

教学重点： 1、圆槽的宏程序；  
2、六面圆槽的加工工艺。

教学难点： 1、圆槽的宏程序。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年   3 月 14 日   3 月 21 日   3 月 28 日   4 月 4 日   1-3 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 实习 2 六面圆槽加工

### I 实习教学要求

- 1、掌握槽的下刀方式；
- 2、掌握六面圆槽的加工工艺；
- 3、掌握圆槽的宏程序。

### II 相关工艺

#### 一、 课题内容

在上一个课题加工的 50\*50\*50 的正方体上,每面加工  $\phi 45$ 、 $\phi 35$ 、 $\phi 25$  的圆槽,深度为 5mm。

#### 二、 平面程序编写

```
1 O2
2 T1M6
3 #1=0 (初始高度)
4 #2=5(终止高度)
5 #3=45-5.5(圆的半径)
6 G54G17G40G49G90
7 G1Z30.F2000
8 X-5Y0
9 Z5
10 F400
11 N10 #1=#1+0.5
12 G3X-5Y0I5J0Z-#1
13 IF[#1LT#2]GOTO10
14 #3=5
15 N20#3=#3+0.5
16 GIX-#3Y0
17 G3I#3
18 IF[#3LT#4]GOTO20
19 G1Z30.F2000
20 M5
21 M30
```

#### 三、 平面加工工艺

##### 1、 加工顺序

粗加工顺序

精加工顺序

# 教 案 纸

2、装夹方式

3、切削用量

## III 实习内容及过程

### 一、集合、组织实习

1、清查学生人数

2、文明安全生产讲解

3、实习内容说明

### 二、开机 15 分钟

1、由组长记录机床相关问题

2、开机前检查仔细

3、空转几分钟预热

### 三、机床操作及编程

1、教师演示基本操作

2、组长安排 2 人员操作机床 (1 人操作,1 个指导)

3、其他人员自选图形编程

4、每人操作时间不得超过 2 小时

5、教师巡回指导

### 四、操作点评及工件检测

1、学生操作感想说明及自评

2、教师提问及点评

3、学生对工件自测

4、教师检测及评分

### 五、准备下课

1、清洁数控机床

2、正常关机

3、集合教师点评

## IV 练习题及作业

1、小结;

2、基本指令;

3、相关知识

# 教 案 纸

4、机床操作  
5、编程思路。

## V 加工准备与加工要求

### 一、 加工准备

1、设备：数控铣床、加工中心。

2、材料：45 圆钢( $\Phi 82*50$ )。

3、工具：活动扳手，平行垫铁，百分表，其它常用辅具。

4、量具：外径千分尺(0 25、100 125, 0.01)，深度千分尺(0 25, 0.01), R 规。

5、刀具： $\Phi 10$ 、 $\Phi 16$ 、 $\Phi 14$  立铣刀、 $\Phi 64$  面铣刀。

6、夹具：三爪自定心卡盘、螺杆压板、平口钳。

### 二、 课题评分表

工件编号				总得分			
项目与配分		序号	技术要求	配分	评分标准	检测记录	得分
工件 加工 (80)	A 面	1	面铣	10	超差全扣		
	B 面	2	面铣	10	超差全扣		
	C 面	3	面铣	10	超差全扣		
	D 面	4	面铣	10	超差全扣		
	E 面	5	面铣	10	超差全扣		
	F 面	6	面铣	10	超差全扣		
程序与工艺 (10%)	7	程序正确合理	10	每错一处扣 2 分			
	8	加工工序卡	10	不合理每处扣 2 分			
机 床 操 作 (10%)	9	机床操作规范	10	出错一次扣 2 分			
	10	工件刀具装夹	10	出错一次扣 2 分			
安全文明生 产(倒扣分)	11	安全操作	倒扣	安全事故停止操 作或酌情扣分			
	12	机床整理	倒扣				

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	实习 3	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	椭圆加工	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握宏程序的编程；  
2、掌握宏程序加工椭圆的工艺；  
3、巩固刀具半径补偿的灵活使用。

教学重点： 1、宏程序的编程；  
2、椭圆的工艺。

教学难点： 1、宏程序的编程。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年   4 月 11 日   4 月 18 日   4 月 25 日   1-3 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 实习 3 椭圆加工

### I 实习教学要求

- 1、掌握两面加工时的对刀；
- 2、掌握宏程序的编程；
- 3、掌握宏程序加工的工艺；
- 4、掌握两面加工时的精度控制；

### II 相关工艺

#### 一、编写椭圆程序

加工如图3.1所示的零件。

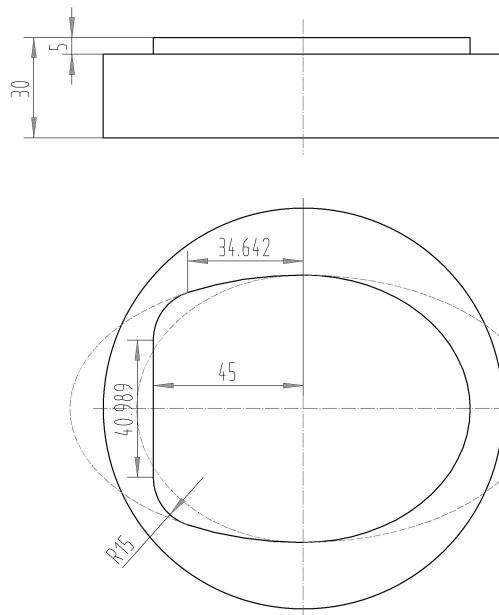


图 3.1 椭圆加工

椭圆方程如下：

$$\frac{x^2}{70^2} + \frac{y^2}{40^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{50^2} + \frac{y^2}{40^2} = 1$$

1	GX01
2	G54G17G40G90G64
3	CFTCP(关闭圆角半径修调)
4	T1D1
5	M3S500
6	G1Z30.F2000
7	X-70.Y0
8	Z5.0

# 教 案 纸

```
9 Z-5.0F200
10 G1G41X-60.0Y-15.D1
11 G3X-45.Y0R15.
12 G1Y20.495
13 R1=ACOS(-34.642/70)
14 R2=-R1
15 G2 X-34.642 Y=40*SIN(R1) CR=15.
16 WHILE R1 >90
17 R1=R1-1
18 G1 X=70*COS(R1) Y=40*SIN(R1)
19 ENDWHILE
20 WHILE R1>-90
21 R1=R1-1
22 G1 X=50*COS(R1) Y=40*SIN(R1)
23 ENDWHILE
24 WHILE R1>R2
25 R1=R1-1
26 G1 X=70*COS(R1) Y=40*SIN(R1)
27 ENDWHILE
28 G2 X-45. Y20.495 R15.
29 G1 Y0
30 G3X-60.Y15.R15.
31 G1G40X-70.Y0
32 Z30.F2000
33 M5
34 M2
```

## 二、 正弦曲线加工

加工如图3.2所示的零件。

正弦曲线：振幅为10mm

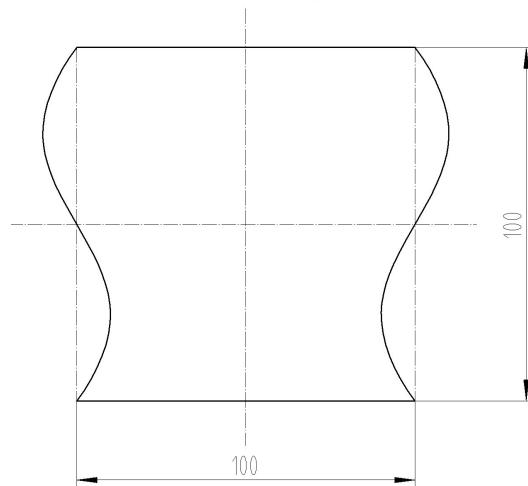


图 3.2 正弦曲线加工

参考程序：

# 教 案 纸

```
1 GX02  
2 G64G54G17G40G90CFTCP  
3 T1D1  
4 M3S500  
5 G1Z30.F2000  
6 X0 Y60.  
7 Z5.0  
8 Z-5.0F200  
9 G41 X15.0 Y65. D1  
10 G3X0 Y50.CR=15.  
11 G1 X50.  
12 R1=50  
13 MM1: R1=R1-0.5  
14 G1 Y=R1 X=50+10*SIN(3.6*R1)  
15 IF R1>-50 GOTOB MM1  
16 G1X-50.  
17 MM2: R1=R1+0.5  
18 G1 Y=R1 X=-50+10*SIN(3.6*(R1+50))  
19 IF R1<50 GOTOB MM2  
20 G1X0  
21 G3X15.0Y65.CR=15.  
22 G1G40Y70.  
23 Z30.F2000  
24 M5  
25 M2
```

## 三、螺旋线

(宏程序与极坐标的使用)

## 四、切削用量

有些宏程序加工的步距很小，可采用高的切削速度

如倒角

倒圆等

## III 实习内容及过程

### 一、集合、组织实习

1、清查学生人数

2、文明安全生产讲解

3、实习内容说明

### 二、开机 15 分钟

1、由组长记录机床相关问题

2、开机前检查仔细

3、空转几分钟预热

# 教 案 纸

	<p><b>三、 机床操作及编程</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、教师演示基本操作</li><li>2、组长安排 2 人员操作机床 (1 人操作,1 个指导)</li><li>3、其他人员自选图形编程</li><li>4、每人操作时间不得超过 2 小时</li><li>5、教师巡回指导</li></ol> <p><b>四、 操作点评及工件检测</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、学生操作感想说明及自评</li><li>2、教师提问及点评</li><li>3、学生对工件自测</li><li>4、教师检测及评分</li></ol> <p><b>五、 准备下课</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、清洁数控机床</li><li>2、正常关机</li><li>3、集合教师点评</li></ol> <p><b>IV 练习题及作业</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、小结;</li><li>2、基本指令;</li><li>3、相关知识</li><li>4、机床操作</li><li>5、编程思路。</li></ol> <p><b>V 加工准备与加工要求</b></p> <p><b>一、 加工准备</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、设备:数控铣床、加工中心。</li><li>2、材料:45 圆钢(<math>\Phi 110*35</math>)。</li><li>3、工具:活动扳手,平行垫铁,百分表,其它常用辅具。</li><li>4、量具:外径千分尺(0 25、100 125, 0.01),深度千分尺(0 25, 0.01),R 规。</li><li>5、刀具:<math>\Phi 10</math>、<math>\Phi 16</math>、<math>\Phi 14</math> 立铣刀、<math>\Phi 64</math> 面铣刀。</li><li>6、夹具:三爪自定心卡盘、螺杆压板、平口钳。</li></ol>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 教 案 纸

二、课题评分表						
工件编号				总得分		
项目与配分		序号	技术要求	配分	评分标准	检测记录
工件 加工 (80)	上面	1	面铣	4	超差全扣	
	上面	2	尺寸 1	12	超差全扣	
	上面	3	尺寸 2	12	超差全扣	
	上面	4	椭圆	30	超差全扣	
程序与工艺 (10%)	5	程序正确合理	5	每错一处扣 2 分		
	6	加工工序卡	5	不合理每处扣 2 分		
机 床 操 作 (10%)	7	机床操作规范	5	出错一次扣 2 分		
	8	工件刀具装夹	5	出错一次扣 2 分		
安全文明生 产(倒扣分)	9	安全操作	倒扣	安全事故停止操 作或酌情扣分		
	10	机床整理	倒扣			

## 授课课时计划

课程章节 及 主 题	实习 4	授 课 教 师 <u>高老师</u> 签字
	薄壁配合件加工	教研室主任 <u>高星</u> 签字

教学目标： 1、掌握薄壁零件的加工工艺；  
2、掌握配合件的加工工艺；  
3、能对零件进行简化编程；  
4、掌握自动编程的基本知识。

教学重点： 1、薄壁零件的加工工艺；  
2、配合件的加工工艺。

教学难点： 1、配合件的加工工艺。

解决方法： 通过讲述、举例、演示法来说明；

教 材 和 参 考 书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授 课 班 次 授 课 日 期	15 级中数班
	2017 年   5 月 9 日   5 月 16 日   5 月 23 日   5 月 30 日   6 月 7 日   1-3 节

教学后记：

# 教 案 纸

## 实习 4 薄壁配合件加工

### I 实习教学要求

- 1、掌握配合零件的加工工艺；
- 2、能对配合零件进行简化编程；
- 3、巩固刀具半径补偿的灵活使用；
- 4、能控制好薄壁零件的加工精度；
- 5、能用 mastercam 生 mastercam 成程序。

### II 相关工艺知识与编程

#### 一、薄壁零件的特点

- 1、工具钢性差，容易变形。
- 2、形状不规则。
- 3、其材料多为铝合金精密铸造件，无缝钢管，也有采用耐热、耐腐蚀合金。

#### 二、薄壁零件的加工

##### 1、减小精加工时工艺钢性

减小精加工时，薄壁的高度，即粗加工一层，就马上精加工一层，多次换刀。

##### 2、减小切削力

A、选用合理的刀具

B、选用合理的切削用量

主要：减小吃刀深度

粗加工时，提高效率，可增大进给量

精加工时，还可以用增大切削速度来减小切削力。

##### C、减小切削热

粗加工时，使用水溶液，冷却。

精加工时，使用切削油或高浓度的乳化液

#### 三、薄壁零件的编程

1、使用一个加工轮廓进行编程，(已标尺寸)

2、编写两个独立程序。

# 教 案 纸

3、共用部分程序。(圆弧切入切出)

切入切出写在新的子程序中。

4、用直线切入切出

要有重叠量。

5、多使用简化编程

6、刀补值得计算

考虑薄壁的厚度

## 四、 配合件的质量要求

A. 尺寸精度: 可用刀具半径补偿进行控制

B. 形位精度: 精加工时可打开刀具半径速率修调

C. 表面质量: 选择合理的切削用量

D. 配合要求:

过盈配合、间隙配合、过渡配合

保证方法:

一件严格按零件尺寸加工, 相关尺寸要作相应的处理,  
如取中值或极限值

另一件则配做, 直到满足配合要求为止,

也可严格按其加工零件进行加工, 再进行修正.

## 五、 配合的编程处理

配合部分的轮廓一般是相同的。

它们可以共用同一个轮廓子程序。

再使用不同的刀具半径补偿控制精度

对于开放的轮廓, 给刀补及切入切出可放在轮廓子程序中

对于封闭的轮廓, 给刀补及切入切出可放在上级子程序中

如不用圆弧切入切出, 切入切出要有重合量。

## III 实习内容及过程

### 一、 集合、组织实习

1、清查学生人数

2、文明安全生产讲解

3、实习内容说明

# 教 案 纸

	<p><b>二、 开机 15 分钟</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、由组长记录机床相关问题</li><li>2、开机前检查仔细</li><li>3、空转几分钟预热</li></ul> <p><b>三、 机床操作及编程</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、教师演示基本操作</li><li>2、组长安排 2 人员操作机床 (1 人操作,1 个指导)</li><li>3、其他人员自选图形编程</li><li>4、每人操作时间不得超过 2 小时</li><li>5、教师巡回指导</li></ul> <p><b>四、 操作点评及工件检测</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、学生操作感想说明及自评</li><li>2、教师提问及点评</li><li>3、学生对工件自测</li><li>4、教师检测及评分</li></ul> <p><b>五、 准备下课</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、清洁数控机床</li><li>2、正常关机</li><li>3、集合教师点评</li></ul>
	<p><b>IV 练习题及作业</b></p> <p><b>V 加工准备与加工要求</b></p> <p><b>一、 加工准备</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、设备：数控铣床、加工中心。</li><li>2、材料：45 圆钢 (<math>\Phi 110*35</math>)。</li><li>3、工具：活动扳手，平行垫铁，百分表，其它常用辅具。</li><li>4、量具：外径千分尺 (0 25、100 125, 0.01)，深度千分尺 (0 25, 0.01)，R 规。</li><li>5、刀具：<math>\Phi 10</math>、<math>\Phi 16</math>、<math>\Phi 14</math> 立铣刀、<math>\Phi 64</math> 面铣刀。</li><li>6、夹具：三爪自定心卡盘、螺杆压板、平口钳。</li></ul>

# 教案案纸

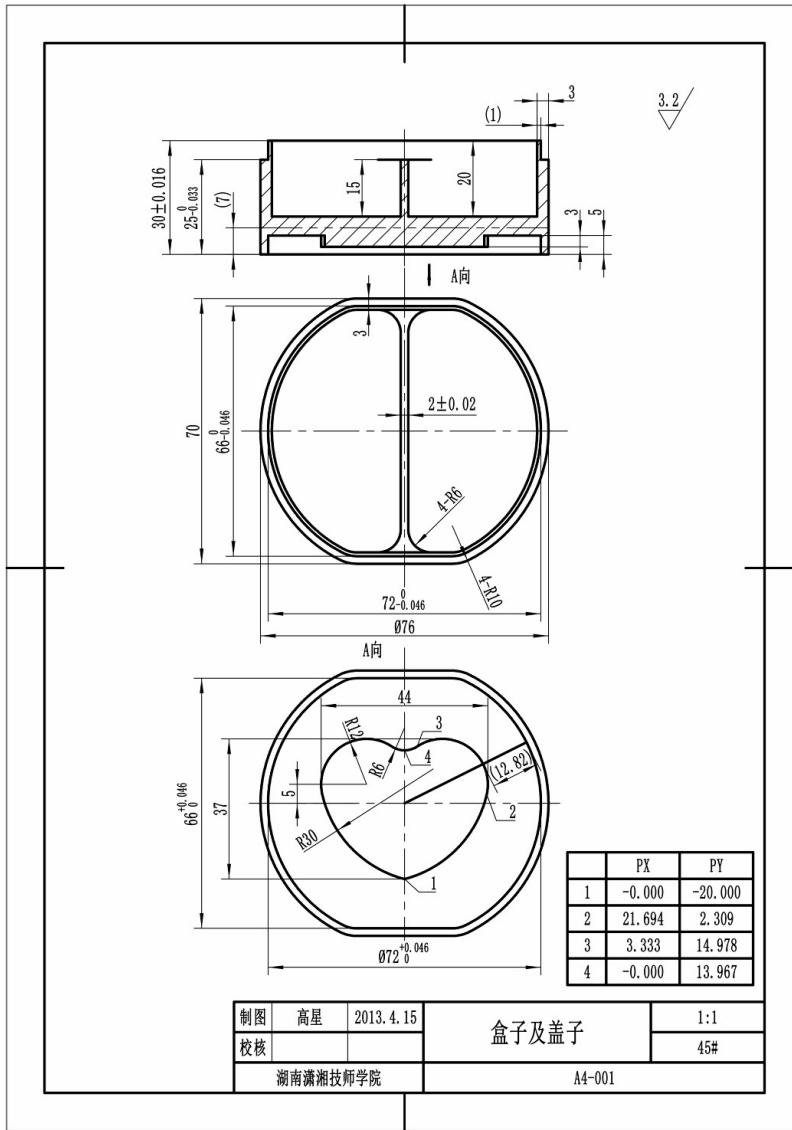


图 4.1 薄壁配合件

# 教 案 纸

二、课题评分表						
工件编号				总得分		
项目与配分		序号	技术要求	配分	评分标准	检测记录
工件 加工 (80)	上面	1	面铣	4	超差全扣	
	上面	2	尺寸 1	12	超差全扣	
	上面	3	尺寸 2	12	超差全扣	
	上面	4	椭圆	30	超差全扣	
程序与工艺 (10%)	5	程序正确合理	5	每错一处扣 2 分		
	6	加工工序卡	5	不合理每处扣 2 分		
机床操作 (10%)	7	机床操作规范	5	出错一次扣 2 分		
	8	工件刀具装夹	5	出错一次扣 2 分		
安全文明生 产(倒扣分)	9	安全操作	倒扣	安全事故停止操 作或酌情扣分		
	10	机床整理	倒扣			


湖南潇湘技师学院 湖南九嶷职业技术学院

2016~2017学年第二学期

《数铣产品加工》期末考试试题 A 卷 (理论: 90 分钟)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得 分										
阅卷人										

某企业制定加工一批零件，数量为 30 件，来料加工，毛坯尺寸为  $150 \times 120 \times 31$ ，底面和 4 侧面已在普铣上加工到位，交货期为 10 天，生产主管部门将该生产任务交予我们数控铣工组，零件图如下。

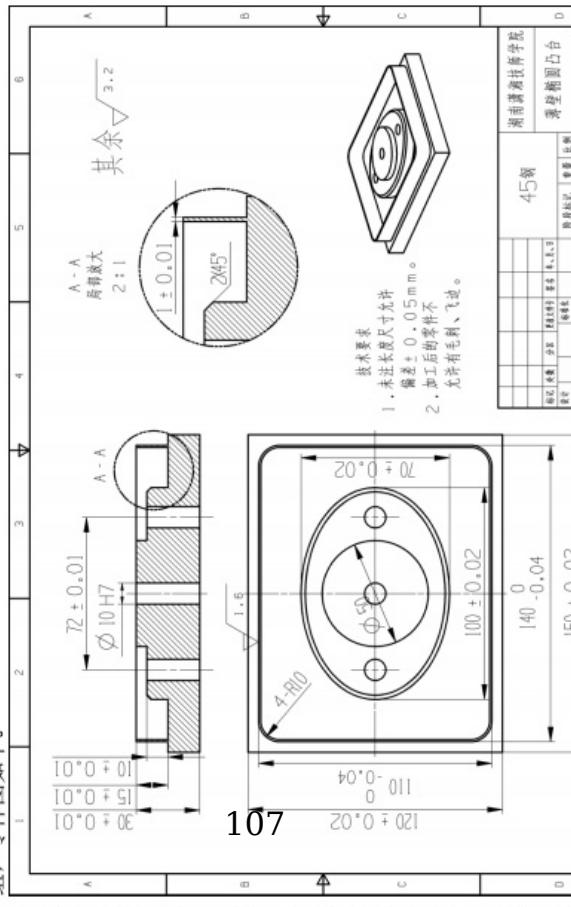

序号	项目	内容	偏差范围(数值)
1	薄壁	150	149.98 - 150.02

2										
3							15			14.99 - 15.01
4							1			0.99 - 1.01
5										
6										
7										
8										

- 2、本零件的名称是\_\_\_\_\_，材料是\_\_\_\_\_，经分析，零件的定位、定形尺寸完整。

## 二、工艺分析 (30 分)

### 1、选择设备

选择 VMC600 加工中心来加工，本加工中心的刀库可以安装\_\_\_\_\_把刀具，脉冲当量为 0.001，机床的加工精度符合要求。

### 2、确定零件的定位基准和装夹方式

本零件采用\_\_\_\_\_ (夹具名) 进行装夹，工件上表面到钳口至少 17mm，坐标系设在中心，四面分中，以\_\_\_\_\_为 Z0。

### 3、确定加工顺序 (选择题)

A \_\_\_\_\_ → 钻中心孔 → \_\_\_\_\_ → 粗铣薄壁 → \_\_\_\_\_ → 粗铣圆台 → \_\_\_\_\_ → 精铣圆台 → \_\_\_\_\_。

### 4、选择刀具

A 铣上表面 B 精铣椭圆凸台 C 倒角 D 较孔 E 粗铣椭圆凸台 F 钻孔

## 一、图样分析 (10 分)

1、分析零件图样，在下表中写出零件的主要加工尺寸、尺寸公差及表面质量要求，并进行相应的公差计算，为零件的编程做准备。

序号	项目	内容	偏差范围(数值)
1	薄壁	150	149.98 - 150.02

上表面采用面铣刀进行加工，刀具直径为63mm，5个刀片。  
本零件的最小内凹圆弧半径为\_\_\_\_\_，薄壁到椭圆凸台的最小间距为\_\_\_\_\_。开粗选用直径为16的3刃超硬高速钢立铣刀。精加工选用\_\_\_\_\_的超硬高速钢立铣刀。

根据孔的尺寸及精度，选用孔加工刀具为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

5、确定加工路线  
分别草绘制出铣上表面、薄壁、椭圆凸台及圆形凸台的精加工走刀路径。

## 108

计算铣上表面各基点的坐标

基点	坐标	基点	坐标	基点	坐标
1	X-70 Y0	2		3	
4		-	-	-	-

计算薄壁外圈各基点的坐标

基点	坐标	基点	坐标	基点	坐标
1	X-70 Y0	2		3	
4		5		6	
7		8		9	

6、选择切削用量  
面铣刀选用切削速度 V=120m/s，每齿进给量为 0.05mm/z，侧主轴转速 n=318\*v/d= 605r/min，


进给速度 F=fz\*z\*n=151mm/min。(工艺表里取相近的整数)

Φ16 高速钢刀具选用切削速度 V=30m/s，每齿进给量为 0.1mm/z，测主轴转速 n=318\*v/d=\_\_\_\_\_，进给速度 F=fz\*z\*n=\_\_\_\_\_。  
精加工刀具选用切削速度 V=40m/s，每齿进给量为 0.04mm/z，测主轴转速 n=318\*v/d=\_\_\_\_\_，进给速度 F=fz\*z\*n=\_\_\_\_\_。  
孔加工的切削用量见工艺卡。

7、填写数控加工工艺卡

工步	工步内容	刀具规格	刀具号	主轴转速	进给量	背吃刀量	备注
1	铣上表面	Φ 63 面铣刀	T1	600r/min	150r/min	0.8+0.2mm	
2	钻中心孔						
3							
4							
5	粗铣薄壁	Φ 16 立铣刀			3*5=15mm	D1=8.5	
6							
7	粗铣圆台						D1=8.5
8	精铣薄壁					5*3=15	
9							
10	精铣圆台						
11	倒角					Z=-9	D3=

如图，使用Φ10倒角刀加工时，刀具下刀到Z9，要倒2x45的倒角，侧刀补值 D3=\_\_\_\_\_。

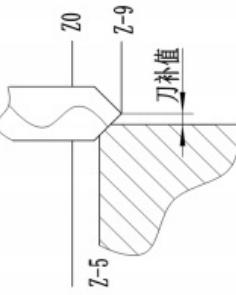

### 三、程序编辑 (30 分)

O1 (主程序)  
M98P2 (铣上表面)  
/M0 (暂停及测量，保证 30 厚度。)  
M98P3 (钻中心孔)  
(  
M98P33  
(  
M98P333  
(  
M98P4 (粗铣薄壁外侧)  
M98P45 (粗铣薄壁内侧)  
(  
M98P5 (粗铣圆台)  
(  
M98P6 (粗铣圆台)  
(暂停及检查)  
/M00  
M98P7 (精铣薄壁外侧)  
M98P75 (精铣薄壁内侧)  
(  
M98P8 (精铣圆台)  
(  
M98P9 (精铣圆台)  
M98P95 (倒角)  
M30

109 (铣上表面)  
G91G28Z0  
T1M6  
G54G17G40G49G90 (后面补全)

08 ( )

O3 (钻中心孔)

(1) 转入自动加工模式，将 G54 参数中的 Z 值增大 50mm，空运行加工程序，验证加工轨迹是否正确。若轨迹正确，将 G54 参数中的 Z 值改为原值，进行下一步操作。若不正确，进行分析排查，直到正确为止。

(2) 采用单段方式确定每把刀具前面的几个点的坐标，无误后进行零件加工。

(3) 加工完后，精确测量加工尺寸，根据测量结果修改 \_\_\_\_\_ 补偿值，分析并记录误差原因。

7、加工完后，正确放置零件，并进行产品交接确认：按照国家环保相关规定和车间要求整理现场，清扫切屑，保养机床，并正确处置废油等废弃物；

#### 五、检验与质量分析 (10 分)

1、填写检测零件所需要的工、量具。

序号	名称	规格 (精度)	检测内容	备注
1	千分尺	0-25 (0.01)	1mm	
2	千分尺	25-50 (0.01)		
3	千分尺	50-75 (0.01)		
4	千分尺	100-125 (0.01)		
5	千分尺	125-150 (0.01)		
6	半径规	R9、R10		
7	深度千分尺	0-25 (0.01)		
8	圆柱销	Φ10H7		

把 \_\_\_\_\_ 安装到机床上，使用 \_\_\_\_\_ 进行找正，使 \_\_\_\_\_ 与 X 轴

平行，最后把工件安装好。

3、装夹工具

- (1) 启动机床。
- (2) 机床各轴回参考点。
- (3) 输入程序并校验。

2、安装工件

2、假设使用Φ10 的立铣刀进行半精加工，刀补偿 D2=5.1，半精加工薄壁后测量 140 的实际值为 80.24，测精加工刀补偿 D2=\_\_\_\_\_。

3、估算你所加工零件的成本，包括工时、工具及设备损耗，你觉得 30 个零件应收 \_\_\_\_\_ 元。

4、对刀  
安装好光电寻边器，设定好主轴转数为 50-100r/min，使用 \_\_\_\_\_ 对刀法将工件坐标原点相对于 \_\_\_\_\_ 坐标系的 X、Y 坐标输入到 G54 相应的参数中。

使用基准刀进行对刀，将 Z 坐标输入到 G54 相应的参数中。

使用其他刀进行对刀，将其与基准刀的 Z 向差值输入到对应的 \_\_\_\_\_ 补偿参数中。

5、输入半径补偿值

D1=\_\_\_\_\_ (粗加工)；


D2=\_\_\_\_\_ (半精加工)；

D3=\_\_\_\_\_ (倒角)。

6、加工

系部  
班级  
姓名

## 《数铣产品加工》期末考试试题 A 卷 (理论: 90 分钟)

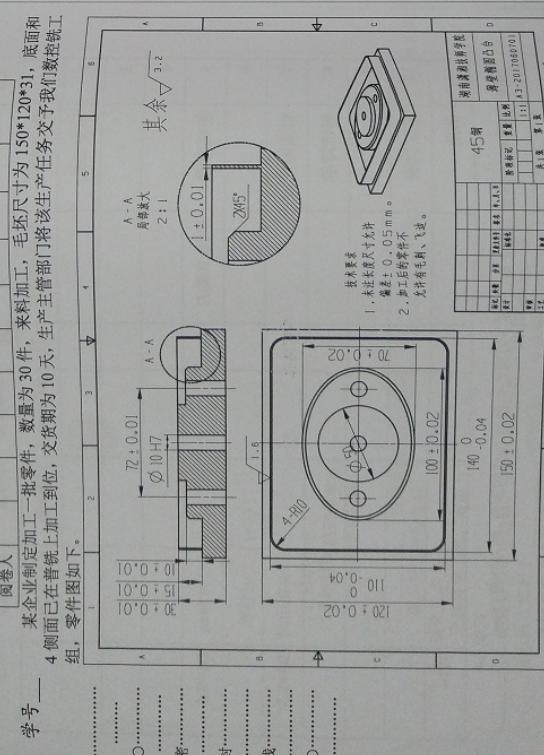

技术要求	
1. 材料尺寸公差	见图
2. 加工后零件不允许有毛刺、飞边。	
3. 其他	
4. 表面粗糙度	
A 铸上表面	Ra1.6
B 精铣槽圆凸台	Ra3.2
C 倒角	
D 钉孔	
E 粗铣槽圆凸台 F 钻孔	

第1页

共4页

2. 本零件的名称是\_\_\_\_\_，材料是\_\_\_\_\_，经分析，零件的定位、定形尺寸完整。  
 二、工艺分析 (30 分)  
 1. 选择设备  
 选择 YMC600 加工中心来加工，本加工中心的刀库可以安装\_\_\_\_\_把刀具，脉冲当量为 0.001，机床的加工精度和装夹方式  
 2. 本零件采用\_\_\_\_\_ (夹具名) 进行装夹，工件上表面到钻口至少 17mm，坐标系设在中心，四面分中，以\_\_\_\_\_ 为 Z0。  
 3. 确定加工顺序 (选择题)  
 A \_\_\_\_\_ → 钻中心孔 → \_\_\_\_\_ → 粗铣薄壁 → \_\_\_\_\_ → 粗铣薄壁 → \_\_\_\_\_ → 精铣圆台 → \_\_\_\_\_。

- 一、图样分析 (10 分)  
 1. 分析零件图样，在下表中写出零件的主要加工尺寸、几何公差及表面质量要求，并进行相应的公差计算，为零件的编程做准备。

序号	项目	内容	偏差范围(数值)
1	薄壁	150	149.98 - 150.02

上表面采用面铣刀进行加工，刀具直径为63mm，5个刀片。  
本零件的最小内凹圆弧半径为\_\_\_\_\_，薄壁到椭圆凸台的最小间距为\_\_\_\_\_的超硬高速钢立铣刀。精加工选用\_\_\_\_\_。  
根据孔的尺寸及精度，选用孔加工刀具为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

5. 确定加工路线  
分别草绘出铣上表面、薄壁、椭圆凸台及圆形凸台的精加工走刀路径。

系部\_\_\_\_\_  
班级\_\_\_\_\_  
姓名\_\_\_\_\_


学号\_\_\_\_\_  
密\_\_\_\_\_

进给速度  $F_z \cdot z^* \cdot n = 151 \text{ mm/min}$ 。（工艺表里取相近的整数）  
Φ16高速钢刀具选用切削速度  $V=30 \text{ m/s}$ ，每齿进给量为  $0.1 \text{ mm/z}$ ，测主轴转速  $n=318 \cdot v/d =$   
\_\_\_\_\_，进给速度  $F \cdot f_z \cdot z^* \cdot n =$   
\_\_\_\_\_，精加工刀具选用切削速度  $V=40 \text{ m/s}$ ，每齿进给量为  $0.04 \text{ mm/z}$ ，测主轴转速  $n=318 \cdot v/d =$   
\_\_\_\_\_，进给速度  $F \cdot f_z \cdot z^* \cdot n =$   
\_\_\_\_\_。  
孔加工的切削用量见工艺卡。

#### 7. 填写数控加工工艺卡

工步	工步内容	刀具规格	刀具号	主轴转速	进给量	背吃刀量	备注
1	铣上表面	Φ63 面铣刀	T1	600r/min	150 $\mu\text{m}/\text{min}$	0.8+0.2mm	
2	钻中心孔						
3							
4							
5	粗铣薄壁	Φ16 立铣刀				3*5=15mm	D1=8.5
6							
7	粗铣圆台						D1=8.5
8	精铣薄壁					5*3=15	
9							
10	精铣圆台						
11	倒角						
					Z=9	D3=	

如图，使用Φ10倒角刀加工时，刀具下刀到Z9，要倒2\*45°的倒角，侧刀补值D3=\_\_\_\_\_。

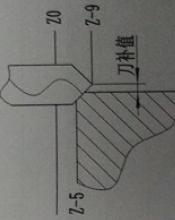

6. 选择切削用量  
面铣刀选用切削速度  $V=120 \text{ m/s}$ ，每齿进给量为  $0.05 \text{ mm/z}$ 。测主轴转速  $n=318 \cdot v/d = 602 \text{ r/min}$ ，

三、程序编制 (30 分)

O1 (主程序)  
M98P2 (铣上表面)  
/M0 (暂停及测量，保证 30 厚度。)  
M98P3 (钻中心孔)  
M98P33 (粗铣薄壁外侧)  
M98P4 (粗铣薄壁外侧)  
M98P45 (粗铣薄壁内侧)  
M98P5 (粗铣圆台)  
M98P6 (粗铣圆台)  
/M00 (暂停及检查)  
M98P7 (精铣薄壁外侧)  
M98P75 (精铣薄壁内侧)  
M98P8 (精铣圆台)  
M98P9 (倒角)  
M30

O2 (铣上表面)  
G91G28Z0  
T1M6  
G54G17G40G49G90 (后面补全)

O8 (精铣薄壁外侧)

O3 (钻中心孔)

- (1) 转入自动加工模式, 将 G54 参数中的 Z 值增大 50mm, 空运行加工程序, 验证加工轨迹是否正确, 若轨迹正确, 将 G54 参数中的 Z 值改为原值, 进行下一步操作。若不正确, 进行分析并修正, 直到正确为止。
- (2) 采用单段方式确定每把刀具前面的几个点的坐标, 无误后进行零件加工。
- (3) 加工完后, 精确测量加工尺寸, 跟据测量结果修改\_\_\_\_\_补偿值, 分析并记录误差原因。

7、加工完后, 正确放置零件, 并进行产品交接确认, 按照国家环保相关规定和车间要求整理现场, 清扫切屑, 保养机床, 并正确处置废油等废弃物;

#### 五、检验与质量分析 (10 分)

##### 1、填写检测零件所需要的工、量具。

序号	名称	规格 (精度)	检测内容	备注
1	千分尺	0-25 (0.01)	1mm	
2	千分尺	25-50 (0.01)		
3	千分尺	50-75 (0.01)		
4	千分尺	100-125 (0.01)		
5	千分尺	125-150 (0.01)		
6	半径规	R9、R10		
7	深度千分尺	0-25 (0.01)		
8	圆柱销	Φ10H7		

1、机床准备 把\_\_\_\_\_安装到机床上, 使用\_\_\_\_\_平行, 最后把工件安装好。

2、装夹工具 正确装夹刀具, 确保刀具牢固可靠。

3、对刀 安装好光电寻边器, 设定好主轴转数为 50-100r/min, 使用\_\_\_\_\_对刀法将工件坐标原点相对于\_\_\_\_\_坐标系的 X、Y 坐标输入到 G54 相应的参数中。

4、对刀 使用基准刀进行对刀, 将 Z 坐标输入到 G54 相应的参数中。

5、输入半径补偿值 他用其他刀进行对刀, 将其与基准刀的 Z 向差值输入到对应的\_\_\_\_\_补偿参数中。

D1=\_\_\_\_\_ (粗加工);

D2=\_\_\_\_\_ (半精加工);

D3=\_\_\_\_\_ (倒角)。

6、加工 估算你所加工零件的成本, 包括工时、工具及设备损耗, 你觉得 30 个零件应收\_\_\_\_\_元。




上表面采用面铣刀进行加工，刀具直径为63mm，5个刀片。  
本零件的最小内凹圆弧半径为 $R9$ ，薄壁到椭圆凸台的最小间距为 $10$ mm。开粗选用直径为16的3刃超硬高速钢立铣刀。精加工选用 $\phi 10$ 立铣刀。

根据孔的尺寸及精度，选用孔加工刀具为 $\phi 10$ 钻头、 $\phi 10$ 铰刀。

#### 5、确定加工路线

分别草绘出铣上表面、薄壁、椭圆凸台及圆形凸台的精加工走刀路径。

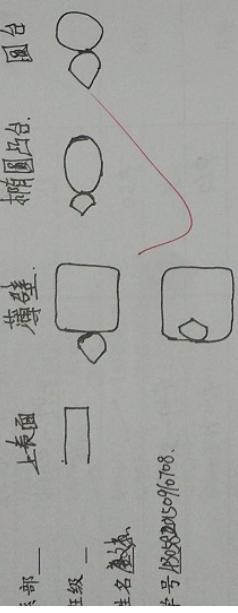


7、填写数控加工工艺卡

工步	工步内容	刀具规格	刀具号	主轴转速	进给量	背吃刀量	备注
1	铣上表面	$\Phi 63$ 面铣刀	T1	600r/min	150r/min	0.8+0.2mm	
2	钻中心孔	$\phi 5$ 中心钻	T2	1000r/min	80mm/min	0.5 D	
3	钻孔	$\phi 9.8$ 钻头	T3	500r/min	80mm/min	0.5 D	
4	铰孔	$\phi 10$ 铰刀	T4	200r/min	60mm/min	0.1 mm	
5	粗铣薄壁	$\Phi 16$ 立铣刀	T5	600r/min	180mm/min	3*5=15mm	D1=8.5
6	粗铣椭圆台	$\phi 16$ 立铣刀	T5	600r/min	180mm/min	3*5=15mm	D1=8.5
7	粗铣圆台	$\phi 16$ 立铣刀	T5	600r/min	180mm/min	3*5=15mm	D1=8.5
8	精铣薄壁	$\phi 10$ 立铣刀	T6	1272r/min	380mm/min	5*3=15	D2=8.1
9	精铣椭圆台	$\phi 10$ 立铣刀	T6	1272r/min	380mm/min	5*3=15	D2=8.1
10	精铣圆台	$\phi 10$ 立铣刀	T6	1272r/min	380mm/min	5*3=15	D2=8.1
11	倒角	$\phi 10$ 钻刀	T7	600r/min	200mm/min	Z=-9	D3=2

计算薄壁外圆各基点的坐标

基点	坐标	基点	坐标	基点	坐标
1	X-70 Y0	2	X-70. Y45	3	X-60. Y55
4	X60. Y55	5	X70. Y45	6	X70. Y-45

如图，使用 $\Phi 10$ 倒角刀加工时，刀具下刀到Z-9，要倒2x45的倒角，侧刀补值D3= 2。

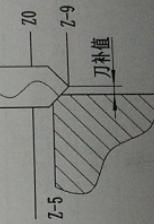

6、选择切削用量  
面铣刀选用切削速度 V=120m/s, 每齿进给量为 0.05mm/z。侧轴转速 n=318\*v/d= 605r/min,

三、程序编制 (30 分)

O1	(主程序)	O33-O333 (省略)
M98P2	(铣上表面)	O4 (省略)
/M0	(暂停及测量，保证 30 厚度。)	O45 (省略)
M98P3	(钻中心孔)	O5 (省略)
M98P33	(钻孔)	O6 (省略)
M98P4	(粗铣薄壁外侧)	O7 (精铣薄壁外侧)
M98P45	(粗铣薄壁内侧)	M5
M98P5	(粗铣圆台)	M30.
M98P6	(暂停及检查)	
/M00	(粗铣薄壁外侧)	
M98P7	(精铣薄壁内侧)	
M98P8	(精铣薄壁内侧)	
M98P9	(精铣圆台)	
M98P95	(倒角)	
M30		
O2	(铣上表面)	G91 G628 Z0. #2=180.
G91 G2820		T6 M6.
T1M6		G54 G61 G40 G90. #1= #2-0.5.
G54 G17 G40 G49 G90	(后面补全)	G1 X [50 F200] Y [35 K5 sin B2].
M3 S600	X-70.	M3 S1272
G42 Z100 H1	X-70. Y30.	G1 Z130 F2000
G42 Z100 F2000.	Z5.	G43 Z100 H6.
Z-1 F150.	M5.	G40 G1 X-62 Y0.
X70.	M30.	X-62 Y0.
Y30.		Z5.
O3	(钻中心孔)	Z-15 F380.
G91 G28 Z0.	X0. Y0.	G44 G1 X-56 Y-6.72.
T2M6	X36 Y0.	M5
G54 G17 G40 G49 G90.	G80 G1 Z130 F2000.	M30.
M3 S1000.	G44.	
Y11 Z130 F2000.	G43 Z100 H2.	
G43 Z100 H2.		
G99 G81 X-36. Y6. Z-5. R5. F80.		

O9	(精铣圆台)	G2 I25.
		G91G28Z0.
T6M6.		G3 X35 Y10 R10.
G44 G17 G00 G90 G91.		G44 G01 X-45 Y0.
M3 S1272.		G1 Z100 F2000.
G1 Z30 F2000.		G43 Z100 H6.
G43 Z100 H6.		M5.
X-45, Y0.		M30.
Z3.		
Z-5 F380.		G41 G01 X-35 Y-10 D2.
G3 X-25, Y0, R10.		
G10 (省略)		
1、零件加工 (10 分)		
、机床准备		
(1) 启动机床。		
(2) 机床各轴回参考点。		
(3) 输入程序并校验。		
安装工件	安装到机床上，使用平口钳	进行校正，使固定键与 X 轴平行，最后把工件安装好。
、装夹工具		
、对刀		
安装好光电寻边器，设定好主轴转数为 50-100r/min，使用	圆规、对刀法将工件	
坐标原点相对于床身，坐标系的 X, Y 坐标输入到 G54 相应的参数中。		
使用基准刀进行对刀，将其与基准刀的 Z 向差值输入到对应的刀具长度补偿参数中。		
、输入半径补偿值		
D1=	8.5	(粗加工);
D2=	8.1	(半精加工);
D3=	2	(倒角)。
、加工		

(1) 转入自动加工模式，将 G54 参数中的 Z 值增大 50mm，空运行加工程序，验证加工轨迹是否正确。若轨迹正确，将 G54 参数中的 Z 值改为原值，进行下一步操作。若不正确，进行分析排错，直到正确为止。

(2) 采用单段方式确定每把刀具前面的几个点的坐标，无误后进行零件加工。

(3) 加工完后，精确测量加工尺寸，根据测量结果修改 刀具 补偿值，分析并记录误差原因。

7、加工完后，正确放置零件，并进行产品交接确认；按照国家环保相关规定和车间要求整理现场，清扫切屑，保养机床，并正确处置废油等废弃物；

#### 五、检验与质量分析 (10 分)

##### 1、填写检测零件所需要的工、量具。

序号	名称	规格(精度)	检测内容	备注
1	千分尺	0-25 (0.01)	1mm	
2	千分尺	25-50 (0.01)	$\phi 50_{-0.05}$	
3	千分尺	50-75 (0.01)	$70_{-0.05}$	
4	千分尺	100-125 (0.01)	$100_{-0.05}$ ( $100_{-0.05}$ , $20_{-0.05}$ )	
5	千分尺	125-150 (0.01)	$140_{-0.05}$ , $150_{-0.05}$	
6	半径规	R9, R10	$4-R10$	
7	深度千分尺	0-25 (0.01)	$10_{-0.05}$ , $15_{-0.05}$	
8	圆柱销	$\Phi 10H7$	$\phi 10 H7$	

2、假设使用 Φ10 的立铣刀进行半精加工，刀补值 D2=5.1，半精加工薄壁后测量 140 的实际值为  $88.24$ ，测精加工刀补值  $D2=4.78$ 。

3、估算你所加工零件的成本，包括工时、工具及设备损耗，你觉得 30 个零件应收 6000 元。

把平口钳安装到机床上，使用百分表进行校正，使固定键与 X 轴平行，最后把工件安装好。

正确装夹刀具，确保刀具牢固可靠。

安装好光电寻边器，设定好主轴转数为 50-100r/min，使用

坐标原点相对于床身，坐标系的 X, Y 坐标输入到 G54 相应的参数中。

使用基准刀进行对刀，将其与基准刀的 Z 向差值输入到对应的刀具长度补偿参数中。

输入半径补偿值

D1= 8.5 (粗加工);

D2= 8.1 (半精加工);

D3= 2 (倒角)。


# 湖南潇湘技师学院 考试情况分析表

班级	15 级中数班			学科	数铣理论			全班人数		34	实考人 数	34	任课教 师	高星	班主 任	李海 萍				
分數 段	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	90-89	90-100										
人數	3	2	4	4	2	2	2	2	3	9										
%	8.8	5.9	11.8	11.8	5.9	5.9	5.9	5.9	8.8	26.5										
人數																				
%																				
人數																				
%																				
平均 成績	68			及格率		64.7%														
題號	題型		試題檢查目的		學生知識掌握情況						分析原因		改進措施							
一	圖樣分析		檢查學生三維空間想像的能力，圖樣公差精度的分析能力。		大部分同學掌握很好，少數同學沒有掌握；有些同學沒有注意到未注公差。						有些同學沒有掌握，練習少。		多問，多做題、多思考。							
二	工藝分析		檢查學生工藝知識，工藝分析的能力。		大部分同學掌握很好，少數同學沒有掌握。						有些同學沒有掌握，練習少。		多問，多做題、多思考。							
三	程序編制		檢查學生編程指令的使用，編程思路的合理性。		大部分同學掌握很好，少數同學沒有掌握。						有些同學沒有掌握，練習少。		多問，多做題、多思考。							
四	零件加工		檢查學生機床使用，零件加工的相关知識。		大部分同學掌握很好，少數同學沒有掌握。						有些同學沒有掌握，練習少。		多問，多做題、多思考。							
五	檢驗與質 量分析		檢查學生量具的使用，零件質量分析的相關知識。		大部分同學掌握很好，少數同學沒有掌握。						有些同學沒有掌握，練習少。		多問，多做題、多思考。							
總體評價			2/3 的同學掌握了所學的知識，1/3 的同學有待加強，達到教學目標。																	

注: 1、不同題號的區別橫線由老師加畫。

2、考試結束後一周內由任課老師完成分析，一式兩份，一份教師留存，一份由教研組長匯總或由任課教師直接交教務處。

成績分布图

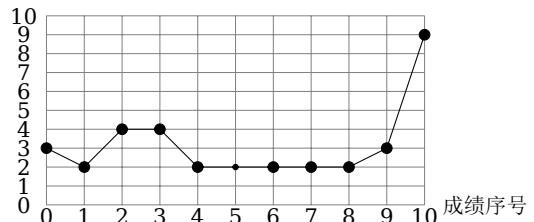

## 15 级中数班 平时成绩

序号	学生学号	学生名称	课题1	课题2	课题3	课题4	实习报告	考勤	作业	理论平时成绩	理论期末成绩	理论综合成绩	实习平时成绩	实习期末成绩	实习综合成绩
1	4305820150910708	唐文杰	97	97	97	97	97	99	99	99	99	99	97	91	94
3	4305820150910710	周洋	80	80	80	80	80	48	48	48	23	38	80	44	65
5	4305820150910712	周庚文	80	80	80	80	80	35	35	35	12	26	80	44	65
6	4305820150910713	易合金	97	97	97	97	97	95	95	95	90	93	97	77	89
7	4305820150910714	胡琴	96	96	96	96	96	95	95	95	90	93	96	83	90
8	4305820150910715	乐旭峰	79	79	79	79	79	89	89	89	80	86	79	44	65
9	4305820150910716	唐智杰	88	88	88	88	88	93	93	93	86	90	88	46	71
15	4305820150910722	周耀华	79	79	79	79	79	77	77	77	60	70	79	44	65
16	4305820150910723	王鹏	90	90	90	90	90	74	74	74	55	66	90	44	71
17	4305820150910724	黄引亚	88	88	88	88	88	84	84	84	70	78	88	44	70
18	4305820150910725	彭杰	79	79	79	79	79	0	0	0	0	0	79	44	65
19	4305820150910726	何紫辉	87	87	87	87	87	92	92	92	85	89	87	50	72
21	4305820150910728	唐雅红	97	97	97	97	97	96	96	96	92	94	97	70	86
22	4305820150910729	唐志成	90	90	90	90	90	79	79	79	63	73	90	50	74
24	4305820150910731	乌国勇	88	88	88	88	88	75	75	75	38	60	88	50	72
25	4305820150910732	马建新	88	88	88	88	88	70	70	70	44	60	88	52	73
28	4305820150910735	匡曾铮	88	88	88	88	88	84	84	84	71	79	88	60	76
29	4305820150910736	欧斌	80	80	80	80	80	42	42	42	18	33	80	44	65
30	4305820150910737	欧军	79	79	79	79	79	48	48	48	23	38	79	44	65
31	4305820150910738	彭弘钢	97	97	97	97	97	99	99	99	99	99	97	90	94
32	4305820150910739	唐洋	88	88	88	88	88	75	75	75	41	61	88	44	70
33	4305820150910740	杨星星	97	97	97	97	97	98	98	98	97	98	97	83	91
34	4305820150910741	谢婷婷	97	97	97	97	97	95	95	95	90	93	97	77	89
37	4305820150910744	欧阳旭	88	88	88	88	88	73	73	73	54	66	88	44	70
38	4305820150910745	黄志扬	89	89	89	89	89	60	60	60	36	50	89	60	77
39	4305820150910746	曾德胜	88	88	88	88	88	79	79	79	63	73	88	66	79
40	4305820150910747	吴旭东	89	89	89	89	89	47	47	47	22	37	89	54	75
41	4305820150910748	徐依建	96	96	96	96	96	95	95	95	90	93	96	86	92
42	4305820150910749	何荣云	89	89	89	89	89	28	28	28	8	20	89	63	78
43	4305820150910750	郑云翔	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	89	50	73
44	4305820150910751	唐家华	81	81	81	81	81	58	58	58	34	49	81	44	66
46	4305820150910753	熊文胜	87	87	87	87	87	56	56	56	31	46	87	48	71
50	4305820150910757	朱益明	80	80	80	80	80	45	45	45	20	35	80	44	65
52	4305820150910931	高新志	96	96	96	96	96	98	98	98	96	97	96	87	92

# 教 学 总 结

《加工中心编程、仿真与操作》是 15 级中数班的一门专业课,本课程已在上一学期中,就学习了手工编程的基本知识。本学期主要学习简化编程与宏程序,及常见零件的加工工艺。通过本学期的教学,完成了教学任务,基本达到教学目标,教学效果较好。

本学期实习课共分 4 个课题,都在计划的时间内完成课题的实施,有少同学没有完成课题。通过期末考试,大部分的同学掌握的比较好,也就是 2/3 的同学掌握了所学的知识。实习大部分同学完成了课题,达到教学目标,教学效果较好。

本学的仿真课主要学习《MasterCAM》自动编程,包括二维绘图,二维加工,三维空间曲线,三维曲面及实体,三维加工,以及每个课题的仿真模拟等。完成的全部教学。

本学期在教学过程中主要的所用的教学方法为分析引导,通过实例进行讲解,仿真与实习相互融通。在进行宏程序入门教学过程中,进行实例设计,引导学生进行学习,效果好,工艺课在教学中要多讨论,实习课中要引导学生进行自我总结。

在教学中有部分学生厌学,旷课需要进行一步的提高学生们的兴趣,在仿真课上,学生们的自觉性较差时,最好安排课题让学生们做。要进一步的加强教学管理,并及时与班主任进行联系,沟通。以便取得更好的教学效果。

# 教 学 检 查 记 录

系部意见

检查人签名(盖章)

二〇 \_\_\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日

教务处意见

检查人签名(盖章)

二〇 \_\_\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日